

บทที่ 2
ทฤษฎีเกี่ยวกับช่อง

หินอ่อนเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการนำพลาสติกประเทกเทอร์โมเชิคทึ้งมาผสานกับสารเติมชิ่งได้แก่ พงทินอ่อน, พงอลูมิเนียมไอกรอกไซด์ หรือ พงแคลเซียม ซึ่งจัดอยู่ในประเทกวัสดุปราสม (Composite material)

วัสดุปราสม (Composite material) เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของวัสดุ 2 ชนิด หรือมากกว่า กล่าวคือ การเลือกสารเติม (Filler) หรือ วัสดุเสริมแรงและเรชินที่เหมาะสม นำรวมตัวกันให้เป็นวัสดุที่มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตามความประสงค์ ส่วนประกอบของวัสดุนี้จะไม่ละลายหรือสมอกลมกันอย่างสมบูรณ์ โดยปกติสภาพทางกลของวัสดุปราสมจะสามารถปรับมาตามได้เมื่อทราบพฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุที่นำมารวมกัน

วัสดุปราสมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังต่อไปนี้

1) วัสดุปราสมประเทกที่มีวัสดุเสริมแรงเป็นเส้นใย (Fibrous composites) เช่นพลิตภัณฑ์แอลเอนส์เบสตอสซีเมนต์ มีเส้นใยแอลเอนส์เบสตอสเป็นวัสดุเสริมแรงในเนื้อซีเมนต์ พลิตภัณฑ์ซีเมนต์ที่เสริมแรงด้วยวัสดุที่เป็นเส้น เช่น ลวดโลหะ ไบโพลิเมอร์หรือไอกว้า พลิตภัณฑ์พลาสติกที่เสริมแรงด้วยแก้วแอลเอนส์เบสตอส ปอ หรือไอี็นฯ

2) วัสดุปราสมประเทกที่เป็นแผ่น (Laminate composites) เช่น ไม้อัด แผ่นพลาสติกเสริมแรงด้วยไยเส้น แผงหรือผนังที่มีวัสดุสอดไส้ (Sandwich panel)

3) วัสดุปราสมของวัสดุก้อนเล็ก กับวัสดุ ที่เชื่อมให้วัสดุก้อนเล็กนั้นรวมตัวกันอยู่ได้ (Aggregate-Binder Composites) ได้แก่ หินอ่อนเทียม ซึ่งเป็นการรวมตัวของ พงทินอ่อน, พงแคลเซียม หรือ พงอลูมิเนียมไอกรอกไซด์ และ เเรชิน

2.1 พลาสติกเสริมแรง

พลาสติกเสริมแรง (Reinforced Plastic) เป็นวัสดุปราสมระหว่างเรชิน และ วัสดุเสริมแรง โดยมีรูปร่าง ขนาด และการนำไปใช้งานหลายอย่าง เช่น ถัง ห่อ ผนัง ครอบช่องแสง เรือ อ่างอาบน้ำ วัสดุโครงสร้างที่เป็น Angle, Channel หรือ I-Beam และที่สำคัญคือใช้ทำเป็น โมลต์ในการผลิตหินอ่อนเทียม

2.1.1 ข้อดีของพลาสติกเสริมแรง

- 1) ทำเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนได้ ช่องแคมหรือเปลี่ยนได้ง่าย
- 2) พลาสติกเสริมแรงที่ผลิตโดยใช้เครื่องจักรจะมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกลและ

ทางไฟฟ้าที่เหมือนกันทุกชิ้น

- 3) มีอัตราความแข็งแรงต่ำน้ำหนักมากที่สุด
- 4) มีประสิทธิภาพออกแบบมากกว่าวัสดุชนิดอื่น
- 5) มีความยืดหยุ่นและความเหนียวสูงไม่บุบเมื่อถูกโลหะ
- 6) สามารถเพิ่มคุณสมบัติของการทนสภาพดินฟ้าอากาศเข้าไปในกระบวนการผลิตได้ชั่งจะทำให้ไม่สึกกร่อนง่าย ทนต่อสารเคมี และการกัดกร่อน
- 7) พลาสติกเสริมแรงด้วยไนโตรเจนเป็นจำนวนมากไฟฟ้าและฉนวนความร้อนที่ดี

2.1.2 ข้อเสียของพลาสติกเสริมแรง

- 1) ความแข็งไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับโลหะบางอย่าง
- 2) ไม่ควรใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง (สูงกว่า 120 องศาเซลเซียส)
- 3) ชิ้นงานที่ผลิตโดยใช้มือ อาจมีคุณสมบัติไม่สม่ำเสมอ
- 4) ต้นทุนของวัสดุดินค่อนข้างสูง
- 5) ขนาดการผลิตบางอย่างอาจซ้ำเมื่อเทียบกับขนาดการผลิตของโลหะ

2.1.3 ข้อควรพิจารณาในการใช้พลาสติกเสริมแรงเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

- 1) สภาวะแวดล้อมซึ่งวัสดุที่ใช้อยู่จะมีอายุใช้งานไม่นาน
- 2) ต้องการให้เป็นฉนวนความร้อน หรือฉนวนไฟฟ้า
- 3) เมื่อใช้วัสดุธรรมชาติแล้วมีข้อจำกัดในการซ่อมแซมเมื่อโคนกราฟฟ์ ซึ่งสำหรับพลาสติกเสริมแรงจะซ่อมแซมได้ง่าย
- 4) น้ำหนักของชิ้นส่วนที่ทดแทนจะเป็นสาเหตุให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในการติดตั้ง เพราะจะต้องใช้แรงที่ห้าง เข้าไปลับเปลี่ยนทดแทนไม่ถึง หรือทำให้หยุดการทำงาน
- 5) มีปัญหาในเรื่องน้ำหนัก หรือความแข็งแรง
- 6) ต้องการให้ชิ้นงานมีสี
- 7) รูปร่างซับซ้อนที่เมื่อทำด้วยวัสดุปกติจะเป็นปัญหา
- 8) คาดว่าจะเปลี่ยนแบบบ่อยๆ
- 9) วัสดุอื่นมีต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิตสูง
- 10) สามารถใช้แม่แบบเพียงตัวเดียวในการผลิตพลาสติกเสริมแรง แต่ถ้าใช้วัสดุอื่นทำอาจต้องนำชิ้นส่วนมาประกอบกันจำนวนหลายชิ้น
- 11) จำนวนการผลิตที่คาดไว้จำกัด (ไม่เกิน 50,000 หน่วย)

2.1.4 พลาสติกเสริมแรงที่ใช้งานในด้านต่างๆ

พลาสติกเสริมแรงได้ถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง คือ

การก่อสร้าง ผลิตเป็นผัง หรือแผ่นที่ทำเป็นลอน หลังคาปูร่องแสง ครอบปูร่องแสง ผนังอาคาร เครื่องหมายจราจร ทุ่นลอย เครื่องสูบก๊าซ ใช้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ถังเกเรอช ชุดอาบน้ำฝักบัว อ่างอาบน้ำ

ทางด้านการขนส่งทางน้ำ เช่น เรือ ยานพาหนะทางน้ำ เรือยอร์คرافท์ เรือแคนนู กษะ งานโปรดักส์

ทางด้านการขนส่งทางบก เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ รถบรรทุก หลังคารถ กันชน

ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น ท่อ ห้องความเย็น ปล่องระบายน้ำ ถังสำหรับบรรจุสารเคมี อุปกรณ์ให้ลักษณะ กล่องลิฟท์ กล่องแบตเตอรี่

เครื่องอุปโภค เช่น อุปกรณ์ทางด้านกีฬา ตู้กด ถุง หมวกนิรภัย หุ้นแสดงเสื้อผ้า

2.2 เรื่ินสำหรับพลาสติกเสริมแรง


เรื่ินแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และ เทอร์โมเซ็ท (Thermosetting) โดยที่เรื่ินทั้ง 2 ชนิดนี้แตกต่างกันทั้งในด้านกายภาพและทางเคมี เมื่อยุ่งในสภาวะขึ้นสุกท้ายคือ

เทอร์โมพลาสติก	เทอร์โมเซ็ท
1. หลอมละลายเมื่อยุกความร้อน 2. ละลายได้ (melt) 3. สูกซีอิจของโพลิเมอร์ เป็นแบบเล็บ หรือเป็นแบบแขวน	1. ไม่หลอมละลายเมื่อยุกความร้อน 2. ไม่ละลาย (melt) 3. สูกซีอิจเป็นแบบโครง棠ข่ายสามมิติ

การผลิตเรื่ินงานประเทกเทอร์โมพลาสติก จะต้องให้ความร้อนจนวัสดุอ่อนตัว และ ตามทฤษฎีแล้ว พลาสติกประเทกนี้สามารถนำเข้ามาผ่านกระบวนการผลิตขึ้นได้อีกหลายครั้ง และ ในกระบวนการผลิตจะไม่มีปฏิกริยาทางเคมีเกิดขึ้น

สำหรับเทอร์โมเซ็ท ต้องทำให้ผ่านขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงของโพลิเมอร์ ก่อน ส่วนใหญ่ของเรื่ินที่ใช้ในพลาสติกเสริมแรงจะเป็นเรื่ินชนิดเทอร์โมเซ็ท

การแข่งตัวของเทอร์โมเซ็ทที่อาจแสดงเป็นผังง่ายๆดังนี้

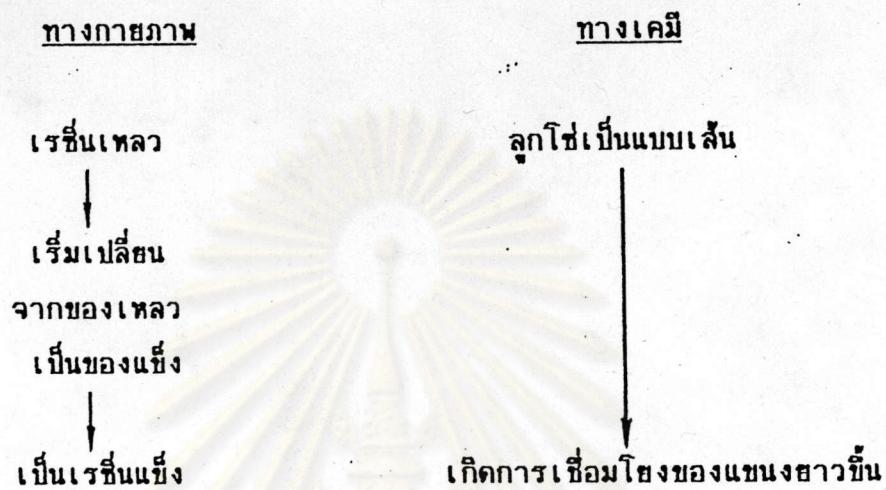

ขบวนการเชื่อมโยงกัน(Crossing Process)มีอยู่ 2 อย่างคือ

1) การรวมตัว $A+B \longrightarrow AB$

2) การควบแน่น $C+D \longrightarrow E + F$ (ผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพิ่มขึ้นมักจะหายได้)

การรวมตัวกันเป็นขบวนการที่ไม่มีสาระหายได้ เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้ผลิตพลาสติกเสริมแรงก็จะเกิดช่องว่างในเนื้อวัสดุน้อยลง และใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาได้หักใช้ในขบวนการผลิตน้อยลง

เรซินที่มีขบวนการเชื่อมโยงของโพลิเมอร์ต่างกัน มีดังนี้

ปฏิกิริยารวมตัว

โพลีเอสเทอร์

อีพอกซี่

ไวนิลเอสเทอร์

บิส ไคอิน

โพลิอิมิค

ปฏิกิริยวควบแน่น

พินอล ฟอร์มาดิไออีด'

ยูเรีย ฟอร์มาดิไออีด'

เมลามิน ฟอร์มาดิไออีด'

ชิลิโคน

โพลีอิไมด์ ถูกทำให้แข็งตัวได้โดยการรวมตัวหรือควบแน่นก็ได้ แต่โครงสร้างที่เกิดขึ้นและคุณสมบัติขึ้นสุดท้ายจะแตกต่างกันมาก

สำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเรซินชนิดต่างๆที่มีการเสริมแรงและไม่เสริมแรงแล้วคงไว้ในรูป 2.1

ตารางที่ 2.1 จะแสดงให้เห็นคุณสมบัติทางกลบางอย่างของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก และวัสดุบางชนิด

ถึงแม้ว่าจะมีเรซินหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ผลิตพลาสติกเสริมแรงได้แต่เรซินที่นำมาใช้งานมากที่สุด คือ โพลีเอสเทอร์เรซิน

2.2.1 โพลีเอสเทอร์เรซิน (Polyester Resin)

โพลีเอสเทอร์เรซิน หมายถึง โพลีเมอร์ ซึ่งประกอบด้วยเอสเทอร์กรุ๊ป $-O-C-O-$ ตั้งแต่ 2 กรุ๊ปขึ้นไป เกิดจากการรวมตัวเป็นโพลีเมอร์ (Condensation polymerization) ของสารประกอบจำพวกไอกลคอล (Glycol) และไดเบสิกแอซิด (Dibasic acid)

โดยทั่วไปโพลีเอสเทอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดอีมตัว (Saturated polyester resin)

2. ชนิดไม่อีมตัว (Unsaturated polyester resin)


เรซินที่ใช้เป็นวัสดุดีบ ในการผลิตหินอ่อนเทียม เป็นชนิดไม่อีมตัวและอยู่ในสภาพของเหลว ซึ่งภายหลังจากการผสมตัวกับคatalyst (Catalyst) และ จะได้เป็นพลาสติกแข็ง ซึ่งไม่สามารถปรับสภาพเป็นพลาสติกเหลวหรือคืนรูปได้อีก เรียกพลาสติกชนิดนี้ว่า เทอร์โมเซ็ตติ้งพลาสติก (Thermosetting plastic)

2.2.2 คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิน

โพลีเอสเทอร์เรซิน เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และทางเคมี

คุณสมบัติทางกายภาพ

โพลีเอสเทอร์เรซินมีคุณสมบัติ แข็ง ใส เก้า และสามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้กว่า พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) แต่เมื่อเทียบกับโลหะความเนื้อหา ยืดหยุ่น ความแข็งแรงของโพลีเอสเทอร์เรซินจะเทียบกับโลหะไม่ได้ แต่ในปัจจุบันเราสามารถ

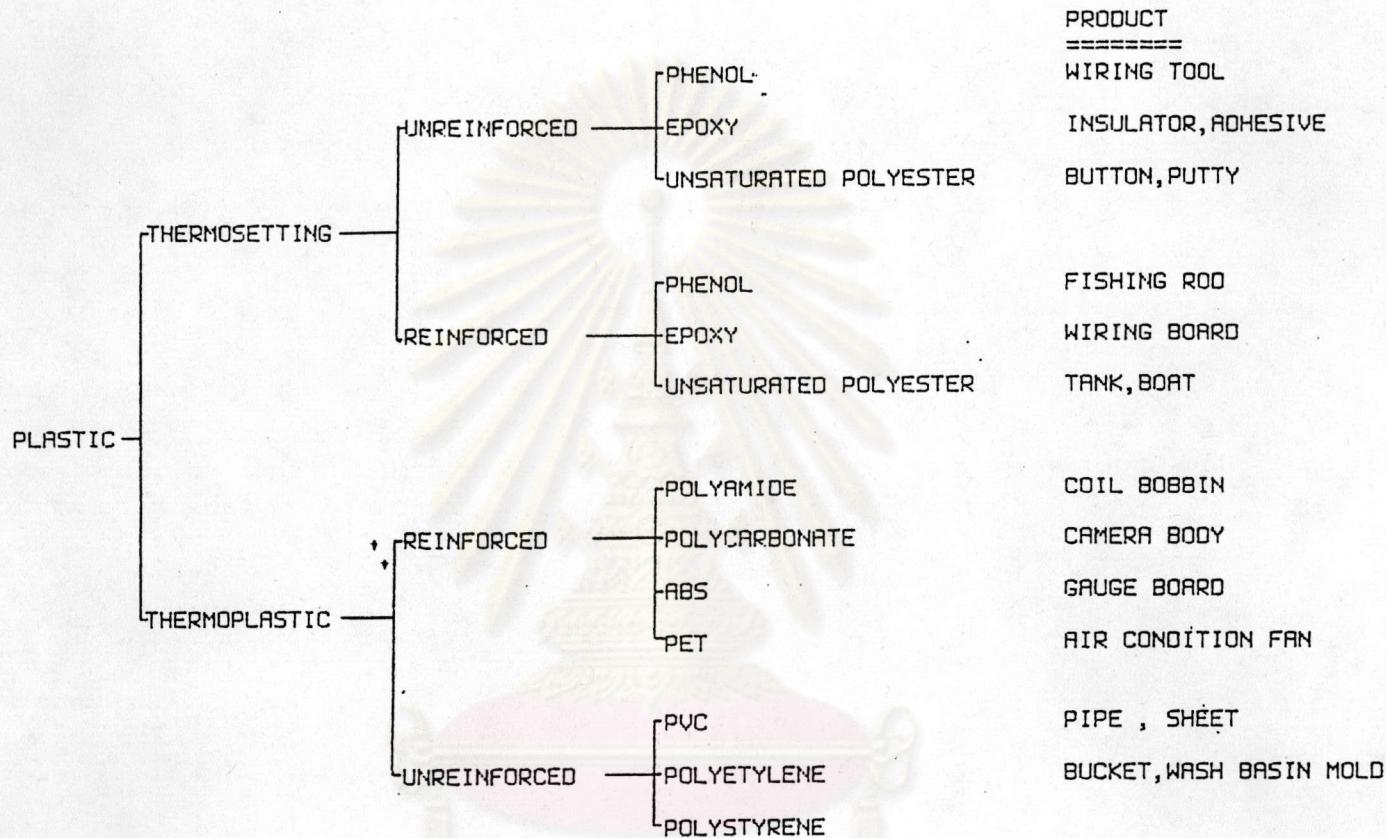

รูปที่ 2.1 แสดงประเภทของพลาสติก การเสริมแรง และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประเภท

MATERIAL PROPERTIES	SPECIFIC WEIGHT	ULTIMATE TENSILE STRENGTH (MN/SQR.M)	MODULUS OF ELASTICITY IN TENSILE (GN/SQR.M)	COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION 1.00E-06 /C
THERMOSETTING				
POLYESTER	1.28	45-90	2.5-4.0	100-110
EPOXY	1.3	90-110	3.0-7.0	45-65
PHENOLIC(WITH FILLER)	1.35-1.75	45-59	5.5-8.3	30-45
THERMOPLASTIC				
PVC	1.37	58.0	2.4-2.8	50
ABS	1.05	17-62	0.69-2.82	60-130
NYLON	1.13-1.15	48-83	1.03-2.76	80-150
OTHER MATERIAL				
MILD STEEL	7.8	370-700	210	12-13
ALUMINIUM	2.9	450	70	23
TIMBER	0.5	74	10	4

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกลของเรซิโนนิดเทอร์โมเซ็ทติ้ง เทอร์โมพลาสติก และ วัสดุบางชนิด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์การสอนมหาวิทยาลัย

เพิ่มความแข็งแรงของพลาสติกชนิดนี้ได้โดยการเสริมไข้แก้ว หรือไฟเบอร์กลาส(Fiber glass)ลงไป เรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเสริมแรงระหว่างโพลีเอสเทอร์กับไข้แก้วว่าพลาสติกเสริมแรง หรือ เอฟ.อาร์.พี (Fiber glass reinforced plastic or F.R.P) ซึ่งมีคุณสมบัติ เบากว่า เนื้ียว ไม่เปราะและแข็งแรงเมื่อเทียบกับความแข็งแรงต่อหน้าหนักจะเห็นว่า เอฟ.อาร์.พี แข็งแรงกว่า

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

โพลีเอสเทอร์มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าครบถ้วน (Insulator) ได้ สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า

คุณสมบัติทางเคมี

โพลีเอสเทอร์สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี (Chemical resistance) ไม่เป็นสนิม (Corrosive)

2.2.3 การใช้งาน

คุณสมบัติที่ต่างๆของโพลีเอสเทอร์ดังได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ลักษณะการใช้งาน ของพลาสติกชนิดนี้กว้างขวางมาก 3 ใน 4 ส่วนของพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ทติ้งทั้งหมด จะเป็น โพลีเอสเทอร์เรชิน

ลักษณะการใช้งานของโพลีเอสเทอร์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ

1. การหล่อ (Casting)
2. การลามิเนต หรือการ เคลือบ (Laminate)
3. การขึ้นรูปแบบ (Molding)
4. การพัน (Winding)

การหล่อ

งานที่ใช้กันมากได้แก่ การหล่อใส หรือการหล่อกรอบเทียม การหล่อพะ การหล่อหินอ่อนเทียม การหล่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ทำกรวยคุม และอื่นๆ

การลามิเนตหรือการเคลือบ

งานที่นิยมทำกันในวิธีนี้ ได้แก่การเคลือบรูป เคลือบหน้าไม้อัด เคลือบดัง (Taping) และอื่นๆ

การขึ้นรูปแบบ

ส่วนใหญ่เป็นพวก เอฟ.อาร์.พี เช่นการทำอ่างอาบน้ำ ตั้งน้ำ คอนเทนเนอร์ ส่วนประกอบเครื่องบิน ตัวถังรถยนต์ ชั้นวางของ และอื่นๆ


การพัน

ส่วนใหญ่เป็นงานทำท่อไฟเบอร์ ท่อทนแรงอัด ถัง
โดยทั่วไปแล้ว 80% ของปริมาณเรซินทั้งหมดจะใช้งานในด้านเօฟ.อาร์.พี ส่วนที่เหลือก็
ใช้งานในด้านการหล่อและ การลามิเนตตามลำดับ

2.2.4 เคมีของโพลีเอสเทอร์เรซิน

โครงสร้างทางเคมีของโพลีเอสเทอร์ หรือ ต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ก็มา
จากสารอินทรีย์โพลีเอสเทอร์เรซินเป็นโพลีเมอร์ไรเซชันของเอสเทอร์(Ester) คือมีเอสเทอร์
หลายตัวในโพลีเอสเทอร์ เอสเทอร์ที่รู้จักกันทั่วๆไปคือสารประกอบที่มีกลิ่นหอม เช่น พากน้ำนม
แมว(Amy1 acetate) ซึ่งใช้ปูรุ่งแต่งกลิ่นอาหาร โพลีเอสเทอร์ก็เป็นสารออยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ
เอสเทอร์เหมือนกัน

เอสเทอร์เป็นผลจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง กรดกับ อัลกอฮอล์ ตัวอย่างง่ายๆ
เช่น เอ็ทกิโลอะซิเตท(Ethy1 acetate) ได้จากการทำปฏิกิริยาของกรคน้ำล้ม กับ เอทิล
อัลกอฮอล์ หรือ อัลกอฮอล์เหล้า

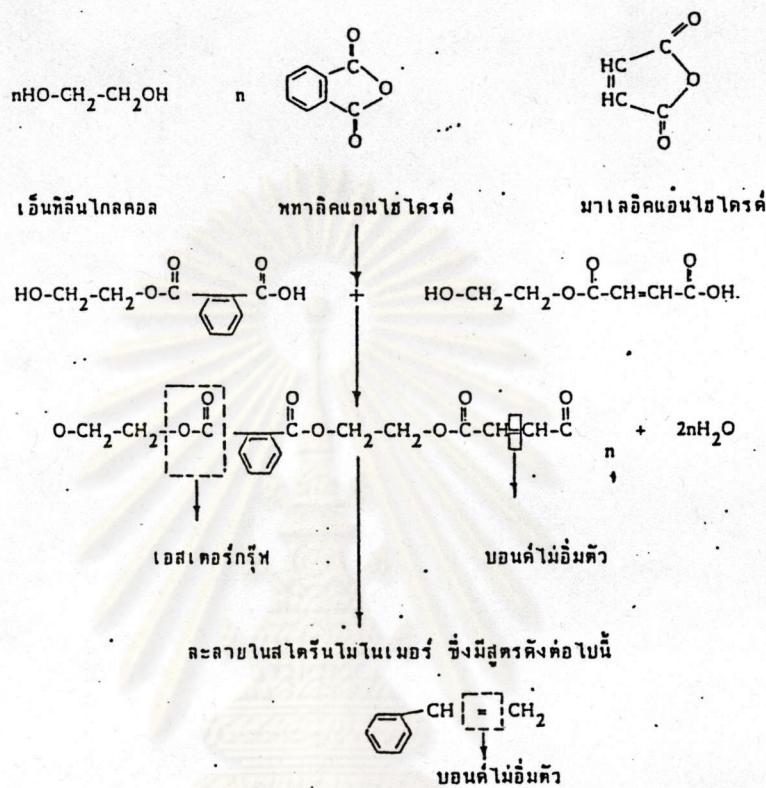

ສູງເວົາຍາຫຼັກພາຍໃນ

หลังຈາກລະລາຍໂພລີເວສເທອຣ ລັງໃນໂນໂນເນອ່ອງ ບອນດີໄມ້ອື່ນດົວຂອງໂພລີເວສ
ເທອຣຈະກຳປົງກິຽມຢາກັນບອນດີໄມ້ອື່ນດົວຂອງໂນໂນເນອ່ອງບາງສ່ວນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະກຳປົງກິຢາຍແພ
ໂພລີເວສເທອຣແບ່ງ

2.2.5 วัตถุดิบในการลังเคราท์โพลีเอสเทอร์

1. ไกลคอล

ไกลคอลที่นิยมใช้กันมากมี เอ็ทกิลินไกลคอล โพรพิลินไกลคอล ไคโพรพิลินไกลคอล(Dipropylene glycol) ไคเอ็ทกิลินไกลคอล(Diethylene glycol) ปีโอะเพ็นทิลไกลคอล(Neopentyl glycol) บิสพิโนอล เอ(Bisphenol A) ไกลคอลแท่ลซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์ต่างๆ กัน เช่น คุณสมบัติเกี่ยวกับความเหนียว(Toughness) ยืดหยุ่น(Resiliency) ทนสารเคมี(Chemical resistance) ทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ(Thermal shock)

2. กรดไม่อีเมต้า

ที่นิยมใช้มี มาเลอิกแอนไฮดิร์ต ฟูมาเริคแอดิชิด กรดไม่อีเมต้า เป็นตัวควบคุมการทำปฏิกิริยาของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น ซึ่งจะมีผลต่อความแข็ง อัตราเร็วของการแข็งตัวของเรซิ่น ความร้อนและโพลีเอสเทอร์แข็งตัว ทนสารเคมี และคุณสมบัติทางฟิสิกส์และอื่นๆ

3. กรดอีเมต้า

ที่นิยมใช้มี กรดอะดิบิค(Adipic acid) พลาลิกแอนไฮดิร์ต กรดไอโซพากาลิก เป็นตัวควบคุมความนิ่ม และยืดหยุ่น(Soft and Flexibility) ช่วยให้การละลายของพอลีเอสเทอร์เรซิ่น ในสไตรินโนโนเมอร์ตื้อขึ้น เพิ่มความใส ทนสารเคมี และอื่นๆ

4. โนโนโนเมอร์

ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ สไตรินโนโนเมอร์ เนื่องจากราคาถูก มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี และสามารถทำปฏิกิริยากับโพลีเอสเทอร์เรซิ่นขณะเกิดปฏิกิริยาแข็งตัว(Curing reaction) ได้ดี นอกจากสไตรินโนโนเมอร์แล้ว โนโนเมอร์อื่นๆ เช่น เมทิกิลเมทاكาโรไซคลอต(Methyl methacrylate) ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนสภาพแวดล้อม(Weathering resistance) ได้ดี สีคงทน แต่เนื่องจากคุณสมบัติในการแข็งตัวไม่ดีพอก ดังนั้นจึงนิยมใช้โนโนเมอร์ตัวนี้ผสมกับสไตรินโนโนเมอร์

ไวนิล โทลูอิน(Vinyl Toluene) คลอโรสไตรีน(Chlorostyrene) ไคอัลลิลฟลาเลท(Diallyl phthalate) เพื่อคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ แต่ไม่นิยมใช้เนื่องจากราคาแพง ปริมาณโนโนเมอร์ ต่อปริมาณเนื้อโพลีเอสเทอร์ มีค่าโดยประมาณ 40/60 โพลีเอสเทอร์ ปะกับด้วยวัตถุดิบดังกล่าวมากแล้ว เป็นส่วนใหญ่ แต่มีส่วนปะกับอย่างอื่นเช่น ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อย แต่มีผลกับคุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์อย่างยิ่งขาด

5. อินอิบิเตอร์ (Inhibitor)

เป็นตัวป้องกันไม่ให้โพลีเอสเทอร์แข็งตัว เมื่อไร เช่น ของ โพลีเอสเทอร์ เป็นตัวช่วยยืดอายุของโพลีเอสเทอร์นอกจากนั้น ยังช่วยลดความร้อน ที่เกิดขึ้นในขณะที่โพลีเอสเทอร์แข็งตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจปรับปรุงหรือแก้ไขโดยการเลือกใช้อินอิบิเตอร์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปอินอิบิเตอร์ที่ใช้เป็นสารจำพวก ควิโนน (Quinone)

6. โปรดิมเตอร์ หรือตัวเร่ง (Promoter or Accelerator)

โปรดิมเตอร์ เป็นตัวช่วยทำให้คATALIST ทำงานที่อุณหภูมิห้อง ส่วนใหญ่เป็นสารจำพวกเกลือของโลหะ (Metallic salt) เช่น โคบอลท์ออกโคลอต (Co-Octoate) โคบอลท์เนฟทีเนต (Co-Naphthenate) หรือสารจำพวกเอมิน เช่น ไดเอทกิโลอะนิลิน (Diethyl aniline) ไดเมทิกิโลอะนิลิน (Dimethyl aniline)

7. คATALYST

คATALIST คือตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซ่น ทำให้โพลีเอสเทอร์แข็งตัว ส่วนใหญ่เป็นสารพวกเปอร์อ็อกไซด์ (Peroxide) เช่น เมทิกิลเอทิกิโลเนเปอร์อ็อกไซด์ เป็นโซอิลเปอร์อ็อกไซด์

นอกจากนี้ยังเติมแอดดิติฟ (Additive) ต่างๆ อีกมาก many ที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติค้านต่างๆ เช่น เพื่อลดการหลัดตัวของเรซิ่น ลดความร้อนขณะเรซิ่นแข็งตัว คุณแสงอุลตร้าไวโอเล็ต เพื่อให้เรซิ่นคงคุณสมบัติเดิม ลดการเหนียวที่ผิวน้ำโดยการเติมไนโตรเจน (Wax) ป้องกันไม่ให้เรซิ่นไหลหยดขณะอยู่ในลักษณะเยิ่งหรือแนวตั้ง สำหรับพวก เอฟ. อาร์. พี โดยใช้พวกฟูนิลิก้า

2.2.6 ขบวนการผลิตโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพของแข็ง ส่วนไกลคอลส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพของเหลว เติมวัสดุที่ต้องส่องชนิดลงในถังทำปฏิกิริยา (Reactor) หรือหม้อต้ม ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 200-220 องศาเซลเซียส ขณะทำปฏิกิริยาจะมีน้ำเกิดขึ้น ภายในถังทำปฏิกิริยาจะมีอ็อกซิเจนไม่ได้ เพื่อบังกันไม่ให้เกิดการอ็อกซิเดชัน (Oxidation) อันเป็นสาเหตุทำให้สิ่งของโพลีเอสเทอร์ที่ได้เข้ม ตั้งน้ำหนักทำปฏิกิริยาจะมีการเติมก๊าซเฉือย เช่น ไนโตรเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ลงในถัง นอกจากนี้เป็นการໄล์หรือแทกที่อ็อกซิเจนแล้วยังช่วยในการพาณิชย์ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซ่นออกจากหม้อต้มด้วย อันจะทำให้ปฏิกิริยาในการเกิดโพลีเอสเทอร์เร็วขึ้น นอกจากนี้อัตราการคน และความเร็วของก๊าซเฉือยที่ให้เข้าไป ก็มีส่วนช่วยให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน

ขณะทำปฏิกิริยาจะมีการวัดขนาดของโพลีเมอร์ที่เกิดขึ้น

เมื่อได้ขนาดตามต้อง

การกีจหุคปฏิกริยาลงโดยการเติมอินยีนิเตอร์และลดอุณหภูมิ จะได้โพลีเอสเทอร์ซึ่งมีลักษณะแข็งหรือเก็บแข็ง จากนั้นกู้ด้วยลงในถังชึ้นมิลไทรินโนโนเมอร์เตรียมอยู่แล้ว เรียกถังนี้ว่า ทินนิง(Thinning Tank) ในขณะเดียวกันสไตรินโนโนเมอร์อุณหภูมิต้องไม่เกิน 60 องศา เชลเซียล เพื่อป้องกันไม่ให้โพลีเอสเทอร์แข็งตัว

จากนั้นจะเติมส่วนประกอบเพิ่มเติม(Additive)ต่างๆ เช่น โพรมิเตอร์ หรือ ตัวเร่งไข หรืออื่นๆ ตามท้องการ เสร็จแล้วบรรจุลงถังเพื่อจำหน่ายต่อไป

การแข็งตัวของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

โพลีเอสเทอร์เรซิ่นสามารถแข็งตัวได้หลายวิธี ดังนี้คือ

1. โดยอาศัยตัวค่าคงที่สัตต์ และ ความร้อน
2. โดยอาศัยตัวค่าคงที่สัตต์ และ ตัวเร่งที่อุณหภูมิห้อง
3. โดยอาศัยแสงอุลต์ร้าไวโอลेट
4. โดยอาศัยลำอิเลคตรอน

วิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การใช้ตัวค่าคงที่สัตต์และตัวเร่งที่อุณหภูมิห้อง


ปฏิกริยาที่เกิดขึ้น ขณะโพลีเอสเทอร์แข็งตัวคือ ปฏิกริยาโพลีเมอร์ไรเซชั่นระหว่างสไตรินโนโนเมอร์และบอนค์ที่ไม่อิ่มตัวของโพลีเอสเทอร์โซลิก มีค่าคงที่สัตต์หรือแสงเป็นตัวเร่งหรือกรายทุนให้เกิดปฏิกริยา สำหรับตัวค่าคงที่สัตต์ที่อุณหภูมิห้อง จะไม่ทำปฏิกริยา ต้องอาศัยความร้อนหรือโพرمิเตอร์เป็นตัวกรายทุนให้ทำงาน

โดยทั่วไปการแข็งของโพลีเอสเทอร์แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกหลังจากเติมค่าคงที่แล้ว จะเรซิ่นเริ่มแข็งตัวเป็นรูน เรียกว่า เจลไทม์(Gel time) หลังจากเรซิ่นแข็งตัวเป็นรูน จะเรซิ่นแข็งตัวเต็มที่ เรียกว่า เคิร์วไทม์(Cure time)

สำหรับโพลีเอสเทอร์ ถ้าแยกส่วนต่างๆ กอกมา จะพบว่า ส่วนประกอบของโพลีเอสเทอร์ประกอบด้วย ไกลคอล ซึ่งเป็นพากอัลกอฮอล์ และไดเบสิกแอซิด ซึ่งเป็นสารจำพวกกรดและส่วนที่เป็นของเหลวคือ โนโนเมอร์ แต่เมื่อผูกดึงโครงสร้างโดยลักษณะเดียวกัน โพลีเอสเทอร์จะมีส่วนประกอบที่ซับซ้อน รายละเอียดมากกว่าเอสเทอร์มากที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ดึงโครงสร้างของโพลีเอสเทอร์ ที่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจศักยภาพทางเคมีดังต่อไปนี้


1. โพลีเมอร์(Polymer)

หมายถึงสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง โครงสร้างจะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ เรียกว่า โนโนเมอร์(Monomer) ซึ่งมีส่วนโครงสร้างเหมือนกัน ตัวอย่างโพลีเมอร์ เช่น

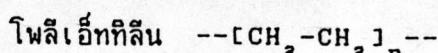

2. สารประกอบไม่อิ่มตัว(Unsaturated)

หมายถึงสารประกอบที่ประกอบด้วย ตัวเบลอนด์ (Double bond) หรือ ทริเบล บอนด์ (Triple bond) ตั้งแต่ 1 บอนด์ขึ้นไป บอนด์ทั้งสองชนิด เป็นชนิดไม่อิมตัว สามารถทำปฏิกิริยาได้อีก ตัวอย่างเช่น

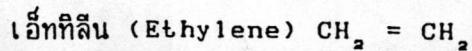


3. เอสเทอร์ิฟิเคชันโพลีเมอร์ไรเซชัน (Esterification Polymerization)

หมายถึง ปฏิกิริยาในการเกิดเป็นโพลีเมอร์ โดยใช้ปฏิกิริยาการรวมตัวเป็นโพลี เอสเทอร์ขยะเกิดปฏิกิริยาจะมีน้ำเกิดขึ้นเป็น By product.

ดังนี้คำนิยามของ โพลีเอสเทอร์เรชัน ก็คือสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เกิดจากการทำปฏิกิริยาเกิดเป็นโพลีเมอร์ โดยใช้ปฏิกิริยาการรวมตัวเป็นเอสเทอร์ของสารประกอบ 2 ชนิดคือ ไกลคอล และ ไดเบสิกแอดิค (กรดชนิดอิมตัวและไม่อิมตัว) ละลายในตัวทำละลายที่ไม่อิมตัว เช่น ไสเตรนโนโนเมอร์ (Styrene monomer) ออยในสภาพของเหลว สามารถทำให้แข็งตัวโดยความร้อนหรือเติมตัว คاتาลิสต์ (Catalyst) ลงไป เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ดูรูปที่ 2.2

ศูนย์วิทยาหรือพยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

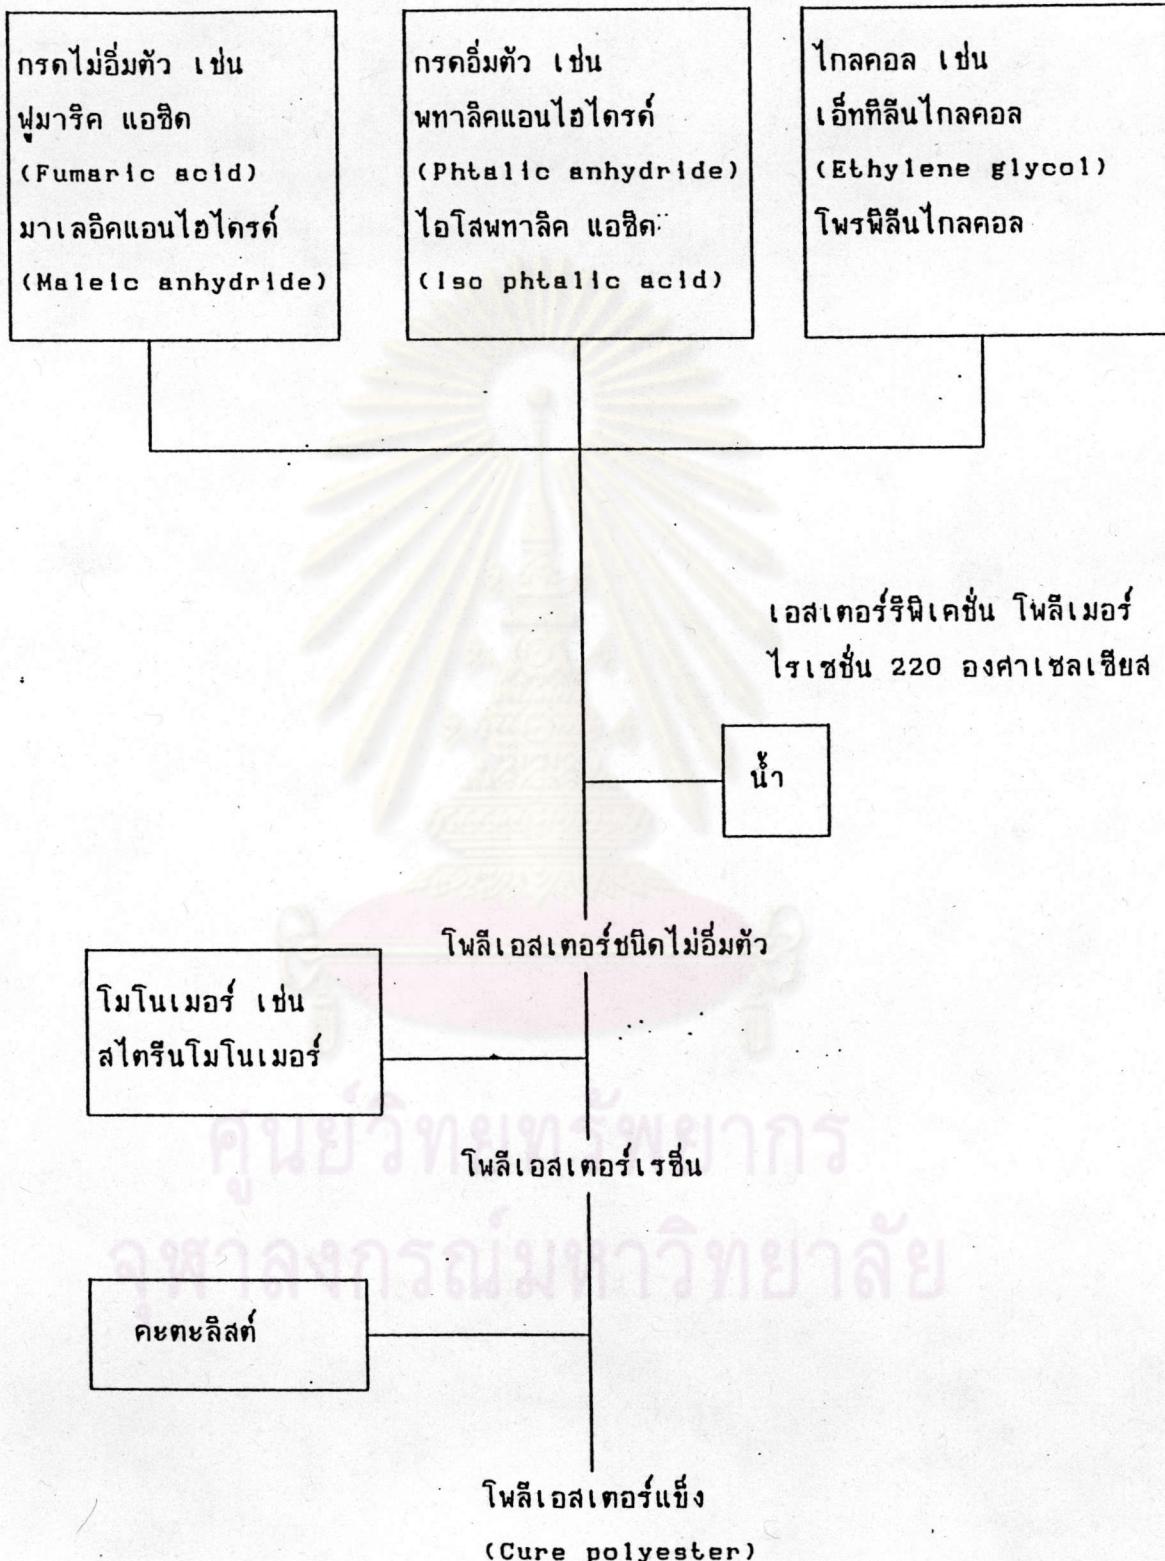


รูปที่ 2.2 ขบวนการผลิตโพลีเอสเทอร์

จากแผนภูมิ บรรยายตามสูตรเคมีดังนี้
 ไกลคอล หรือ อัลกออล + กรดไม่อีมตัว + กรดอีมตัว ----- โพลีเอสเทอร์ + น้ำ

คุณลักษณะของโพลีเอสเทอร์เรชิน

1. ปฏิกิริยาในการแข็งตัวจะให้ความร้อน(Exothermic reaction)

คุณลักษณะที่สำคัญคือ ความร้อนที่ปล่อย出ในระหว่างการแข็งตัวจะส่งผลต่อการหดตัวและการยึดติดของวัสดุ

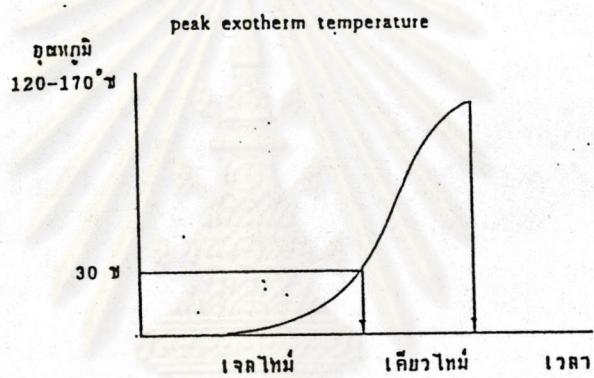

รูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาขณะเกิดปฏิกิริยาแข็งตัวของโพลีเอสเทอร์

ขยะที่โพลีเอสเทอร์เผา หรือ แข็งตัว ความแข็งของเรชินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อถึง อุณหภูมิจุดยกสูงสุด(Peak exotherm temperature) โพลีเอสเทอร์เรชินจะแข็งตัวถึง 95% จากนั้นโพลีเอสเทอร์จะค่อยๆ แข็งตัวไปเรื่อยๆ แต่ย่างไรก็ตาม เพื่อบริรุ่งกันไม่ให้โพลีเอส เทอร์เปลี่ยนรูปร่างภายหลัง อันเนื่องมาจากการแข็งตัวไม่เต็มที่ในกระบวนการผลิต หลังจากทำขึ้น งานโพลีเอสเทอร์เรียบร้อยแล้วก็จะผ่านกระบวนการ โพลีเติร์ว(Pooh ๒๘๒) ซึ่งอาจทำได้โดย การต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ล้างด้วยไอน้ำหรืออบที่ อุณหภูมิ 100- 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง

องค์ประกอบที่มีผลต่อการแข็งตัวของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

1. อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิสูงโพลีเอสเทอร์จะแข็งตัวได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิต่ำ
 2. ปริมาณแคทเลสต์และโพโรไมเตอร์ ปริมาณมากการแข็งตัวเร็วกว่าปริมาณน้อย
 3. ปริมาณเรซิ่น(Resin bulk)ปริมาณเรซิ่นมากการแข็งตัวเร็วกว่าปริมาณน้อย
 4. ความชื้นหรือน้ำ ความชื้นสูงการแข็งตัวของโพลีเอสเทอร์จะเกิดขึ้นช้า โดยปกติจำนวนน้ำที่มีอยู่ในโพลีเอสเทอร์จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05%
 5. ปริมาณอ็อกซิเจน อ็อกซิเจนเป็นตัวบังกัน(Oxygen barrier)การแข็งตัวของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น ถ้าปริมาณของอ็อกซิเจนสูง เป็นการคนมากท ขณะโพลีเอสเทอร์กำลังแข็งตัว จะทำให้โอกาสที่ปริมาณอ็อกซิเจนเข้าสู่เรซิ่นมากขึ้น การแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง
2. ขนาดแข็งตัวโพลีเอสเทอร์จะลดตัว(Shrinkage)
- ปริมาณการหดตัวของโพลีเอสเทอร์จะอยู่โดยปริมาตร 6-8% โดยเฉลี่ย

การขยายตัว	
ปริมาตร	เวลา
การหดตัว	6-8%โดยปริมาตร

รูปที่ 2.4 แสดงปริมาตรของโพลีเอสเทอร์หลังจากเกิดปฏิกิริยาแข็งตัว

สเปค(Specification)และการควบคุมคุณภาพโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

โดยทั่วไป การตรวจสอบสเปคหรือการควบคุมคุณภาพของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ การตรวจสอบคุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เหลว(Bulk resin) และ การตรวจสอบคุณสมบัติโพลีเอสเทอร์แข็ง(Cured resin)

การตรวจสอบคุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เหลว

1. ความหนืด(Viscosity) นิยมวัด 2 ระบบคือ

- 1.1 หน่วยพอยล์หรือเซ็นติพอยล์(Poise or Centipoise)

เครื่องมือที่ใช้วัดคือ บрукฟิลด์
 Viscometer) สเกลเป็นตัวเลข
 ตัวเลขต่ำหมายถึง ความหนืดต่ำ
 ตัวเลขสูง หมายถึง ความหนืดสูง
 ปกติโพลีเอสเทอร์ความหนืดต่าจะมีค่าประมาณ 2-10 พอยล์
 ความหนืดปานกลางจะมีค่าประมาณ 10-20 พอยล์
 ความหนืดสูง เริ่มที่ 20 พอยล์ขึ้นไป

1.2 หน่วยการคณ์เนอร์(Gardener)

สเกลที่ใช้วัดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงตามลำดับจาก A-Z_o โดยที่ A จะมีค่าความหนืดต่ำสุด และ Z_o จะมีค่าความหนืดสูงสุด วิธีวัด วัดเปรียบเทียบ กับความหนืดมาตรฐานของการคณ์เนอร์ ความหนืดเป็นค่าบ่งบอกถึงขนาดโพลีเมอร์ ค่าความหนืด จะสูงขึ้นเมื่อ อุณหภูมิต่ำ และจะต่ำลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นค่ามาตรฐานความหนืด หรือ สเปคความหนืดจะวัดที่อุณหภูมิมาตรฐานคือ 25 องศาเซลเซียล

2. สี(Color)

นิยมวัดเป็นระบบ ได้ 2 ระบบคือ

2.1 หน่วยอาเซน นิยมใช้วัดกับโพลีเอสเทอร์ที่มีสีอ่อน สเกลเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-500 สเกลต่ำหมายถึงสีอ่อน สเกลสูง หมายถึง สีเข้ม

2.2 หน่วยการคณ์เนอร์ นิยมใช้วัดกับโพลีเอสเทอร์ที่มีสีเข้ม สเกลที่เป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-18 สเกลต่ำ หมายถึงสีอ่อน สเกลสูงหมายถึงสีเข้ม

ทั้ง 2 หน่วยวัดโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานในแต่ละหน่วย

3. เจลไทม์(Gel Time) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เติมคุณลิสต์จนเรซินเริ่มแข็งตัว มีลักษณะเป็นรูน หรือเยลลี่ สเปคหรือมาตรฐานในการวัดเจลไทม์ ในแต่ละแห่งจะกำหนดไม่เหมือนกัน สเกลมีหน่วยเป็นวินาที นาที หรือ ชั่วโมง แล้วแต่จะกำหนด เช่นใช้เรซินประมาณ 50กรัมเติมคุณลิสต์0.5 กรัม วัดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล สำหรับเรซินที่เติมตัวโพลีเมอร์เรียบร้อยแล้ว

ค่าเจลไทม์ เป็นค่าที่ระบุไว้โดยประมาณ ถึงระยะเวลาในการทำงานสำหรับโพลีเอสเทอร์ทุกครั้ง จะต้องทำงานให้เสร็จก่อนที่โพลีเอสเทอร์จะแข็งตัว

4. เคียวไทม์(Cure Time) หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เรซินเริ่มแข็งตัวเป็นรูนจนแข็งตัว ค่าเคียวไทม์ เป็นค่าที่ระบุถึงช่วงการทำงาน เมื่อผ่านช่วงเคียวไทม์ไปแล้ว โพลี

เօสເທອຣ່ຈະແບ່ງຕົວເທິ່ມທີ່ ສາມາດຈະດອດອອກຈາກແນບໄດ້ ໂດຍຫັນງານໄມ່ເສີຍຮູ່ປ່ວ່າງ
ກາງທຽບຈຳສອນຄຸນສົມນັດຂອງໂພລີເວສເທອຣ່ແບ່ງ

จะเป็นการวัดคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางไฟฟ้า สเปคที่นิยมใช้วัดคือ

1. การทนต่อแรงตึง (Tensile strength)
 2. การทนต่อแรงงอ (Flexural strength)
 3. ความแข็ง (Hardness)
 4. อุณหภูมิที่เสียรูป (Heat distortion temperature)
 5. การดูดซึมน้ำ (Water absorption)
 6. ค่าคงที่ของการนำไฟฟ้า (Dielectric constant)
 7. การทนต่อสารเคมี
 8. คืนกําลังแท้จenzeกำหนด

สำหรับมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบค่าเหล่านี้ จะใช้ของมาตรฐานอเมริกัน(ASTM) มาตรฐานญี่ปุ่น(JIS) และมาตรฐานเยอรมัน(DIN)

2.3 วัสดุเสริมแรง (Reinforcing Material)

วัสดุที่ใช้สำหรับเสริมแรงมีทั้งที่ปะเกbakที่ทำจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ คั่งแลคงในตารางที่2.2 และ 2.3 ส่วนวัสดุสำหรับเสริมแรงในพลาสติกเสริมแรงที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ ไยแก้ว นอกจากราคาถูกแล้วก็มีวัสดุอย่างอื่นอีก เช่น แอลูมิเนียม โพลีไนท์ ไยเชรามิก เส้นใยคาร์บอน ปอ ลวด หรือ โลหะแผ่น ไยโพลีเอสเทอร์ ไยโพลีฟอร์มิลิน ควอทซ์ และฝอยแซฟไฟร์

พวกบิรอน คาร์บอน คาวอทช์แลดแฟฟไฟร์ ใช้ในวัสดุที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิชาการ วัสดุเสริมแรงพวกนี้ก็ใช้ในทางอุตสาหกรรมเคมีที่ใช้เป็นสารที่ทนการกัดกร่อนได้แต่ไม่นิยมใช้ เพราะราคาที่แพงมากเกินกว่าที่จะใช้พลาสติกเสริมแรงอย่างอื่น เล่นไอยินทรีย์ ก็เป็นวัสดุเสริมแรงที่ใช้สำหรับงานที่ทนการกัดกร่อนหรือทนต่อสารเคมี เล่นไโยโลจิโพลิเมอร์ใช้ในงานที่ต้องทนต่อสารพิษอันตราย

ไขแก้วที่นำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเสริมแรงนั้นผลิตขึ้นมาเป็นลักษณะต่างๆหลายอย่าง แต่ละลักษณะก็มีราคา ความแข็งแรง และใช้กับชนิดของเรซิ่นไม่เหมือนกัน และยังขึ้นอยู่กับจำนวน การผลิตด้วย

การผลิตเส้นใยแก้วเริ่มด้วยการตึงแก้วที่หลอมเหลวในเตาอุกมาเป็นเส้นเดี่ยว (Filament) จากเส้นเดี่ยวนำมารวมกันเป็นกลุ่มเส้นใย เส้นใยเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการ

ORGANIC FIBRES	SPECIFIC WEIGHT	ULTIMATE TENSILE STRENGTH (MN/SQR.M)	MODULUS OF ELASTICITY (GN/SQR.M)	ELONGATION AT RUPTURE (%)
NATURAL				
COTTON	1.5	500-800	2.5-4.0	7-14
JUTE	1.5	460	3.0-7.0	4
SISAL	1.45	850	5.5-8.3	2.5
SYNTHETIC				
VISCOSE RAYON	1.52	290	2.4-2.8	20-30
POLYAMIDE-6	1.14	560-820	0.69-2.82	10-40
POLYACRYLONITRILE	1.17	410-560	1.03-2.76	15-20
LINEAR POLYESTER	1.38	750-1000	210	20-25
KELVAR 49	1.45	2700	70	2.1

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางกลของเลนโซอินทรีส์

INORGANIC FIBRES	ULTIMATE TENSILE STRENGTH (MN/SQR.M)
IE GLASS	3500
IS GLASS	4900
STAINLESS STEEL	2800
ASBESTOS	2100-3500
BORON	2100
CARBON FIBRES	2800
SAPPHIRE WHISKERS	28000

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติทางกลของเลนโซอินทรีส์

เคลือบผิวเพื่อให้ผลิตได้ง่ายทำให้เล่นไยเหมือนกันโดยตลอด อย่าง เล่นไยเหล่านี้จะถูกพนรวมกันเพื่อที่ผ่านกระบวนการผลิตขึ้นต่อไปที่จะทำให้เป็นไยแก้วชนิดต่างๆ

ส่วนประกอบใหญ่ของแก้วคือชิลิกา ไม่เล็กของชิลิกอนໄโคออกไซด์มีการจักรูป เป็น เทหารายตรอน ประกอบด้วยอิออนของชิลิกอนอยู่ทรงกลางล้อมรอบด้วยอิออนของออกซิเจน 4 ตัว ร่างແဆามมิติกของชิลิกาเทหารายตรอนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของแก้ว เมื่อใส่ส่วนผสมอื่น เช่นออกไซด์ของโลหะ อาจจะรวมเป็นส่วนของร่างແชิลิกาหรือทำให้ร่างแห้งน้ำแทกออก คุณสมบัติของแก้วอาจทำให้ถูกเปลี่ยนหรือปรับให้เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างได้ ส่วนประกอบของแก้วชนิดต่างๆได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.4

แก้วที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันดังนี้

E glass(Electrical glass) เป็นแก้วชนิดแรกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำเป็นเส้นไยต่อเนื่องกัน ใช้แก้วชนิดนี้เป็นไยแก้วที่ใช้สำหรับขวนการผลิตคิลิเคริมแรงต่างๆโดยเป็นมาตรฐาน มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าสูง

A glass เป็นแก้วชนิดโซดาไลม์ที่ใช้ทำกระจากหน้าต่างและขวด แก้วชนิดนี้มีส่วนประกอบของถ่างสูงทำให้คุณภาพความชื้นได้ ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในขอบเขตจำกัด

C glass(Chemical glass) เป็นแก้วที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงานที่ต้องทนต่อกรดสูงกว่าที่ E glass จะทนได้ โดยมักจะทำเป็นไยผิว (surfacing mat) เพื่อใช้เป็นส่วนของผิวน้ำของชิ้นงานที่ล้มผสกนสนภารการกัดกร่อนของกรด

AR glass (Alkali resistance glass) ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในซีเมนต์ (Glass reinforce cement - GRC)

S glass เป็นแก้วที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ทนต่อแรงดึงได้สูง โดยทนแรงดึงและมีความยืดหยุ่นสูงกว่า E glass ตึง 33 เบอร์เซนต์ และ 20 เบอร์เซนต์ ตามลำดับ ใช้แก้วชนิดนี้ใช้ในโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น นำไปใช้ในโครงการอวกาศ เพราะมีความแข็งแรงต่อหน้าหนักสูง แม้ที่อุณหภูมิสูงก็ยังคงความแข็งแรงอยู่มีข้อจำกัดความล้าสูง

ไข่แก้วได้รับการผลิตให้มีรูปร่างต่างๆดังแสดงในรูปที่ 2.5 โดยพอยจะแบ่งได้ดังนี้


1. เส้นไยต่อเนื่อง(Continuous strand roving) เส้นไยชนิดนี้เป็นเส้นไยชนิดที่เป็นเส้นตรงไม่ได้บิดเป็นเกลียว ผิวของไข่แก้วจะได้รับการเคลือบให้ใช้ได้กับเรซินเฉพาะชนิด หรือขวนการผลิตผลิตคิลิเคริมแรงที่แตกต่างกัน

2. ตาสา (Woven roving) เป็นไข่แก้วที่นำเอาไข่แก้วที่เป็นเส้นไยต่อเนื่องมาทอประสานกัน มีความกว้าง ความหนา หน้าหนักต่อพื้นที่ ต่างๆกัน การวางแผนเส้นไย

	A GLASS	E GLASS	C GLASS	AER GLASS	S GLASS	
SiO ₂	72	54.3	64.6	60	65	
Al ₂ O ₃ +Fe	0.6	15.2	4.1	0.27	25	
CaO	10	17.3	13.4	4.8		
MgO		4.7	3.3	0.1	10	
Na ₂ O	14	0.6	7.9	14.3		
K ₂ O			1.7	2.7		
B ₂ O ₃		8	4.7			
BaO			0.9			
TiO ₂				6.5		
ZrO ₂				10.2		
SO ₃	0.7			0.2		
As ₂ O ₅	tr.					
Fe ₂		0.1	tr.			

ตารางที่ 2.4 ส่วนประกอบของแก้วชนิดต่างๆ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

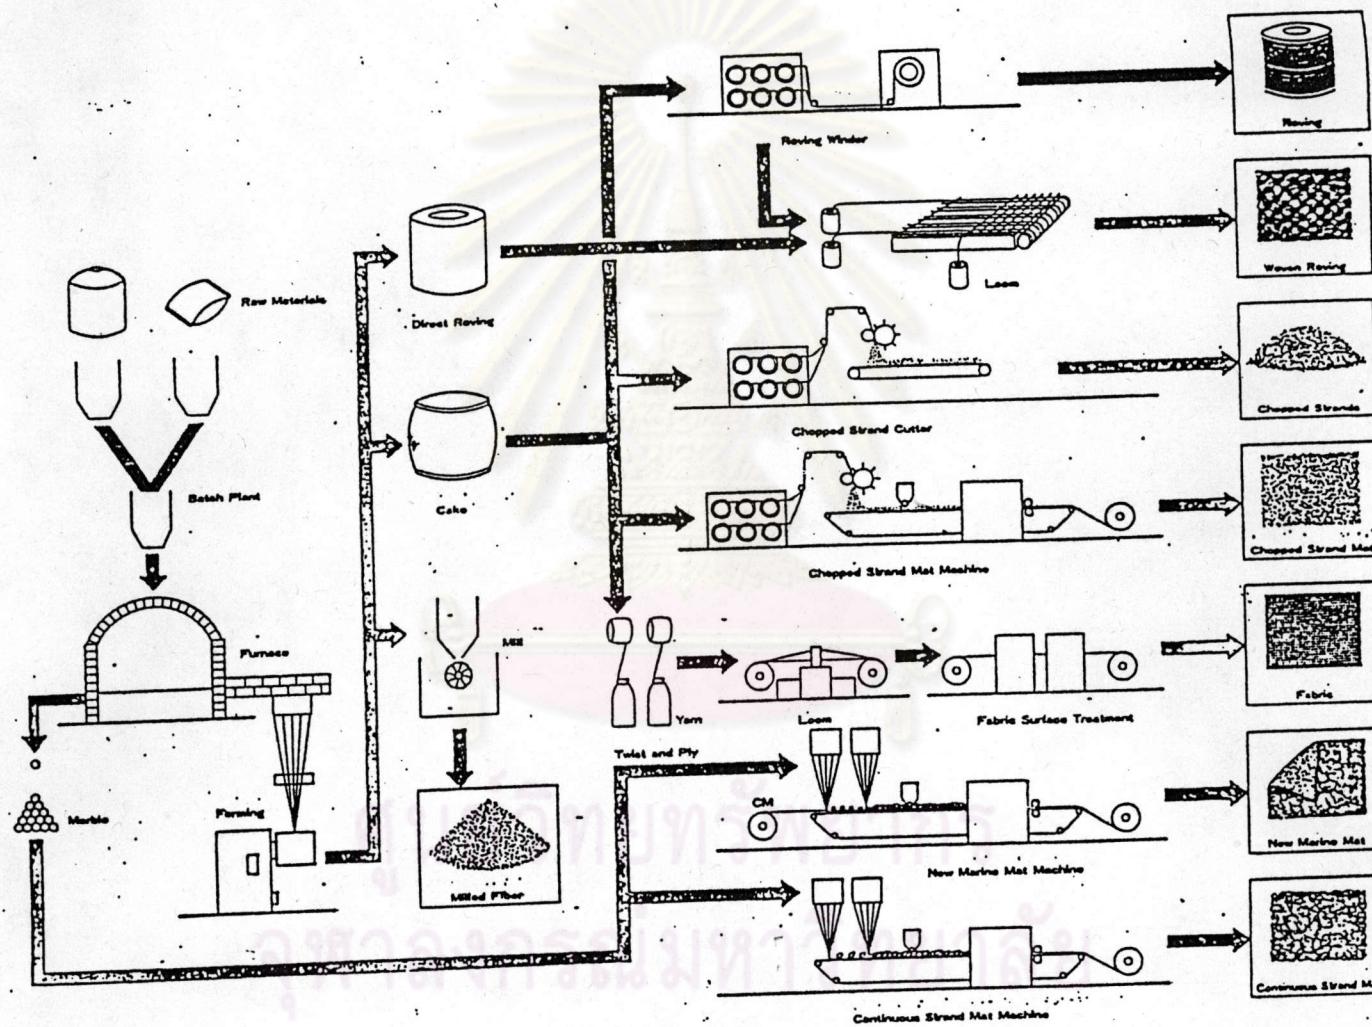

รูปที่ 2.5 ขบวนการผลิตไชแก้วชนิดต่างๆ

แก้วจวางในแนวตั้งจาก ใช้สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง

3. Woven fabrics ทำจากใยแก้วพวยยarn (Yarn) เป็นเส้นใยที่เป็นเกลียว ผลิตขึ้นโดยให้มีลักษณะการทอเป็นผืนหลายแบบ มีความกว้าง น้ำหนักที่เหมาะสมกับงาน

4. ไชผ้า (Surface mat) ไชแก้วชนิดนี้ใช้กับไยแก้วชนิดที่เป็นผืนเพื่อกำให้ผิวของผลิตภัณฑ์เรียบ เพราะว่าไยแก้วชนิดนี้จะใช้เป็นผิวที่ติดกับแม่แบบและมีอัตราส่วนของเรือนต่อไยแก้วมากกว่าไยแก้วชนิดอื่นๆ จึงเป็นชิ้นที่กันไม่ให้เห็นชิ้นของไยแก้วอื่นๆที่อยู่ด้านหลัง นอกจากนี้ยังใช้ไชในการที่ต้องทนต่อสภาพการกัดกร่อนของสารเคมีอีกด้วย

5. ไยแก้วแบบผืน (Reinforcing mat) ทำขึ้นจากไยแก้วชนิดท่อเนื่องมาตัดเป็นเส้นๆหรือไม่ได้ตัดมารวมกันเป็นผืน โดยมีสารชนิดหนึ่งมาประสานให้เล่นไยแก้วนี้อยู่ด้วยกันโดยสม่ำเสมอ ไยแก้วชนิดนี้จะให้ความแข็งแรงปานกลาง มีทั้งความกว้าง น้ำหนักต่างๆกัน

6. ผงไยแก้ว มีขนาด 1/32 นิ้ว ถึง 1/8 นิ้ว ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเสริมแรงให้กับเรือนชินิคเทอร์โมพลาสติก โดยเสริมให้ทนแรงขนาดท่าจันถิงขนาดปานกลาง และยังใช้สมกับการเพื่อให้ทนแรงได้มากขึ้น

ลักษณะของไยแก้วต่างๆจะดูได้จากรูป 2.6 และ 2.7

2.4 วัสดุอื่นๆในงานพลาสติกเสริมแรง

1. สารทำให้แข็ง (Catalyst or Hardener) ในการทำให้พลาสติกเหลวกลายเป็นพลาสติกแข็ง โดยเฉพาะโพลีเอสเทอร์เรือน ต้องมีตัวที่ทำให้เกิดอนุมูล แล้วทำให้เกิดการเชื่อมโยงของโมเลกุลเป็นร่างแท จนกลายสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง

2. สารเร่งปฏิกิริยา (Accelerator or Promotor) เป็นสารที่ใช้เร่งปฏิกิริยาในการแข็งตัวของพลาสติก

3. เจลโคท (Gelcoat) เป็นโพลีเอสเทอร์เรือนชนิดที่ผสมผงเบา (Thixotropic agent) ทำให้มีลักษณะหนืดไม่ไหล ใช้พ่นหรือทาลงบนแม่แบบ หน้าที่ของเจลโคท คือทำให้ผิวของชิ้นงานมีความเรียบมันทั้งยังปักปิดไม่ให้เห็นรอยของไยแก้วและฟองอากาศที่ໄลออกไม่หมด นอกจากนี้ยังสามารถผสมสีเข้าไปในเนื้อของเจลโคทได้อีก เพื่อทำให้ชิ้นงานมีสีตามต้องการ

4. เนื้อสี (Pigment) ใช้ผสมเข้ากับเนื้อของเรือน หรือ เจลโคท เพื่อให้ชิ้นงานมีสีตามต้องการ

5. สารอื่นๆ

สารเหล่านี้ไม่ได้เป็นสารที่ใสลงไปในเนื้อของโพลีเอสเทอร์ แต่เป็นสารที่ช่วย

CONTINUOUS STRAND

Yarn



Continuous Roving





Spun Roving

**FABRIC**


181 Fabric





1000 Fabric

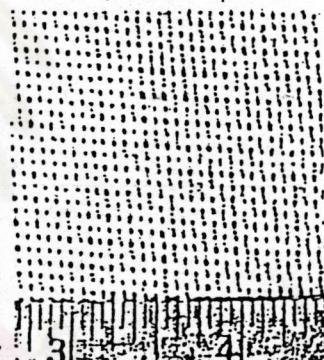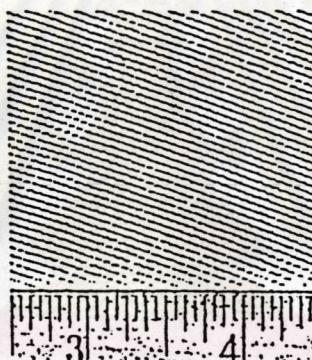**WOVEN ROVINGS**





Woven Roving

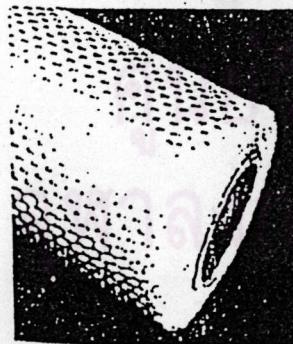

Woven Spun Roving

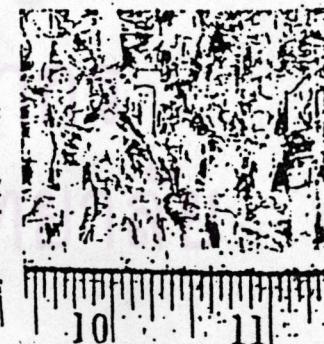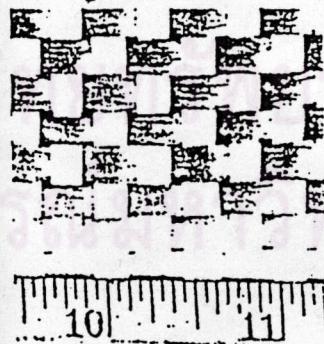

รูปที่ 2.6 แสดงไยแก้วชนิดต่างๆ

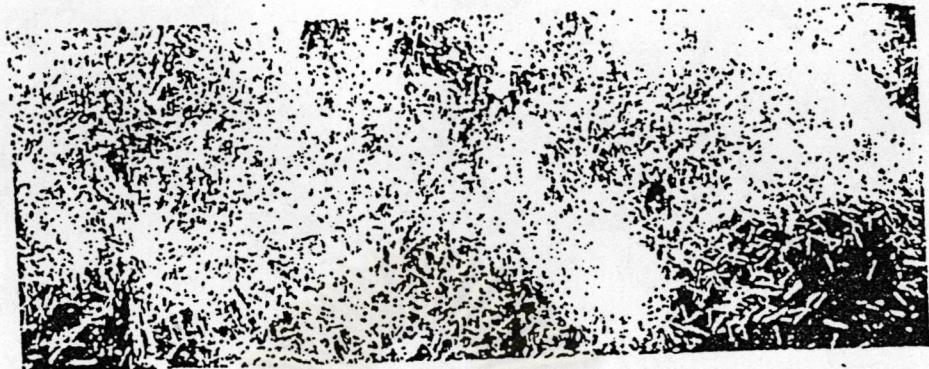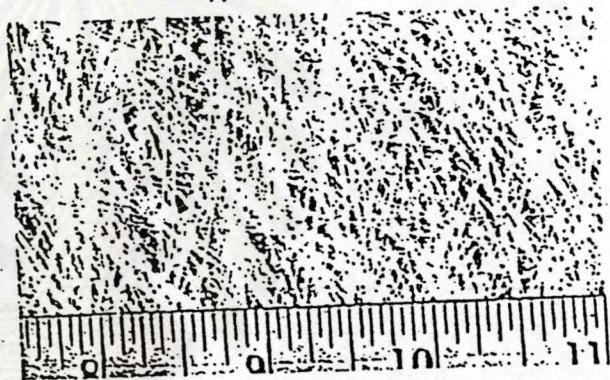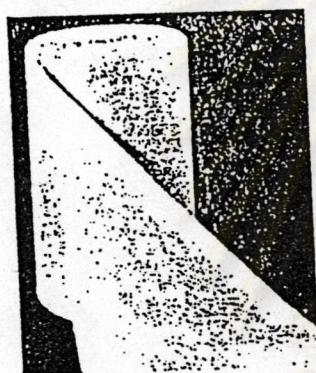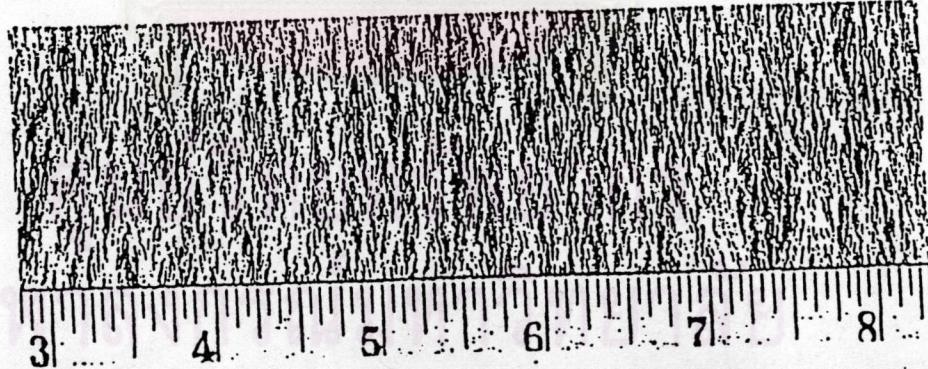CHOPPED STRANDS**REINFORCING MATS****SURFACING MAT**

รูปที่ 2.7 แสดงไยแก้วชนิดต่างๆ

ในการทำงาน เช่น

5. 1 สารสำหรับช่วยในการทดสอบเชิงงานออกจากแบบ เช่น สารพิวเออ ชีตติ้ง
5. 2 สารกันไฟล ใช้สำหรับป้องกันการไหมของโพลีเอสเทอร์เรซิ่นเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก เมื่อใช้งานกับแบบที่ทำมุสหงส์กับพื้นกระดับ
5. 3 ตัวทำลาย เป็นสารที่ช่วยในการล้างเครื่องมือ เช่น อัซิโคน ทินเนอร์
6. สารเติม(Filler) เป็นสารที่เติมลงไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเชิงงานให้ดีขึ้น เช่น ความยืดหยุ่น ความแข็ง การทนต่อความร้อน คุณสมบัติในการหน่วงการลุกไฟ (Fire retardant) หรืออาจเติมลงไปเพื่อให้เนื้อของเรซิ่นมากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน สารเติม มีหลายชนิด เช่น หัลคัม แคลเซียมคาร์บอร์เนต อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ไอล์สโตร์ ทราร

ส่วนผสมทางเคมีของผงหินอ่อน(Limestone)

ความชื้น(Moisture)	=	0.11	เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่หายไปหลังการเผา(Th. loss)	=	43.11	เปอร์เซ็นต์
ซิลิกา(SiO_2)	=	0.57	เปอร์เซ็นต์
อลูมิเนียมออกไซด์(Al_2O_3)	=	0.12	เปอร์เซ็นต์
เฟอร์ริกออกไซด์(Fe_2O_3)	=	0.08	เปอร์เซ็นต์
แคลเซียมออกไซด์(CaO)	=	55.42	เปอร์เซ็นต์
แมกนีเซียมออกไซด์(MgO)	=	0.36	เปอร์เซ็นต์

ส่วนผสมทางเคมีของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์(Alumininum Hydroxide)

ความชื้น(Moisture)	=	0.02	เปอร์เซ็นต์
ซิลิกา(SiO_2)	=	0.00	เปอร์เซ็นต์
อลูมินา($\text{Al}_2(\text{OH})_6$)	=	99.9	เปอร์เซ็นต์
เฟอร์ริกออกไซด์(Fe_2O_3)	=	0.02	เปอร์เซ็นต์
โซเดียมออกไซด์(Na_2O)	=	0.05	เปอร์เซ็นต์

หลักที่ควรคำนึงเมื่อใช้พลาสติกเสริมแรงด้วยไนเก็ต

มีหลักใหญ่ๆ 4 ข้อคือ

1. ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์จะแปรผันโดยตรงกับปริมาณของไนเก็ตในผลิตภัณฑ์นั้น กล่าวคือ ความแข็งแรงความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของไนเก็ต ชิ้นส่วนที่มีไนเก็ต 80 เปอร์เซ็นต์ และ เรซิน 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก จะแข็งแรงกว่าชิ้นส่วนที่มีจำนวนไนเก็ตกับเรซินเท่ากัน เกือบ 4 เท่ารูปที่ 2.8 จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณไนเก็ตกับความแข็งแรง

การจัดตัวของไนเก็ตในพลาสติกเสริมแรงมีความสำคัญมาก เพราะความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของวัสดุเอง เมื่อพิจารณาการวางตัวของเส้นไนเก็ตแล้วจะแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ

1. เมื่อเส้นไนเก็ตได้รับการวางให้ขนานกัน
2. เมื่อครีงหนึ่งของเส้นไนได้รับการวางให้เป็นมุ่งจากกับอีกครีงหนึ่ง
3. เมื่อเส้นไนถูกวางแบบไม่มีทิศทางแน่นอน (Random)


ทิศทางการวางตัวของเส้นไนเก็ตแสดงไว้ในรูปที่ 2.9

เมื่อเส้นไนเก็ตถูกวางขนานกันจะมีความแข็งแรงและโมดูลลสูงกว่าสุดในแนวของเส้นไน เช่นการจัดตัวในแนวขนานใช้ในการออกแบบพนังมอเตอร์ จรวด ไม้ตีกอล์ฟ คันเบ็ดตกปลา


เมื่อครีงหนึ่งของเส้นไนเก็ตถูกวางเป็นมุ่งจากกับอีกครีงหนึ่ง ความแข็งแรงสูงที่สุดจะอยู่ในแนว 2 ทิศทางถึงแม้ว่าความแข็งแรงจะน้อยกว่าการจัดตัวแบบขนาน แต่ก็ใช้งานได้ เช่น พนังของเรือ ปลายปีกเครื่องบิน สรหัวยน้ำ

เมื่อการการจัดตัวของไนเก็ตอยู่ในลักษณะที่ไม่มีทิศทางแน่นอน ความแข็งแรงก็ไม่สูงในหนึ่งหรือสองแนวนั้นคือไม่มีทิศทางแน่นอน ความแข็งแรงแบบนี้ใช้ในการผลิตชิ้นงานชั้นราดทั่วไป เช่น หมวกนิรภัย เก้าอี้ ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า กระเบื้อง หลังคา ห้องอาบน้ำ การจัดตัวแบบไม่มีทิศทางแน่นอน มีความแข็งแรงต่ำ สภาพนี้เรียกว่า ไอโซโทรปิก (Isotropic) ความสัมพันธ์ของการจัดตัว และปริมาณไนเก็ต เมื่อกับการวางของลงในกล่อง ถ้าจัดให้เรียบร้อยที่สุด ก็จะวางของได้มากที่สุดในปริมาตรที่กำหนด อย่างเช่น การวางเส้นไนแบบต่อเนื่อง (Continuous strands) ให้ขนานกันจะได้ปริมาณไนเก็ตมากกว่าในปริมาตรที่กำหนด โดยอยู่ในช่วง 45 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

เมื่อวางเส้นไนเก็ตครีงหนึ่งให้ตั้งฉากกับอีกครีงหนึ่ง ปริมาณไนเก็ตจะอยู่ในช่วง

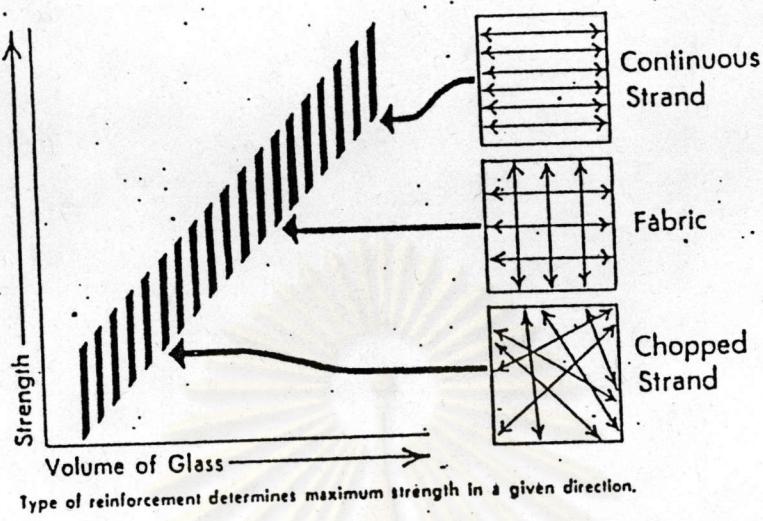

รูปที่ 2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงกับปริมาณของไยแก้ว

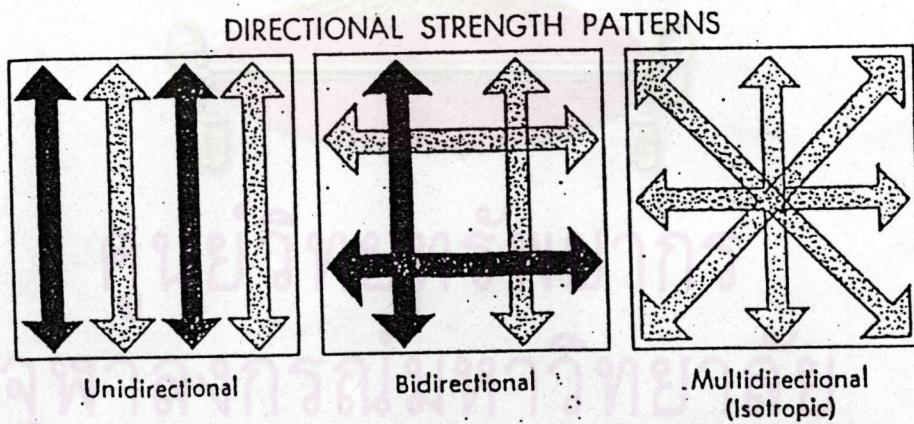

รูปที่ 2.9 แสดงทิศทางการตรวจตัวของเล็บไยแก้ว

จาก 55 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

การวางแผนไม่มีทิศทางแน่นอน ไยแก้วจะมีปริมาณ ออยในช่วง 15 ถึง 50
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

ความสัมพันธ์ของปริมาณไยแก้ว ลักษณะความแข็งแรงและการจัดตัวของไยแก้ว
แสดงในรูปที่ 2. 10 จะสังเกตุได้ว่าเส้นไยที่วางนานกัน ให้ความแข็งแรงสูงที่สุด การจัดตัวใน
สองทิศทางตั้งจากกันให้ความแข็งแรงในแนวช่วงกล่าวๆ และการวางแผนไม่มีทิศทางแน่นอน
ให้ความแข็งแรงต่ำกว่าแบบอื่นๆ

การเสริมแรงด้วยไยแก้ว ผู้ออกแบบต้องออกแบบการจัดตัวของไยแก้วให้เป็น
ประ予以ชน์และเหมาะสมมากที่สุด ดังเช่น

ไยแก้วชนิดเส้นไยต่อเนื่อง (Continuous strand or Roving) ให้การ
เสริมแรงในแนวของการวางเส้นไย

ไยแก้วชนิด Fabric เสริมแรงวัตถุใน 2 ทิศทาง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์มหาวิทยาลัย