

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- จารุณี เหลืองเพชรงาม , การศึกษาระบบควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จแบบหลายโรงผสม ,วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536
- คำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ,ศศ. การควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหารและกรณีศึกษา กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มแอนอี จำกัด ,2533
- บุญโรจน์ สิมะบวรสุทธิ์ ,การวางระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์ , วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บัณฑิตวิทยาลัย,2538
- บัณฑิต ใจชื่น , เหล็กเครื่องมือ 1 , บริษัท บี.เค.เจ.เอนจิเนียริง จำกัด,2532
- ศุภโชค วิชัยโกศล ,กระบวนการจัดและแต่งผิวโลหะ ,2524
- เสรี ยูนิพันธ์ , จรรยา มหิทธิภาพองกุล ,คำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ,เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ,สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2536
- สมชาย วิศววิรัชศักดิ์ , การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร , วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2534
- อนันต์ชัย สกลรักษ์ ,การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ,วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2538
- อรรถกร เหล่าศิริหงษ์ทอง ,การจัดระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการประกอบของเล่น ,วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2538

ภาษาอังกฤษ

Description Of Manufacture Cartridge ,Ball ,Nato ,7.60 mm.,M 80,Engineering Division
Industrial Group ,Frankford Arsenal,1960.

Harry J.Snyder ,Vender Quality Control , 22-Annual Technical Conference ,1968

Perry L.Johnson ,Meeting to International Standard : ISO 9000 ,McGraw - Hill ,1993

Phillips B Crosby , Quality without tear , New York ,McGraw-Hill,1984

Procedure and Forms ,Prentice Hall ,1992


Robert D.Carsan ,Jo Ann Gerberr and Jame F.Mchugh ,Manual of Quality Assurance

Leonade A.Doty ,Statistics Process Control ,An ASQC Quality Press Book ,1990.

Wilbur A.Gould ,Food Quality Assurance ,AVI Text Book Seriars ,1977



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

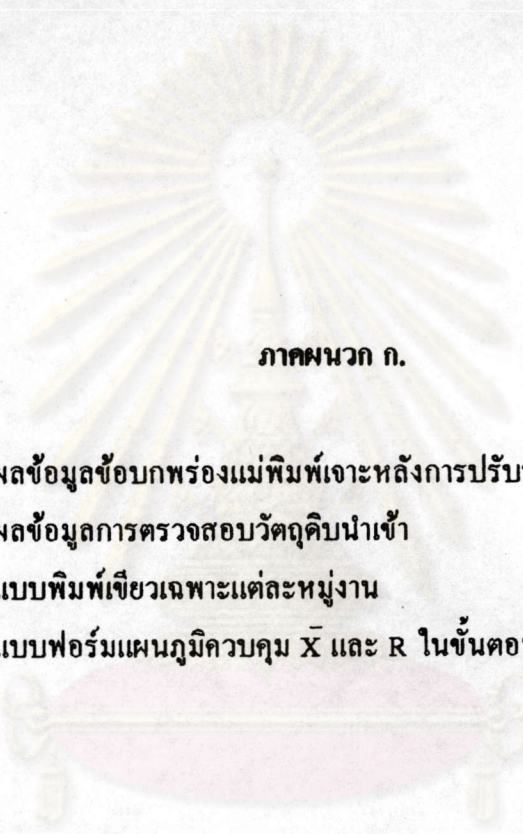

ภาคผนวก ก.

- ผลข้อมูลข้อบกพร่องแม่พิมพ์เจาะหลังการปรับปรุง
- ผลข้อมูลการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า
- แบบพิมพ์เขียวเฉพาะแต่ละหมู่งาน
- แบบฟอร์มแผนภูมิควบคุม \bar{X} และ R ในขั้นตอนต่างๆ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 ผลสรุปข้อมูลข้อบกพร่องแม่พิมพ์จะแต่ละชนิด สำหรับังทรรโค (Data Sheet For Pareto Diagram)
ก่อนการปรับปรุง (ช่วงเดือน ก.ค. 88 - ก.ย.88)

ชื่อแม่พิมพ์จะ pm - 2601

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 13	72.22%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 3	16.67%
อื่นๆ	= 2	11.11%
ขนาด	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ pp - 2589

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 14	60.87%
ขนาด	= 5	21.74%
อื่นๆ	= 4	17.39%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ pt - 259 - 0

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 60	72.29%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 15	18.07%
อื่นๆ	= 8	9.64%
ขนาด	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ tm - 10083 - 1

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขนาด	= 102	53.68%
ความแข็ง	= 84	44.21%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 4	2.11%
อื่นๆ	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ tm - 10222-3

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 16	64.00%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 6	24.00%
ขนาด	= 3	12.00%
อื่นๆ	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ t - 111 25 - b

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขนาด	= 25	71.43%
ความแข็ง	= 7	20.00%
ความเรียบ	= 2	5.71%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 1	2.86%
อื่นๆ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ tm - 10217

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 14	58.33%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 8	33.33%
อื่นๆ	= 2	8.33%
ขนาด	= 0	0.00%
ความเรียบ	= 0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์จะ tm - 10219

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	= 20	66.67%
การไม่ได้อุณหภูมิ	= 4	13.33%
ขนาด	= 3	10.00%
อื่นๆ	= 2	6.67%
ความเรียบ	= 1	3.33%

ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลสรุปข้อมูลข้อบกพร่องแม่พิมพ์อะไหล่ชนิด สำหรับฝั่งทวนโค (Data Sheet For Pareto Diagram)
ก่อนการปรับปรุง (ช่วงเดือน ก.ค. 88 - ก.ย.88)

ชื่อแม่พิมพ์อะไหล่ po - 2597

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขนาด	7	53.85%
ความเรียบ	3	23.08%
ความแข็ง	2	15.38%
อื่นๆ	1	7.69%
การไม่ได้ศูนย์	0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์อะไหล่ pp - 1291- b

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	24	75.00%
การไม่ได้ศูนย์	5	15.63%
ขนาด	3	9.38%
อื่นๆ	0	0.00%
ความเรียบ	0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์อะไหล่ po - 2596

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขนาด	8	61.54%
การไม่ได้ศูนย์	2	15.38%
ความเรียบ	2	15.38%
ความแข็ง	1	7.69%
อื่นๆ	0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์อะไหล่ pm - 1039-3

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขนาด	17	53.13%
ความแข็ง	11	34.38%
การไม่ได้ศูนย์	3	9.38%
อื่นๆ	1	3.13%
ความเรียบ	0	0.00%

ชื่อแม่พิมพ์อะไหล่ pp - 2591-5

ชนิดความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความแข็ง	13	76.47%
การไม่ได้ศูนย์	2	11.76%
ขนาด	1	5.88%
อื่นๆ	1	5.88%
ความเรียบ	0	0.00%

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่ทำกรตรวจ : ลักษณะภายนอก	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
แผนกที่รับผิดชอบ : แผนกตรวจสอบคุณภาพ	
ชื่อวัตถุดิบ : (สำหรับคณะกรรมการ)	หน้าที่ 1 ในจำนวนหน้า 2 หน้า
เหล็กทำแม่พิมพ์อะ (High Chromium)	เลขที่เอกสาร : Pr - ir - 001

หัวข้อที่ทำการตรวจ	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)					
			1	2	3	4	5	
เรื่อง : ลักษณะภายนอก								
<input checked="" type="checkbox"/> ลักษณะเหล็ก	กลม/เหลี่ยม	สายตา	←		กลม			→
<input checked="" type="checkbox"/> ขนาด/เส้นผ่าศูนย์กลาง	นิ้ว/ฟุต	เวอร์เนีย	15.89	15.91	15.99	15.98	15.96	
<input checked="" type="checkbox"/> ปริมาณ(น.น./ความยาว)	กิโลกรัม/เมตร	เครื่องชั่ง/ตลับเมตร	← ครบตามจำนวน →					
<input type="checkbox"/> ความแข็ง (ก่อนชุบ)	รีอคเวด สเกล C,A	เครื่องมือวัดความแข็ง						
<input checked="" type="checkbox"/> ใบรับรองผลิตภัณฑ์	-รับรองโดยบริษัทผู้ ผลิต	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อตงานนี้ผลิตโดยบริษัทจริง <input type="checkbox"/> ล็อตงานนี้ผลิตโดยบริษัทไม่จริง						

- หมายเหตุ : 1.หัวข้อที่ทำการตรวจ ให้ทำการตรวจเฉพาะข้อที่กาเครื่องหมายในช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น
(สำหรับในช่องผลการตรวจ ให้ลงค่าเป็นตัวเลข)
2. หัวข้อใบรับรองผลิตภัณฑ์ ให้กาเครื่องหมายถูก

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวซี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. เจริญ	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5678)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....
.....
.....

เรื่องที่ทำกรตรวจ : ลักษณะภายนอก แผนกที่รับผิดชอบ : แผนกตรวจคุณภาพ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
ชื่อวัตถุคืบ : (สำหรับคณะกรรมการ) เหล็กทำแม่พิมพ์เจาะ (High Chromium)	หน้าที่ 2 ในจำนวนหน้า 2 หน้า เลขที่เอกสาร : Fr - ir - 001

หัวข้อที่ทำการตรวจ	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)				
			6	7	8	9	10
<input checked="" type="checkbox"/> ลักษณะเหล็ก	กลม/เหลี่ยม	สายตา	←		กลม		→
<input checked="" type="checkbox"/> ขนาด/เส้นผ่าศูนย์กลาง	นิ้ว/ฟุต	เวอร์เนีย	15.90	15.92	15.98	15.97	15.96
<input checked="" type="checkbox"/> ปริมาณ(น.น./ความยาว)	กิโลกรัม/เมตร	เครื่องชั่ง/ตลับเมตร	← ครอบคลุมจำนวน →				
<input type="checkbox"/> ความแข็ง (ก่อนชุบ)	รีดเวล สเตล C,A	เครื่องมือวัดความแข็ง					
<input checked="" type="checkbox"/> ใบรับรองผลิตภัณฑ์	-รับรองโดยบริษัทผู้ ผลิต	<input checked="" type="checkbox"/> ล็อตงานนี้ผลิตโดยบริษัทจริง <input type="checkbox"/> ล็อตงานนี้ผลิตโดยบริษัทไม่จริง					

- หมายเหตุ : 1. หัวข้อที่ทำการตรวจ ให้ทำการตรวจเฉพาะข้อที่กาเครื่องหมายในช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น
(สำหรับในช่องผลการตรวจ ให้ลงค่าเป็นตัวเลข)
2. หัวข้อใบรับรองผลิตภัณฑ์ ให้กาเครื่องหมายถูก

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. เจริญ	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5678)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....
.....
.....

เรื่องที่ทำกรตรวจ : ตรวจทางฟิสิกส์ แผนกที่รับผิดชอบ : ฝ่ายโรงงาน	แบบฟอร์มการตรวจคุณภาพเหล็ก
ชื่อวัตถุดิบ : (สำหรับคณะกรรมการ)	หน้าที่ 1 ในจำนวนหน้า 2 หน้า
	เลขที่เอกสาร : Pr - ir - 002

หัวข้อที่ทำกรตรวจ เรื่อง : คุณสมบัติทางฟิสิกส์	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)						
			1	2	3	4	5		
การชุบแข็ง									
<input type="checkbox"/> เหล็ก เผาขั้นแรก 1150 - 1250 F° เผาอุณหภูมิสูง 1450 - 1500 F°	รีดเควด	-ใช้เครื่องมือวัดความแข็ง							
<input type="checkbox"/> เหล็ก เผาขั้นแรก 1150 - 1250 F° เผาอุณหภูมิสูง 1450 - 1475 F°	วัสดุที่ใช้ในการ ชุบแข็ง : น้ำมัน								
<input type="checkbox"/> เหล็ก ชุบด้วยน้ำอุณหภูมิระหว่าง 1400 - 1450 ฟาเรนไฮต์	รีดเควด วัสดุที่ใช้ในการ ชุบแข็ง : น้ำ								
<input checked="" type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์พิมพ์เจาะสำเร็จรูป (Ptm-10393)	รีดเควด		56	56	57	57	56		

หมายเหตุ : 1.หัวข้อที่ทำกรตรวจ ทำการตรวจค่าความแข็งของเหล็ก เฉพาะค่าที่กาเครื่องหมายในช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น
2.ค่าที่ตรวจได้ ให้ลงเป็นตัวเลขในช่องผลการตรวจ

ตรวจสอบโดย : นายละเอียด	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : นาย เพียร	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. ชูบ	ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงงาน	วันที่ 22/05/39

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 123/2539	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5678)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (10) ชิ้น
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

เรื่องที่ทำการตรวจ : ตรวจทางฟิสิกส์ แผนกที่รับผิดชอบ : ฝ่ายโรงงาน	แบบฟอร์มการตรวจคุณภาพเหล็ก
ชื่อวัตถุคืบ : (สำหรับคณะกรรมการ)	หน้าที่ 2 ในจำนวนหน้า 2 หน้า
	เลขที่เอกสาร : Fr - ir - 002

หัวข้อที่ทำการตรวจ เรื่อง : คุณสมบัติทางฟิสิกส์	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)						
			6	7	8	9	10		
การชุบแข็ง									
<input type="checkbox"/> เหล็ก เผาขั้นแรก 1150 - 1250 F° เผาอุณหภูมิสูง 1450 - 1500 F°	รีดคเวด	-ใช้เครื่องมือวัดความแข็ง							
<input type="checkbox"/> เหล็ก เผาขั้นแรก 1150 - 1250 F° เผาอุณหภูมิสูง 1450 - 1475 F°	วัสดุที่ใช้ในการ ชุบแข็ง : น้ำมัน								
<input type="checkbox"/> เหล็ก ชุบด้วยน้ำอุณหภูมิระหว่าง 1400 - 1450 ฟาเรนไฮต์	รีดคเวด วัสดุที่ใช้ในการ ชุบแข็ง : น้ำ								
<input checked="" type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์พิมพ์จะสำเร็จรูป (Ptm-10393)	รีดคเวด		57	56	56	57	56		

หมายเหตุ : 1.หัวข้อที่ทำการตรวจ ทำการตรวจค่าความแข็งของเหล็ก เฉพาะค่าที่กาเครื่องหมายในช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น
2.ค่าที่ตรวจได้ ให้ลงเป็นตัวเลขในช่องผลการตรวจ

ตรวจสอบโดย : นายละเอียด	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่	22/05/39
รับรองผลโดย : นาย เพียร	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่	22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. ชูบ	ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงงาน	วันที่	22/05/39

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 123/2539	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5678)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (10) ชิ้น
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....
.....

เรื่องที่ทำการตรวจ : ตรวจสอบทางเคมี แผนกที่รับผิดชอบ : แผนกพัฒนาและทดสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
ชื่อวัตถุดิบ : (สำหรับคณะกรรมการ) เหล็กทำแม่พิมพ์เจาะ (High Chromium)	หน้าที่ 1 ในจำนวนหน้า 2 หน้า เลขที่เอกสาร : Fr - ir - 003

หัวข้อที่ทำการตรวจ เรื่อง : คุณสมบัติทางเคมี	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)				
			1	2	3	4	5
ส่วนประกอบทางเคมี	เป็นช่วงเปอร์เซ็นต์	เครื่องตรวจสอบส่วน					
<input checked="" type="checkbox"/> C		ผสมทางเคมีของโลหะ	0.96	0.99	0.98	0.96	0.97
<input checked="" type="checkbox"/> Mn		(Spark Vacuum	0.36	0.36	0.35	0.35	0.37
<input checked="" type="checkbox"/> Si		Spectrometer)	.008	.008	.006	.008	.007
<input checked="" type="checkbox"/> Cr			1.36	1.30	1.35	1.34	1.34
<input type="checkbox"/> V							
<input type="checkbox"/> W							
<input checked="" type="checkbox"/> P			.012	.012	.018	.013	.012
<input checked="" type="checkbox"/> S			.007	.007	.007	.007	.007
<input type="checkbox"/> Mo							
<input type="checkbox"/> Cu							
<input type="checkbox"/> Ni							

หมายเหตุ : 1.หัวข้อที่ทำการตรวจ ทำการตรวจหาค่าส่วนประกอบทางเคมี เฉพาะที่กาเครื่องหมายใน
ช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น (ค่าที่ตรวจได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลข ให้ลงค่าในช่องผลการตรวจ)

ตรวจสอบโดย : ศ.อ. ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ. กำกับดูแล	ตำแหน่ง : ประจำแผนก	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง กิวิณี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

คณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5678)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (10) ชิ้น
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

เรื่องที่ทำกรตรวจ : ตรวจสอบทางเคมี	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก
แผนกที่รับผิดชอบ : แผนกพัฒนาและทดสอบ	
ชื่อวัตถุดิบ : (สำหรับคณะกรรมการ)	หน้าที่ 2 ในจำนวนหน้า 2 หน้า
เหล็กทำแม่พิมพ์เจาะ (High Chromium)	เลขที่เอกสาร : Fr - ir - 003

หัวข้อที่ทำกรตรวจ เรื่อง : คุณสมบัติทางเคมี	หน่วยวัด	วิธีการตรวจ/ เครื่องมือที่ใช้ตรวจ	ผลการตรวจ (ชิ้นงานที่)					
			6	7	8	9	10	
ส่วนประกอบทางเคมี	เป็นช่วงเปอร์เซ็นต์	เครื่องตรวจสอบส่วน						
<input checked="" type="checkbox"/> C		ผสมทางเคมีของโลหะ	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	
<input checked="" type="checkbox"/> Mn		(Spark Vacuum	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	
<input checked="" type="checkbox"/> Si		Spectrometer)	.008	.006	.006	.008	.007	
<input checked="" type="checkbox"/> Cr			1.36	1.31	1.34	1.34	1.30	
<input type="checkbox"/> V								
<input type="checkbox"/> W								
<input checked="" type="checkbox"/> P			.013	.012	.018	.013	.012	
<input checked="" type="checkbox"/> S			.007	.007	.007	.007	.007	
<input type="checkbox"/> Mo								
<input type="checkbox"/> Cu								
<input type="checkbox"/> Ni								

หมายเหตุ : 1. หัวข้อที่ทำกรตรวจ ทำการตรวจหาค่าส่วนประกอบทางเคมี เฉพาะที่กาเครื่องหมายในช่องที่เหลี่ยมเท่านั้น (ค่าที่ตรวจได้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลข ให้ลงค่าในช่องผลการตรวจ)

ตรวจสอบโดย : ศ.อ. ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ. กำกับดูแล	ตำแหน่ง : ประจำแผนก	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

คณะกรรมการ


เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้อ้างอิง (5878)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (10) ชิ้น
---------------------------	------------------------------------	-----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ลักษณะภายนอก,ขนาดและ ใบรับรองผลิตภัณฑ์	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)
แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายคุณภาพ	
ชื่อวัสดุ : หินเจียรทรงแบนเนื้อหินทำด้วยกากเพชร	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)	เลขที่เอกสาร Fr - abb - 001

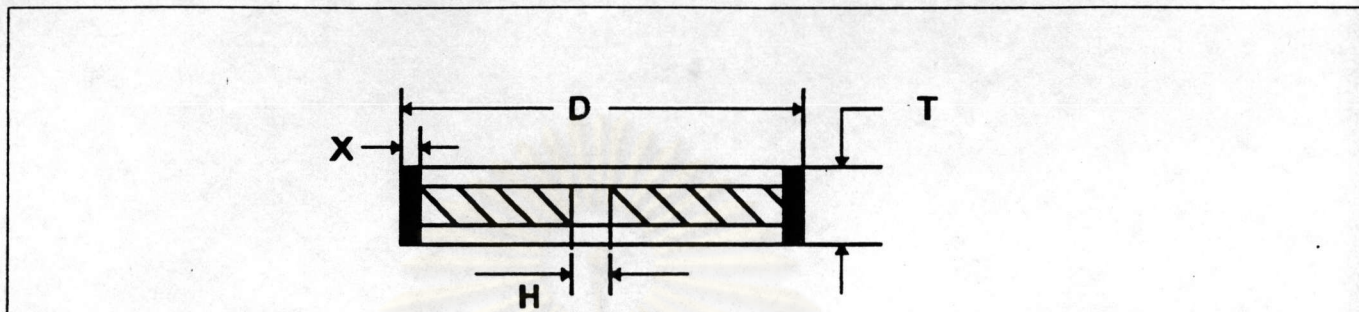

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	มาตรฐาน	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1.เรื่อง ขนาด	- Vernier	- ใช้การวัดตามรูปประกอบ	D	6.007	6.017	6.023	6.011	6.009
			T	0.512	0.513	0.508	0.513	0.510
			H	1.249	1.249	1.251	1.250	1.250
			X	0.124	0.125	0.125	0.126	0.124
2.เรื่องลักษณะภายนอก			<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
2.1 เรื่องบรรจุภัณฑ์	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.2 เรื่อง รอยแตกร้าว	- ถัดองขยาบ/สายตา	- สายตา	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.3 เรื่องฉลากป้าย	-Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
3. เรื่องใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate)	- คำรับรองจาก ผู้แทนจำหน่าย	- ส่งบริษัทตัวแทนรับรอง	<input type="checkbox"/> จริง					
			<input type="checkbox"/> ไม่จริง					

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22,05/39
รับรองผลโดย : นาย ศิวฉี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22,05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. เสรธา	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22,05/39

หมายเหตุ : 1. ให้ภาครีงหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ (ยกเว้น เรื่องขนาด ให้ลงผลเป็นค่าตัวเลข)

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7890)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ขนาด,ปริมาณกากเพชร แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายพัฒนาและทดสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)
ชื่อวัตถุดิบ : หินเจียรทรงแบนเนื้อหินทำด้วยกากเพชร	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง :มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)	เลขที่เอกสาร : Fr - abb - 002

สัญลักษณ์

$\frac{6*1/2*1-1/4}{\swarrow}$ $\frac{SD180}{\swarrow}$ $\frac{R}{\swarrow}$ $\frac{100}{\uparrow}$ $\frac{B}{\uparrow}$ $\frac{99}{\swarrow}$ $\frac{1/8}{\swarrow}$

Diamond Type Grit Size Grade Concentration Bond Modification Diamond Depth

เรื่องที่ทำกรตรวจสอบ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่อง ขนาด (Grit Size)	- กล้อง illumination	- ต้องดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
	microscope zoom60x-100x	- เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					
2. เรื่องปริมาณเพชร (Concentration)	- กล้อง illumination	- ต้องดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
	microscope zoom60x-100x	- เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					

ตรวจสอบโดย : ศ.อ. ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่	22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ. กำกับคุณแล	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่	22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่	22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7890)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
---------------------------	--------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : การทดลองใช้งาน	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)
แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายโรงงาน	
ชื่อวัตถุดิบ: หินเจียรทรงแบนเนื้อหินทำด้วยกากเพชร	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินกากเพชร)	เลขที่เอกสาร : Fr- abb -003

เรื่องที่ทำการตรวจ	วิธีการตรวจ	เครื่องมือวัด	ผลการตรวจ	ผลการตรวจโรงงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่องการทดลองใช้งาน	- ตามมาตรฐานหินเจียรทรงแบน (เนื้อหินกากเพชร) เลขที่เอกสารQC-STD-ABB-002	Vernier	<input type="checkbox"/> ได้ตามข้อกำหนด	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ได้ตามข้อกำหนด					
	- สังเกตการสึกของหินเจียร	Vernier	<input type="checkbox"/> การสึกน้อยมาก	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> การสึกมาก					

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่	22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่	22/05/39
อนุมัติผลการตรวจโดย : พ.ท.เจรจา	ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงงาน	วันที่	22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้ภาเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการตรวจ


สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7890)	จำนวนขนาดตัวอย่าง(5)ชิ้น
---------------------------	--------------------------	----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ลักษณะภายนอก,ขนาดและ ใบรับรองผลิตภัณฑ์	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)
แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายคุณภาพ	
ชื่อวัสดุคืบ : หินเจียรทรงแบนเนื้อหินธรรมชาติ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)	เลขที่เอกสาร Fr - abb - 004

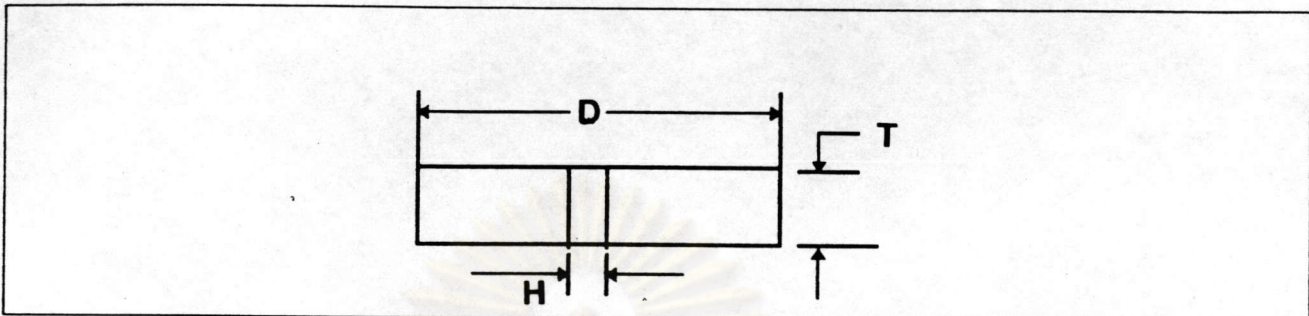

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	มาตรฐาน	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1.เรื่อง ขนาด	- Vernier	- ใช้การวัดตามรูปประกอบ	D	5.911	5.887	5.909	5.904	5.890
			T	0.522	0.518	0.518	0.517	0.519
			H	1.256	1.250	1.250	1.253	1.253
2.เรื่องลักษณะภายนอก			<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
2.1 เรื่องบรรจุภัณฑ์	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.2 เรื่อง รอยแตกร้าว	- ใช้โลหะ	- ใช้การเคาะฟัง	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.3 เรื่องฉลากป้าย	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
3. เรื่องใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate)	- คำรับรองจาก ผู้แทนจำหน่าย	- ต่งบริษัทตัว แทนรับรอง	<input type="checkbox"/> จริง					
			<input type="checkbox"/> ไม่จริง					

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่ 22,05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22,05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท. เสงจา	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22,05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ (ยกเว้น เรื่องขนาด ให้ลงผลเป็นค่าตัวเลข)

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบตั้งชื่อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7891)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ขนาด, ปริมาณภาพเพชรและสารยึดเหนี่ยว แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายพัฒนาและทดสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)
ข้อวัตถุประสงค์ : หินเจียรทรงแบนเนื้อหินธรรมชาติ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ข้อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)	เลขที่เอกสาร : Fr - abb - 005

สัญลักษณ์

$\frac{6*1/2*1-1/4}{\nearrow}$ $\frac{32A}{\nearrow}$ $\frac{60}{\nearrow}$ $\frac{H}{\uparrow}$ $\frac{8VBE1A}{\uparrow}$
 Diamond Type Grit Size Concentration Grade Bond Modification

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่อง ขนาด (Grit Size)	- กล้อง illumination microscope zoom60x-100x	- ต้องดูด้วยสายตา - เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					
2. เรื่อง ปริมาณเพชร (Concentration)	- กล้อง illumination microscope zoom60x-100x	- ต้องดูด้วยสายตา - เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					
3. เรื่อง สารยึดเหนี่ยว (Bond)	- ใช้โลหะเคาะ	- ฟังเสียงเคาะ	<input type="checkbox"/> เสียงกังวาน	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่กังวาน					

ตรวจสอบโดย : ส.อ. ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่ : 22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ. กำกับคุณแล	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ : 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง กิวิชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ : 22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7891)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
---------------------------	--------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : การทดลองใช้งาน แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายโรงงาน	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)
ชื่อวัตถุคิบ: หินเจียรทรงแบนเนื้อหินธรรมชาติ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรทรงแบน(เนื้อหินธรรมชาติ)	เลขที่เอกสาร : Fr- abb -006

เรื่องที่ทำการตรวจ	วิธีการตรวจ	เครื่องมือวัด	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่องการทดลองใช้งาน	- ตามมาตรฐานหินเจียรทรงแบน (เนื้อหินธรรมชาติ) เลขที่เอกสารQC-STD-ABB-002	Vernier	<input type="checkbox"/> ได้ตามข้อกำหนด	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ได้ตามข้อกำหนด					
	- ตั้งเกตุการสึกของหินเจียร	Vernier	<input type="checkbox"/> การสึกน้อยมาก	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> การสึกมาก					

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวซี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลการตรวจโดย : พ.ท.เจรจา	ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงงาน	วันที่ 22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายชุกกลงในช่องผลการตรวจ


สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7891)	จำนวนขนาดตัวอย่าง(5)ชิ้น
---------------------------	--------------------------	----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....
.....
.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ลักษณะภายนอก,ขนาดและ ใบรับรองผลิตภัณฑ์	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ
แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายคุณภาพ	
ชื่อวัตถุดิบ : หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	เลขที่เอกสาร Fr - abb - 007

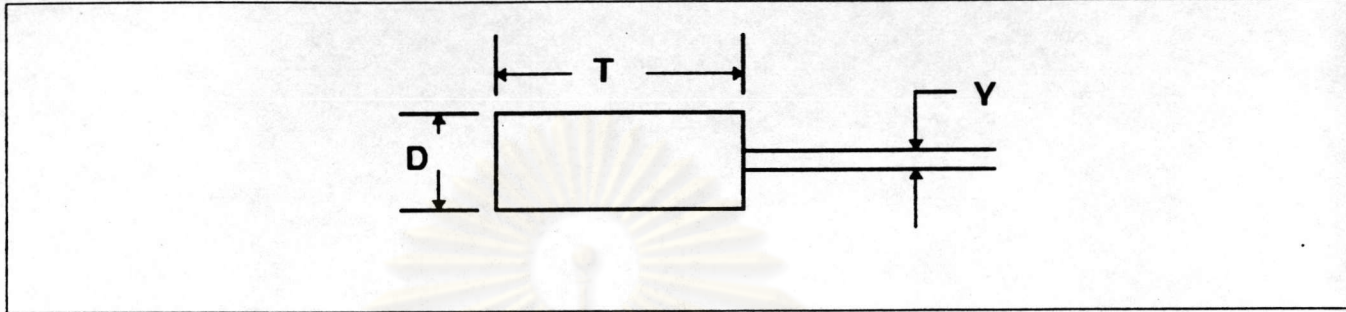

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	มาตรฐาน	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1.เรื่อง ขนาด	- Vernier	- ใช้การวัดตามรูปประกอบ	D	.519	.518	.521	.522	.515
			T	.510	.509	.514	.518	.515
			Y	.124	.125	.124	.124	.124
2.เรื่องลักษณะภายนอก			<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
2.1 เรื่องบรรจุภัณฑ์	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.2 เรื่อง รอยแตกกร้าว	- สายตา/กล้องขยาย	- สายตา	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> มีตำหนิรอยร้าว					
2.3 เรื่องฉลากป้าย	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
3. เรื่องใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate)	- คำรับรองจาก ผู้ผลิต	- รับรองเอกสาร	<input type="checkbox"/> จริง					
			<input type="checkbox"/> ไม่จริง					

ตรวจสอบโดย : นาย ช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวฉี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.เจระา	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ (ยกเว้น เรื่องขนาด ให้ลงผลเป็นค่าตัวเลข)

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7892)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
---------------------------	--------------------------	------------------------------


ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ขนาด,ปริมาณกากเพชร แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายพัฒนาและทดสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ
ชื่อวัตถุดิบ : หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ข้อมูลอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	เลขที่เอกสาร : Fr - abb - 008

 สัญลักษณ์



เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่อง ขนาด (Grit Size)	- กล้อง illumination	- ต้องดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
	microscope zoom60x-100x	- เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					
2. เรื่องปริมาณเพชร (Concentration)	- กล้อง illumination	- ต้องดูด้วยสายตา	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
	microscope zoom60x-100x	- เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					

ตรวจสอบโดย : ศ.อ.ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่	22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ.กำกับดูแล	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่	22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่	22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7891)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
---------------------------	----------------------------	----------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : การทดลองใช้งาน แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายโรงงาน	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ
ชื่อวัตถุดิบ: หินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานหินเจียรชนิดมีก้านโลหะ	เลขที่เอกสาร : Fr- abb -009

เรื่องที่ทำการตรวจ	วิธีการตรวจ	เครื่องมือวัด	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่องการทดลองใช้งาน	- ตามมาตรฐานหินเจียร (ชนิดมีก้านโลหะ) เลขที่เอกสารQC-STD-ABB-002	Vernier	<input type="checkbox"/> ได้ตามข้อกำหนด	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ได้ตามข้อกำหนด					
	- สังเกตการสึกของหินเจียร	Vernier	<input type="checkbox"/> การสึกน้อยมาก	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> การสึกมาก					

ตรวจสอบโดย : นายช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการทดสอบ)	วันที่	22/05/39
รับรองผลโดย : นาย คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่	22/05/39
อนุมัติผลการตรวจโดย : พ.ท.เจระจา	ตำแหน่ง : หัวหน้าโรงงาน	วันที่	22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กานเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ (123/39)	คุณสมบัติเฉพาะที่ (7891)	จำนวนขนาดตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

.....

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ลักษณะภายนอกและ ใบรับรองผลิตภัณฑ์	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ ยาซัค(เนื้อากากเพชร)
แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายคุณภาพ	
ชื่อวัตถุสืบ : ซัค(เนื้อากากเพชร)	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานซัค(เนื้อากากเพชร)	เลขที่เอกสาร : Fr - pol - 001

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ		ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1.เรื่อง ปริมาณ (จำนวนปริมาณที่ส่งมอบ)	- ใบตั้งชื่อ	- นับจำนวน	<input checked="" type="checkbox"/> ครบจำนวน <input type="checkbox"/> ไม่ครบ					
2.เรื่องลักษณะภายนอก 2.1 เรื่องบรรจุภัณฑ์	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.2 เรื่องฉลากป้าย	- Visual	- ดูด้วยสายตา	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย					
2.3 สี/ เรื่อง นน.บรรจุ	- Visual - เครื่องชั่ง	- ดูด้วยตา - ดูที่สเกล - ดูที่ตัวผลิตภัณฑ์	<input checked="" type="checkbox"/> สีน้ำตาล <input type="checkbox"/> สีน้ำเงิน <input type="checkbox"/> สีเขียว <input type="checkbox"/> สีเหลือง <input type="checkbox"/> สีครีม	10.478	10.531	10.476	10.480	10.427
3. เรื่องใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate)	- ใบรับรองจาก บริษัทผู้ผลิต	- ใบรับรองจาก บริษัทผู้ผลิต	<input checked="" type="checkbox"/> จริง <input type="checkbox"/> ไม่จริง					

ตรวจสอบโดย :	ตำแหน่ง :	วันที่/...../.....
รับรองผลโดย :	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่/...../.....
อนุมัติผลโดย :	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่/...../.....

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบตั้งชื่อ (123 / 39)	คุณลักษณะเฉพาะที่ (7892)	จำนวนตัวอย่าง (5) ชิ้น
-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : ขนาดและปริมาณเพชร แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายพัฒนาและทดสอบ	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ ยาขัด(เนื้อกากเพชร)
ชื่อวัสดุ : ยาขัด(เนื้อกากเพชร)	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานยาขัด(เนื้อกากเพชร)	เลขที่เอกสาร : Fr - pol - 002

เรื่องที่ทำการตรวจ	เครื่องมือวัด	วิธีตรวจ	ผลการตรวจ	ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่อง ขนาด (Grit Size)	- ก้อนขยาช 100 เท่า	- ต้องคู่ด้วยสายตา - เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					
2. เรื่องปริมาณเพชร (Concentration)	- ก้อนขยาช 100 เท่า	- ต้องคู่ด้วยสายตา - เปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ตรงมาตรฐาน	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ไม่ตรงมาตรฐาน					

ตรวจสอบโดย : ส.อ. ตรวจสอบ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจสอบ)	วันที่ 22/05/39
รับรองผลโดย : ร.อ. กำกับคุณเด	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่ 22/05/39
อนุมัติผลโดย : พ.ท.หญิง คิวชี	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่ 22/05/39

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ	คุณลักษณะเฉพาะที่	จำนวนตัวอย่าง ชิ้น
------------------------	-------------------------	--------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ

.....
.....
.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ : การทดลองใช้งาน แผนกที่ทำการตรวจสอบ : ฝ่ายโรงงาน	แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ ยาซัค(เนื้อกากเพชร)
ชื่อวัตถุสืบ : ยาซัค(เนื้อกากเพชร)	หน้าที่ ในจำนวนหน้า หน้า
ชื่อเอกสารอ้างอิง : มาตรฐานยาซัค(เนื้อกากเพชร)	เลขที่เอกสาร : Fr - pol - 003

เรื่องที่ทำการตรวจ	วิธีการตรวจ	เครื่องมือวัด		ผลการตรวจชิ้นงานที่				
				1	2	3	4	5
1. เรื่องการทดลองใช้งาน	- การศึกษาของชิ้นงานตามมาตรฐาน ยาซัค(เนื้อกากเพชร) เลขที่เอกสารQC-STD-POL-001	- Vernier - ชิ้นงาน มาตรฐาน	<input type="checkbox"/> ตกลง 4/10000					
			<input type="checkbox"/> ตกลง 3/10000	/	/	/	/	/
			<input type="checkbox"/> ตกลง 2/10000					
			<input type="checkbox"/> ตกลง 1/10000					

ตรวจสอบโดย : นายช่างตรวจ	ตำแหน่ง : (ผู้ทำการตรวจ)	วันที่/...../.....
รับรองผลโดย : นายคิวิซี	ตำแหน่ง : หัวหน้าหมู่	วันที่/...../.....
อนุมัติผลโดย : พ.ท.เจรจา	ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก	วันที่/...../.....

หมายเหตุ : 1. ให้กาเครื่องหมายถูก ลงในช่องผลการตรวจ

สำหรับคณะกรรมการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/.....	คุณลักษณะเฉพาะที่/.....	จำนวนตัวอย่าง ชิ้น
------------------------------	-------------------------------	--------------------------

ความคิดเห็นอื่นๆ


.....
.....
.....

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GENERAL NOTES
 DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS .005
 FRACTIONS: 1/64 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING 1/2 SHALL BE FREE
 SCRATCHES, TOOL MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 MAX.
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO 15°
 BOTH SIDES PARALLEL & SQUARE WITH AXIS WITHIN .001 T.I.R.
 ALL DIAMETERS CONCENTRIC WITH WITHIN .003 T.I.R.


ENTRANCE ANGLE CONCENTRIC
 WITH I.D. WITHIN .0005 T.I.R.
 .035 LENGTH OF LAND MUST
 FALL WITHIN .3720 + .0005
 DIAMETER

MATERIAL: STEEL-125,000
 PSI MIN. WEID
 STRENGTH & CARBIDE-C10
 ROCKWELL HARDNESS
 STEEL C30-45

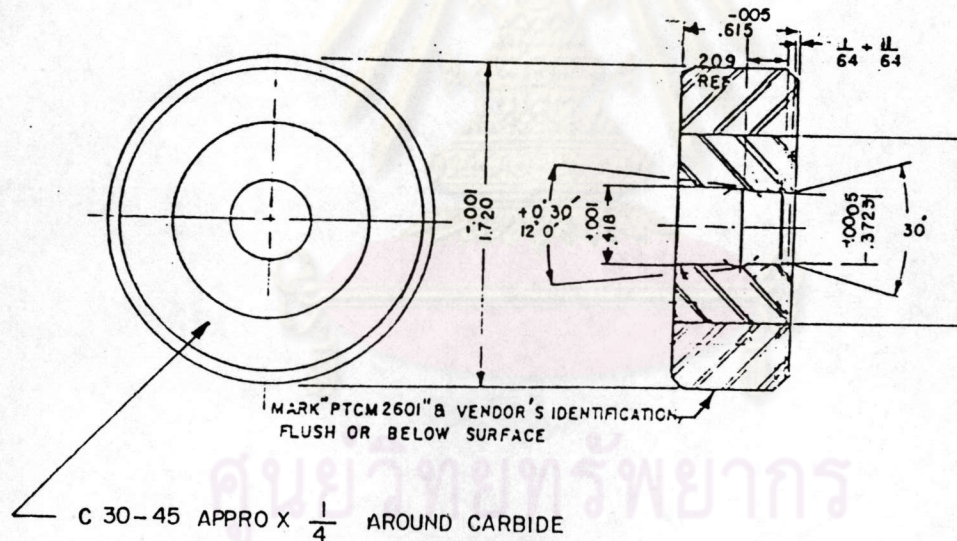

รูปที่ 1 แสดงแบบพิมพ์เขียว หมุงงานชุบแข็ง แม่พิมพ์เจาะ PtcM-2601


หม่องงาน หม่องซัด	PTCM-2601		
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่	
	ผู้อนุมัติ	วันที่	
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน

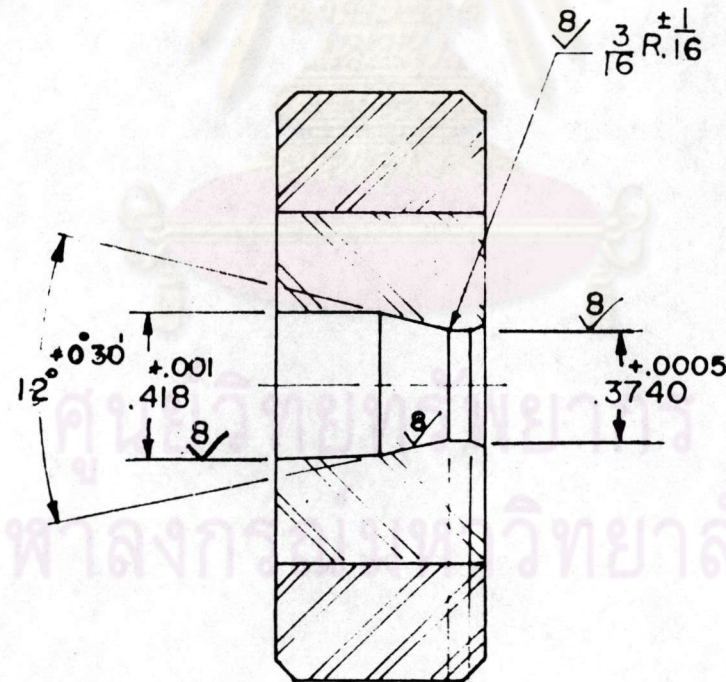

รูปที่ 2 แสดงแบบพิมพ์เขียว หม่องงานซัด สำหรับแม่พิมพ์เจาะ PtcM-2601

→ ← .035 LAND

หน่วยงาน เลี้ยวผิวหน้า	PT- 259 - e		
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่	
	ผู้อนุมัติ	วันที่	
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน

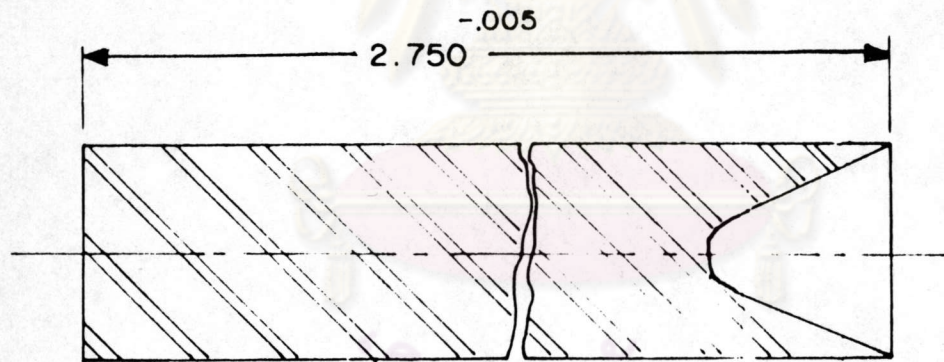


รูปที่ 3 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานเลี้ยวผิวหน้า สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Pt-259-e

GENERAL NOTES
 DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS .005 FRACTIONS 1/64"
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING SHALL BE FREE FROM SCRATCHES, TOOL MARKS,
 CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED, .010 MAX.
 PROFILE & O.D. SHALL BE CONCENTRIC WITHIN .002 TOTAL INDICATOR
 READING.

STEM SHALL BE STRAIGHT
 FOR ENTIRE LENGTH
 WITHIN .008 TOTAL
 INDICATOR READING.

MATERIAL:
 6 OR 7

ROCKWELL HARDNESS:
 C 42 - 45

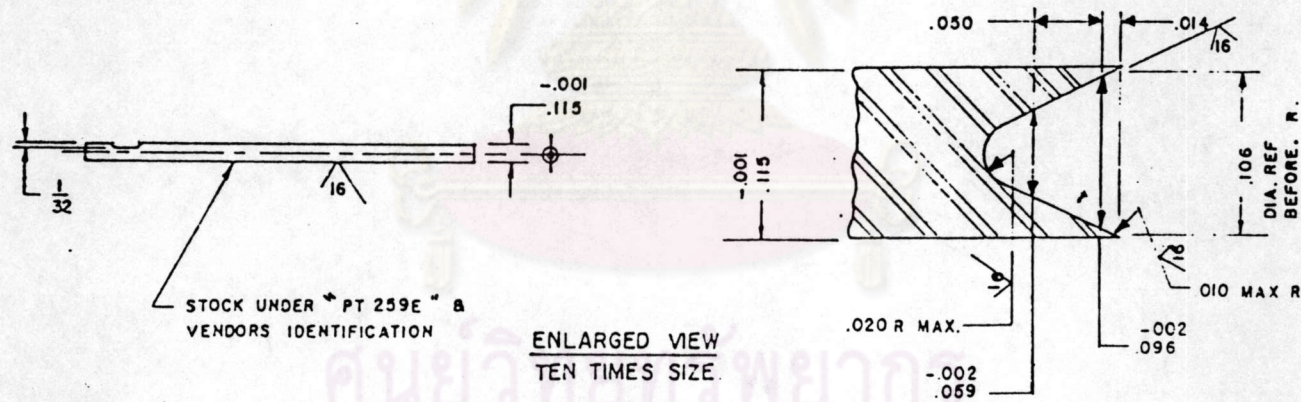


รูปที่ 1 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานจัดมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Pt-259-e

NOTES
 TOLERANCES UNLESS NOTED: DECIMALS $\pm .005$ FRACTIONS $\pm \frac{1}{16}$ ANGLES $\pm 0^{\circ} 30'$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\frac{1}{16}$ SMALL BE FREE FROM SCRATCHES, TOOL
 MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS. BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED. $0.10 R$ MAX. FINISH EXCEPT AS NOTED
 DIA'S. AND PROFILE SHALL BE CONCENTRIC WITHIN $.001$ T.I.R.


BOTH FACES MUST BE
 PARALLEL AND SQUARE
 WITH AXIS OF WORKING
 DIA. WITHIN $.001$ T.I.R.

MAT'L:
 CCA SPEC. #3 OR #5

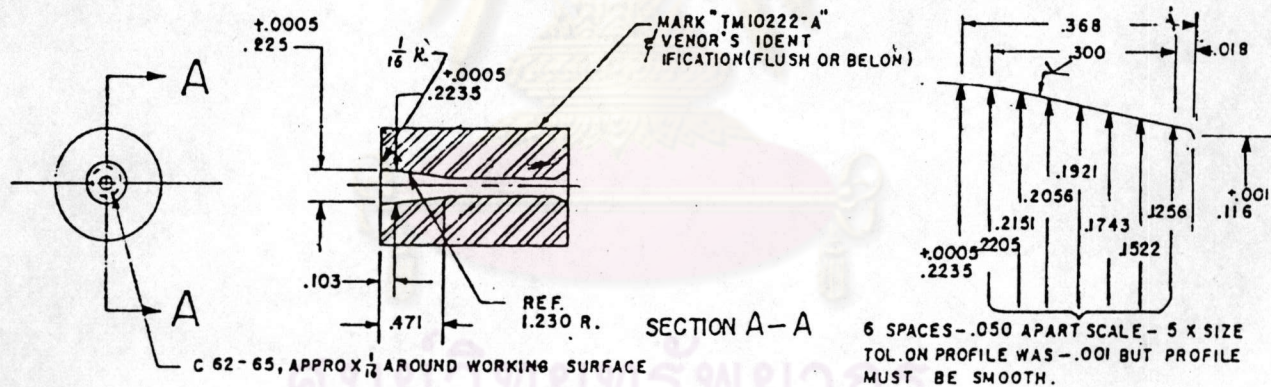


รูปที่ 5 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานชุบแข็ง สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10222-a

หน่วยงาน เลี้ยวภายใน อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	TM- 10222 - A			
	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

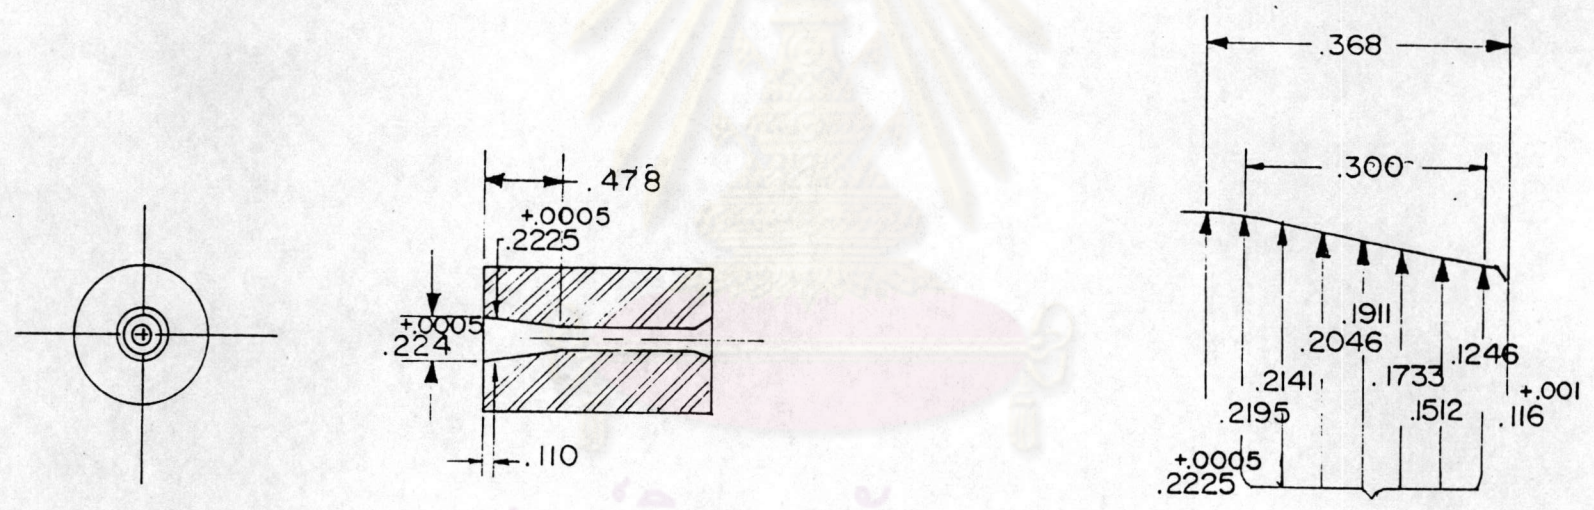

รูปที่ 6 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานเลี้ยวภายใน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10222-a

หน่วยงาน ชัด	TM-10222 - A		
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่	/ /
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/ /
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน พ.ศ.

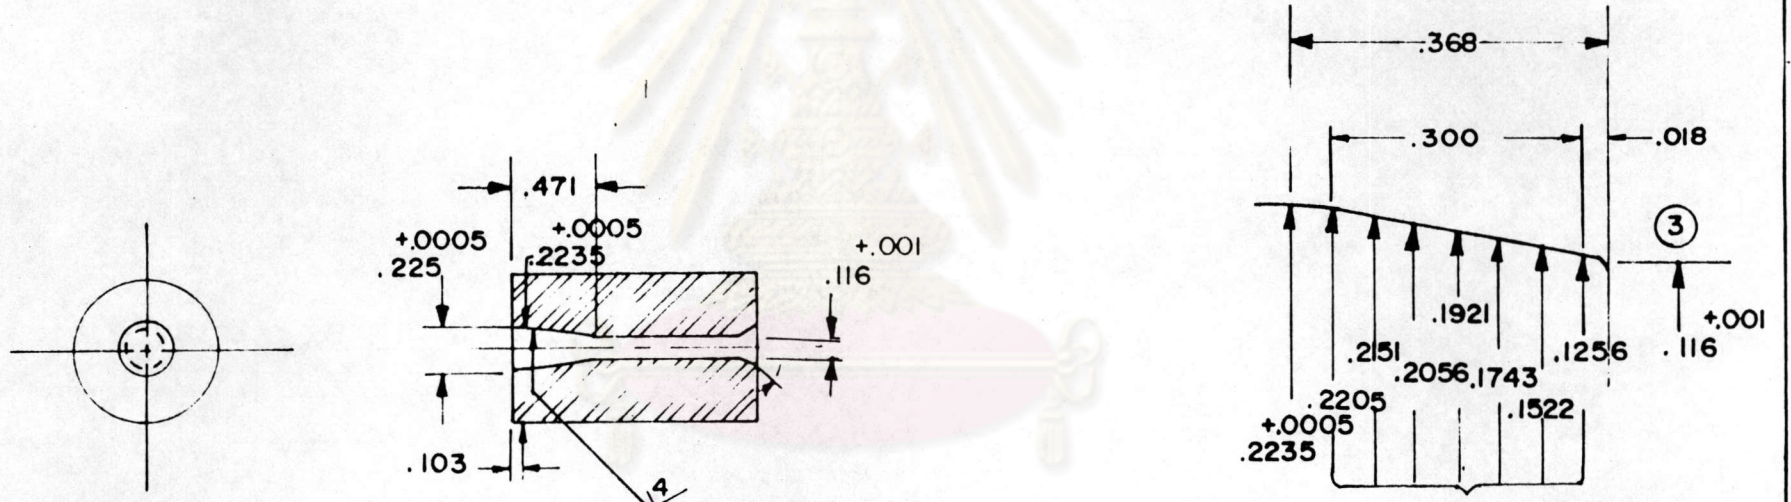


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานชัดเจน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10222-a

NOTES
 TOLERANCES UNLESS NOTED: DECIMALS = .005 FRACTIONS = $\frac{1}{32}$ ANGLES: $0^{\circ} 30'$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\frac{3}{32}$ SHALL BE FREE FROM SCRATCHES,
 TOOL MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED. $0.10 R$ MAX.
 $\frac{3}{32}$ FINISH UNLESS NOTED


ALL DIA'S & PROFILES
 SHALL BE CONCENTRIC
 WITHIN .001 T.I.R.

MAT'L
 L.C.A.STC.SPEC. 3 OR 5

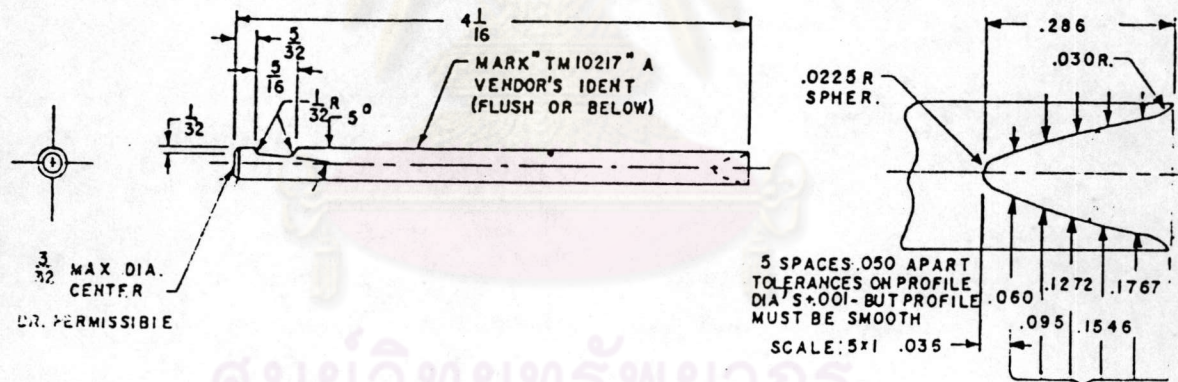


รูปที่ 8 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานวิศวกรรมโลหการ แม่พิมพ์เจาะ Tm-10217-a

หม่องงาน	ขีด	TM 10217-A	
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่	/ /
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/ /
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน พ.ศ.

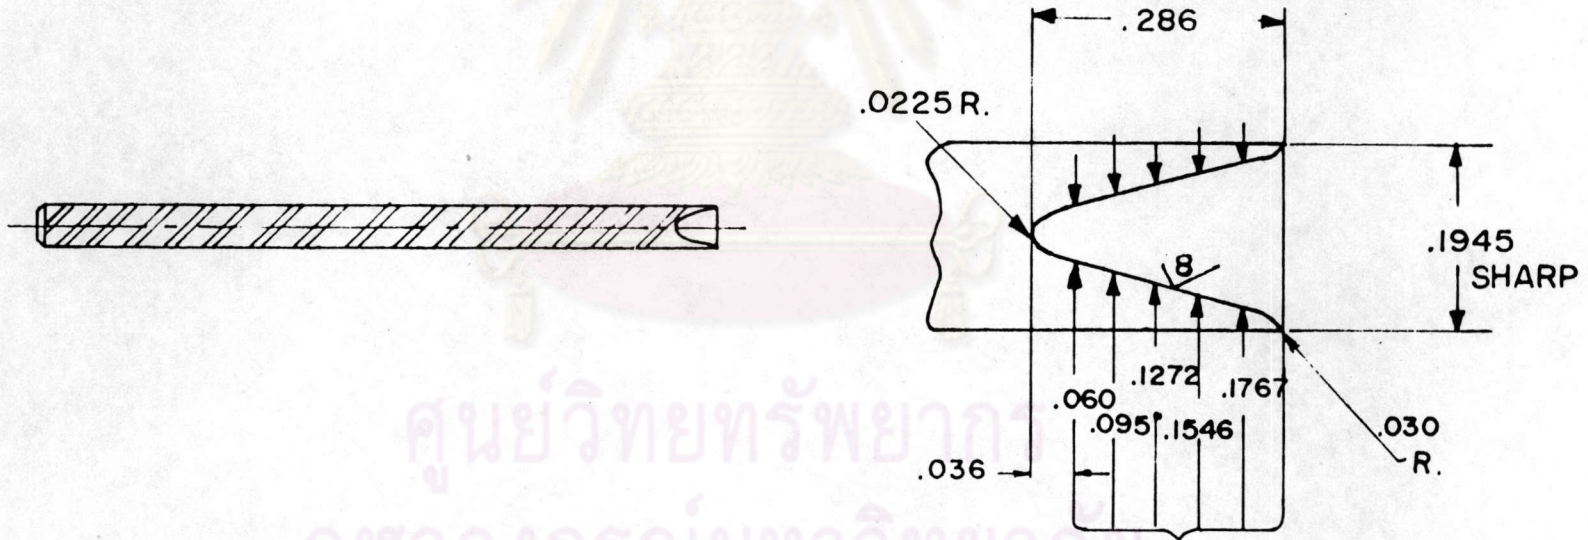


รูปที่ ๑ แสดงแบบพิมพ์เขียว หม่องงานขีดมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10217-a

หน่วยงาน กลิ่งธรรมดา	LPTP 2589	
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ
	เขียนโดย	วันที่ / /
	ผู้อนุมัติ	วันที่ / /
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

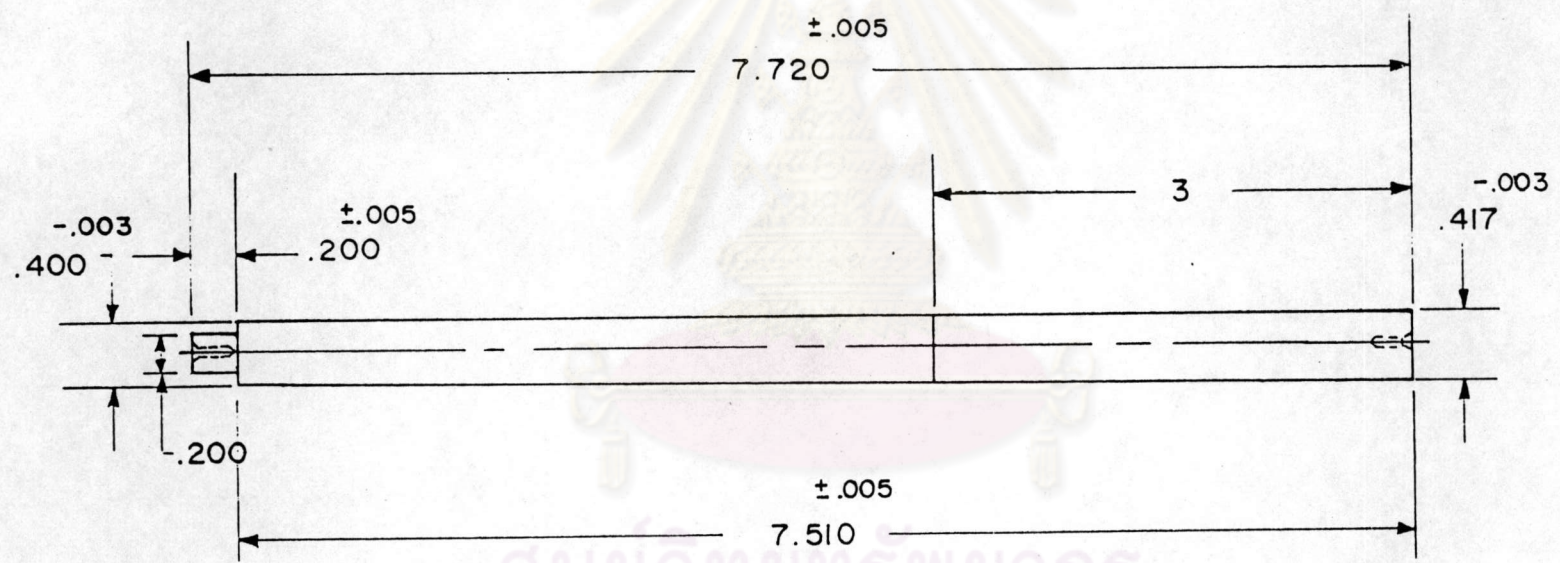

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รูปที่ 10 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานกลิ่งธรรมดา สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Pp-2589

หน่วยงาน หมู่เจียรภายนอก อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	LPTP-2589			
	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

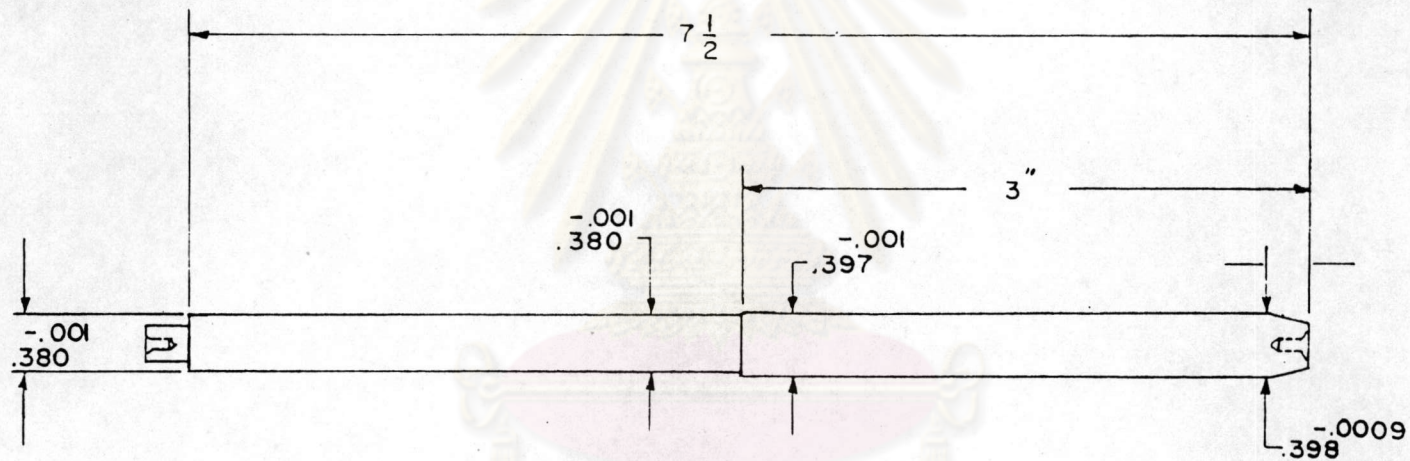


ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 11 แสดงแบบพิมพ์เขียว หมู่งานเจียรภายนอก สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptp-2589

GENERAL NOTES
 DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS .005 FRACTIONS 1/64
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO ± 5
 DIAMETERS CONCENTRIC WITH .380 DIAMETER WITHIN .001 T.I.R.
 BOTH ENDS PARALLEL & SQUARE WITH AXIS WITHIN .001 T.I.R.
 HARD CHROME PLATE .0002 TO .0005 THICKNESS FOR A MINIMUM OF THIS LENGTH.


EBRITTLEMENT AT 325
 350 F FOR A MINIMUM OF
 TWO (8) HOURS.
 DIMENSIONS APPLY
 AFTER PLATING.

MATERIAL:
 STEEL-CLASS 01 OR 02
 FED SPEC QQ-T-570

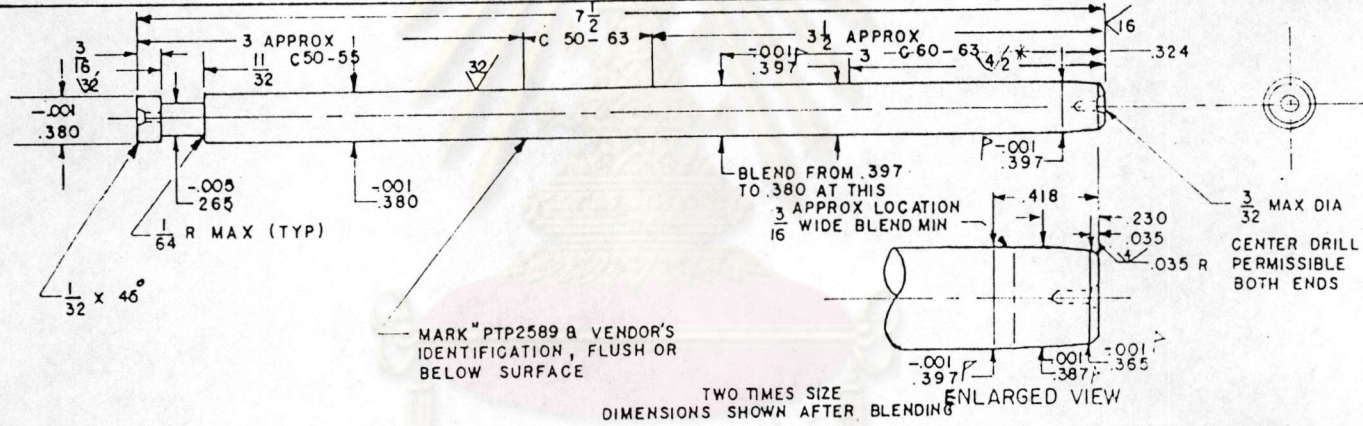

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รูปที่ 12 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานขับเคลื่อน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptp-2589

หน่วยงาน หมู่เจียรผิวหน้า	TM- 10083 - 1			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต		เลขที่แบบ	
	เขียนโดย		วันที่ / /	
	ผู้ออกแบบ		วันที่ / /	
	แก้ไขครั้งที่	วันที่	เดือน	พ.ศ

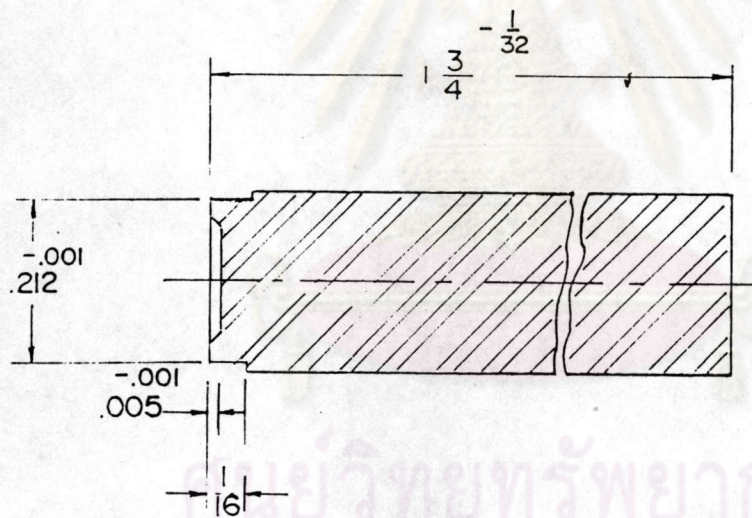


รูปที่ 15 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานเจียรผิวหน้า สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10083-1

NOTES
 TOLERANCES UNLESS NOTED: DECIMALS $\pm .005$ FRACTIONS $\pm \frac{1}{64}$ ANGLES $\pm 1' 0''$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\sqrt{\text{V}}$ SHALL BE FREE FROM SCRATCHES,
 TOOL MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED. OIOR MAX.

DIAS. TO BE CONCENTRIC WITHIN
 .002 T.I.R FINISH $\sqrt{\text{V}}$
 EXCEPT AS NOTED

MAT'L
 LCA STL 01 OR 02
 ROCKWELL HARDNESS
 RC 55-57


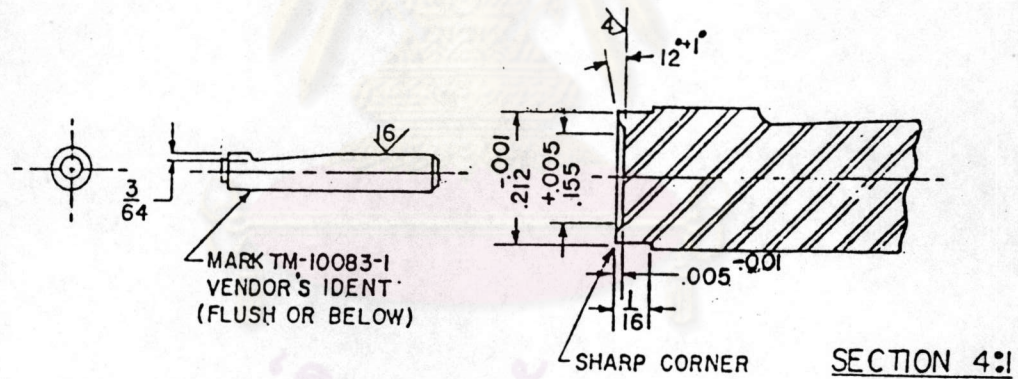


รูปที่ 14 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานขั้วมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10083-1

NOTES
 TOLERNCES UNLESS NOTED: DECIMALS: .005 FRACTIONS: $\frac{1}{4}$ ANGLES: $0^{\circ} 30'$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING SHALL BE FREE FROM SCRATCHES
 TOOL MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 R MAX.

▽ CONCENTRIC WITHIN
 .0005 T.I.R.
 ▽ CONCENTRIC WITHIN .001 T.I.R.
 ▽ PARALLEL SQUARE WITH
 A X 15 WITHIN .001 T.I.R.

MAT'L:
 CARBIDE-7790R EQU

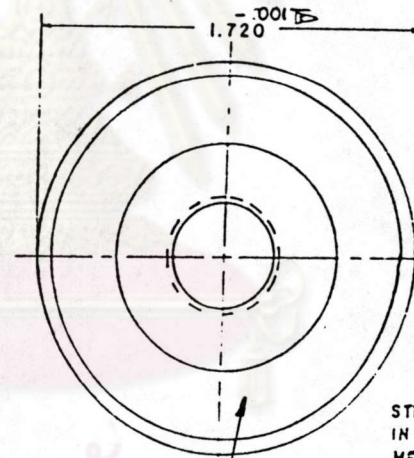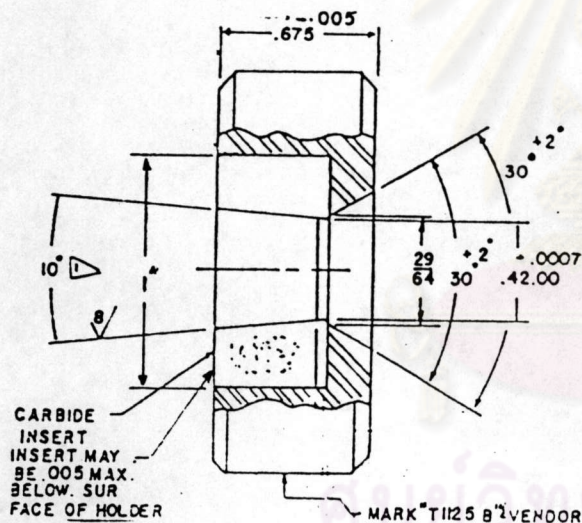

MARK "T1125 B" VENDOR'S IDENT.

STEEL & HEAT TREAT TO BE
 IN ACCORDANCE WITH CARBIDE
 MFG. SPECIFICATIONS.

รูปที่ 15 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานช่าง สำหรับแม่พิมพ์เจาะ T-11125-b

C 30-45 APPROX $\frac{1}{4}$ AROUND CARBIDE

หม่องงาน หม่องซัด

T-11125-B

อุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการผลิต

เลขที่แบบ

เขียนโดย

วันที่ / /


ผู้อนุมัติ

วันที่ / /

แก้ไขครั้งที่

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ.

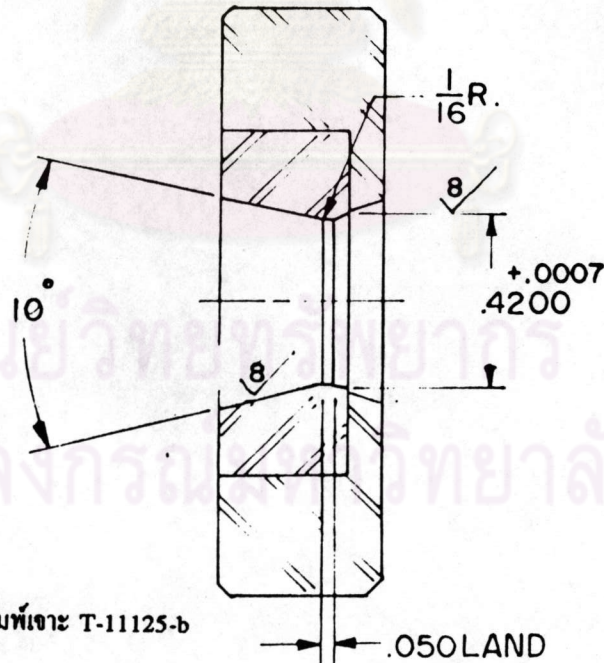

รูปที่ 16 แสดงแบบพิมพ์เขียว หม่องงานซัดคัมมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ T-11125-b

หม่องงาน ชัด	TM 10219 - B		
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่	/ /
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/ /
	แก้ไขครั้ง	เมื่อวันที่	เดือน พ.ศ.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปที่ 17 แสดงแบบพิมพ์เขียว หม่องงานชัดเจน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Tm-10219-b

GENERAL NOTES

DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS $\pm .005$ FRACTIONS $\pm 1/64$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\frac{1}{8}$ SHALL BE FREE FROM SCRATCHES, TOOL MARKS,
 CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 MAX.
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO $\pm 5^\circ$
 BOTH SIDES PARALLEL & SQUARE WITH AXIS WITHIN .001 T.I.R.
 ALL DIAMETERS CONCENTRIC WITH WITHIN .005 T.I.R.

ENTRANCE ANGLE CONC
 ENTIC WITH I.D WITHIN
 .0005 T. I. R.
 .035 LENGTH OF LAND
 MUST FALL WITHIN .4747
 $\pm .0003$ DIAMETER

MATERIAL: STEEL-123,000
 PSI MIN. YIELD
 STRENGTH @ CARBIDE CIC
 ROCKWELL HARDNESS:
 STEEL-C30-45

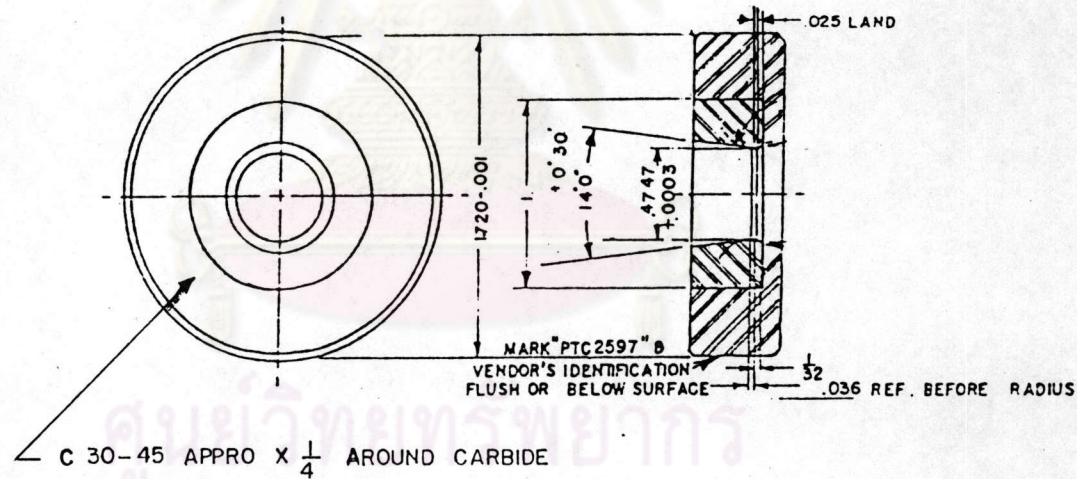

รูปที่ 19 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานชุบแข็ง สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptc--2597


GENERAL NOTES

DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS $\pm .005$ FRACTIONS $\pm 1/64$
FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\frac{1}{8}$ SHALL BE FREE FROM SCRATCHES, TOOL MARKS,
CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 MAX.
ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO $\pm 5^\circ$
BOTH SIDES PARALLEL & SQUARE WITH AXIS WITHIN .001 T.I.R.
ALL DIAMETERS CONCENTRIC WITH WITHIN .005 T.I.R.

ENTRANCE ANGLE CONC
ENTRIC WITH I.D WITHIN
.0005 T.I.R.
.035 LENGTH OF LAND
MUST FALL WITHIN .4747
 $\pm .0003$ DIAMETER

MATERIAL: STEEL-123,000
PSI MIN. YIELD
STRENGTH @ CARBIDE CIC

ROCKWELL HARDNESS:
STEEL-C30-45

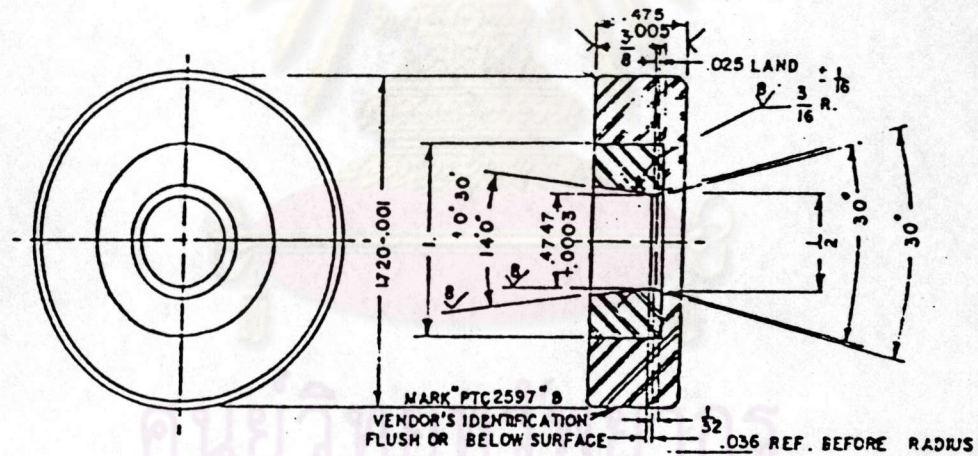


รูปที่ 19 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานขั้วมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptc--2597

GENERAL NOTES
 DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS: .005 FRACTIONS $\pm 1/64$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING SHALL BE FREE FROM SCRATCHES, TOOL MARKS,
 CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED. DID MAX.
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO $\pm 5^\circ$
 BOTH SIDES PARALLEL & SQUARE WITH AXIS WITHIN .001 T.I.R.
 ALL DIAMETERS CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R.

ENTRANCE ANGLE
 CONCENTRIC WITH I. D.
 WITHIN .0005 T.I.R.
 .040 LENGTH OF LAND
 MUST FALL WITHIN $4800 \pm$
 .0005 DIAMETER.


MATERIAL: STEEL - 125,000 PSI
 MIN. WELD STRENGTH B
 CARBIDE C10
 ROCKWELL HARDNESS
 STEEL C 30-45

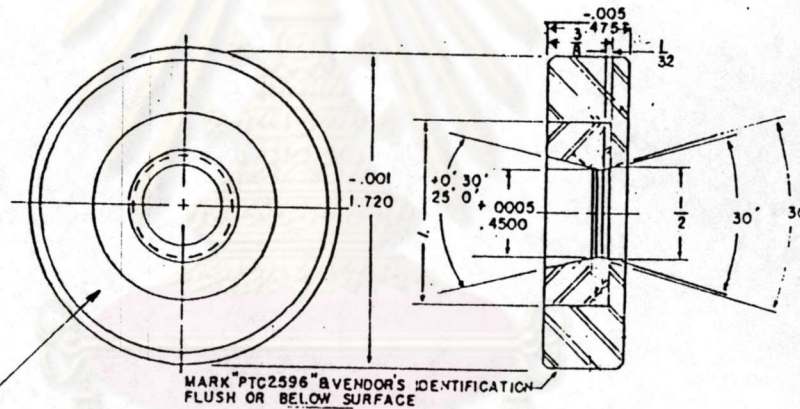

C 30-45 APPROX $\frac{1}{4}$ AROUND CARBIDE


รูปที่ 20 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานชุบแข็ง สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptc-2596

หม่องงาน	หม่องซัด	PTC-2596			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ			
	เขียนโดย	วันที่	/	/	
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/	
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

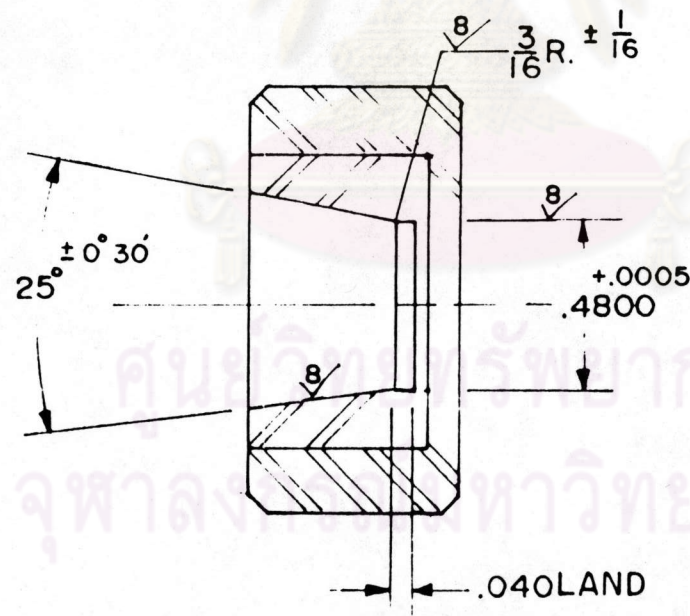


รูปที่ 21 แสดงแบบพิมพ์เขียว หม่องงานซัดมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptc-2596

หน่วยงาน หน้ํงกลิ่งธรรมดต อุปกรณ์ปฏิบัติงน	LPTP-2591-5			
	ชั้นตอนการผลิต		เลขที่แบบ	
	เขียนโดย		วันที่ / /	
	ผู้อนุมัติ		วันที่ / /	
	แก้ไขครั้งที่	วันที่	เดือน	พ.ศ.

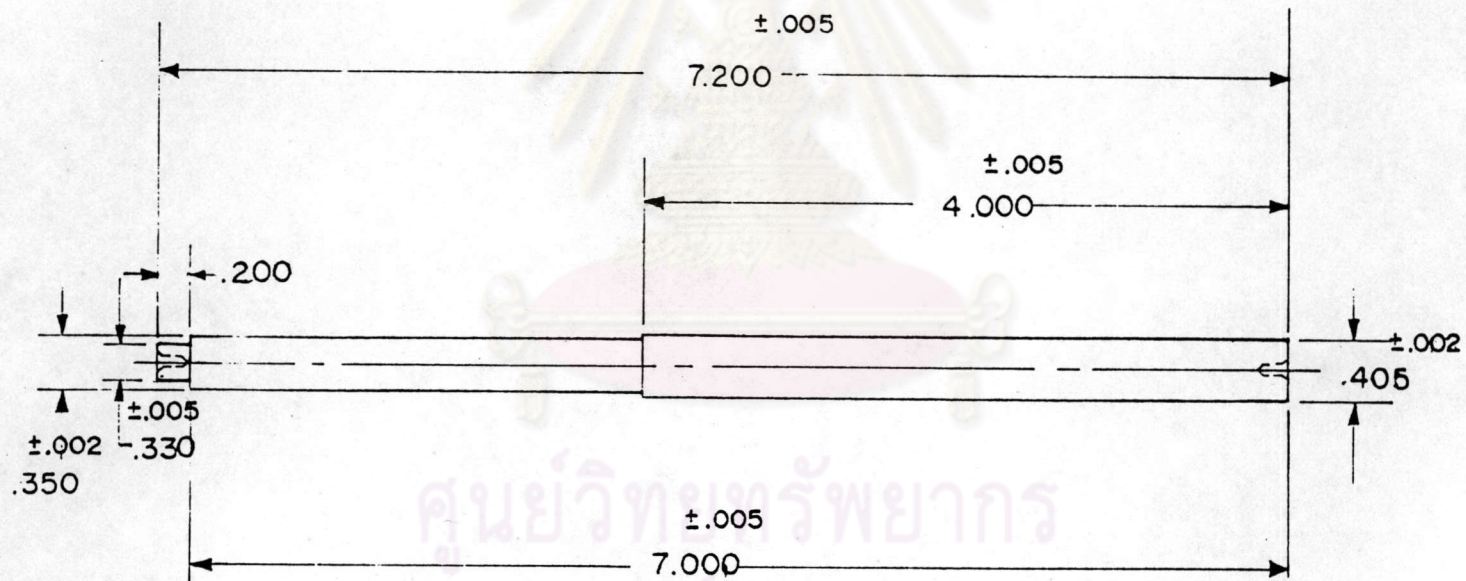

รูปที่ 22 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน้ํงกลิ่งธรรมดต สําหรับแม่พิมพ์เจาะ Lptp-2591-5

หน่วยงาน	หมู่เจียร์ภายนอก	LPTP- 2591 -5			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ			
	เขียนโดย	วันที่ / /			
	ผู้อนุมัติ	วันที่ / /			
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

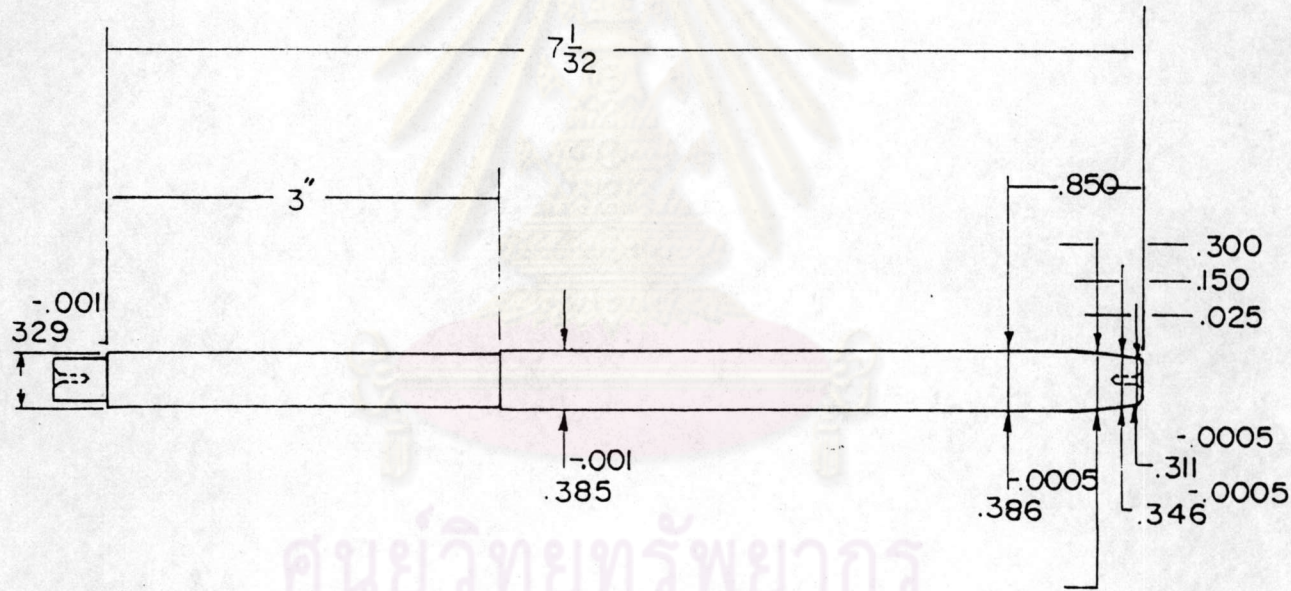

รูปที่ 23 แสดงแบบพิมพ์เขียว หมู่งานเจียร์ภายนอก สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Lptp-2591-5


GENERAL NOTES

DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HEID TO DECIMALS - .005 FRACTION
 $\pm 1/64$ FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING $\frac{1}{16}$ SHALL BE FREE FROM SCRATCHES,
 TOOL MARKS, CHECKS AND ROCKWELL MARKS.

BREAK ALL SHARP CONNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 MAX
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO $\frac{1}{2} 5'$
 DIAMETERS CONCENTRIC WITH $\frac{3}{32}$ DIAMETER WITHIN .001 T.I.R.


BOTH ENDS PARALLEL &
 SQUARE WITH AXIS
 WITHIN .001 T.I.R.

MATERIAL
 STEEL - CLASS 1010 R02
 FED SPEC 00 T-5 TO

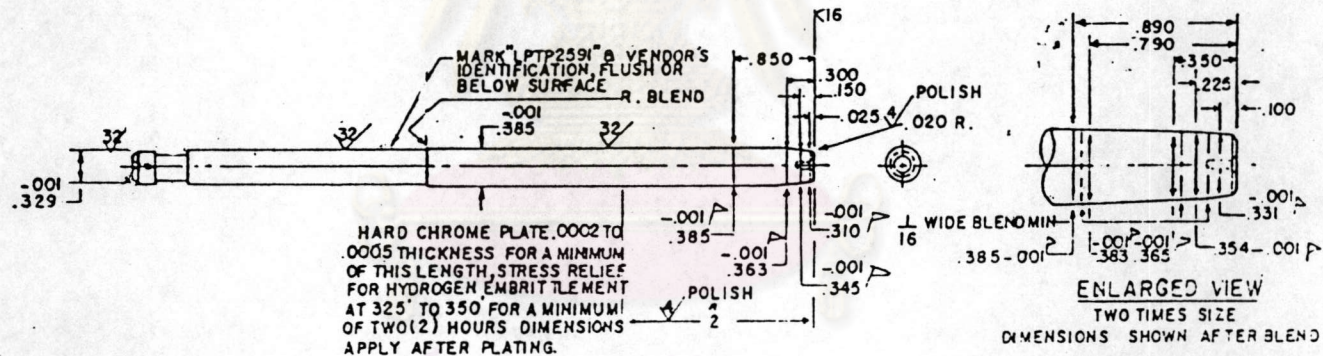

รูปที่ 24 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานขับเคลื่อน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ltp-2591-5


หน่วยงาน หน่วยงานกิจการกรมดา อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	PTP- 1291 - b			
	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้ออกแบบ	วันที่	/	/
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

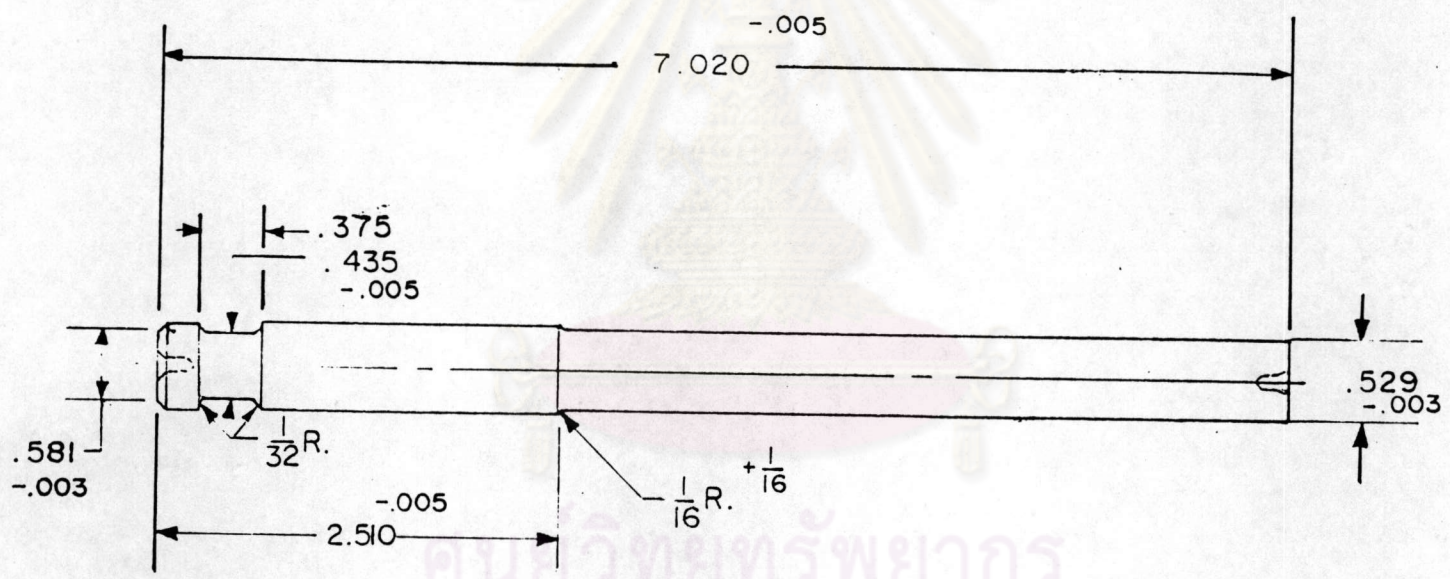

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 25 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานกิจการกรมดา สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptp-1291-b

หน่วยงาน หมู่เจียรภายนอก	PTP- 1291-b			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

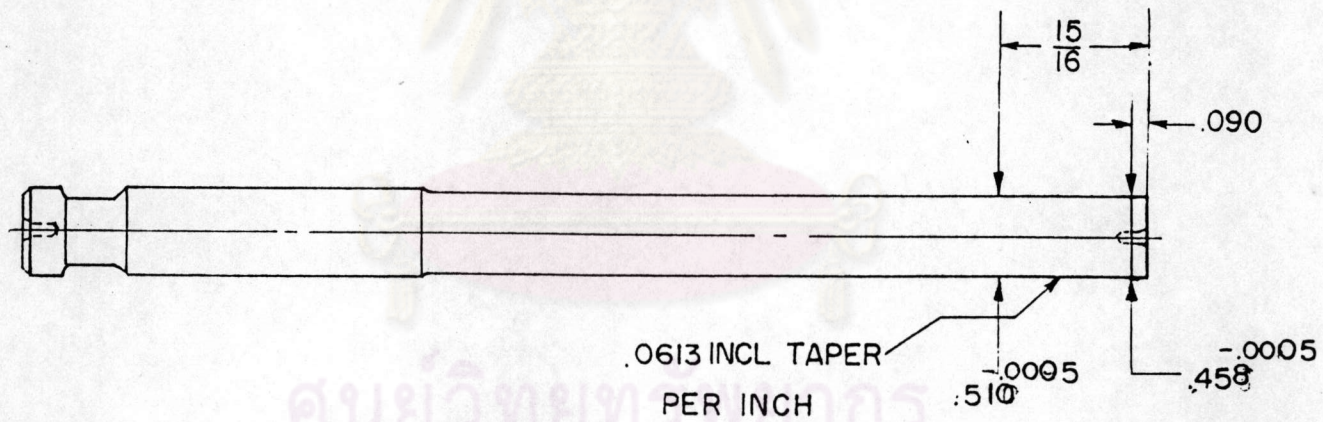


รูปที่ 26 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานเจียรภายนอก สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptp-1291-b

GENERAL NOTES

DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS $\pm .005$
 FRACTIONS $\pm 1/64$
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 MAX
 ANGLES UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO $\pm 5'$

TO BE CONCENTRIC WITH
 .561 SHANK DIA. WITHIN .002
 TOTAL INDICATOR READING
 4. TO BE POLISHED

MATERIAL WI-10 OR WI-12
 GRADE A FED SPEC
 QQ-T-580

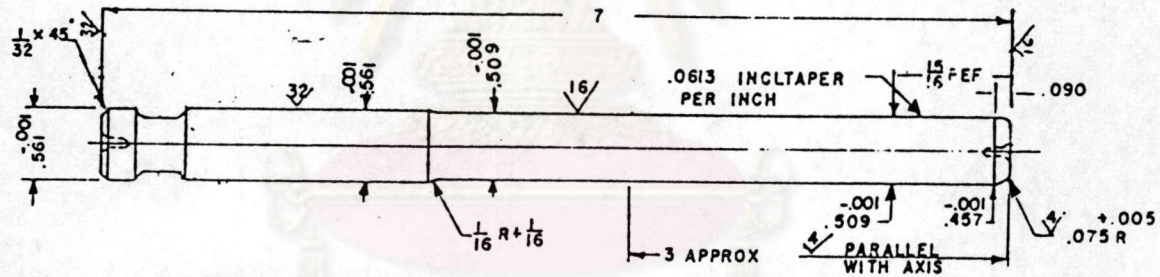


SQUARE WITH AXIS WITHIN .001
 TOTAL INDICATOR READING
 FLASH CHROME PLATE WORKING END OF
 DIMENSIONS TO APPLY AFTER PLATING

MARK PTP1291B / VENDOR'S IDENTIFICATION
 (FLUSH OR BELOW SURFACE)

รูปที่ 27 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานขั้วมัน สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptp-1291-b


หน่วยงาน หมู่กลิ้งธรรมดา	PTM-1039-3		
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ	
	เขียนโดย	วันที่ / /	
	ผู้อนุมัติ	วันที่ / /	
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน

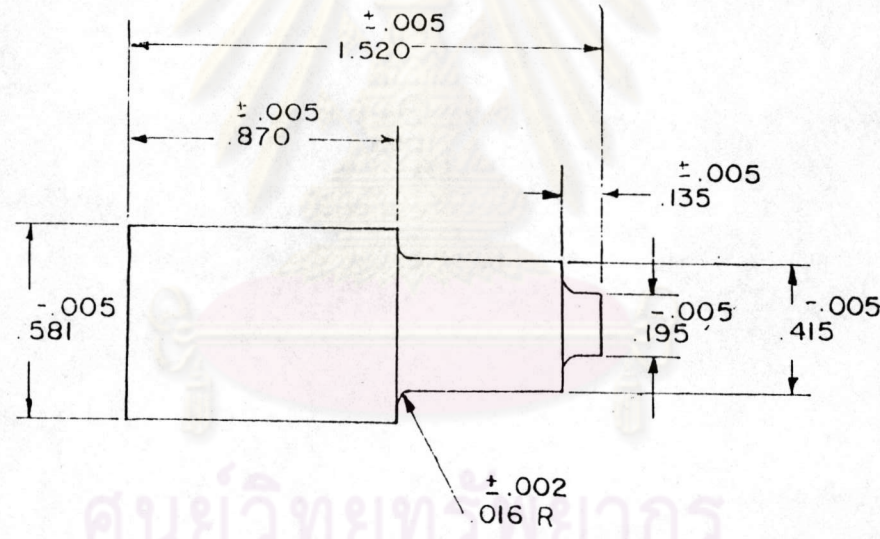

ศูนย์วิทยสหภาพกร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 28 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานกลิ้งธรรมดา สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptm-1039-3


หน่วยงาน หมู่เจียรภายนอก	PTM-1039-3			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

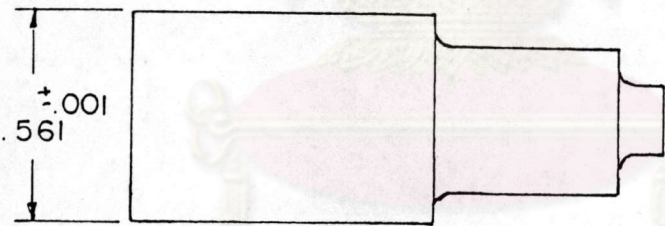

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 29 แสดงแบบพิมพ์เขียว หมู่งานเจียรภายนอก สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptm-1039-3




หน่วยงาน หมู่เจียรผิวหน้า	PTM-1039-3			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่	/	/
	ผู้อนุมัติ	วันที่	/	/
	แก๊ซจริงที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

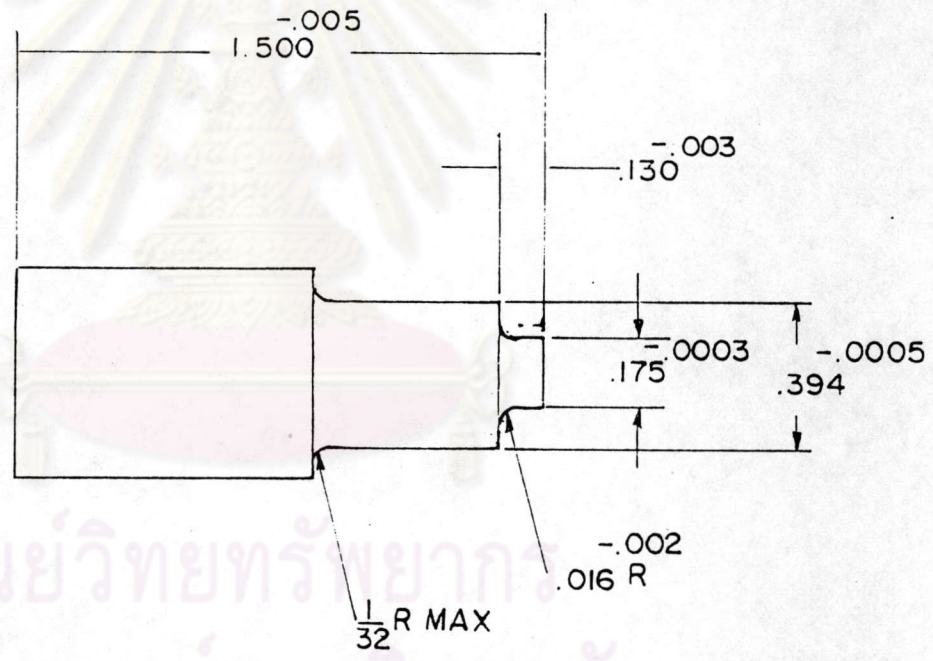

รูปที่ 30 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงานเจียรผิวหน้า สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptm-1039-3

หน่วยงาน EDM	PTM-1039-3			
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการผลิต	เลขที่แบบ		
	เขียนโดย	วันที่ / /		
	ผู้อนุมัติ	วันที่ / /		
	แก้ไขครั้งที่	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

เขียน CHART ทองแดง EDM

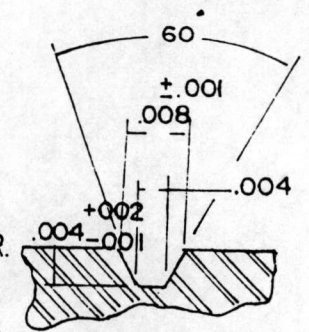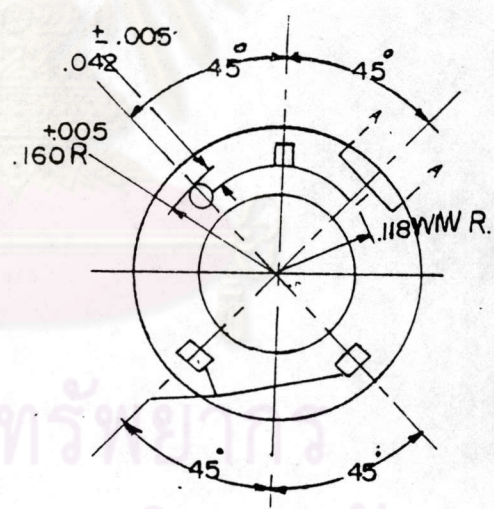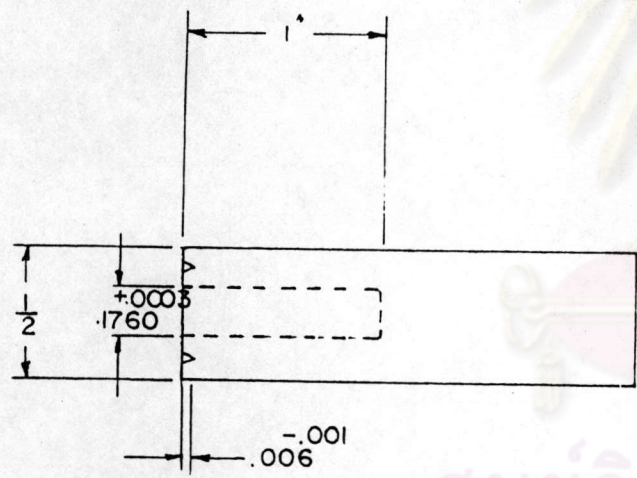

SECTION A-A
SCALE 100-1


ศูนย์วิทยุทหารอากาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 31 แสดงแบบพิมพ์เขียว หน่วยงาน EDM สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptm-1039-3

GENERAL NOTES
 DIMENSIONS UNLESS OTHERWISE INDICATED SHALL BE HELD TO DECIMALS $\pm .005$
 FRACTIONS $\pm 1/64$
 FINISH SURFACES UP TO AND INCLUDING SHALL BE FREE FROM SCRATCHES TOOL MARKS.
 CHECKS AND ROCKWELL MARKS.
 BREAK ALL SHARP CORNERS UNLESS OTHERWISE NOTED .010 R MAX.
 DIAMETERS SHALL BE CONCENTRIC WITHIN .001 TOTAL INDICATOR READING.

SQ. WITH AXIS
 WITHIN .0005 T.I.R.


MATERIAL
 HI SPEED
 STEEL AISI S5
 ROCKWELL HARDNESS
 C 56-58, C 61-65

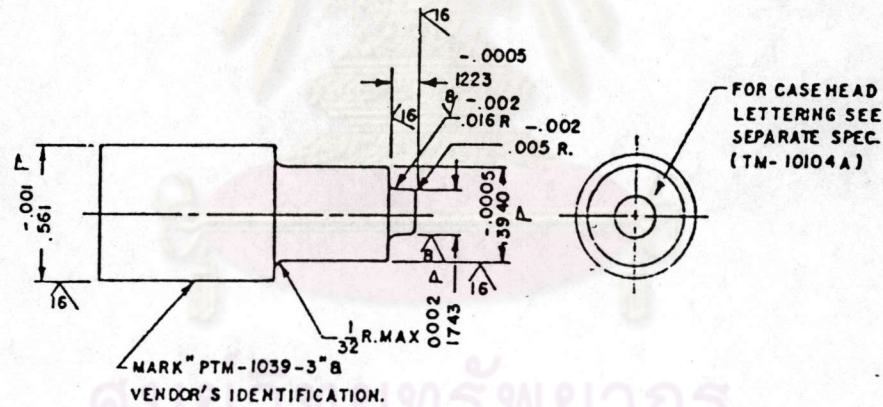

รูปที่ 32 แสดงแบบพิมพ์เขียว หมูงานขั้วคัมน์ สำหรับแม่พิมพ์เจาะ Ptm-1039-3

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation <i>Welding</i>	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR X-R/̄X-R/S CHART				PAGE <u>5</u> / <u>3</u>
Item. <i>W-254</i>	LSL	MIL	USL	LIMIT TYPE	LCL	CL	UCL	
inv no.	<i>2.745</i>	<i>-</i>	<i>2.750</i>	X ON ̄X CHART				
insp. by				R ON S CHART				

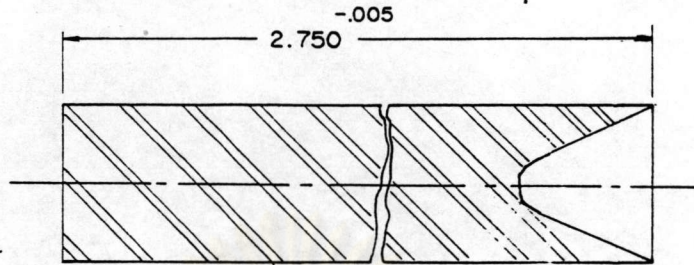

INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)

NO.	X	R	S	...
2.753				
2.752				
2.751				
2.750				
2.748				
2.747				
2.746				
2.745				
2.744				
2.743				
2.742				

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

NO.	R	S	...
2.753			
2.752			
2.751			
2.750			
2.748			
2.747			
2.746			
2.745			
2.744			
2.743			
2.742			

NO.	1	2	3	4	5	...
measurement	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
SUM X						
\bar{X}						
R						

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS

$\bar{X} - R$ Chart		$\bar{X} - S$ Chart	
\bar{X} - Average \bar{X}	\bar{R} - Average R	\bar{X} - Average \bar{X}	\bar{S} - Average S
$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_1 \bar{R}$	$UCL_R = D_4 \bar{R}$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_1 \bar{S}$	$UCL_S = B_3 \bar{S}$
$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_1 \bar{R}$	$LCL_R = D_3 \bar{R}$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_1 \bar{S}$	$LCL_S = B_1 \bar{S}$

FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS

n	A ₂	D ₃	D ₄	A ₁	B ₁	B ₂	B ₃
2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9
3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.568	10
4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11
5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.059	12
6	0.483	0	2.004	1.267	0.030	1.970	13
7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14
8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15
							16


SPC COMMENT SHEET

ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED. CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	E/N

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation:	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR X-R, X-S, R-S CHART				PAGE
	Item. NO.:	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	UCL	
Inspected by:							1/3	

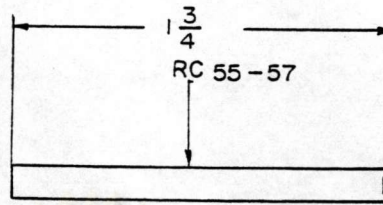

INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
58																														
57.5																														
57																														
56.5																														
56																														
55.5																														
55																														
54.5																														
54																														
53.5																														

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

	NO.																														
measurement	1																														
	2																														
	3																														
	4																														
	5																														
	SUM X																														
	X																														
	R																														

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS				FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS																											
$\bar{X} - R$ Chart		$\bar{X} - S$ Chart		A		A ₂		D ₃		D ₄		A ₃		B ₃		B ₄		A		A ₂		D ₃		D ₄		A ₃		B ₃		B ₄	
\bar{X} = Average \bar{X}	R = Average R	\bar{X} = Average \bar{X}	S = Average S	2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9	0.337	0.184	1.816	1.034	0.239	1.761	3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.568	10	0.308	0.223	1.777	0.974	0.234	1.716
$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2 \bar{R}$	$UCL_R = D_4 \bar{R}$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_3 \bar{S}$	$UCL_S = B_3 \bar{S}$	4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11	0.285	0.256	1.744	0.927	0.321	1.679	5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.099	12	0.266	0.284	1.716	0.884	0.354	1.646
$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2 \bar{R}$	$LCL_R = D_3 \bar{R}$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_3 \bar{S}$	$LCL_S = B_4 \bar{S}$	6	0.483	0	2.004	1.287	0.030	1.970	13	0.249	0.305	1.692	0.854	0.392	1.618	7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14	0.235	0.329	1.691	0.817	0.406	1.594
				8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15	0.223	0.348	1.652	0.787	0.429	1.572	16	0.212	0.364	1.636	0.763	0.448	1.552							


SPC COMMENT SHEET

ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED.
CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	E/N

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation: <u>MISCELLANEOUS</u>	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR $\bar{X}-R/\bar{X}-S$ CHART				PAGE <u>2</u> / <u>2</u>
Item: <u>PTC 2776</u>	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	CL	UCL	
insp. by	<u>.4795</u>	-	<u>0.480</u>	\bar{X} OR \bar{X} CHART				

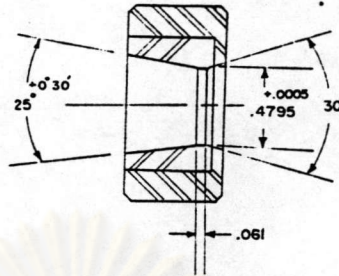

INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)

80																						
81																						
<u>0.480</u>																						
49																						
98																						
97																						
96																						
<u>0.4795</u>																						
94																						
93																						
92																						

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

TYPE SUB-TYPE	NO.																					
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
5																						
SUM X																						
\bar{X}																						
R																						

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS						FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS															
$\bar{X} - R$ Chart			$\bar{X} - S$ Chart			n	A ₂	D ₃	D ₄	A ₁	B ₁	B ₂	n	A ₁	D ₃	D ₄	A ₁	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
$\bar{X} = \text{Average } \bar{X}$			$\bar{X} = \text{Average } \bar{X}$			2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9	0.337	0.184	1.816	1.034	0.239	1.761		
UCL ₁ = $\bar{X} + A_2 \bar{R}$			UCL ₁ = $\bar{X} + A_1 \bar{S}$			3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.568	10	0.308	0.223	1.777	0.977	0.284	1.716		
LCL ₁ = $\bar{X} - A_2 \bar{R}$			LCL ₁ = $\bar{X} - A_1 \bar{S}$			4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11	0.285	0.256	1.744	0.927	0.321	1.679		
						5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.049	12	0.266	0.264	1.716	0.884	0.354	1.646		
						6	0.483	0	2.004	1.287	0.030	1.970	13	0.249	0.306	1.692	0.851	0.392	1.618		
						7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14	0.235	0.329	1.691	0.817	0.406	1.594		
						8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15	0.223	0.348	1.652	0.787	0.429	1.572		
													16	0.212	0.364	1.636	0.767	0.448	1.552		

SPC COMMENT SHEET


ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED.

CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	E/N

SPC - PROCESS CONTROL CHART


Operation Item 2591 m/o no. insp. by	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR X-R/S CHART			PAGE 1/2
	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	UCL	
	.3105	-	.3110	X ON X CHART			

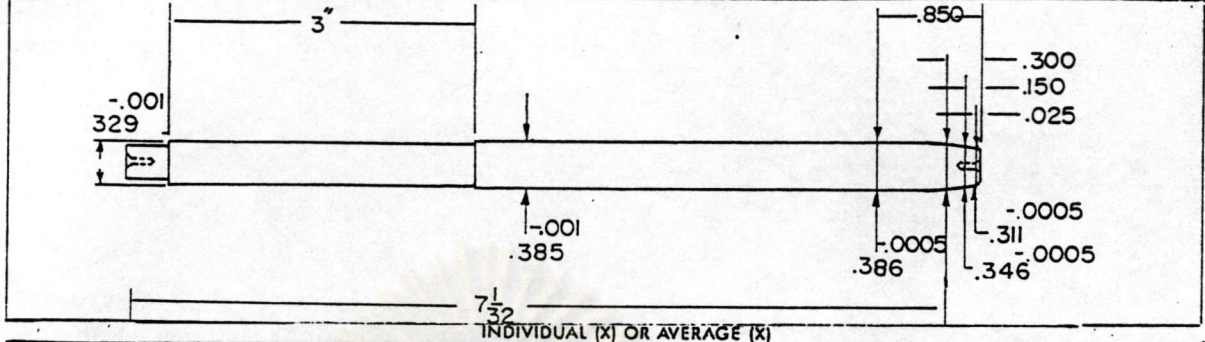

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	.3111	.3110	.3109	.3108	.3107	.3106	.3105	.3104	.3103	.3102	.3101	.3100	.3099	.3098	.3097	.3096	.3095	.3094	.3093	.3092	.3091	.3090	.3089	.3088	.3087	.3086	.3085	.3084	.3083	.3082	.3081	.3080	.3079	.3078	.3077	.3076	.3075	.3074	.3073	.3072	.3071	.3070	.3069	.3068	.3067	.3066	.3065	.3064	.3063	.3062	.3061	.3060	.3059	.3058	.3057	.3056	.3055	.3054	.3053	.3052	.3051	.3050	.3049	.3048	.3047	.3046	.3045	.3044	.3043	.3042	.3041	.3040	.3039	.3038	.3037	.3036	.3035	.3034	.3033	.3032	.3031	.3030	.3029	.3028	.3027	.3026	.3025	.3024	.3023	.3022	.3021	.3020	.3019	.3018	.3017	.3016	.3015	.3014	.3013	.3012	.3011	.3010	.3009	.3008	.3007	.3006	.3005	.3004	.3003	.3002	.3001	.3000	.2999	.2998	.2997	.2996	.2995	.2994	.2993	.2992	.2991	.2990	.2989	.2988	.2987	.2986	.2985	.2984	.2983	.2982	.2981	.2980	.2979	.2978	.2977	.2976	.2975	.2974	.2973	.2972	.2971	.2970	.2969	.2968	.2967	.2966	.2965	.2964	.2963	.2962	.2961	.2960	.2959	.2958	.2957	.2956	.2955	.2954	.2953	.2952	.2951	.2950	.2949	.2948	.2947	.2946	.2945	.2944	.2943	.2942	.2941	.2940	.2939	.2938	.2937	.2936	.2935	.2934	.2933	.2932	.2931	.2930	.2929	.2928	.2927	.2926	.2925	.2924	.2923	.2922	.2921	.2920	.2919	.2918	.2917	.2916	.2915	.2914	.2913	.2912	.2911	.2910	.2909	.2908	.2907	.2906	.2905	.2904	.2903	.2902	.2901	.2900	.2899	.2898	.2897	.2896	.2895	.2894	.2893	.2892	.2891	.2890	.2889	.2888	.2887	.2886	.2885	.2884	.2883	.2882	.2881	.2880	.2879	.2878	.2877	.2876	.2875	.2874	.2873	.2872	.2871	.2870	.2869	.2868	.2867	.2866	.2865	.2864	.2863	.2862	.2861	.2860	.2859	.2858	.2857	.2856	.2855	.2854	.2853	.2852	.2851	.2850	.2849	.2848	.2847	.2846	.2845	.2844	.2843	.2842	.2841	.2840	.2839	.2838	.2837	.2836	.2835	.2834	.2833	.2832	.2831	.2830	.2829	.2828	.2827	.2826	.2825	.2824	.2823	.2822	.2821	.2820	.2819	.2818	.2817	.2816	.2815	.2814	.2813	.2812	.2811	.2810	.2809	.2808	.2807	.2806	.2805	.2804	.2803	.2802	.2801	.2800	.2799	.2798	.2797	.2796	.2795	.2794	.2793	.2792	.2791	.2790	.2789	.2788	.2787	.2786	.2785	.2784	.2783	.2782	.2781	.2780	.2779	.2778	.2777	.2776	.2775	.2774	.2773	.2772	.2771	.2770	.2769	.2768	.2767	.2766	.2765	.2764	.2763	.2762	.2761	.2760	.2759	.2758	.2757	.2756	.2755	.2754	.2753	.2752	.2751	.2750	.2749	.2748	.2747	.2746	.2745	.2744	.2743	.2742	.2741	.2740	.2739	.2738	.2737	.2736	.2735	.2734	.2733	.2732	.2731	.2730	.2729	.2728	.2727	.2726	.2725	.2724	.2723	.2722	.2721	.2720	.2719	.2718	.2717	.2716	.2715	.2714	.2713	.2712	.2711	.2710	.2709	.2708	.2707	.2706	.2705	.2704	.2703	.2702	.2701	.2700	.2699	.2698	.2697	.2696	.2695	.2694	.2693	.2692	.2691	.2690	.2689	.2688	.2687	.2686	.2685	.2684	.2683	.2682	.2681	.2680	.2679	.2678	.2677	.2676	.2675	.2674	.2673	.2672	.2671	.2670	.2669	.2668	.2667	.2666	.2665	.2664	.2663	.2662	.2661	.2660	.2659	.2658	.2657	.2656	.2655	.2654	.2653	.2652	.2651	.2650	.2649	.2648	.2647	.2646	.2645	.2644	.2643	.2642	.2641	.2640	.2639	.2638	.2637	.2636	.2635	.2634	.2633	.2632	.2631	.2630	.2629	.2628	.2627	.2626	.2625	.2624	.2623	.2622	.2621	.2620	.2619	.2618	.2617	.2616	.2615	.2614	.2613	.2612	.2611	.2610	.2609	.2608	.2607	.2606	.2605	.2604	.2603	.2602	.2601	.2600	.2599	.2598	.2597	.2596	.2595	.2594	.2593	.2592	.2591	.2590	.2589	.2588	.2587	.2586	.2585	.2584	.2583	.2582	.2581	.2580	.2579	.2578	.2577	.2576	.2575	.2574	.2573	.2572	.2571	.2570	.2569	.2568	.2567	.2566	.2565	.2564	.2563	.2562	.2561	.2560	.2559	.2558	.2557	.2556	.2555	.2554	.2553	.2552	.2551	.2550	.2549	.2548	.2547	.2546	.2545	.2544	.2543	.2542	.2541	.2540	.2539	.2538	.2537	.2536	.2535	.2534	.2533	.2532	.2531	.2530	.2529	.2528	.2527	.2526	.2525	.2524	.2523	.2522	.2521	.2520	.2519	.2518	.2517	.2516	.2515	.2514	.2513	.2512	.2511	.2510	.2509	.2508	.2507	.2506	.2505	.2504	.2503	.2502	.2501	.2500	.2499	.2498	.2497	.2496	.2495	.2494	.2493	.2492	.2491	.2490	.2489	.2488	.2487	.2486	.2485	.2484	.2483	.2482	.2481	.2480	.2479	.2478	.2477	.2476	.2475	.2474	.2473	.2472	.2471	.2470	.2469	.2468	.2467	.2466	.2465	.2464	.2463	.2462	.2461	.2460	.2459	.2458	.2457	.2456	.2455	.2454	.2453	.2452	.2451	.2450	.2449	.2448	.2447	.2446	.2445	.2444	.2443	.2442	.2441	.2440	.2439	.2438	.2437	.2436	.2435	.2434	.2433	.2432	.2431	.2430	.2429	.2428	.2427	.2426	.2425	.2424	.2423	.2422	.2421	.2420	.2419	.2418	.2417	.2416	.2415	.2414	.2413	.2412	.2411	.2410	.2409	.2408	.2407	.2406	.2405	.2404	.2403	.2402	.2401	.2400	.2399	.2398	.2397	.2396	.2395	.2394	.2393	.2392	.2391	.2390	.2389	.2388	.2387	.2386	.2385	.2384	.2383	.2382	.2381	.2380	.2379	.2378	.2377	.2376	.2375	.2374	.2373	.2372	.2371	.2370	.2369	.2368	.2367	.2366	.2365	.2364	.2363	.2362	.2361	.2360	.2359	.2358	.2357	.2356	.2355	.2354	.2353	.2352	.2351	.2350	.2349	.2348	.2347	.2346	.2345	.2344	.2343	.2342	.2341	.2340	.2339	.2338	.2337	.2336	.2335	.2334	.2333	.2332	.2331	.2330	.2329	.2328	.2327	.2326	.2325	.2324	.2323	.2322	.2321	.2320	.2319	.2318	.2317	.2316	.2315	.2314	.2313	.2312	.2311	.2310	.2309	.2308	.2307	.2306	.2305	.2304	.2303	.2302	.2301	.2300	.2299	.2298	.2297	.2296	.2295	.2294	.2293	.2292	.2291	.2290	.2289	.2288	.2287	.2286	.2285	.2284	.2283	.2282	.2281	.2280	.2279	.2278	.2277	.2276	.2275	.2274	.2273	.2272	.2271	.2270	.2269	.2268	.2267	.2266	.2265	.2264	.2263	.2262	.2261	.2260	.2259	.2258	.2257	.2256	.2255	.2254	.2253	.2252	.2251	.2250	.2249	.2248	.2247	.2246	.2245	.2244	.2243	.2242	.2241	.2240	.2239	.2238	.2237	.2236	.2235	.2234	.2233	.2232	.2231	.2230	.2229	.2228	.2227	.2226	.2225	.2224	.2223	.2222	.2221	.2220	.2219	.2218	.2217	.2216	.2215	.2214	.2213	.2212	.2211	.2210	.2209	.2208	.2207	.2206	.2205	.2204	.2203	.2202	.2201	.2200	.2199	.2198	.2197	.2196	.2195	.2194	.2193	.2192	.2191	.2190	.2189	.2188	.2187	.2186	.2185	.2184	.2183	.2182	.2181	.2180	.2179	.2178	.2177	.2176	.2175	.2174	.2173	.2172	.2171	.2170	.2169	.2168	.2167	.2166	.2165	.2164	.2163	.2162	.2161	.2160	.2159	.2158	.2157	.2156	.2155	.2154	.2153	.2152	.2151	.2150	.2149	.2148	.2147	.2146	.2145	.2144	.2143	.2142	.2141	.2140	.2139	.2138	.2137	.2136	.2135	.2134	.2133	.2132	.2131	.2130	.2129	.2128	.2127	.2126	.2125	.2124	.2123	.2122	.2121	.2120	.2119	.2118	.2117	.2116	.2115	.2114	.2113	.2112	.2111	.2110	.2109	.2108	.2107	.2106	.2105	.2104	.2103	.2102	.2101	.2100	.2099	.2098	.2097	.2096	.2095	.2094	.2093	.2092	.2091	.2090	.2089	.2088	.2087	.2086	.2085	.2084	.2083	.2082	.2081	.2080	.2079	.2078	.2077	.2076	.2075	.2074	.2073	.2072	.2071	.2070	.2069	.2068	.2067	.2066	.2065	.2064	.2063	.2062	.2061	.2060	.2059	.2058	.2057	.2056	.2055	.2054	.2053	.2052	.2051	.2050	.2049	.2048	.2047	.2046	.2045	.2044	.2043	.2042	.2041	.2040	.20

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation: 51	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR \bar{x} -R/S-R/X-S CHART				PAGE <u>1/3</u>
Item: 1270-8300	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	UCL		
Map No.				\bar{x} OR \bar{X} CHART				
Insp. by	50	-	55	R OR S CHART				

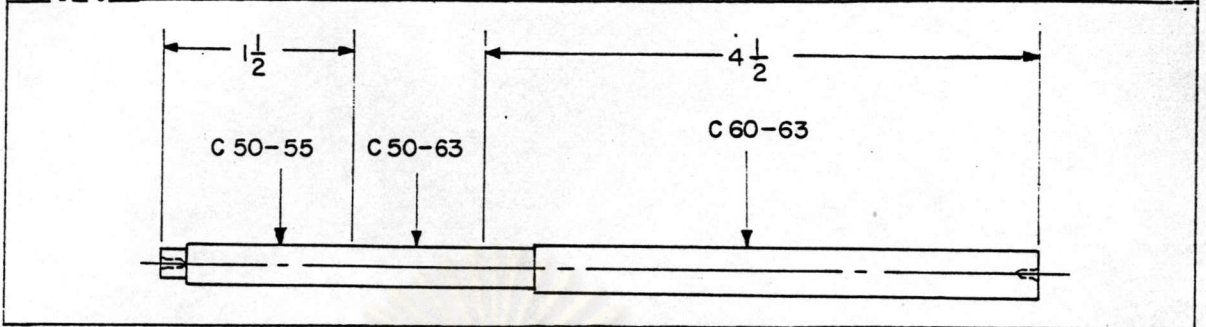

INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)

NO.	MEASUREMENT	INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
58																									
59																									
60																									
61																									
62																									
63																									
64																									
65																									
66																									
67																									
68																									

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

NO.	MEASUREMENT	RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NO.																										
MEASUREMENT	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
SUM X																										
\bar{X}																										
R																										

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS				FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS													
\bar{x} - R Chart		\bar{x} - S Chart		A_2	D_3	D_4	A_3	B_1	B_2	A_4	D_2	D_1	A_1	B_3	B_4		
\bar{x} - Average \bar{x}	R - Average R	\bar{x} - Average \bar{x}	S - Average S	2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9	0.337	0.184	1.816	1.034	0.239	1.761
$UCL_{\bar{x}} = \bar{x} + A_2 R$	$UCL_R = D_4 R$	$UCL_{\bar{x}} = \bar{x} + A_3 S$	$UCL_S = B_3 S$	3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.568	10	0.308	0.223	1.777	0.975	0.284	1.716
$LCL_{\bar{x}} = \bar{x} - A_2 R$	$LCL_R = D_3 R$	$LCL_{\bar{x}} = \bar{x} - A_3 S$	$LCL_S = B_4 S$	4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11	0.285	0.256	1.744	0.927	0.321	1.679
				5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.089	12	0.266	0.284	1.716	0.884	0.354	1.646
				6	0.483	0	2.004	1.287	0.030	1.970	13	0.249	0.305	1.692	0.851	0.392	1.618
				7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14	0.235	0.329	1.691	0.817	0.406	1.594
				8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15	0.223	0.348	1.652	0.785	0.423	1.572
											16	0.212	0.364	1.636	0.763	0.448	1.552


SPC COMMENT SHEET

ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED. CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	U/H

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation: <u>211</u>	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR \bar{X} -R/ \bar{X} -S CHART				PAGE <u>3/3</u>
Item: <u>4001-2540</u>	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	UCL		
inv. no.	60	-	63	\bar{X} OR \bar{X} CHART				
insp. by				R OR S CHART				

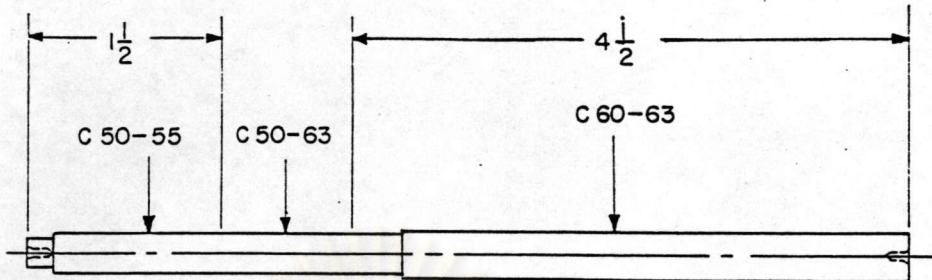

INDIVIDUAL (X) OR AVERAGE (X)

NO.	MEASUREMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
64																																
65.5																																
63																																
63.5																																
62																																
61.5																																
61																																
60.5																																
60																																
59.5																																
59																																

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

NO.	MEASUREMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

MEASUREMENT	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SUM X																																
\bar{X}																																
R																																

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS				FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS													
\bar{X} - R Chart		\bar{X} - S Chart		A	A ₂	D ₃	D ₄	A ₃	B ₁	B ₂	A	A ₂	D ₃	D ₄	A ₃	B ₁	B ₂
\bar{X} - Average \bar{X}	R - Average R	\bar{X} - Average \bar{X}	S - Average S	2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9	0.337	0.184	1.816	1.034	0.239	1.761
$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2 \bar{R}$	$UCL_R = D_4 \bar{R}$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_3 \bar{S}$	$UCL_S = B_1 \bar{S}$	3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.564	10	0.308	0.223	1.777	0.974	0.284	1.716
$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2 \bar{R}$	$LCL_R = D_3 \bar{R}$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_3 \bar{S}$	$LCL_S = B_2 \bar{S}$	4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11	0.285	0.256	1.744	0.927	0.321	1.679
				5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.049	12	0.266	0.284	1.716	0.884	0.354	1.646
				6	0.483	0	2.004	1.267	0.030	1.970	13	0.249	0.305	1.692	0.851	0.392	1.618
				7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14	0.235	0.329	1.691	0.817	0.406	1.594
				8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15	0.223	0.348	1.652	0.784	0.428	1.572
											16	0.212	0.364	1.636	0.763	0.448	1.552

SPC COMMENT SHEET

ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED. CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	E/M

SPC - PROCESS CONTROL CHART

Operation	SPEC LIMIT			CONTROL LIMIT FOR \bar{X} -R/ \bar{X} -S CHART				PAGE
	Item	LSL	MIL	USL	CHART TYPE	LCL	UCL	
insp. by	0.1747		0.1750					2 / 2

INDIVIDUAL (\bar{X}) OR AVERAGE (\bar{X})

NO.	MEASUREMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.1753																					
0.1751																					
0.1750																					
0.1749																					
0.1748																					
0.1747																					
0.1746																					
0.1745																					

RANGES (R) OR STANDARD DEVIATION (S) CHART

NO.	MEASUREMENT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

NO.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MEASUREMENT	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
SUM X																						
\bar{X}																						
R																						

VARIABLE CONTROL CHART FORMULAS				FACTORS FOR COMPUTING CONTROL LIMITS													
\bar{X} - R Chart		\bar{X} - S Chart		n	A_2	D_3	D_4	A_3	B_3	B_4	n	A_1	D_1	D_2	A_1	B_1	B_2
\bar{X} - Average \bar{X}	R - Average R	\bar{X} - Average \bar{X}	S - Average S	2	1.880	0	3.267	2.659	0	3.267	9	0.337	0.184	1.816	1.034	0.239	1.761
$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2 \bar{R}$	$UCL_R = D_4 \bar{R}$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_1 \bar{S}$	$UCL_S = B_3 \bar{S}$	3	1.023	0	2.575	1.954	0	2.568	10	0.308	0.223	1.777	0.974	0.234	1.716
$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2 \bar{R}$	$LCL_R = D_3 \bar{R}$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_1 \bar{S}$	$LCL_S = B_4 \bar{S}$	4	0.729	0	2.282	1.628	0	2.266	11	0.285	0.256	1.744	0.927	0.221	1.679
				5	0.577	0	2.115	1.427	0	2.089	12	0.266	0.284	1.716	0.884	0.254	1.646
				6	0.483	0	2.004	1.287	0.030	1.970	13	0.249	0.308	1.692	0.851	0.292	1.618
				7	0.419	0.076	1.924	1.182	0.118	1.882	14	0.235	0.329	1.691	0.817	0.406	1.594
				8	0.373	0.136	1.864	1.099	0.185	1.815	15	0.223	0.348	1.652	0.787	0.423	1.572
											16	0.212	0.364	1.636	0.763	0.448	1.552

SPC COMMENT SHEET

ANY CHANGE IN MAN, MATERIALS, ENVIRONMENT, METHODS OR MACHINES SHOULD BE COMMENTED.
CAUSES, CORRECTIVE ACTIONS TAKEN AND RESULTS OF CORRECTIVE ACTION WHEN SIGNALLED BY THE CONTROL CHART SHOULD BE COMMENTED

DATE	SHIFT	CAUSE CORRECTIVE ACTION	E/M




ภาคผนวก ข.

- ภาพแสดงแม่พิมพ์เจาะและรูปร่างของปลอกกระสุน/เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
- ตารางอุณหภูมิในการอบคล้ายเครื่อง/ตารางเทียบความแข็งในสเกลต่างๆ




ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

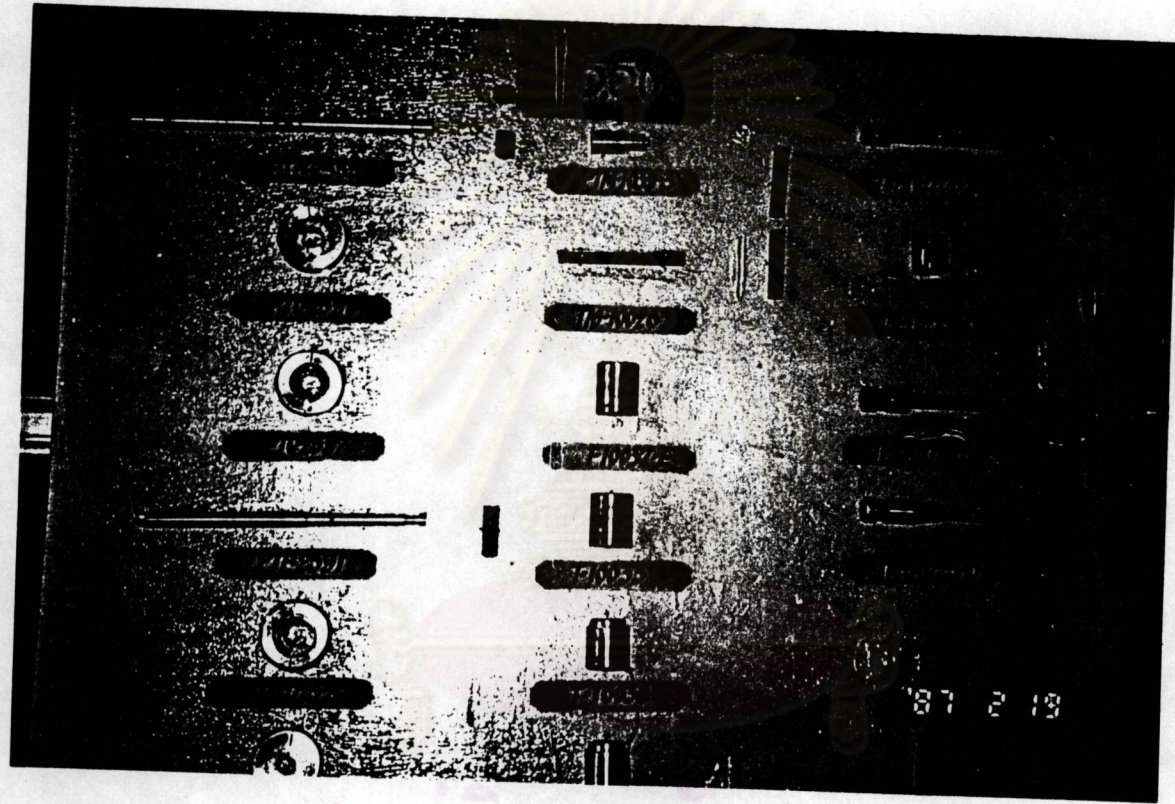


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 1 แสดงแม่พิมพ์เจาะชนิดต่างๆ

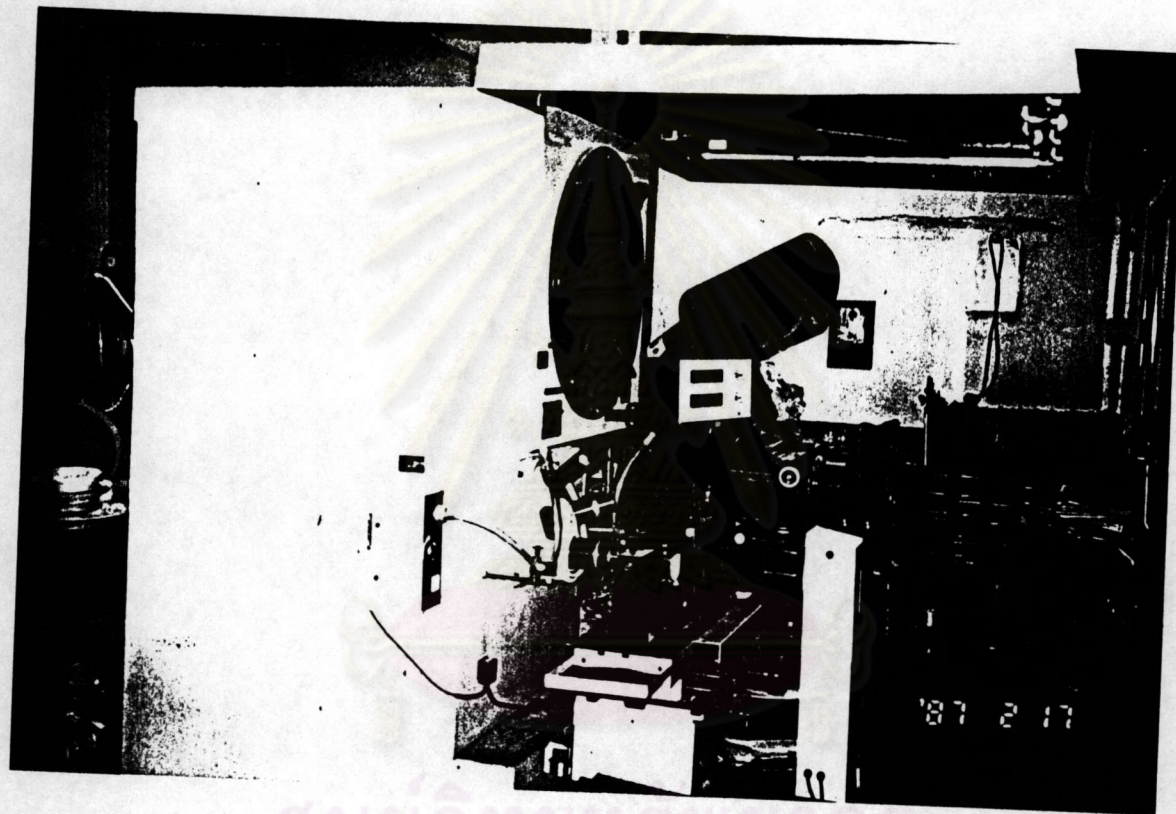


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 2 แสดงเครื่องฉายเงา(Comparator)

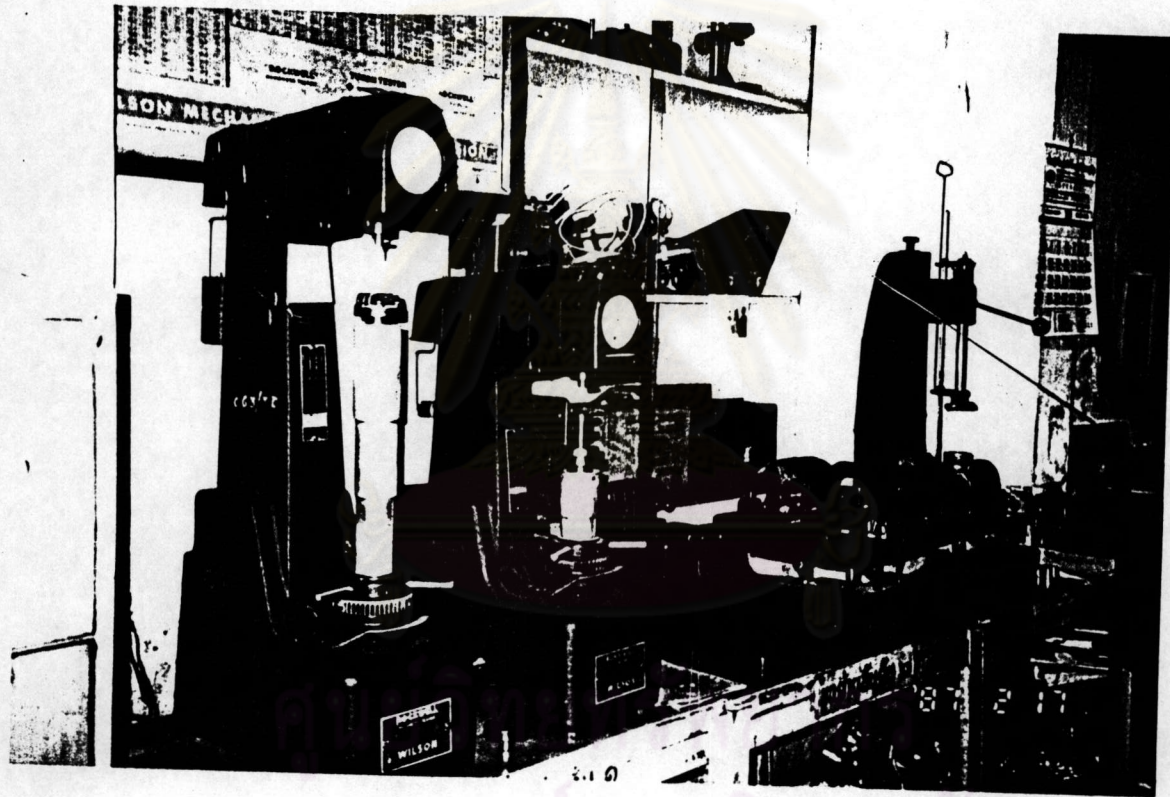

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือตรวจสอบเรื่องความแข็ง

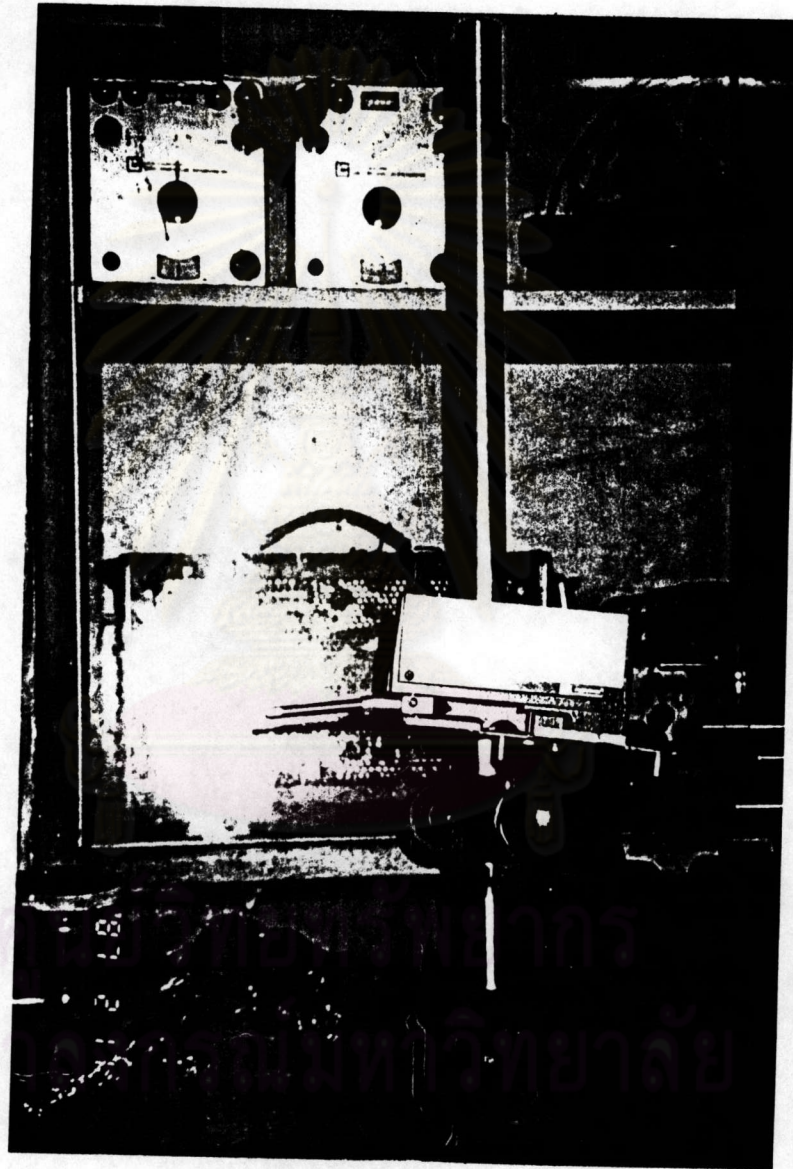

รูปที่ ๔ แสดงเครื่องมือตรวจเรื่องความเร็ว



LINDBERG CORPORATION TEMPERING CALCULATOR

8501 WEST HIGGINS ROAD
CHICAGO, ILLINOIS 60631
312 / 693-2021

INSTRUCTIONS: 1. Move slide index ① to match steel type desired.
2. In window ② find approximate tempering temperature for desired hardness.
3. Window ③ shows steel analysis, hardening temperature, and atmosphere (AGA 301) required.

TUNGSTEN HIGH SPEED STEEL

- Bethlehem T-1
- Clarite
- Cyclops B-6
- TB-4-1
- Electrite No. 1
- LXX
- Rex AA
- Red Cut Superior
- Spartan 7
- Star-Zenith
- Supremus
- Winco

(TYPE T1)

MOLYBDENUM HIGH SPEED STEEL

- Bethlehem M-2
- Braemow
- DBL-2
- Electrite Double Six
- Molite Type M2
- Molva-T
- Motung 652
- Mustang
- Rex M2
- Six
- Speed Star
- Vasco M-2

(TYPE M2)

9% TUNGSTEN HOT WORK

- Atlas A
- CLW
- D-C-66
- 57 Hot Work
- Formite No. 2
- Marvel
- Peerless A
- Seneca
- T-Alloy "A"
- T-K
- Thermold H21
- 2B-LC

(TYPE H21)

HIGH CARBON HIGH CHROMIUM AIR

- Airdi 150
- Atmodie
- CNS-1
- Hi-Run
- Lehigh H
- No. 610
- Ohio Die
- Olympic
- Ontario
- Superior No. 3
- Ultradie 3
- White Label

(TYPE D2)

HIGH CARBON HIGH CHROMIUM OIL

- Atlas NN
- CNS-2
- FB-D-3
- GSN
- Hampden
- Huron
- Lehigh S
- Neor
- Simonds 122225
- Superdie
- Superior No. 1
- Ultradie 1

(TYPE D3)

GRAPHITIC OIL HARDENING

- Achorn Graphitic Oil
- Col-Graph
- Dargraph
- FC-EZ
- F.S. 06
- Graph-Mo
- Gray Diamond 06
- Halgraph
- Lubridge
- Oilgraph
- O-6 Graphitic
- Super Graph

(TYPE O6)

(TYPE H11)

- Dica Modified; Dycast No. 1;
- Firedie; Holtorm No. 2; Howard A;
- Scheldie; Thermold H11

(TYPE H12)

- Alcodie; Chro-Mow;
- Holtorm No. 1; LPD;
- Potamac; Thermold H12

(TYPE H13)

- Chromo-High V; Firedie 13;
- Holtorm V. No. 883; No-Die Y;
- Potamac M; Pressure die No. 3

(403-410-416)

(420)


(440C)

5% CHROMIUM HOT WORK

STAINLESS STEELS

NOTE: Steels listed are representative groups of brands as used in various sections of the United States and are not to be construed as recommendations for specific brands. All analysis percentages are averaged from representative specifications from steel producers.

Oil hardening steels can often be quenched in hot salt or hot oil (martempering) to minimize distortion, cracking hazards and residual stresses.

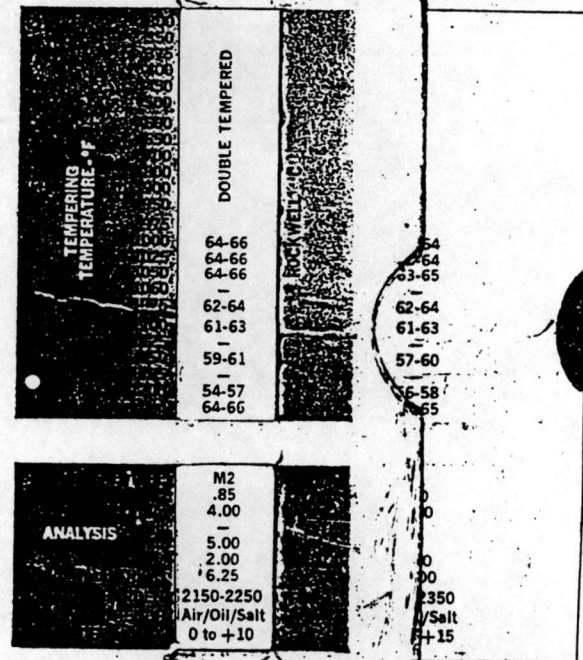

รูปที่ 5 แสดงแผ่นตารางอุณหภูมิการอบคลายเครียด


HARDNESS CONVERSION TABLES FOR METALS (E 140-58)

TABLE II.—HARDNESS CONVERSION NUMBERS FOR STEEL.

Rockwell C Hardness Number	Diamond Pyramid Hardness Number	Brinell Hardness Number*			Rockwell Hardness Number		Rockwell Superficial Hardness Number			Rockwell C Hardness Number 150 kg.
		10-mm Standard Ball, 3000-kg Load	10-mm Hultgren Ball, 3000-kg Load	10-mm Carbide Ball, 3000-kg Load	A Scale, 60-kg Load, Diamond Cone Penetrator	D Scale, 100-kg Load, Diamond Cone Penetrator	15-N Scale, 15-kg Load, Superficial Diamond Cone Penetrator	30-N Scale, 30-kg Load, Superficial Diamond Cone Penetrator	45-N Scale, 45-kg Load, Superficial Diamond Cone Penetrator	
68	940	85.6	76.9	93.2	84.4	75.6	68
67	900	85.0	76.1	92.9	83.6	74.2	67
66	865	84.5	75.4	92.5	82.8	73.5	66
65	832	739	83.9	74.5	92.2	81.9	72.0	65
64	800	722	83.4	73.8	91.8	81.1	71.0	64
63	772	705	82.8	73.0	91.4	80.1	69.9	63
62	746	688	82.3	72.2	91.1	79.3	68.8	62
61	720	670	81.8	71.5	90.7	78.4	67.7	61
60	697	..	613	654	81.2	70.7	90.2	77.5	66.6	60
59	674	..	599	634	80.7	69.9	89.8	76.6	65.5	59
58	651	..	577	615	80.1	69.2	89.3	75.7	64.3	58
57	631	..	575	595	79.6	68.5	88.9	74.8	63.2	57
56	613	..	561	577	79.0	67.7	88.3	73.9	62.0	56
55	595	..	546	560	78.5	66.9	87.9	73.0	60.9	55
54	577	..	534	543	78.0	66.1	87.4	72.0	59.8	54
53	560	..	519	525	77.4	65.4	86.9	71.2	58.6	53
52	544	500	508	512	76.8	64.6	86.4	70.2	57.4	52
51	528	487	494	496	76.3	63.8	85.9	69.4	56.1	51
50	513	475	481	481	75.9	63.1	85.5	68.5	55.0	50
49	498	464	469	469	75.2	62.1	85.0	67.6	53.8	49
48	484	451	455	455	74.7	61.4	84.5	66.7	52.5	48
47	471	442	443	443	74.1	60.8	83.9	65.8	51.4	47
46	458	432	432	432	73.6	60.0	83.5	64.8	50.3	46
45	446	421	421	421	73.1	59.2	83.0	64.0	49.0	45
44	434	409	409	409	72.5	58.5	82.5	63.1	47.8	44
43	423	400	400	400	72.0	57.7	82.0	62.2	46.7	43
42	412	390	390	390	71.5	56.9	81.5	61.3	45.5	42
41	402	381	381	381	70.9	56.2	80.9	60.4	44.3	41
40	392	371	371	371	70.4	55.4	80.4	59.5	43.1	40
39	382	362	362	362	69.9	54.6	79.9	58.6	41.9	39
38	372	353	353	353	69.4	53.8	79.4	57.7	40.8	38
37	363	344	344	344	68.9	53.1	78.8	56.8	39.6	37
36	354	336	336	336	68.4	52.3	78.3	55.9	38.4	36
35	345	327	327	327	67.9	51.5	77.7	55.0	37.2	35
34	336	319	319	319	67.4	50.8	77.2	54.2	36.1	34
33	327	311	311	311	66.8	50.0	76.6	53.3	34.9	33
32	318	301	301	301	66.3	49.2	76.1	52.1	33.7	32
31	310	294	294	294	65.8	48.4	75.6	51.3	32.5	31
30	302	286	286	286	65.3	47.7	75.0	50.4	31.3	30
29	294	279	279	279	64.7	47.0	74.5	49.5	30.1	29
28	286	271	271	271	64.3	46.1	73.9	48.6	28.9	28
27	279	264	264	264	63.8	45.2	73.3	47.7	27.8	27
26	272	258	258	258	63.3	44.6	72.8	46.8	26.7	26
25	266	253	253	253	62.8	43.8	72.2	45.9	25.5	25
24	260	247	247	247	62.4	43.1	71.6	45.0	24.3	24
23	254	243	243	243	62.0	42.1	71.0	44.0	23.1	23
22	248	237	237	237	61.5	41.6	70.5	43.2	22.0	22
21	243	231	231	231	61.0	40.9	69.9	42.3	20.7	21
20	238	226	226	226	60.5	40.1	69.4	41.5	19.6	20



* The Brinell hardness numbers in boldface type are outside the range recommended for Brinell hardness testing in Section 5(c) of the Method of Test for Brinell Hardness of Metallic Materials (ASTM Designation: E 10)

รูปที่ 6 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแข็งในสเกลต่างๆ

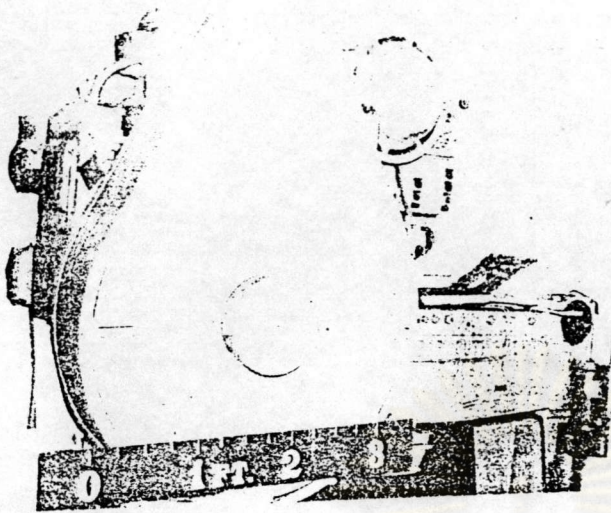


MACHINE DATA	
TYPE:	Press, mechanical, horizontal, gap frame, toggle and crank, side wheel, double action Ferracute Machine Co.
MFG:	
CAPACITY:	50 ton
SPEC:	C-5
PROD:	4500
SPM:	110
PPS:	1
CRANK STROKE:	7"
TOGGLE STROKE:	8"
MAX. SHUT HGT:	6"
M/W. SHUT HGT:	2½"
DRIVE:	Motor
HD:	5
RPM:	620
UTILITIES:	Electricity

AUXILIARY EQUIPMENT	
TYPE:	Hopper, pin wheel
SIZE:	18" Diameter
RPM:	6
DRIVE:	Motor
HP:	1/8
RPM:	1140

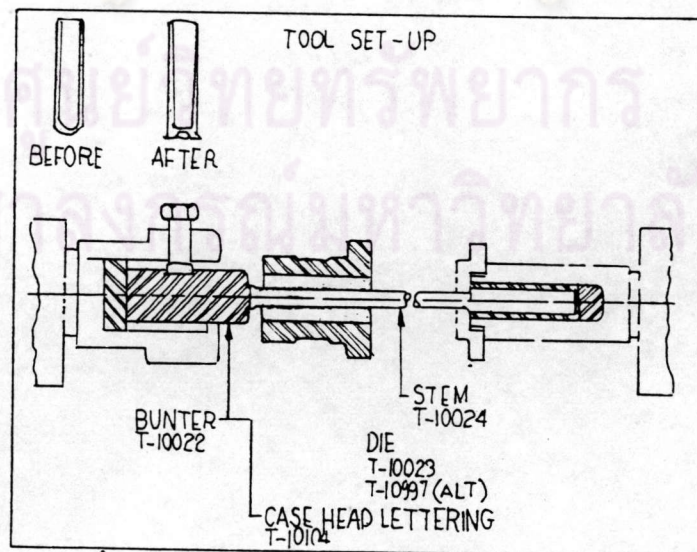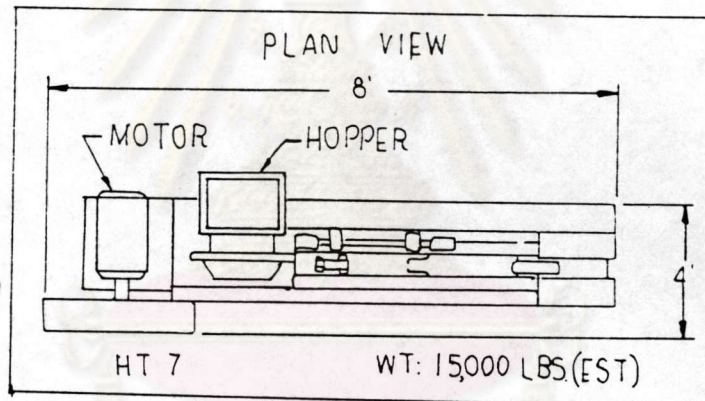


รูปที่ 7 แสดงการวางตำแหน่งแม่พิมพ์เจาะต่างๆ (ในขั้นตอนการเจาะช่องขนวนและตีัญญลักษณ์)

CUP TO PRIMED CASE
FOR
CASE, BRASS, BALL M-193, TRACER M-196, 5.56 MM.

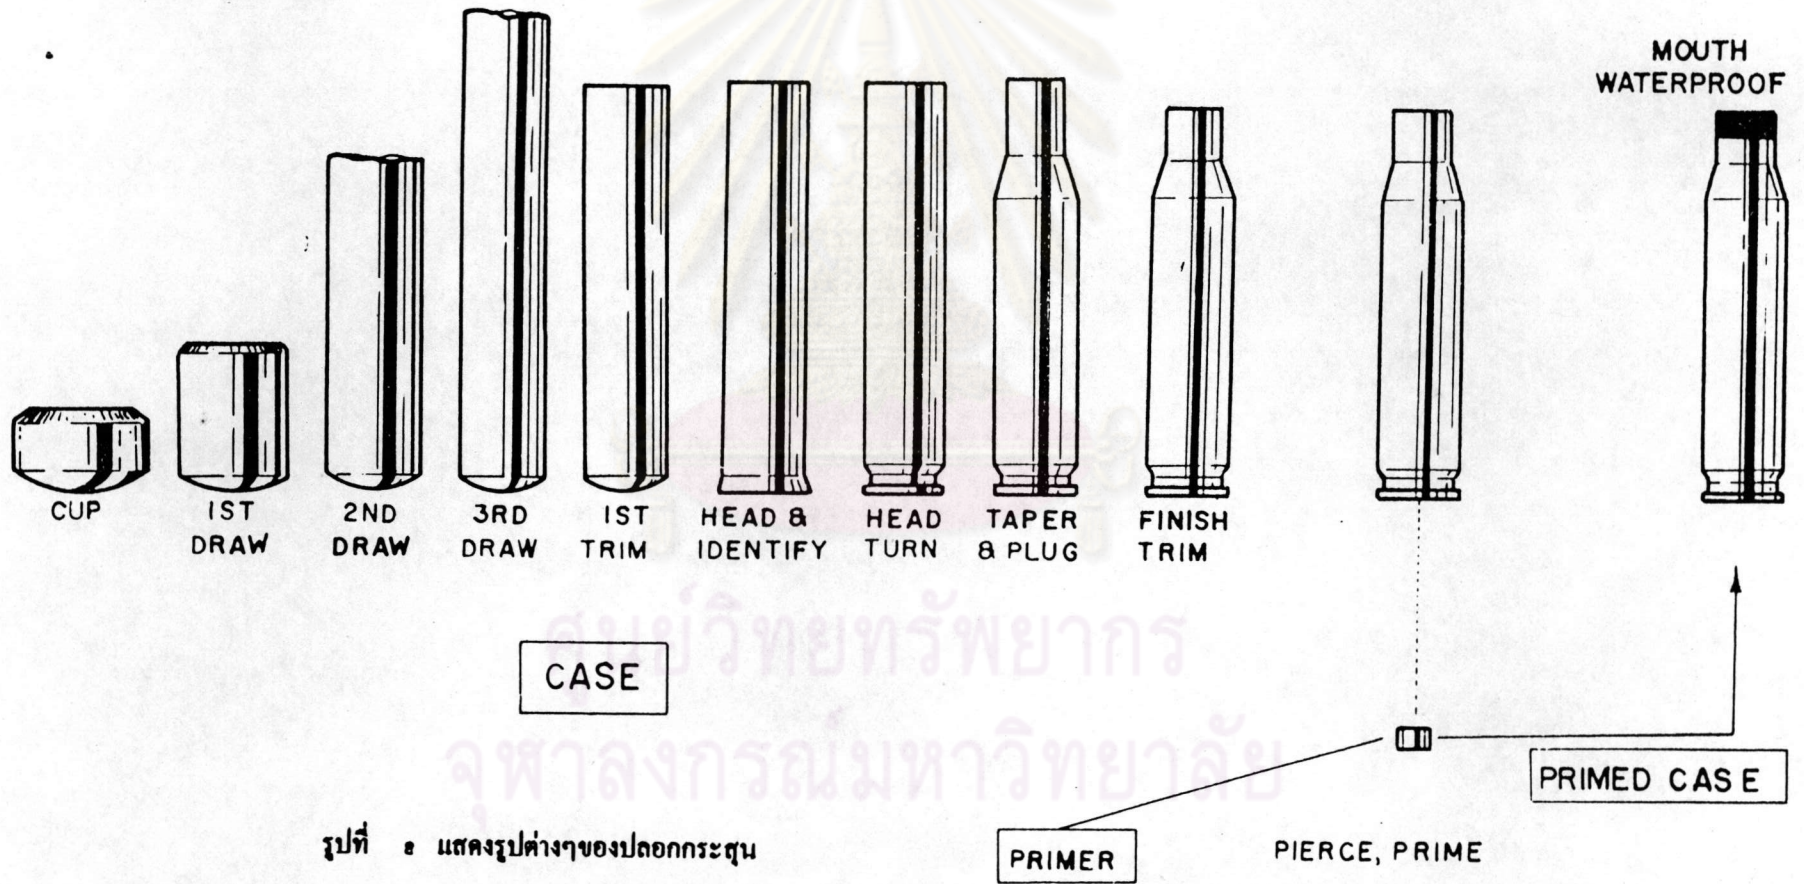

รูปที่ ๘ แสดงรูปต่างๆของปลอกกระสุน

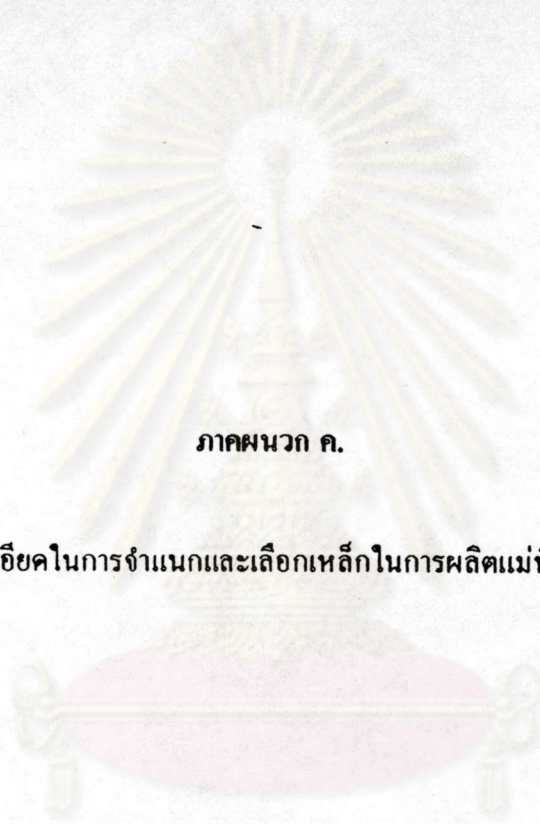

ภาคผนวก ค.

- รายละเอียดในการจำแนกและเลือกหลักในการผลิตแม่พิมพ์เจาะ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจำแนกและการเลือกเหล็กทำเครื่องมือ (Classification and Selection of Tool Steels)

1.1 ความหมายของเหล็กทำเครื่องมือ

สถาบัน AISI (American Iron and Steel Institute) ได้ให้ความหมายของ Tool Steels ไว้ดังนี้

“Tool Steels” หรือ เหล็กทำเครื่องมือหมายถึงเหล็กกล้าคาร์บอน หรือเหล็กกล้าผสมที่สามารถนำไปเพิ่มความแข็งหรืออบคืนได้ ปกติเหล็กเครื่องมือผลิตได้จากเตาไฟฟ้า (Electric Furnance) โดยการควบคุมเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น มีคตัด มีคไส มีคกลึง พิมพ์ต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร ที่ต้องการความทนทานต่อการสึกหรอสูง นิยมทำด้วยเหล็กเครื่องมือทั้งสิ้น

การผลิตเครื่องมือจะต้องควบคุมระมัดระวังทุกขั้นตอน นับแต่การเลือกวัตถุดิบ เพื่อจะนำไปหลอม การออกแบบอินก๊อต การอบหรือการนำแท่งอินก๊อต หรือบิลเล็ต (Billet) ไปรีดลดขนาดให้กลายเป็นแท่ง, เส้น, แผ่น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายต้องตรวจสอบขนาด, โครงสร้างจุลภาค และต้องให้แน่ใจว่าผลผลิตขั้นตอนสุดท้ายนั้น ปราศจากข้อบกพร่องต่างๆ และได้คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

1.2 ส่วนผสมของเหล็กเครื่องมือ

เหล็กเครื่องมือแต่ละชนิดมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน จึงสามารถควบคุมให้มีคุณสมบัติตามต้องการได้หลายอย่าง สถาบัน AISI ได้ผลิตเครื่องมือจำหน่าย หลายร้อยชนิดและยังมีผู้ผลิตตามประเทศต่างๆ อีกมาก เช่น เยอรมัน สวีเดน รัสเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งต่างก็ได้ผลิตเหล็กเครื่องมือออกสู่ตลาดหลายร้อยชนิด บางชนิดเป็นเหล็กเครื่องมือชนิดเดียวกันแต่ใช้มาตรฐานต่างกันตามประเทศผู้ผลิต

1.2.1 ชื่อทางการค้า

บริษัทต่างๆ อาจจะผลิตเหล็กชนิดเดียวกันมา แต่ชื่อทางการค้าต่างกัน เช่น เหล็กชุบน้ำมันตระกูล O1 ในอเมริกามีมากกว่า 30 ยี่ห้อ เช่น Tritus Grovim ฯลฯ ใครที่เคยใช้เหล็ก O1 ยี่ห้อ Tritus ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจะไม่ค่อยนิยมเปลี่ยนยี่ห้ออื่น แม้จะมีส่วนผสมทางเคมีหรือคุณสมบัติเหมือนกันก็ตาม เหล็กที่ผลิตในประเทศต่างๆ จะมีชื่อยี่ห้อต่างกันออก

ไป เช่น KOSHUHA ,ASSAB ,ROCHLING ,BOHLER,JIS,AISI,HITACHI ฯลฯ ปัจจุบันความ เชื่อถือยี่ห้อมีน้อยลงไปมาก และหันมานิยมยึดถือมาตรฐานแทนโดยอาศัยมาตรฐาน AISI หรือ SAE เป็นหลัก เหล็กบางชนิดแม้ว่าจะเปรียบเทียบมาตรฐานไว้อย่างเดียวกัน แต่อาจคุณภาพต่าง กัน เพราะแต่ละบริษัทผู้ผลิตมีการควบคุมคุณภาพไม่เหมือนกัน


1.2.2 อิทธิพลของธาตุผสม

เหล็กเครื่องมือที่มีธาตุเหล็ก (Fe) อยู่มากที่สุด เหล็กชุบน้ำมันบางชนิด มี Fe อยู่ 98 % หรือมากกว่า และแม้แต่เหล็กกล้าผสมสูงก็ยังมี Fe อยู่มากกว่า 60% Fe สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้หลายแบบ เช่น เมื่อขณะอบจะเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์ไรต์ (α) เป็นออสเทนไนต์ (γ) และ เมื่อเย็นตัวลงจะเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์ไรต์ (α) อีก จึงทำให้สามารถควบคุม ให้มีความแข็งสูงและทนทานต่อการสึกหรอ ฯลฯ ได้ตามต้องการ การกำหนดส่วนผสมของเหล็ก เครื่องมือโดยทั่วไป จะไม่บอกส่วนผสมของเหล็กเอาไว้ แต่จะบอกส่วนผสมที่เป็นธาตุอื่น ที่เหลือ คือ Fe

ธาตุต่างๆ ที่กำหนดส่วนผสมของเหล็กเครื่องมือได้แก่ C , Mn,P S, Si, Ni, Cr, V, W, Mo และCo และยังมีธาตุอื่นอีกหลายชนิดที่ปะปนอยู่ด้วยเล็กน้อย แต่ไม่ได้กำหนดส่วนผสม บาง คนอาจเติม Al,Ti และZr จำนวนเล็กน้อยลงไปในน้ำเหล็กเพื่อลดออกซิเจนและควบคุมขนาดของ เกรน ในโตรเจนได้จากบรรยากาศและเศษโลหะผสมที่เติมลงไปในเตา โดยทั่วไปจะยอมให้มีอยู่ ได้ในช่วง 0.03 - 0.1 % ทองแดงเป็นธาตุที่ไม่ต้องการให้มีในเหล็กเครื่องมือ แต่อาจจะปะปนเข้าไปกับเศษโลหะที่บรรจุเข้าเตา ไม่ควรให้มีมากกว่า 0.20 % ฟอสฟอรัสควรมีไม่เกิน 0.03 % กำมะถันก็เช่นเดียวกัน แต่มีคนทดลองใส่กำมะถันในเหล็กเครื่องมือผสมสูง เพื่อเพิ่มความ สามารถตัดแต่งและคุณภาพของผิวงาน

1. ธาตุคาร์บอน (Carbon : C) โครงสร้างผลึก hex (กราไฟท์) ,fcc (เพชร)

คาร์บอนหรือธาตุคาร์บอนเป็นธาตุที่สำคัญมากที่จะทำให้เหล็กมีความ แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อไปอบชุบ ในการอบชุบโลหะมักจะพบคำว่า "attainable hardness" และ "hardenability" อยู่เสมอ สองคำนี้มีความหมายต่างกัน เมื่อนำเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่างกัน ไปอบชุบเพื่อให้ได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์แล้วนำไปวัดค่าความแข็ง ปรากฏว่ามาร์เทนไซต์ที่มีความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณคาร์บอน (ดูรูปที่ 1.1) นี้คือ attainable hardness ส่วนคำว่า hardenability นั้น หมายถึงความสามารถของเหล็กที่จะเพิ่มความแข็งเข้าไปได้ลึกจากผิวมากน้อย แค่ไหนเมื่อนำไปอบชุบ เหล็กกล้าธรรมดา 1.0%C, 5%Cr จะมี attainable hardness ต่ำแต่ hardenability สูง (ต่อไปจะใช้คำว่า "ความแข็ง" แทน attainable และ "ความสามารถชุบแข็ง" แทน hardenability)

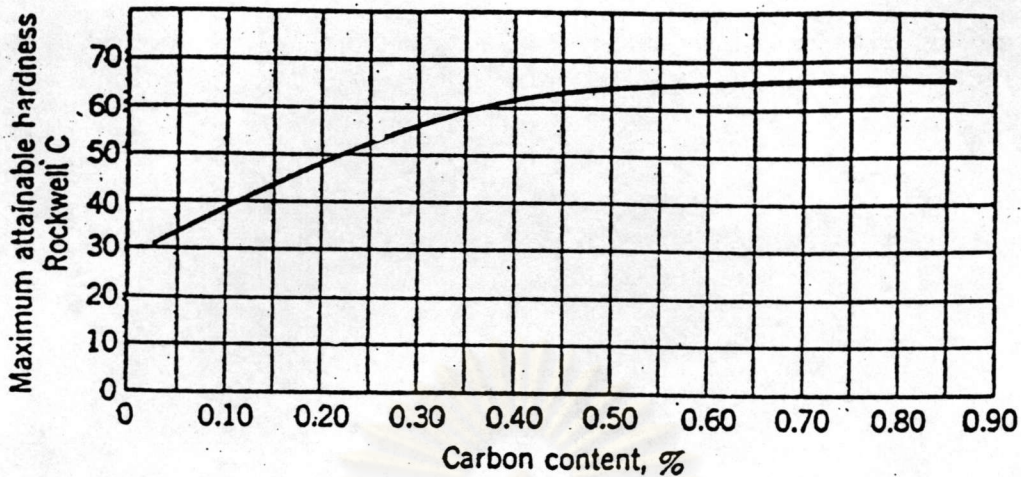

รูปที่ 1 อิทธิพลของคาร์บอนที่มีต่อ attainable hardness

ในเหล็กเครื่องมือมีปริมาณคาร์บอนตั้งแต่ 0.05-2.35% เครื่องมือบางชนิด เช่น cold-hubbed Mold นิยมทำด้วยเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ เพื่อให้เหล็กอ่อนสามารถขึ้นรูปได้ง่าย จากนั้นจึงเติมคาร์บอนที่ผิว (carburization) เพื่อให้ผิวมีคาร์บอนเสียดสีได้ดี

ความต้านทานต่อการสึกหรอของเหล็กมักจะเป็นสัดส่วนตรงกับความแข็ง ดังนั้นเครื่องมือส่วนมากที่ต้องการความต้านทานต่อการสึกหรอจึงต้องเพิ่มความแข็งขึ้น เช่น จาก 58 HRC เป็น 68 HRC เหล็กที่มีความแข็งยิ่งสูงยิ่งเปราะมาก บางครั้งจึงต้องให้มีทั้งความต้านทานต่อการสึกหรอและความเหนียวสูงซึ่งจะมีความแข็งอยู่ประมาณ 35 HRC- 40 HRC เครื่องมือที่ต้องการความต้านทานการสึกหรอต่ำ และจะต้องนำไปตัดแต่งด้วยเครื่องจักรเป็นขั้นตอนสุดท้าย ควรให้ความแข็งน้อยๆ เช่น ประมาณ 30 HRC

เราสามารถควบคุมเหล็กเครื่องมือให้มีความแข็งสูง หรือต่ำได้ตามต้องการโดยการควบคุมปริมาณคาร์บอน ความแข็งของเหล็กสูงสุดที่จะได้จากการอบชุบขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน เช่นในรูปที่ 1 แสดงว่าถ้าเหล็กมีคาร์บอนอยู่ประมาณ 0.60% จะสามารถอบชุบให้มีความแข็งได้สูงมาก (66 HRC) แต่เหล็กเครื่องมือส่วนมากมักมีคาร์บอนมากกว่า 0.60 เพราะคาร์บอนจะต้องรวมตัวกับธาตุอื่นๆ ที่ผสมในเหล็กเครื่องมือกลายเป็นสารประกอบเช่นเดียวกันรวมตัวกับเหล็ก เช่นรวมตัวกับ V, Mo, Cr กลายเป็นคาร์ไบด์ ที่อุณหภูมิต่ำคาร์ไบด์เหล่านี้จะไม่ละลายในเหล็ก แต่จะละลายได้เมื่อมีอุณหภูมิสูงจนมีโครงสร้างเป็นออสเทนไนท์ ขณะอบชุบเพื่อเพิ่มความแข็ง อนุภาคคาร์ไบด์ในเหล็กที่มีคาร์บอนสูงจะยังคงไม่ละลายและจะฝังตรึงอยู่ในมาร์เทนไซต์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นหรือเมทริกซ์ (Matrix) ของเหล็ก หลังจากอบชุบปกติอนุภาคคาร์ไบด์จะแข็งกว่าเมทริกซ์ (Matrix) จึงทำให้เหล็กที่ผ่านการอบชุบแข็งมีความต้านทานต่อการสึกหรอได้ดีขึ้น ดังนั้นคาร์บอนจึงจำเป็นต่อเหล็กเครื่องมือมากเพราะ

1. คาร์บอนช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถชุบแข็งแก่เหล็ก
2. คาร์บอนรวมตัวกับเหล็กและธาตุอื่น ๆ กลายเป็นคาร์ไบด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอของเหล็ก แต่คาร์บอนจะลด elasticity, ความสามารถตีขึ้นรูป, ความสามารถในการเชื่อม และไม่มีผลต่อความต้านทานการกัดกร่อน

2. อลูมิเนียม (Aluminium:Al) จุดหลอมเหลว 660°C ; โครงสร้างผลึก, fcc

อลูมิเนียมเป็นตัวออกซิไดเซอร์ (de-oxidizer) ได้ดีที่สุด, รวมตัวกับไนโตรเจนได้ดี จึงมีโอกาสเกิด Strain ageing น้อยลง ถ้าเติมจำนวนเล็กน้อยจะช่วยจำกัดการเติบโตของเกรน อลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนเกิดเป็นไนไตรด์ซึ่งมีความแข็งแรงสูง จึงนิยมเติมอลูมิเนียมในเหล็กที่ต้องการทำไนไตรด์ นอกจากนี้อลูมิเนียมช่วยปรับปรุงความต้านทานต่อการเกิดสเกล จึงนิยมเติมในเหล็กทนความร้อนเฟอร์ริติก และยังนิยมเติมอลูมิเนียมในโลหะผสม Fe-Ni-Co-Al เพื่อทำแม่เหล็กถาวร

3. โบรอน (Boron : B) จุดหลอมเหลว 2040°C ; โครงสร้างคubic rhom(LT) (α), rhom(HT) (β), tet (γ)

โบรอนช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็ก ที่ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป จึงทำให้ใจกลางของงานที่ทำด้วยเหล็กชุบผิวแข็งมีความแข็งแรงสูงขึ้น เมื่อเติมโบรอนลงในเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนติก 18/8 (Cr-Ni Steel) จะสามารถอบบ่มเพิ่มความแข็งได้และมีช่วงจำกัดการยืดหยุ่นสูงกว่าเดิม แต่ทนการกัดกร่อนได้น้อยลง โบรอนสามารถดูดกลืนนิวตรอนได้สูง จึงนิยมเติมในเหล็กที่ใช้ทำฉากกั้นอุปกรณ์นิวเคลียร์

4. เบริลเลียม (Beryllium : Be) จุดหลอมเหลว 1283°C , โครงสร้างผลึก hcp (α), bcc (β)

สปริงนาฬิกาซึ่งต้องต่อต้านอำนาจแม่เหล็ก และรับแรงแปรอยู่ตลอดเวลา นั้นทำจากทองแดงผสมเบริลเลียม (Beryllium- Coppers alloys) โลหะผสมนี้เกิดเบริลเลียม (Ni-Be alloys) แข็งมาก ทนการกัดกร่อนได้ดี ใช้ทำเครื่องมือผ่าตัด

5. แคลเซียม (Calcium : Ca) จุดหลอมเหลว 850°C โครงสร้างผลึก fcc

แคลเซียมจะใช้ในลักษณะแคลเซียมซิลิไซด์ (CaSi) เพื่อลดออกซิเดชัน (deoxidation) นอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยเพิ่มความต้านทานการเกิดสเกลของวัสดุที่ใช้เป็นตัวนำความร้อน

6. ซีเรียม (Cerium : Ce) จุดหลอมเหลว 775°C , โครงสร้างผลึก , fcc (α)
hcp (β) , fcc (γ) , bcc (δ)

ซีเรียมเป็นตัวล่อออกซิเจนและกำมะถันได้ดี ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด้าน hot working ของเหล็กกล้าผสมสูง และปรับปรุงความต้านทานการเกิดสเกลของเหล็กทนความร้อน

7. โคบอลต์ (Cobalt : Co) จุดหลอมเหลว 1492°C , โครงสร้างผลึก , hcp (α) , fcc (β)

โคบอลต์ไม่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ แต่จะขัดขวางการเติบโตของเกรนที่อุณหภูมิสูง และช่วยปรับปรุงความต้านทานการอ่อนตัวขณะอบคืนไฟ และคงความต้านแรงดึงที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงนิยมเติมโคบอลต์ในเหล็กไฮสปีด เหล็กเครื่องมืองานร้อนและเหล็กทนร้อน โคบอลต์ช่วยส่งเสริมการเกิดกราไฟท์ และเพิ่มย่านแม่เหล็กตกค้างและความนำความร้อนได้ดี จึงนิยมเติมในเหล็กกล้าและโลหะผสมที่ใช้ทำแม่เหล็กถาวร เมื่อได้รับรังสีนิวตรอนจะเกิดเป็นโคบอลต์ 60 ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงไม่ควรเติมโคบอลต์ลงในเหล็กที่ใช้ทำเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เหล็กเครื่องมือจะมีโคบอลต์ประมาณ 5 ถึง 12%

8. โครเมียม (Chromium : Cr) จุดหลอมเหลว 1920°C , โครงสร้างผลึก , Bcc

โครเมียมช่วยเพิ่มความแข็งและความแข็งแรงโดยลดความสามารถยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อย ทั้งยังช่วยปรับปรุงความต้านทานต่อความร้อนและป้องกันการเกิดสเกล ถ้ามีปริมาณโครเมียมสูงพอ เหล็กจะทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและเกิดคาร์ไบด์ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดี ในกรณีของเหล็กโครเมียมบริสุทธิ์ เมื่อปริมาณโครเมียมเพิ่มขึ้น ความสามารถในการเชื่อมจะลดลง โครเมียมเป็นธาตุที่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ได้ดี เมื่อเพิ่มโครเมียม 1% เหล็กจะมีความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้น 8-10 กก/มม. จุดจ่านจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ค่า Impact ลดลง เหล็กเครื่องมือมีโครเมียมตั้งแต่ 0.2-12% โดยธาตุโครเมียมยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงอีกด้วย เหล็กที่มีโครเมียมมาก เมื่อนำไปอบชุบอนุภาคโครเมียมคาร์ไบด์จะฝังตรึงอยู่ในเมทริกซ์

9. ทองแดง (Copper : Cu) จุดหลอมเหลว 1084°C โครงสร้างผลึก , fcc
ทองแดงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและจุดจ่าน แต่ความยืดหยุ่นน้อยลง ถ้ามีทองแดงผสมอยู่ในเหล็กแม้เพียงเล็กน้อย เหล็กจะไม่เกิดสนิมเมื่อใช้งานในบรรยากาศ ทองแดงจะไม่มีผลเสียต่อความสามารถในการเชื่อมของเหล็กแต่อย่างไร

10. ไฮโดรเจน (Hydrogen : H) จุดหลอมเหลว -262°C ,

ไฮโดรเจนนับว่าเป็นธาตุอันตรายต่อเหล็ก โดยจะลด elasticity , ductility

โดยไม่เพิ่มจุดจ่านหรือความต้านทานแรงดึง จึงทำให้เหล็กเปราะและแตกร้าวเป็นรอยคล้ายเส้นผม (hair line cracking)

11. แมงกานีส (Manganese : Mn) จุดหลอมเหลว 1244 °ซ โครงสร้างผลึก Comp bcc (α), Comp cu (β), fcc (γ), bcc (δ)

แมงกานีสช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของเหล็ก โดยมีผลเสียต่อ elasticity เล็กน้อย นอกจากนี้แมงกานีสยังมีอิทธิพลต่อการขึ้นรูปหรือเชื่อม เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีปริมาณแมงกานีสเพิ่มขึ้นจะทนต่อการเสียดสีได้ดีขึ้นมาก เมื่อเพิ่มแมงกานีสจนถึง 3% เหล็กจะมีความต้านทานแรงดึง เพิ่มขึ้นประมาณ 10 กก/มม ต่อทุกๆ 1% ของแมงกานีสที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณแมงกานีส 3 ถึง 8% ความแข็งแรงจะเพิ่มด้วยอัตราค่าลง และเมื่อมีปริมาณแมงกานีสมากกว่า 8% ความแข็งแรงของเหล็กจะลดลง จุดจ่านจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับความต้านทานแรงดึง เมื่อปริมาณแมงกานีสเพิ่มขึ้น และแมงกานีสจะช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็ง ถ้าเหล็กมีแมงกานีสมากกว่าคาร์บอนประมาณ 10 เท่า (เช่น คาร์บอน 1.2% แมงกานีส 12-13%) เหล็กจะมีโครงสร้างเป็นออสเทนไนท์ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อได้รับแรงกระทำออสเทนไนท์ที่ผิวงานจะเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต์ ทนต่อการกระแทกได้ดี แต่ทนการเสียดสีไม่ดี

ในเหล็กเครื่องมือต่างๆ จะมี Mn และ Si ประมาณ 0.15-0.3% ถ้ามีปริมาณน้อยๆ Mn และ Si จะทำหน้าที่เป็นตัวลอคออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ขณะหล่อหลอม) นอกจากนี้ Mn ยังรวมตัวกับกำมะถัน (S) ในเหล็กกลายเป็น MnS ถ้ามีมากกว่า 0.03% จะช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็งให้แก่เหล็ก ตอนแรก Mn จะรวมตัวอยู่กับเหล็กในลักษณะสารละลายของแข็งทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง

12. โมลิบดีนัม (Molybdenum : Mo) จุดหลอมเหลว 2610°ซ โครงสร้างผลึก bcc

โมลิบดีนัมช่วยปรับปรุงความต้านทานแรงดึง ความทนทานต่อความร้อน และมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติในการเชื่อมของเหล็กพอปานกลาง เหล็กที่มีโมลิบดีนัมสูงจะตีขึ้นรูปยากบางคนเติมโมลิบดีนัมร่วมกับโครเมียม โมลิบดีนัมมีพฤติกรรมคล้ายกับทั้งสะเตน เมื่อใช้ร่วมกับโครเมียมและนิกเกิล โมลิบดีนัมจะทำให้เหล็กมีจุดจ่านสูงและความต้านทานแรงดึงสูง โมลิบดีนัมฟอร์มคาร์ไบด์ได้ดีและ นับว่าเป็นธาตุผสมที่สำคัญในเหล็กไฮสปีด, เหล็กงานร้อน, เหล็กออสเทนไนติกทนการกัดกร่อน, เหล็กชุบแข็งที่ผิว และเหล็กทนความร้อน เหล็กเครื่องมือทั่วไปจะมีโมลิบดีนัมประมาณ 0.15 ถึง 10 %

โมลิบดีนัมมีน้ำหนักครึ่งหนึ่งของทั้งสะเตน เมื่อใช้โมลิบดีนัมเพียงครึ่งเดียวของทั้งสะเตนจะให้ผลออกมาเหมือนกัน โมลิบดีนัมช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็งได้ดีกว่าทั้งสะเตน แต่ทำให้เหล็กสูญเสียคาร์บอนที่อุณหภูมิสูงได้ง่ายกว่าปกติ

13. ไนโตรเจน (Nitrogen : N) จุดหลอมเหลว -210° ซ , โครงสร้างผลึก ,
Cu (α) , (β)

ในกรณีเหล็กอสเทนไนติก ไนโตรเจนช่วยทำให้โครงสร้างเสถียร , เพิ่ม
ความแข็ง , จุดจ่านนและคุณสมบัติเชิงกลที่อุณหภูมิสูง ขณะที่ไนโตรเจนในโครงสร้าง
กับธาตุบางชนิดในเหล็กเกิดเป็นสารประกอบไนไตรด์ ซึ่งทำให้ผิวงานที่ความแข็งสูงมากด้าน
ทานการสึกหรอได้ผลเยี่ยม ในเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาหรือเหล็กผสมต่ำ ไนโตรเจนจะทำให้
toughness ต่ำลง ทำให้เกิด Blue brittleness

14. ไนโอเบียม/ โคลัมเบีย/แทนทาลัม (Niobium(Nb)/Columbium(Cb)) จุด
หลอมเหลว 1950° ซ(Tantalum(Ta)) จุดหลอมเหลว 2977° ซ

ธาตุทั้ง 3 ชนิดนี้เกิดขึ้นด้วยกันเสมอ และแยกออกจากกันได้ยาก ดังนั้นจึง
นิยมเติมร่วมกันเพื่อใช้เป็นตัว Stsobilisers

15. นิกเกิล (Nickel : Ni) จุดหลอมเหลว 1453° ซ โครงสร้างผลึก , fcc

นิกเกิลเพิ่มความแข็งแรงของเหล็กได้น้อยกว่าซิลิกอนหรือแมงกานีส และทำ
ให้ Elasticity ลดลง นิกเกิลช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็ง โดยเฉพาะเมื่อมีโครเมียมอยู่ด้วย
เหล็กที่มีโครเมียม-นิกเกิลเป็นธาตุผสมร่วมกับได้แก่สแตนเลส. เหล็กทนความร้อนและเหล็กที่ด้าน
ทานต่อการเกิดสเกล นิกเกิลไม่ทำลายความสามารถในการเชื่อมของเหล็กทั้งยังช่วยเพิ่มความต้าน
แรงกระแทกของเหล็ก โดยเฉพาะเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปจะเติมนิกเกิลในเหล็กออส
เทนไนติก เหล็กทนการกัดกร่อนและด้านทานการเกิดสเกลและเหล็กชุบผิวแข็ง หรือเหล็กอบ
ชุบแข็งทั่วไปเพื่อเพิ่ม toughness

เหล็กกล้าส่วนมากมีนิกเกิลปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย (ติดเข้าไปกับเศษเหล็ก)
มีเหล็กเครื่องมือ 3-4 ชนิดที่มีนิกเกิลผสมมากกว่า 0.5% Ni จะช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็ง
ของเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าผลิตเหล็กเครื่องมือที่ต้องการอบชุบให้มีความแข็ง
เพียงต้นๆ จะต้องเลือกใช้เศษเหล็กที่มีปริมาณนิกเกิลต่ำ ถ้าเหล็กกล้าผสมสูงมีนิกเกิลมากจะอบอ่อน
ได้ยาก

16. ออกซิเจน (Oxygen : O) จุดหลอมเหลว -218° ซ

ออกซิเจนเป็นอันตรายต่อเหล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิด ส่วนผสม รูปร่าง
และการกระจายตัวของสารประกอบที่เกิดจากออกซิเจนนั้น ออกซิเจนทำให้คุณสมบัติเชิงกลโดย
เฉพาะอย่างยิ่งความต้านแรงกระแทกลดลง (ตามแนวขวาง) และเปราะยิ่งขึ้น

17. ฟอสฟอรัส (Phosphorus : p) จุดหลอมเหลว 44° ซ โครงสร้างผลึก ,
Comp cu (∞ ,ขาว) , Comp noncu (β ,ขาว) , eco (ดำ)

ฟอสฟอรัสมีหลายชนิด เช่นฟอสฟอรัสขาว (เหลือง) ฟอสฟอรัสแดง (ม่วง) ฟอสฟอรัสดำและอื่นๆ ฟอสฟอรัสโดยทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อคุณภาพของเหล็ก จึงต้องควบคุมให้มีน้อยที่สุด โดยเฉพาะเหล็กเกรดสูงจะต้องมีฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.03 ถึง 0.05%

18. ตะกั่ว (Lead : Pb) จุดหลอมเหลว 327°C โครงสร้างผลึก, fcc
เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง (Free-Machining steel) มีตะกั่วผสมอยู่ประมาณ 0.20 ถึง 0.50% โดยตะกั่วจะเป็นอนุภาคละเอียดกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในเนื้อเหล็ก เมื่อนำไปกลึงหรือตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลทำให้ชักลึงขาดง่าย จึงทำให้ตัดแต่งได้ง่าย ตะกั่วไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็ก

19. กำมะถัน (Sulphur : S) จุดหลอมเหลว 118°C โครงสร้างผลึก, rhom
กำมะถันทำให้เหล็กเกิด Red Shortness จึงแตกเปราะง่าย โดยทั่วไปจึงจำกัดปริมาณกำมะถันในเหล็กไม่เกิน 0.025 หรือ 0.03% ยกเว้นเหล็กฟรีแมชชีนนิ่งที่เติมกำมะถันถึง 0.03 % เพื่อให้เกิดซัลไฟด์ขนาดเล็กกระจายทั่วเนื้อเหล็ก ทำให้ชักลึงขาดง่ายจึงตัดแต่งด้วยเครื่องมือกลได้ง่าย

20. เซเลเนียม (Selenium) จุดหลอมเหลว 217°C โครงสร้างผลึก, hex
เซเลเนียมช่วยปรับปรุงความสามารถตัดแต่ง ของเหล็กเช่นเดียวกับกำมะถัน ถ้าเติมในเหล็กทั้งสถานะจะลดความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้น้อยกว่ากำมะถัน

21. ซิลิกอน (Silicon : Si) จุดหลอมเหลว 1410°C โครงสร้างผลึก, fcc
ซิลิกอนจะปรากฏในเหล็กทุกชนิดเช่นเดียวกับแมงกานีส เนื่องจากสินแร่เหล็กมักมีซิลิกอนผสมอยู่ด้วยเสมอ นอกจากนี้ซิลิกอนอาจผสมอยู่ในอิฐหรือฉนวนที่ใช้บุผนัง และจะผสมกับเหล็กขณะหลอมเหล็ก เหล็กบางชนิดมีซิลิกอนมากกว่า 0.40 % เรียกว่าเหล็กซิลิกอน (Silicon Steel)

ซิลิกอนไม่ใช่โลหะ แต่มีสภาพเหมือนโลหะเช่นเดียวกับฟอสฟอรัสและกำมะถันซิลิกอนเพิ่มคุณสมบัติเชิงกล ความต้านทานต่อการเกิดสเกล และความหนาแน่น โดยเฉพาะเมื่อผสมในเหล็กเหนียวหล่อ แต่ละเปอร์เซ็นต์ของซิลิกอนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้านทานแรงดึงสูงขึ้นประมาณ 10 กก./มม และช่วยเพิ่มจุดจางนเช่นเดียวกัน แต่มีผลกระทบต่อ elasticity เพียงเล็กน้อย เหล็กกล้าที่มีซิลิกอนสูงจะมีเกรนหยาบ ถ้ามีซิลิกอนสูงถึง 14% เหล็กจะทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีมาก แต่ตีขึ้นรูปไม่ได้

23. ไทเทเนียม (Titanium : Ti) จุดหลอมเหลว 1812°C โครงสร้างผลึก hcp (α), bcc (β)

ไทเทเนียมเป็นโลหะที่แข็งมาก ทำให้เกิดคาร์ไบด์ได้ดี เป็นธาตุผสมที่สำคัญในเหล็กสแตนเลส เพื่อป้องกันการผุกร่อนตามขอบเกรน นอกจากนี้ไทเทเนียมยังช่วยทำให้เหล็ก

มีเกรนละเอียด

24. วานาเดียม (Vanadium : V) จุดหลอมเหลว 1730° ซ โครงสร้างผลึก ,
bcc

หากเติมวานาเดียมเพียงเล็กน้อยจะช่วยเพิ่ม Hot hardness และลดการเติบโตของเกรน วานาเดียมมีบทบาทสำคัญมากในเหล็กอะไหล่และเครื่องมือ วานาเดียมในเหล็กไฮสปีดจะช่วยเพิ่มคุณภาพในการตัด วานาเดียมเป็นธาตุที่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ได้ดี ช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึง , จุดจ่านน และ Hot hardness ในเหล็กอะไหล่และเหล็กทนความร้อนนิยมนิยมเติมวานาเดียมร่วมกับโครเมียม และในเหล็กไฮสปีด และเหล็กงานร้อนนิยมนิยมเติมวานาเดียมร่วมกับทั้งสะเตน ถ้าเหล็กมีวานาเดียมประมาณ 0.20 % วานาเดียมจะช่วยขัดขวางการเติบโตของเกรนขณะอบชุบ ถ้ามีวานาเดียม 2 ถึง 5% จะเกิดวานาเดียมคาร์ไบด์ ช่วยให้เหล็กต้านทานการสึกหรอได้ดี ปกติจะเติมวานาเดียมร่วมกับโครเมียม โมลิบดีนัมหรือทั้งสะเตน

25. วูลแฟรม Wolfram : W จุดหลอมเหลว 3380° ซ โครงสร้างผลึก ,
bcc ทั้งสะเตน Tungsten : Tu

ทั้งสะเตนช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของเหล็ก เพิ่มความแข็งและอายุการใช้งานของคมตัดและยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงนิยมนิยมเติมทั้งสะเตนในเหล็กไฮสปีด และเหล็กที่ต้องอบชุบแข็งโดยทั่วไป ทั้งสะเตนทุก ๆ เปอร์เซ็นต์ที่เติมลงไปจะทำให้เหล็กมีความต้านแรงดึงเพิ่มขึ้น 4 ก.ก. / มม

เหล็กเครื่องมือโดยทั่วไปมีทั้งสะเตนประมาณ 0.5 ถึง 2.0% โดยจะเกิดทั้งสะเตนคาร์ไบด์ ช่วยเพิ่มความแข็งและความต้านทานการสึกหรอที่อุณหภูมิสูงได้ดี

26. เซอร์โคเนียม (Zirconium : Zr) จุดหลอมเหลว 1860° ซ โครงสร้างผลึก hcp (α) , bcc (β)

เซอร์โคเนียมเป็นธาตุฟอร์เมอร์คาร์ไบด์ ช่วยลดออกซิเดชัน , ลดกำมะถัน และไนโตรเจน และช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็กที่ใช้เป็นตัวนำความร้อน

อิทธิพลของธาตุผสมต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้า

ธาตุผสม	คุณสมบัติเชิงกล								อัตราเย็นตัว Cooling rate	การแปรรูปเหล็ก Carburization	Verschleißfestigkeit Resistance to future Resistance to wear	Schweißbarkeit Forgeability	Zerspanbarkeit Machability	Verformung Calamitation Scaling	Härtenbarkeit Hardenability	Rostbeständigkeit Resistance to oxidation Resistance to corrosion	คุณสมบัติทางแม่เหล็ก				
	ความเค้น	ความแข็งแรง	จุดอ่อน Yield point	Dehnung Elongation	Einschnürung Reduction of area	Kerbschlagzähigkeit Impact value	Elastizität Elasticity	Wärmeempfindlichkeit Res. to temp. stresses High temp. stability									Hysteresis Hysteresis Hysteresis	Permeabilität Permeability	Koerzitivkraft Coercive force	Remanenz Remanence	Wärmeverlust Loss of heat
ซิลิกอน	↑	↑	↑↑	↓	~	↓	↑↑↑	↑	↓	↓	↓↓↓	↓	↓	↓	-	↓↓↓	↑↑	↓	-	↓	
แมงกานีสเหล็กเฟอร์โรไลต์	↑	↑	↑	~	~	~	↑	~	↓	~	↓↓	↑	↓	~	~						
แมงกานีสเหล็กออสเทนไนต์	↓↓↓	↑	↓	↑↑↑	~	-	-	-	↓↓	~	-	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	-		unmagnetisch not magnetic				
โครเมียม	↑↑	↑↑	↑↑	↓	↓	↓	↑	↑	↓↓↓	↑↑	↑	-	↓↓↓	↑↑	↑↑↑			↑	↑↑		
นิกเกิลในเหล็กเฟอร์โรไลต์	↑	↑	↑	~	~	~	-	↑	↓↓	-	↓↓	↓	↓	-	-			↑↑	↑↑		
นิกเกิลในเหล็กออสเทนไนต์	↓↓	↑	↓	↑↑↑	↑↑	↑↑↑	-	↑↑↑	↓↓	-	-	↓↓↓	↓↓↓	↓↓	↑↑		unmagnetisch not magnetic				
อลูมิเนียม	-	-	-	~	↓	↓	-	-	-	-	-	↓↓	-	↓↓	↑↑↑			↑↑	↑↑		
ทังสเตน	↑	↑	↑	↓	↓	~	-	↑↑↑	↓↓	↑↑	↑↑↑	↓↓	↓↓	↓↓	-			↑↑↑	↑↑↑		
วานาเดียม	↑	↑	↑	~	~	↑	↑	↑↑	↓↓	↑↑↑↑	↑↑	↑	-	↓	↑						
โคบอลต์	↑	↑	↑	↓	↓	↓	-	↑↑	↑↑	-	↑↑↑	↓	~	-	-			↑↑	↑↑↑	↑↑↑	
โมลิบดีนัม	↑	↑	↑	↓	↓	↑	-	↑↑	↓↓	↑↑↑	↑↑	↓	↓	↑↑	↑↑			↑			
ทองแดง	↑	↑	↑↑	~	~	~	-	↑	-	-	-	↓↓↓	~	~	↑						
กำมะถัน	-	-	-	↓	↓	↓	-	-	-	-	-	↓↓↓	↑↑↑	-	↓						
ฟอสฟอรัส	↑	↑	↑	↓	↓	↓↓↓	-	-	-	-	-	↓	↑↑	-	-						

ตารางที่ 1 อิทธิพลของธาตุผสมที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้า

↑ เพิ่มขึ้น ↓ ลดลง ~ คงที่ - ไม่ทราบแน่ชัด - อากาศหลายอัน = มีนิผลมากขึ้น

1.4 การจำแนกและการเลือกเหล็กเครื่องมือ

ตามปกติแล้ว เหล็กกล้าใดๆ ที่ใช้ทำเครื่องมืออาจเรียกได้ว่าเป็นเหล็กเครื่องมือแต่มีเหล็กกล้าผสมหลายชนิดที่มีส่วนผสมทางเคมีเหมือนกับเหล็กเครื่องมือ และผลิตโดยผู้ผลิตเหล็กเครื่องมือ แต่ใช้ทำชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือ เช่น สปริงใช้งานที่อุณหภูมิสูงนิยมทำด้วยเหล็กไฮสปีด เพื่อไม่ให้อ่อนตัวขณะร้อน นอกจากนี้ยังนิยมใช้เหล็กเครื่องมือทำแม่เหล็ก วาล์วของเครื่องยนต์ สันดาปภายใน และเบร้งบางชนิด ผู้ผลิตเหล็กเครื่องมือมีหน้าที่ผลิตเหล็กเครื่องมือให้ได้คุณภาพตามความต้องการ โดยไม่สนใจว่าจะมีผู้นำเหล็กเครื่องมือไปทำชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะกล่าวถึงเหล็กเครื่องมือเท่านั้น

ปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กนับริยราย และผลิตเหล็กเครื่องมือขึ้นมาหลายร้อยชนิดโดยยึดถือและตั้งมาตรฐานต่างๆ กันตามภูมิภาค ผู้ผลิตเหล็กเครื่องมือรายใหญ่ของโลกได้แก่อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น สวีเดน ออสเตรีย ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีมาตรฐานของตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้จะยึดถือตามมาตรฐาน AISI (อเมริกา) เป็นหลัก แต่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเลือกใช้เหล็กจากประเทศอื่นได้ง่าย และถูกต้องตามความต้องการ

สถาบัน AISI ของอเมริกาจัดแบ่งเหล็กเครื่องมือออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1. เหล็กเครื่องมือชุบน้ำหรือเหล็กแข็งชุบน้ำ (Water-hardening tool Steels)
2. เหล็กทนแรงช็อค (Shock-resistinh Tool Steels)
3. เหล็กทำแม่พิมพ์ (Mold Tool Steels)
4. เหล็กเครื่องมือใช้งานกรณีพิเศษ (Special-purpose Tool Steels)
5. เหล็กเครื่องมืองานเย็น (Cold Work Took Steels)
6. เหล็กเครื่องมืองานร้อน (Hot Work Tool Steels)
7. เหล็กไฮสปีด (High speed Tool Steels)

แต่ละประเภทยังสามารถแบ่งและกำหนดสัญลักษณ์ตัวอักษรดังนี้

- เหล็กเครื่องมือชุบน้ำ (เหล็กเครื่องมือคาร์บอน) : W
- เหล็กทนแรงช็อค : S
- เหล็กเครื่องมือใช้งานกรณีพิเศษ แบ่งเป็น 2 ตระกูลคือ
 - L - ชนิดผสมต่ำ
 - F - ชนิดคาร์บอน - ทั้งสะเตน

- เหล็กทำแม่พิมพ์

P - เหล็กทำแม่พิมพ์ P1 - P6 เป็นชนิดคาร์บอนต่ำ

- เหล็กเครื่องมืองานเย็น

O - เหล็กชุบน้ำมันหรือเหล็กน้ำมัน

A - เหล็กกล้าผสมปานกลางชุบอากาศหรือเหล็กกลม

D - เหล็กเครื่องมือคาร์บอนสูง . โครเมียมสูง

- เหล็กเครื่องมืองานร้อน - H

H1 ถึง H19 มีโครเมียมเป็นธาตุผสมหลัก

H2 ถึง H39 มีทั้งสะเตนเป็นธาตุผสมหลัก

H40 ถึง H59 มีโมลิบดีนัมเป็นธาตุผสมหลัก

- เหล็กไฮสปีด

T - มีทั้งสะเตนเป็นธาตุผสมหลัก

M - มีโมลิบดีนัมเป็นธาตุผสมหลัก

เหล็กเครื่องมือที่แบ่งตามมาตรฐาน AISI นั้น แบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ แต่ละกลุ่มหรือแต่ละตระกูลยังแบ่งเป็นเกรดต่างๆ อีกหลายเกรด

เหล็กเครื่องมืองานเย็นแบ่งเป็น 3 ตระกูลคือ O, L และ D โดยยึดถือตามวิธีอบชุบแข็ง (วิธีอบชุบแข็งใกล้เคียงกัน) หรือส่วนผสมทางเคมี (ส่วนผสมใกล้เคียงกัน) และคุณสมบัติ (มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน) เหล็กเครื่องมืองานเย็นทั้ง 3 ตระกูลคือ เหล็กน้ำมัน (ตระกูล O) และเหล็กกลม (ตระกูล A) ยึดถือตามวิธีชุบ และเหล็กคาร์บอนสูง - โครเมียมสูง (ตระกูล D) ยึดถือตามคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน

เหล็กเครื่องมือที่จำแนกตามมาตรฐาน AISI มีทั้งหมดประมาณ 100 ชนิด ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีประมาณ 40 ชนิด เนื่องจากเฉพาะในอเมริกาเอง มีผู้ผลิตเหล็กเครื่องมือชนิดอื่นๆ อีกจำนวนมากในที่นี้จึงใช้ระบบที่สามารถจำแนกชนิดของเหล็กเครื่องมือได้ละเอียดกว่าระบบของ AISI ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเหล็กบางชนิดอาจจะผลิตขึ้นมาใช้งานในกรณีพิเศษ และไม่ตรงตามมาตรฐาน AISI แต่สามารถจัดให้อยู่ในระบบใหม่ดังกล่าวนี้ได้ ระบบการจำแนกเหล็กเครื่องมือแบบนี้จะแบ่งเหล็กเครื่องมือออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 1 Class หรือมากกว่า เหล็กในแต่ละ Class จะกำหนดสัญลักษณ์เป็นเลข 3 ตัว ตัวแรกหมายถึงกลุ่ม ตัวแรกและตัวที่ 2 หมายถึง Class ของเหล็ก และตัวเลขทั้งสามตัวหมายถึงชนิดของเหล็กที่จัดอยู่ใน Class นั้น

ระบบการจำแนกเหล็กเครื่องมือโดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นตัวเลข 3 ตัวดังกล่าวนี้นับว่าค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่แพร่หลายนัก แต่มีโรงงานหลายแห่งนำไปใช้แล้ว และบางครั้งใช้อ้างอิงในเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ระบบใหม่ในการจำแนกเหล็ก เครื่องมือดังกล่าวแสดงในตารางที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน AISI ถ้าไม่มีในมาตรฐาน AISI จึงอ้างถึงเฉพาะระบบใหม่ นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบเหล็กชนิดต่างๆ ตามมาตรฐานของประเทศอื่นด้วย

ส่วนผสมของเหล็กในตารางที่ 2 ส่วนมากจะบอกเป็นช่วงซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ผลิตรายอื่นด้วย ดังนั้นถ้ากำหนดปริมาณโครเมียม 5.00 ถึง 5.50% ผู้ผลิตบางรายอาจผลิตให้มีปริมาณโครเมียมเฉลี่ย 5.00% คือใช้ช่วง 4.75 ถึง 5.25% บางรายอาจผลิตให้มีปริมาณโครเมียมเฉลี่ย 5.50% คือใช้ช่วง 5.25 ถึง 5.75% ในกรณีซิลิกอนและแมงกานีส ถ้าไม่วิกฤตจะมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.10 ถึง 0.40% แต่ไม่แสดงค่ากำหนดและฟอสฟอรัส ซึ่งโดยทั่วไปจะมีไม่เกิน 0.03% ถ้าเหล็กชนิดใดมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวมักจะกำหนดส่วนผสมเป็นช่วงค่อนข้างกว้าง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ธาตุผสม	Nominal, %	Range, %
คาร์บอน	0.1 ถึง 1.40	0.10
	มากกว่า 1.40	0.20
ซิลิกอน	0 ถึง 0.40	0.15
	0.41 ถึง 0.90	0.20
	0.91 ถึง 1.75	0.30
	1.76 ถึง 3.00	0.40
	3.01 ถึง 10.00	0.50
	มากกว่า 10.00	1.00

1.5 การเลือกเหล็กเครื่องมือ

การเลือกเหล็กเครื่องมือนั้นต้องพิจารณาถึงลักษณะทางโลหะวิทยาของเหล็กให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของเครื่องมือที่ต้องการ เหล็กเครื่องมือหลายชนิดสามารถใช้งานหลายชนิดโดยให้ผลที่น่าพอใจ และอายุการใช้งานของเครื่องมือแต่ละอย่างควรพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลผลิต ความยากง่ายในการผลิต และราคา ถ้าเลือกเหล็กเครื่องมือได้เหมาะสม เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กชนิดนั้นๆ ต้องสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ

Group 100. Carbon Tool Steels
 Class 110 (Carbon) (With or Without Significant Additions of Vanadium, Chromium, Silicon, and Manganese)

110	W1	0.60	0.10	0.10		
		to	to	to		
		1.40	0.40	0.40		

Class 120 (Carbon-Vanadium)

120	W2	0.60	0.10	0.10		0.15
		to	to	to		to
		1.40	0.40	0.40		0.35

121		0.90	0.10	0.10		0.35
		to	to	to		to
		1.10	0.40	0.40		0.50

122	W3	0.60	0.30	0.40		0.08
		to	to	to		to
		1.00	0.50	0.70		0.15

Class 130 (Carbon-Chromium)

130		0.80	0.10	0.10	0.08	
		to	to	to	to	
		1.20	0.40	0.40	0.15	

131	W4	0.80	0.10	0.10	0.15	
		to	to	to	to	
		1.20	0.40	0.40	0.30	

132	W5	1.00	0.10	0.10	0.40	
		to	to	to	to	
		1.15	0.40	0.40	0.60	

133	W4	0.85	0.60	0.10	0.15	
		to	to	to	to	
		1.00	0.80	0.40	0.30	

Class 140 (Carbon-Chromium-Vanadium)

140	W7	0.90	0.10	0.10	0.20	0.15
		to	to	to	to	to
		1.10	0.40	0.40	0.50	0.25

Group 200. Low-Alloy Tool Steels

Class 210 (Based on Chromium up to 3% and Greater Than 0.65% Carbon)

210	L1	0.90	0.10	0.10	1.20	
		to	to	to	to	
		1.10	0.40	0.40	1.80	

211	L2, L3	0.85	0.10	0.10	0.70	0.10
		to	to	to	to	to
		1.10	0.90	0.40	1.70	0.30

212	L7	0.90	0.30	0.10	1.10	
		to	to	to	to	0.30
		1.25	0.70	0.40	1.50	0.50

213		0.90	1.30	1.40	2.50	
		to	to	to	to	
		1.10	1.70	1.70	3.00	

Class 220 (Based on Chromium up to 3% and Less Than 0.65% Carbon)

220	L2	0.45	0.15	0.10	0.70	0.15
		to	to	to	to	to
		0.85	0.55	0.40	1.20	0.30

221	L2	0.45	0.60	0.10	0.70	0.15
		to	to	to	to	to
		0.65	1.00	0.40	1.20	0.30

222		0.50	0.45	0.10	0.55	
		to	to	to	to	0.25
		0.60	0.65	0.40	0.75	0.45

223		0.45	0.70	0.10	0.90	
		to	to	to	to	0.15
		0.60	1.00	0.40	1.10	0.30

224		0.45	0.70	0.10	0.90	0.10(a)
		to	to	to	to	to
		0.80	1.00	0.40	1.10	0.50

225		0.35	0.70	0.10	1.00	0.10(a)
		to	to	to	to	to
		0.45	1.00	0.40	1.30	0.60

226		0.40	0.10	0.10	1.45	0.25
		to	to	to	to	to
		0.50	0.40	0.40	1.75	1.30

(a) Optional

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 230 (Based on Nickel and Greater Than 0.65% Carbon)									
230		0.70	0.20	0.10	0.20	1.20			
		to	to	to	to	to			
		0.90	0.40	0.40	0.40	1.60			
231		0.90	0.30	0.10	0.50	1.20			
		to	to	to	to	to			
		1.10	0.50	0.40	0.80	1.80			
232	L6	0.65	0.25	0.10	0.60	1.25			0.20
		to	to	to	to	to			to
		0.75	0.80	0.40	1.20	2.00			0.40(a)
233		0.70	0.25	0.10		2.40			
		to	to	to		to			
		0.80	0.45	0.40		2.80			
234		0.65	0.40	0.10	0.40	0.80			0.10
		to	to	to	to	to			to
		0.75	0.80	0.40	0.80	0.80			0.20
Class 240 (Based on Nickel and Less Than 0.65% Carbon)									
240		0.35	0.80	0.10	0.50	1.10			0.10
		to	to	to	to	to			to
		0.45	0.90	0.40	0.70	1.40			0.20
241		0.50	0.40	0.10	0.80	1.30			0.20
		to	to	to	to	to			to
		0.80	0.80	0.40	1.00	1.70			0.40
242		0.50	0.50	0.30	0.90	1.60	0.15(a)		0.45
		to	to	to	to	to			to
		0.60	0.80	0.80	1.10	2.30			0.90
243		0.50	0.70	0.60	0.30	2.50	0.10		0.35
		to	to	to	to	to			to
		0.60	1.10	1.20	0.50	2.90	0.20(a)		0.55
244		0.55	0.40	0.10	1.00	3.00			0.20
		to	to	to	to	to			to
		0.65	0.80	0.40	1.30	3.50			0.30
245		0.35	0.10	0.10	1.40	4.25			0.70
		to	to	to	to	to			to
		0.45	0.40	0.40	1.80	4.75			1.00
Group 300. Special-Purpose Tool Steels									
Class 310 (Silicon Tool Steels)									
310	S2	0.40	0.30	0.90			0.15		0.30
		to	to	to			to		to
		0.55	0.50	1.20			0.30(a)		0.60
311		0.80	0.40	0.70			0.15		0.40
		to	to	to			to		to
		0.70	0.60	1.20			0.30(a)		0.60
312	S4	0.50	0.60	1.75	0.15		0.15		
		to	to	to	to		to		to
		0.65	0.95	2.25	0.30(a)		0.30(a)		
313	S5	0.50	0.80	1.75	0.15		0.15		0.20
		to	to	to	to		to		to
		0.65	1.00	2.25	0.40(a)		0.30(a)		1.35
314	S6	0.40	1.20	2.00	1.20		0.20		0.30
		to	to	to	to		to		to
		0.50	1.50	2.50	1.50		0.40		0.50
315		0.50	0.75	1.75	0.15		0.15		1.00
		to	to	to	to		to		to
		0.60	1.00	2.25	0.30(a)		0.30(a)		1.40
Class 320 (Tungsten Chisel Steels)									
320	S1	0.40	0.10	0.15	1.00		0.15	1.50	
		to	to	to	to		to	to	
		0.55	0.40	1.20	1.80		0.30(a)	3.00	
321	S1	0.50	0.10	0.10	1.15		0.15	2.00	0.20
		to	to	to	to		to	to	to
		0.80	0.40	0.40	1.65		0.30(a)	2.75	0.40(a)
322	S1	0.50	0.10	0.75	0.75		0.15	2.00	0.40
		to	to	to	to		to	to	to
		0.60	0.40	1.00	1.75		0.30(a)	2.50	0.60(a)
323		0.60	0.70	0.10	0.60	1.35		1.80	
		to	to	to	to	to		to	
		0.70	0.90	0.40	0.80	1.65		2.20	
324	S3	0.45	0.10	0.10	0.75			0.85	
		to	to	to	to			to	
		0.55	0.40	0.40	1.15			1.15	
325		0.45	0.10	0.85	0.85			0.85	
		to	to	to	to			to	
(a) Optional.		0.55	0.40	1.15	1.15			1.15	

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 330 (Nontempering Chisel Steels)									
330	0.30	0.60	0.35	0.70	0.20	0.20
		to	to	to	to			to	to
		0.40	0.80	0.55	0.90			0.35	0.35
331	0.30	0.60	0.10	0.75	0.40	0.30
		to	to	to	to		to	to
		0.40	0.80	0.40	0.95		0.60	0.45
Class 340 (Tungsten Finishing Steels)									
340 F2	1.20	0.10	0.10	0.20	3.00	0.20
		to	to	to	to		to	to
		1.40	0.40	0.50	0.40(a)		4.50	0.40(a)
341 F3	1.25	0.10	0.10	0.50	3.50
		to	to	to	to		to
		1.40	0.40	0.40	1.60		4.00
Class 350 (High-Carbon Low-Alloy Tool Steels)									
350	1.20	0.50	0.10	0.40	0.20
		to	to	to	to			to
		1.30	0.70	0.40	0.60			0.30
351	1.20	0.70	0.10	0.40	0.40
		to	to	to	to			to
		1.30	1.00	0.40	0.60			0.60
352 F1	0.95	0.10	0.10	1.00
		to	to	to		to
		1.25	0.40	0.40		1.75
353 F1	1.20	0.10	0.10	0.25 0.15	1.30
		to	to	to	to		to
		1.30	0.40	0.40	0.45		0.30	1.60
354 F1	0.85	0.10	0.10	0.25 0.15	1.30
		to	to	to	to		to
		0.95	0.40	0.40	0.45		0.30	1.60
355	0.95	0.10	0.10	1.25	1.25
		to	to	to		to	to
		1.05	0.40	0.40		1.75	1.75
Class 360 (Semi-high Speed Steels)									
360	0.75	0.10	0.10	3.75 1.00	4.00
		to	to	to	to			to
		0.85	0.40	0.40	4.25		1.20	4.50
361	0.85	0.10	0.10	3.75 1.75	1.00	4.00
		to	to	to	to			to
		0.95	0.40	0.40	4.25		2.05	4.50
362	1.15	0.10	0.10	3.75 3.00	4.00
		to	to	to	to			to
		1.25	0.40	0.40	4.25		3.30	4.50
363	1.35	0.10	0.10	3.75 3.90	4.00
		to	to	to	to			to
		1.45	0.40	0.40	4.25		4.40	4.50
364	0.90	0.10	0.10	3.75 2.15	2.60	2.25
		to	to	to	to		to	to
		1.00	0.40	0.40	4.25		2.45	3.00	2.75
365	0.85	0.10	0.10	3.75 2.10	0.80	1.80
		to	to	to	to		to	to
		0.95	0.40	0.40	4.25		2.40	1.20	2.20
366	1.15	0.10	0.10	3.75 2.70	1.25	1.45
		to	to	to	to		to	to
		1.25	0.40	0.40	4.25		3.10	1.55	1.75
367	0.90	0.10	0.10	3.75 2.05	1.75	1.00
		to	to	to	to		to	to
		1.00	0.40	0.40	4.25		2.35	2.05	1.20
368	1.05	0.10	0.10	3.75 3.75	2.30	2.40
		to	to	to	to		to	to
		1.15	0.40	0.40	4.25		4.25	2.70	2.80
369	0.90	0.20	0.20	3.75 1.05	1.55	4.75
		to	to	to	to		to	to
		1.00	0.35	0.35	4.25		1.35	1.85	5.25
Class 370 (Mold Steels for Hubbed and/or Carburized Cavities)									
370 P1	0.10	0.10	0.10	0.10(a)
		max	to	to
(a) Optional		0.30	0.40

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 370 (Mold Steels for Hubbed and/or Carburized Cavities) (continued)										
371	P3	0.10 max	0.20 to 0.60	0.10 to 0.40	0.40 to 0.75	1.00 to 1.50				
372	P2	0.07	0.30 to 0.70	0.10 to 0.40	1.00 to 2.00	0.10 to 0.50			0.15 to 0.40	
373	P5	0.10 max	0.20 to 0.60	0.10 to 0.40	2.00 to 2.50					
374	P6	0.05 to 0.15	0.35 to 0.70	0.10 to 0.40	1.25 to 1.75	3.25 to 3.75				
375	P4	0.07	0.20 to 0.60	0.10 to 0.40	4.00 to 5.25				0.40 to 1.00	
376		0.07	0.20 to 0.40	0.10 to 0.40	4.75 to 5.25		0.15 to 0.30		0.80 to 1.00	
Class 380 (Mold Steels for Machined Cavities)										
380	P20	0.28 to 0.40	0.60 to 1.00	0.20 to 0.80	1.40 to 2.00				0.30 to 0.55	
381		0.40 to 0.50	0.80 to 1.00	0.10 to 0.40	1.00 to 1.30		0.10 to 0.20(a)		0.25 to 0.50	
382		0.30 to 0.40	0.40 to 0.60	0.10 to 0.40	1.40 to 1.80	3.25 to 3.75			0.15 to 0.25	
383	P21	0.18 to 0.22	0.20 to 0.40	0.20 to 0.40	0.20 to 0.30	4.00 to 4.25	0.15 to 0.25			1.05 to 1.25 AI
384		0.10 to 0.15	0.30 to 0.50	0.10 to 0.40	12.00 to 14.00					
385		0.30 to 0.40	0.30 to 0.50	0.10 to 0.40	12.00 to 14.00					
386		0.60 to 0.75	0.10 to 0.40	0.10 to 0.40	16.00 to 18.00					
Class 390 (Graphitic Tool Steels)										
390		1.40 to 1.60	0.40 to 0.60	0.50 to 1.00						
391		1.40 to 1.60	0.10 to 0.40	0.10 to 0.40						0.15 AI
392		1.40 to 1.60	0.25 to 0.80	0.55 to 0.75			2.60 to 3.00		0.40 to 0.60	
393	O8	1.25 to 1.55	0.30 to 1.10	0.55 to 1.50	0.20(a)				0.20 to 0.30	
394		1.40 to 1.80	1.10 to 1.40	0.90 to 1.10	0.40 to 0.60	1.80 to 1.90			0.40 to 0.60	
395	A10	1.25 to	1.60 to	1.00 to		1.55 to			1.25 to	
(a) Optional.		1.50	2.10	1.50		2.05			1.75	

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Group 400. Die Steels for Cold Work

Class 410. (Oil-Hardening Cold Work Die Steels)

410	O1	0.85	1.00	0.10	0.40	...	0.15	0.40
		to	to	to	to		to	to		
		1.00	1.40	0.40	0.60		0.30(a)	0.60		
411	O2	0.85	1.40	0.10	0.15	...	0.10	...	0.20	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		0.95	1.80	0.40	0.30(a)		0.25(a)	...	0.40(a)	...
412		0.95	1.00	0.50	0.80
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.05	1.25	0.70	1.20	
413	O7	1.10	0.10	0.10	0.35	...	0.15	1.00	0.20	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.30	0.40	0.40	0.85		0.30	2.00	0.30(a)	...
414		1.00	0.60	0.10	1.45	0.40
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.10	0.80	0.40	1.75		...	0.60

Class 420 (Air-Hardening Cold Work Die Steels)

420	A2	0.95	0.40	0.10	4.75	...	0.15	...	0.90	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.05	0.85	0.40	5.50		0.50	...	1.40	...
421		1.05	0.25	1.05	7.50	...	2.20	...	1.40	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.15	0.40	1.35	8.00		2.60	...	1.70	...
422	A3	1.20	0.40	0.10	4.75	...	0.60	...	0.90	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.30	0.60	0.40	5.50		1.40	...	1.40	...
423	A5	0.95	2.80	0.10	0.90	0.90	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.05	3.20	0.40	1.20		1.40	...
424	A4	0.95	1.80	0.10	0.90	0.90	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.05	2.20	0.40	2.20		1.40	...
425		0.95	1.75	0.10	1.75	0.80	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.05	2.25	0.40	2.25		1.20	...
426	A6	0.65	1.80	0.10	0.90	1.15	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		0.75	2.50	0.40	1.20		1.45	...
427	A8	0.50	0.10	0.75	4.75	...	0.40(a)	1.00	1.15	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		0.60	0.50	1.10	5.50		...	1.50	1.65	...
428	A9	0.45	0.10	0.95	4.75	-1.25	0.80	...	1.30	...
		to	to	to	to	to	to	to	to	to
		0.55	0.50	1.15	5.50	1.75	1.40	...	1.80	...
429		0.95	0.50	0.20	2.80	...	0.20	0.90	0.95	0.85 T1
		to	to	to	to	to	to	to	to	to
		1.05	0.70	0.35	3.20		0.35	1.20	1.25	1.15

Class 430 (High-Carbon High-Chromium Cold Work Die Steels)

430	D2	1.40	0.20	0.10	11.00	...	0.20	...	0.70	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.80	0.40	0.40	13.00		1.00	...	1.20	...
431	D4	2.05	0.20	0.10	11.00	...	0.20	...	0.70	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		2.40	0.40	0.40	13.00		0.80(a)	...	1.20	...
432	D3	2.00	0.20	0.10	11.00	0.50(a)	0.20
		to	to	to	to	to	to	to	to	to
		2.35	0.40	0.40	13.50		1.00(a)
433	D6	2.00	0.20	0.70	11.50	0.60
		to	to	to	to		to	to	to	to
		2.20	0.40	1.00	12.50		...	0.90
434	D5	1.40	0.20	0.40	11.00	0.15	0.40	...	0.70	2.00
		to	to	to	to	to	to	to	to	to
		1.60	0.40	0.60	13.00	0.50	0.60(a)	...	1.20	3.50
435	D1	0.90	0.20	0.10	11.50	...	0.30	...	0.70	...
		to	to	to	to		to	to	to	to
		1.10	0.40	0.40	12.50		0.80	...	0.90	...
436		0.60	0.20	0.10	11.50	0.90	0.20	...	0.40	...
		to	to	to	to	to	to	to	to	to
		0.90	0.40	0.40	12.50	1.10(a)	0.30(a)	...	0.80	...

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 440 (Special Wear-Resistant Cold Work Die Steels)

0	A7	2.00	0.30	0.30	5.00	3.90	0.50	0.90
		to	to	to	to	to	to	to
		2.85	0.80	0.80	5.75	5.15	1.50(a)	1.40(a)
1		2.10	0.30	0.10	3.75	3.75		
		to	to	to	to	to	to	to
		2.30	0.50	0.40	4.25	4.25		
2	D7	2.15	0.30	0.30	11.50	3.80		0.70
		to	to	to	to	to		to
		2.50	0.50	0.50	13.50	4.40		1.20(a)
3		1.40	0.10	0.10	16.75	3.75		
		to	to	to	to	to		to
		1.80	0.40	0.40	17.75	4.25		
4		1.40	1.80	0.10	0.80		3.75	0.90
		to	to	to	to		to	to
		1.80	2.20	0.40	1.00		4.25	1.10
5		1.30	0.30	0.10	0.40	3.25		
		to	to	to	to	to		to
		1.55	0.50	0.40	0.60(a)	4.25		
6		3.10	0.10	0.10	0.80	11.50		0.80
		to	to	to	to	to		to
		3.40	0.40	0.40	1.20	12.50		1.20
7		2.60	0.60	0.30	8.00	4.25		1.00
		to	to	to	to	to		to
		2.80	0.80	0.45	8.50	4.75		1.30
8		1.05		0.85	5.00	3.75		1.00
		to		to	to	to		to
		1.15		1.15	5.50	4.25		1.30
9		2.35	0.40	0.80	5.00	9.50		1.00
		to	to	to	to	to		to
		2.55	0.60	1.00	5.50	10.00		1.30

Group 500. Die Steels for Hot Work


Class 510 (3 to 4% Chromium Die Steels for Hot Work)

0		0.90	0.10	0.10	3.75			
		to	to	to	to			
		1.00	0.40	0.40	4.25			
1		0.90	0.10	0.10	3.75	0.40		0.40
		to	to	to	to	to		to
		1.00	0.40	0.40	4.25	0.60(a)		0.80
2		0.55	0.10	0.10	3.75	0.55		0.45
		to	to	to	to	to		to
		0.70	0.40	0.40	4.25	0.90		0.70
3	S7	0.45	0.20	0.20	3.00			1.30
		to	to	to	to			to
		0.55	0.80	1.00	3.50			1.80
4		0.45	0.10	0.80	3.00	0.15		1.20
		to	to	to	to	to		to
		0.55	0.40	1.00	3.50	0.30		1.60

Class 520 (Chromium-Molybdenum Hot Work Die Steels)

20	H11	0.33	0.20	0.80	4.75	0.30		1.10
		to	to	to	to	to		to
		0.43	0.50	1.20	5.50	0.60		1.60
21	H13	0.32	0.20	0.80	4.75	0.80		1.10
		to	to	to	to	to		to
		0.45	0.50	1.20	5.50	1.20		1.75
22	H12	0.30	0.20	0.80	4.75	0.20	1.00	1.25
		to	to	to	to	to	to	to
		0.40	0.50	1.20	5.50	0.50	1.70	1.75
23		0.35	0.50	0.85	3.25	0.85	1.10	0.85
		to	to	to	to	to	to	to
		0.45	0.70	1.15	3.75	1.15	1.40	1.15
24	H10	0.35	0.25	0.80	3.00	0.25		2.00
		to	to	to	to	to		to
		0.45	0.70	1.20	3.75	0.75		3.00
25		0.30	0.10	0.90	5.00			1.80
		to	to	to	to			to
a) Optional		0.40	0.40	1.10	5.50			2.20

4550
SL
259

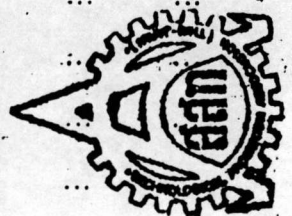

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 530 (Chromium-Tungsten Hot Work Die Steels)										
530	H14	0.35	0.20	0.80	4.75		0.20	4.00	0.20	0.50(a)
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.45	0.80	1.20	5.50		0.30(a)	5.25	0.30(a)	
531	H19	0.35	0.20	0.20	4.00		1.75	3.75	0.30	4.00
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.45	0.50	0.50	4.75		2.20	4.50	0.55	4.50
532		0.40	0.65	0.90	4.75		0.40	3.50	0.85	0.40
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.50	0.85	1.10	5.25		0.60	4.00	1.15	0.60
533		0.30	0.50	1.35	7.00			7.00		
		to	to	to	to			to		
		0.40	0.70	1.65	7.50			7.50		
534		0.40	0.50	1.35	7.00			7.00		
		to	to	to	to			to		
		0.50	0.70	1.65	7.50			7.50		
535	H18	0.50	0.50	0.80	7.00			7.00		
		to	to	to	to			to		
		0.60	0.70	1.00	7.50			7.50		
536	H23	0.25	0.15	0.15	11.00		0.75	11.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.35	0.40	0.60	12.75		1.25	12.75		
Class 540 (Tungsten Hot Work Die Steels)										
540	H21	0.25	0.15	0.15	3.00		0.30	8.50		
		to	to	to	to		to	to		
		0.35	0.40	0.50	3.75		0.60	10.00		
541	H20	0.25	0.10	0.10	1.80		0.40	9.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.35	0.40	0.75	2.20		0.60	10.00		
542		0.25	0.10	0.10	2.55	1.50	0.30(a)	9.75	0.25(a)	
		to	to	to	to	to	to	to		
		0.35	0.40	0.40	2.95	2.00		10.00		
543	H22	0.30	0.15	0.15	1.75		0.25	10.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.40	0.40	0.40	3.75		0.50	11.75		
544		0.25	0.10	0.10	2.30		0.30	11.50		3.35
		to	to	to	to		to	to		to
		0.35	0.40	0.40	2.70		0.50	12.50		3.85
545	H25	0.20	0.15	0.15	3.75		0.40	14.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.30	0.40	0.40	4.50		1.00	16.00		
546		0.37	0.15	0.15	2.50		0.40	14.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.42	0.40	0.40	3.50		0.60	16.00		
547	H24	0.45	0.10	0.10	2.75		0.40	14.00		
		to	to	to	to		to	to		
		0.55	0.40	0.40	3.50		0.70	15.50		
548		0.28	0.10	0.10	3.75	2.30		13.50	1.90	
		to	to	to	to	to		to	to	
		0.38	0.40	0.40	4.25	2.70		14.50	2.30	
549	H26	0.45	0.15	0.15	3.75		0.75	17.25		
		to	to	to	to		to	to		
		0.55	0.40	0.40	4.50		1.25	19.00		
Class 550 (Molybdenum Hot Work Die Steels)										
550	H15	0.30	0.10	0.25	3.50		0.65	0.85	5.75	
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.40	0.40	0.50	4.00		0.85	1.15	6.25	
551	H15	0.45	0.10	0.40	3.50		0.65	0.85	5.00	
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.55	0.40	0.60	5.00		0.85	1.15	6.50	
552	H43	0.50	0.15	0.20	3.75		1.80		7.75	
		to	to	to	to		to	to	to	
		0.65	0.40	0.40	4.50		2.20		8.50	
553	H42	0.55	0.15	0.20	3.75		1.75	5.50	4.50	
		to	to	to	to		to	to	to	
(a) Optional		0.70	0.40	0.45	4.50		2.20	6.75	5.50	

(continued on the

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

50 (Molybdenum Hot Work Die Steels) (continued)									
..... H41	0.80	0.15	0.20	3.50	1.00	1.40	8.00
	to	to	to	to		to	to	to
	0.75	0.40	0.45	4.00		1.30	2.10	9.20
.....	0.15	0.40	0.10	2.80	2.80
	to	to	to		to			to
	0.25	0.60	0.40		3.20			3.20
.....	0.10	0.10	0.10	3.25	0.40	3.75	4.75	24.00
		to	to	to		to	to	to	to
		0.40	0.40	3.75		0.60	4.25	5.25	26.00
Group 600. High Speed Steels									
0 (Tungsten Types)									
..... T1	0.65	0.10	0.20	3.75	0.90	17.25	0.70(a)
	to	to	to	to		to	to	to
	0.80	0.40	0.40	4.50		1.30	18.75	
..... T2	0.80	0.20	0.20	3.75	1.80	17.50	0.50
	to	to	to	to		to	to	to
	0.90	0.40	0.40	4.50		2.40	19.00	0.75(a)
.....	0.95	0.10	0.10	4.00	2.00	18.00	0.50
	to	to	to	to		to	to	to
	0.98	0.40	0.40	4.25		2.15	18.50	0.75(a)
.....	0.97	0.10	0.10	3.75	2.80	13.50	0.65
	to	to	to	to		to	to	to
	1.03	0.40	0.40	4.25		3.20	14.50	0.85
..... T3	1.05	0.10	0.10	4.00	2.90	18.00	0.70
	to	to	to	to		to	to	to
	1.13	0.40	0.40	4.25		3.30	18.50	0.90
..... T9	1.22	0.10	0.10	3.75	3.75	18.00	0.75(a)
	to	to	to	to		to	to	to
	1.28	0.40	0.40	4.25		4.25	18.50	
..... T7	0.70	0.10	0.10	4.50	1.50	13.50	
	to	to	to	to		to	to	to
	0.75	0.40	0.40	5.00		2.00	14.50	
0 (Tungsten-Cobalt Types)									
..... T4	0.70	0.10	0.20	3.75	0.80	17.50	0.60	4.25
	to	to	to	to		to	to	to	to
	0.80	0.40	0.40	4.50		1.20	18.00	0.80(a)	5.75
..... T5	0.75	0.20	0.20	3.75	1.80	17.50	0.65	7.00
	to	to	to	to		to	to	to	to
	0.85	0.40	0.40	5.00		2.40	19.00	1.00(a)	9.50
..... T6	0.75	0.20	0.20	4.00	1.50	18.50	0.40	11.00
	to	to	to	to		to	to	to	to
	0.85	0.40	0.40	4.75		2.10	21.00	1.00	13.00
..... T15	1.50	0.15	0.15	3.75	4.50	11.75	0.50(a)	4.75
	to	to	to	to		to	to	to	to
	1.60	0.40	0.40	5.00		5.25	13.00		5.25
..... T8	0.75	0.20	0.20	3.75	1.80	13.25	0.75(a)	4.25
	to	to	to	to		to	to	to	to
	0.85	0.40	0.40	4.50		2.40	14.75		5.75
0 (Molybdenum Types)									
..... M1	0.78	0.15	0.20	3.50	1.00	1.40	8.20
	to	to	to	to		to	to	to
	0.88	0.40	0.50	4.00		1.35	2.10	9.20
..... M10	0.84	0.10	0.20	3.75	1.80	7.75
	to	to	to	to		to	to	to
	0.94	0.40	0.45	4.50		2.20		8.50
..... M7	0.97	0.15	0.20	3.50	1.75	1.40	8.20
	to	to	to	to		to	to	to
al.	1.05	0.40	0.55	4.00		2.25	2.10	9.20

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

Class 640 (Molybdenum-Cobalt Types)										
640	M30	0.75	0.15	0.20	3.50	1.00	1.30	7.75	4.50	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.85	0.40	0.45	4.25	1.40	2.30	9.00	5.50	
641	M34	0.85	0.15	0.20	3.50	1.90	1.40	7.75	7.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.92	0.40	0.45	4.00	2.30	2.10	9.20	8.75	
642		0.55	0.10	0.10	4.75	1.10		7.75	2.30	0.25 E
		to	to	to	to	to		to	to	
		0.65	0.40	0.40	5.25	1.40		8.25	2.70	
643		0.55	0.10	0.10	4.00	1.60	1.65	8.15	8.00	0.50 E
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.65	0.40	0.40	4.50	1.90	1.75	8.50	8.50	
644	M33	0.85	0.15	0.15	3.50	1.00	1.30	9.00	7.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.92	0.40	0.50	4.00	1.35	2.10	10.00	8.75	
645	M42	1.05	0.10	0.10	3.50	1.05	1.30	9.25	7.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		1.10	0.40	0.40	4.00	1.25	1.70	9.75	8.25	
646	M43	1.15	0.20	0.15	3.50	1.50	2.25	7.50	7.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		1.25	0.40	0.65	4.25	1.75	3.00	8.50	8.75	
647	M46	1.22	0.20	0.30	3.70	3.00	1.90	8.00	7.80	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		1.30	0.40	0.65	4.20	3.30	2.20	8.50	8.80	
648	M47	1.05	0.15	0.20	3.50	1.15	1.30	9.25	4.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		1.15	0.40	0.45	4.00	1.35	1.80	10.00	5.25	
Class 650 (Tungsten-Molybdenum Types)										
650	M2	0.78	0.15	0.20	3.75	1.75	5.50	4.50		
		to	to	to	to	to	to	to		
		0.88	0.40	0.45	4.50	2.20	6.75	5.50		
651	M3	1.00	0.15	0.20	3.75	2.25	5.00	4.75		
		to	to	to	to	to	to	to		
		1.10	0.40	0.45	4.50	2.75	6.75	6.50		
652	M3	1.15	0.15	0.20	3.75	2.75	5.00	4.75		
		to	to	to	to	to	to	to		
		1.25	0.40	0.45	4.50	3.25	6.75	6.50		
653	M4	1.25	0.15	0.20	3.75	3.75	5.25	4.25		
		to	to	to	to	to	to	to		
		1.40	0.40	0.45	4.75	4.50	6.50	5.50		
654		0.80	0.10	0.10	4.00	1.35	5.25	4.30		
		to	to	to	to	to	to	to		
		0.85	0.40	0.40	4.50	1.65	5.75	5.00		
Class 660 (Tungsten-Molybdenum-Cobalt Types)										
660	M35	0.80	0.10	0.10	3.90	1.75	6.15	4.75	4.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.85	0.40	0.40	4.40	2.15	6.65	5.25	5.25	
661	M36	0.80	0.15	0.20	3.75	1.75	5.50	4.50	7.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.90	0.40	0.45	4.50	2.25	6.50	5.50	8.75	
662	M6	0.75	0.15	0.20	3.75	1.30	3.75	4.60	11.00	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		0.85	0.40	0.45	4.50	1.70	4.75	5.50	13.00	
663	M15	1.50	0.10	0.10	4.00	4.75	6.25	3.00	4.75	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
		1.60	0.40	0.40	4.75	5.25	6.75	5.00	5.25	
664		1.20	0.10	0.10	4.00	4.00	9.50	2.30	5.25	
		to	to	to	to	to	to	to	to	
(a) Optional		1.30	0.40	0.40	4.50	4.50	10.50	2.70	5.75	

(continued on the next page)

ตารางที่ 2 การจำแนกเหล็กเครื่องมือ (ต่อ)

680 (Tungsten-Molybdenum-Cobalt Types) (continued)										
..... M41	1.05	0.10	0.10	4.00	...	1.80	6.50	3.50	4.75	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.15	0.45	0.40	4.50		2.20	7.00	4.00	5.25	
..... M44	1.10	0.25	0.25	4.00	...	1.80	5.00	6.00	11.50	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.20	0.40	0.40	4.50		2.20	5.50	6.50	12.50	
..... M45	1.20	0.25	0.25	4.00	...	1.45	7.75	4.75	5.25	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.30	0.40	0.40	4.50		1.75	8.25	5.25	5.75	
.....	1.10	0.25	0.25	3.50	...	1.15	9.75	5.00	11.50	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.20	0.40	0.40	4.00		1.45	10.25	5.50	12.50	
.....	1.40	0.25	0.25	3.50	...	2.85	9.75	5.00	8.75	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.60	0.40	0.40	4.00		3.35	10.25	5.50	9.25	
.....	1.22	0.25	0.25	3.95	...	2.85	6.15	4.75	8.25	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	1.32	0.40	0.40	4.45		3.35	6.65	5.25	8.75	
.....	2.20	0.25	0.35	3.75	...	6.25	6.25	6.75	10.00	...
	to	to	to	to		to	to	to	to	
	2.40	0.40	0.50	4.25		6.75	6.75	7.25	11.00	
Group 700. Tool Steels of Historical Interest										
710 (Wortle Die and Self-Hardening Steels)										
.....	2.25	0.25	0.25	0.50	0.50
	2.00	0.75	0.25	2.00		...	4.50
.....	2.00	0.75	0.25	3.50
.....	2.25	1.50	0.25	2.00	11.00
.....	2.00	1.50	0.25	3.75	3.75
.....	Special.									

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในตารางที่ 2 แสดงการแบ่งเหล็กเครื่องมือ ซึ่งที่สำคัญมี 14 กลุ่มด้วยกัน

1. เหล็กเครื่องมือชุบน้ำ (ตระกูล W หรือ Class 110, 120, 130, และ 140)

มีคาร์บอนเป็นธาตุผสมหลัก และเติม Cr เพื่อเพิ่มความสามารถชุบแข็งและความต้านทานการสึกหรอ , เติมนิกเกิลให้เกรนละเอียดและเพิ่มความเหนียว (เช่น W2 - W7) ปริมาณคาร์บอนจะมีตั้งแต่ 0.60 -1.40 % โดยเพิ่มขึ้นช่วงละ 0.1% แต่ที่นิยมกันมาก มีคาร์บอนประมาณ 1.00% ปกติแล้วเหล็ก W มีความสามารถชุบแข็งต่ำ ถ้างานมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1/2 นิ้ว หลังจากอบชุบแล้วจะมีผิวแข็งและใจกลางเหนียวแข็งแรง แต่เมื่อร้อนหรืออบคืนไฟจะอ่อนจึงเหมาะสำหรับงานเย็น, งานโลหะเครื่องมือ ตัดต่าง ๆ สมาคม SAE แบ่งเหล็กตระกูล W ออกเป็น 4 เกรดคือ : Special (เกรด 1) คุณภาพสูงสุด ,Extra (เกรด 2) คุณภาพสูง , standard (เกรด 3) คุณภาพดี และ Commercial (เกรด 4) คุณภาพพอใช้

2. เหล็กเครื่องมือทนแรงช็อก (ตระกูล S หรือ Class 310 และ 320)

ธาตุผสมที่สำคัญได้แก่ Si, Cr, W และบางครั้งรวมทั้ง Mo และ Ni โดย Si, Ni ทำให้เฟอร์ไรต์แข็งแรงและเพิ่มความสามารถชุบแข็ง , Cr ปรับปรุงความสามารถชุบแข็ง ทนความร้อน, เพิ่มความต้านทานเสียดสีเล็กน้อย , Mo เพิ่มความสามารถชุบแข็ง ถ้ามี C =0.5% จะมีความแข็งแรงสูง และทนการสึกหรอปานกลาง เครื่องมือที่ทำมาจากเหล็กชนิดนี้ จะมีความแข็งแรงสูง 60 HRC โดยที่ยังสามารถวัด ductility ได้ นิยมใช้ทำสกัด , เครื่องมือย้ำหมุด , ฆ้อน และเครื่องมือที่รับแรงกระแทก

3. เหล็กน้ำมัน (ตระกูล O หรือ Class 410) ธาตุผสมที่สำคัญคือ W, Mn, Cr และ Mo ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็งจนสามารถชุบน้ำมันได้ , ปิดผิวและแตกร้าวน้อยกว่าตระกูล W ชนิด 06 มี Si สูง เพื่อช่วยให้เกิดกราฟไฟท์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถตัดแต่งในสภาวะอบอ่อนและเพิ่มความต้านทานการสึกหรอเมื่อชุบแข็ง และยังมีส่วนเพิ่มความสามารถชุบแข็ง

4. เหล็กกลม , ธาตุผสมปานกลาง (ตระกูล A หรือ Class 420) ธาตุผสมที่สำคัญคือ Mn, Cr, Mo และ V เพื่อเพิ่มความสามารถชุบแข็งจนสามารถชุบด้วยอากาศถ้ามี C สูงจะมีความต้านทานการสึกหรอสูง แต่เมื่อร้อนจะอ่อนลง (ยกเว้น A2 และ A7)

5. เหล็กงานเย็นโครเมียมสูง-คาร์บอนสูง (ตระกูล D หรือ Class 430)

ธาตุผสมที่สำคัญได้แก่ Cr และ C แต่อาจจะมี W, Mo, Co และ V ผสมอยู่ด้วย เหล็กตระกูล D มีความสามารถชุบแข็งสูง , ทนการสึกหรอดีมาก (เพราะมี Cr สูง, C สูง)

ถ้าเพิ่ม W และ Mo จะช่วยเพิ่มความสามารถชุบแข็ง โดยเฉพาะเกรด D7 จะมีคาร์ไบด์แข็งจำนวนมาก, มิติเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และทนการอ่อนตัวขณะร้อนปานกลางจึงควรใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 900 ฟ (482° ซ)

6. เหล็กเครื่องมืองานร้อนโครเมียม (ตระกูล H11-H16 หรือ Class 520 และ 530 ธาตุผสมที่สำคัญคือ Cr, W และมี Mo, V เล็กน้อยทนการอ่อนตัวขณะร้อนได้ดี เพราะมี Cr ปานกลาง และยังมีธาตุฟอร์คาร์ไบด์ (เช่น Mo, W และ V) เป็นธาตุเสริมส่วนปริมาณ C และธาตุผสมทั้งหมดต่ำ จึงเหนียวและมีความแข็งแรงในช่วง 40-55 HRC ถ้าเพิ่ม W และ Mo จะเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแรงขณะร้อน แต่ความเหนียวจะลดลงเล็กน้อย

7. เหล็กเครื่องมืองานร้อนทั้งสแตน (ตระกูล H20 - H26 หรือ Class 540) ธาตุผสมที่สำคัญคือ C, W และ Cr และมี V เล็กน้อยความแข็งแรงขณะร้อนได้ดีกว่าตระกูล H11 - H16 แต่เปราะกว่า (ที่ความแข็ง 45 - 55 HRC) ชุบลมก็ได้แต่นิยมชุบน้ำมันหรือเกลือเหลวที่กลดสะกัด ถ้าชุบลมจะบิดตัวน้อยมาก

8. เหล็กเครื่องมืองานร้อนโมลิบดีนัม (ตระกูล H41 - H43 หรือ Class 550) ธาตุผสมที่สำคัญคือ Mo, Cr, V, C และ W มีลักษณะและการใช้งานเช่นเดียวกับตระกูล H20 - H26 และบางชนิดจะคล้ายกับเหล็กไฮสปีดโมลิบดีนัมแต่ C ต่ำกว่าและเหนียวกว่า

9. เหล็กไฮสปีดทั้งสแตน (ตระกูล T หรือ Class 610 และ 612) - ธาตุผสมที่สำคัญคือ W, Cr, V, Co และ C เกรด T1 กั้นพบโดย Taylor และ White ซึ่งพบว่าถ้า W มากกว่า 14%, Cr 4% และ V = 0.3% จะคงความแข็งแรงขณะร้อน และทนการสึกหรอได้ดีเมื่อชุบน้ำมันหรือเกลือเหลว จะมีความแข็งแรงสูงถึง 65 HRC หรือมากกว่าเนื่องจาก C และธาตุผสมสูงจึงมีคาร์ไบด์แข็งจำนวนมากในโครงสร้างจุลภาค โดยเฉพาะเมื่อมี C สูงขึ้น และ V > 1.5% เกรด T15 จะทนการสึกหรอได้ดีที่สุด แต่ความเหนียวลดลง

10. เหล็กไฮสปีดโมลิบดีนัม (ตระกูล M หรือ Class 630, 640, 650 และ 660) ธาตุผสมที่สำคัญได้แก่ Mo, W, Cr, V, Co และ C มีคุณสมบัติคล้ายตระกูล T แต่มีความเหนียวดีกว่า เมื่อความแข็งเท่ากับ เมื่อ C และ V เพิ่มจะทนการสึกหรอได้ดีขึ้นส่วน Co ช่วยรักษาความแข็งแรงขณะร้อน เกรด M15 มีความต้านทานการสึกหรอสูงสุด

11. เหล็กกล้าผสมต่ำใช้งานกรณีพิเศษ (ตระกูล L หรือ Class 210, 220, และ 230 ธาตุผสมที่สำคัญคือ Cr และ Mn พร้อมด้วย V, Mo และ Ni มีลักษณะใกล้เคียงกับตระกูล W เกรด L6 จะเพิ่มความเหนียวและความสามารถชุบแข็งถ้าเติม Cr มากจะ

ทนการสึกหรอได้ดี (เกิดการไบนด์ของ Fe - Cr) และ Mo, Mn จะเพิ่มความสามารถชุบแข็ง, V จะทำให้เกรนละเอียด

12. เหล็กเครื่องมือ C-W (ตระกูล F หรือ Class 340 และ 350)


ธาตุผสมที่สำคัญคือ W และ Cr ปกติจะชุบแข็งดี, เป็นเหล็กชุบน้ำที่มี C และ W สูงเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ เกรด F3 จะมีความสามารถชุบแข็งสูงสุดเพราะมี Cr สูงอาจชุบน้ำมันก็ได้ เมื่อใช้งานในสภาวะเดียวกันจะทนการสึกหรอดีกว่าตระกูล W 4-10 เท่า

13. เหล็กคาร์บอนต่ำสำหรับทำพิมพ์ (ตระกูล P Class 370 และ 380)

ธาตุผสมที่สำคัญคือ Cr และ Ni และธาตุพิเศษคือ V, Mo และ Al ส่วนมากใช้เพิ่มคาร์บอนจนมีความแข็งเทียบเท่าเหล็กเครื่องมือ ในสภาพอบอ่อนจะมีความแข็งต่ำมาก และต้านทาน Work Hardening จึงเหมาะกับ Hubing Operation หลังจากนั้นให้เพิ่มคาร์บอนก่อนอบชุบแข็ง ธาตุ Ni และ Cr จะเพิ่มความสามารถชุบแข็ง ปกติเหล็กชนิดนี้จะไม่แข็งเมื่ออุณหภูมิสูง (ยกเว้น P4) สึกหรอง่าย (จนกว่าจะเพิ่มคาร์บอน)

14. เหล็กเครื่องมือชนิดอื่นๆ (ตระกูล 6G, 6F และ 6H) ธาตุที่ผสมที่สำคัญคือ Ni, Mo และ Cr และอาจเติม V และ Si มี C ปานกลางและชุบแข็งได้ดี นอกจากนั้นยังมีความเหนียวสูง, ทนร้อนได้ดี (6F4) ถ้ามี Ni และ Si สูงจะเพิ่มความแข็งของเฟอร์ไรต์และเพิ่มความสามารถชุบแข็ง (เติม Mo และ Cr เป็นตัวช่วย)

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

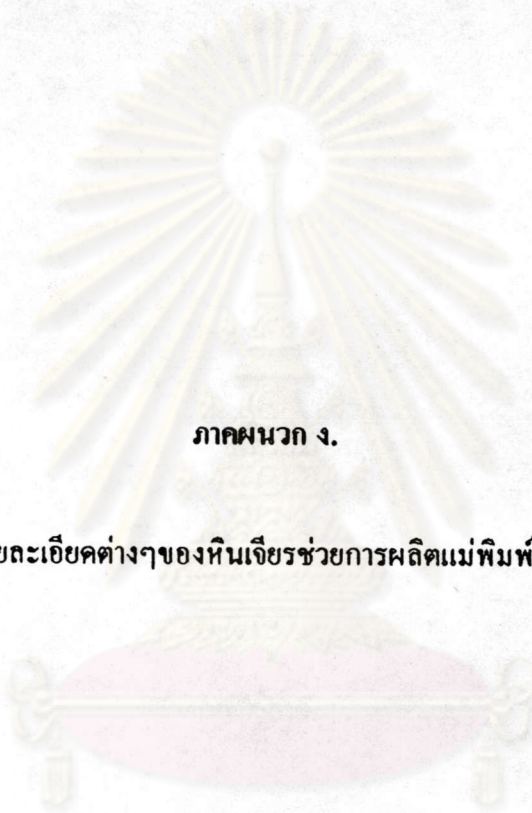

ภาคผนวก ง.

- รายละเอียดต่างๆของหินเจียรช่วยการผลิตแม่พิมพ์เจาะ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ล้อเจียรไน


Grinding หรือที่นิยมเรียกกันว่า การเจียรไนเป็นกระบวนการขัดโลหะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุด ในการเจียรไนนั้นเม็ดสารขัด จะถูกคลุกเคล้ากับสารยึด แล้วอัดเข้ารูปให้เป็นล้อเจียรไน ล้อเจียรไนจะสวมลงบนแกนหมุนของเครื่องจักร ซึ่งจะถูกลมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า การเจียรไนโลหะจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาชิ้นงานเข้ามาสัมผัสกับล้อเจียรไนเม็ดสารขัดบนล้อเจียรไนจะขูด หรือขัดเอาเนื้อโลหะชิ้นงานออกไป

เป็นที่เข้าใจกันว่าในการเจียรไนนั้นเม็ดสารขัดจะทำหน้าที่เป็นใบมีดเล็ก ๆ คือคล้ายกับใบมีดในการกัดโลหะ แต่คมของเม็ดสารขัดมีรูปร่างและทิศทางไม่แน่นอน ในระหว่างการเจียรไนนั้น เม็ดสารขัดที่สึกหรองจนหมดคมแล้วจะแตกหักหรือหลุดออกจากล้อเจียรไนเผยให้เห็นคมใหม่ของสารขัดซึ่งคมกว่าคมเก่าซึ่งแตกหรือหลุดออกไป ดังนั้นจึงกล่าวกันว่า การเจียรไนโลหะเป็นกระบวนการซึ่งสามารถสร้างคมมีดใหม่ได้โดยตนเอง

ในการศึกษากระบวนการเจียรไนในโลหะนั้น เราต้องประสบกับปัญหามากมายซึ่งเกิดมาจากความไม่แน่นอน คุณสมบัติของเม็ดสารขัดยังไม่เป็นที่เข้าใจกันเท่าที่ควร รูปร่างของเม็ดสารขัดมีลักษณะไม่แน่นอน และไม่อาจจะบรรยายออกมาเป็นรูปลักษณะทางเรขาคณิตได้ การกระจายของเม็ดสารขัดในล้อเจียรไนก็ไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่นอน นอกจากจะเข้าใจกันเองว่าเป็นการกระจายแบบ Random คือไม่มีทิศทางแน่นอน

ในระดับโรงงานส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ล้อเจียรไนเพียงแต่แบ่งคุณสมบัติของล้อเจียรไนเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ตามคุณสมบัติในการใช้งานว่า ล้อจะเป็นชนิด "อ่อน" ถ้าล้อนั้นสึกหรอโดยรวดเร็ว กล่าวคือ ล้อนั้นสามารถปล่อยเม็ดสารขัดให้หลุดออกไปโดยเร็ว จะจำแนกว่าล้อนั้นจะเป็นชนิด "แข็ง" ถ้าล้อนั้นสึกหรอช้าซึ่งก็หมายความว่าล้อนั้นจับเม็ดสารขัดไว้แน่นและปล่อยให้เม็ดสารขัดหลุดออกยาก

ความลึกของรอยตัดที่ถูกเม็ดสารขัดขูดหรือตัดออกไปนั้นมีขนาดเล็ก คือประมาณ ๑๐ - ๔ ถึง ๑๐^๖ นิ้ว การจะวิเคราะห์กระบวนการขัดโลหะตามวิธีของกลศาสตร์ในการตัดโลหะ (๑,๒) จึงยากที่จะทำได้ แม้เราจะยังไม่เข้าใจถึงกลไกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในการเจียรไนโลหะ และยังคงต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปอีกมากก็ตาม แต่การเจียรไนโลหะเป็นกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญ มีการนำมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงจำเป็นต้องรวบรวมเอาความรู้ต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่มา ทำการศึกษา โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้สามารถใช้กระบวนการเจียรไนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก

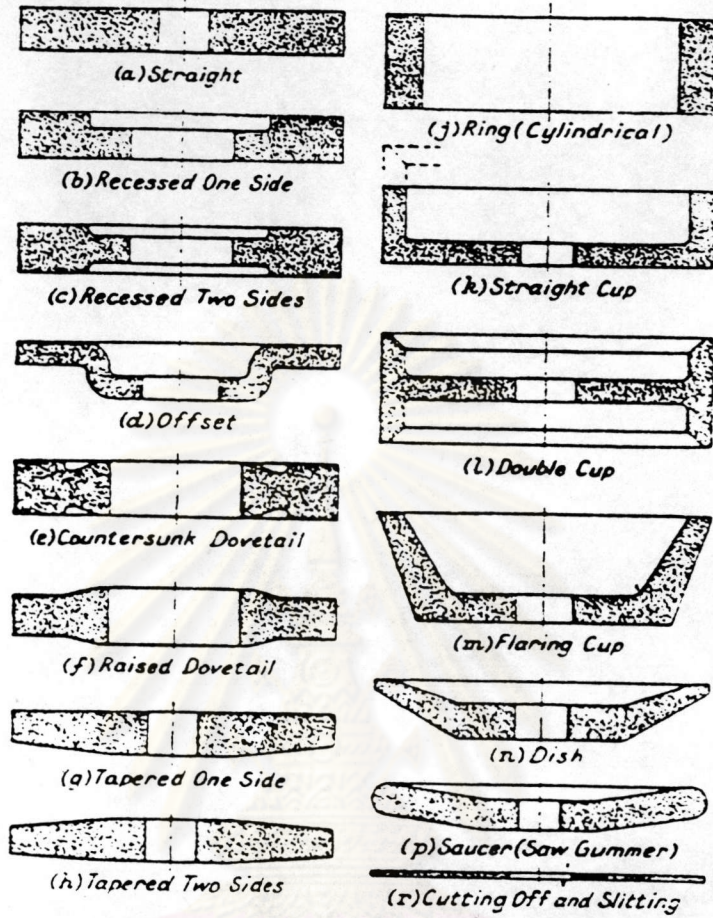

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบต่างๆของล้อเจียรไน

รูปร่างของล้อเจียรระไน

ล้อเจียรระไนมีรูปร่างมากมายหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้เครื่องจักรบางเครื่องยังต้องการรูปร่างของล้อเป็นลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากจำนวนรูปร่างประเภทต่าง ๆ มากมายมหาศาลเหล่านี้เราจึงไม่สามารถศึกษาถึงล้อเจียรระไนทุกรูปร่างลักษณะได้ และสามารถหยิบยกมาพิจารณาเฉพาะรูปร่างที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ เท่านั้น รูป 1 แสดงถึงรูปร่างลักษณะต่างๆ ของล้อเจียรระไนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของงานดังจะได้อธิบายต่อไปนี้

1. Straight เป็นล้อที่พบมากที่สุด มีลักษณะเป็นแผ่นกลมแบน มีรูสวมกับเพลลาของเครื่องเจียรระไน

ล้อชนิดนี้ใช้กันมากที่สุด มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ใช้ด้านขอบของวงล้อในการเจียรระไนดังเช่นในการเจียรระไนพื้นผิวเรียบ หรือพื้นผิวทรงกระบอก เป็นต้น

2. Recessed One Side เป็นล้อที่มีรอยบุ๋มหนึ่งด้าน

3. Recessed Two Side เป็นล้อที่มีรอยบุ๋มสองด้าน

4. Offset หรือล้อเบียงมีลักษณะคล้ายจานข้าว คือ บุ่มหนึ่งด้าน และมีขอบกว้าง

5. Countersunk Dovetail ล้อที่มีการเจาะร่องลึกลงไปทั้งสองหน้า

6. Raised Dovetail ล้อที่มีรอยนูนตรงกลาง และเจาะขอบสองข้างลงไป

7. Tapered One Side ล้อหน้าเรียบหนึ่งหน้า และหน้าเอียงจากตรงกลางไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

8. Tapered Two Side ล้อเอียงจากตรงกลางไปยังขอบทั้งสองหน้า

ล้อรูปร่างประเภทต่าง ๆ จาก 1 ถึง 8 นี้ใช้ในงานเจียรระไนด้วยขอบล้อ เช่นในกระบวนการเจียรระไนผิวเรียบด้วยขอบล้อ และการเจียรระไนผิวทรงกระบอก

9. Ring (Cylindrical) รูปร่างแหวนทรงกระบอก

10. Straight Cup เป็นรูปถ้วยทรงกระบอกขอบตรงตั้งฉากกับหน้า

11. Double Cup มีลักษณะถ้วยทรงกระบอกแผ่คั่นกันด้วยชนก้น

ล้อรูปร่างต่าง ๆ จาก 9 ถึง 11 นิยมใช้ในงานเจียรระไนด้วยขอบด้านหน้าของถ้วย และในงานเจียรระไนผิวเรียบแบบแกนของล้อตั้งฉากกับผิวชิ้นงาน

12. Flaring Cup ลักษณะเป็นถ้วยเรียวปากอ้าก้นลึกมาก

13. Dish มีรูปร่างเหมือนชามปากอ้าก้นลึกมาก

14. Saucer มีรูปร่างเหมือนจานแบบรองถ้วยกาแฟ ก้นตื้นมาก

รูปร่างของลวดแบบ 12 ถึง 14 ใช้ในการลับใบมีดตัดโลหะประเภทต่าง ๆ เช่นมีดถึง มีดกัด มีดไส และคอกสวน เป็นต้น


15. Cutting Off and Slitting เป็นลวดที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมบาง ๆ ใช้ในการตัดชิ้นงาน หรือในการเจาะร่องในชิ้นงาน

สารขัด

ลวดเจียรไนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการเจียรไน เราได้พิจารณาถึงรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของลวดเจียรไนไปแล้ว ต่อไปจะได้ศึกษาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นลวด สิ่งประกอบขึ้นเป็นลวดเจียรไนมี 3 สิ่ง คือ

1. สารขัด ลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีความแข็งสูง
2. สารยึด เป็นสารที่จับยึดสารขัดให้รวมกันเป็นก้อนเป็นรูปร่างของลวด
3. โพรงอากาศ เป็นฟองหรือโพรงของอากาศที่แทรกอยู่ทั่ว ๆ ไปของลวดเจียรไน


รูป (2) แสดงโครงสร้างของลวดเจียรไน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งประกอบทั้ง 3 อย่างดังกล่าว ต่อไปนี้จะได้หยิบยกสารขัดขึ้นมาศึกษาในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่นคุณสมบัติ และชนิดของสารขัด เป็นต้น

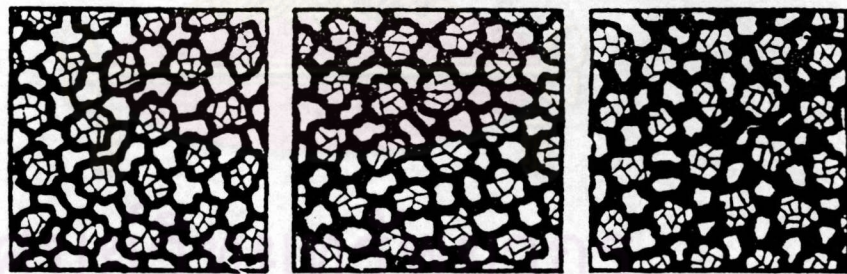

โครงสร้างหยาบ

โครงสร้างปานกลาง

โครงสร้างละเอียด

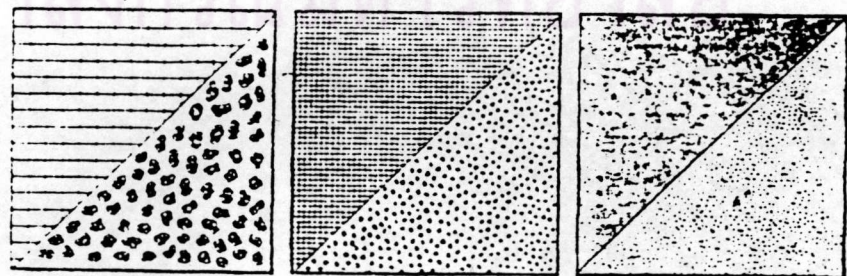

ขนาดเม็ท = 8

ขนาดเม็ท = 24

ขนาดเม็ท = 60

รูป 2

โครงสร้างของลวดเจียรไน

คุณสมบัติของสารขัด

สารขัดเป็นเม็ดสารเล็ก ๆ มีความแข็งสูง ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายใบมีดขนาดเล็กซึ่งตัดขูดหรือขัดเนื้อสารชิ้นงานออกไปจากตัวชิ้นงาน สารขัดที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สารขัดควรมีความแข็งสูง เพื่อที่จะกัด หรือขูดชิ้นงานให้เป็นรอยในขณะที่เริ่มการตัด
2. ควรมีความเหนียวสูง เพื่อจะรับแรงกระทบโดยไม่แตกหัก
3. มีความทนทานต่อการสึกกร่อน คือ ไม่สึกหรือโดยรวดเร็ว เพื่อจะได้มีอายุการใช้งาน

นาน ๆ

4. มีความเปราะ คือ สามารถแตกหักได้ นั่นคือ เมื่อเม็ดสารขัดถูกใช้งานนาน ๆ เข้าก็สึกกร่อนเร็ว จึงควรที่จะแตกหักได้เพื่อให้เกิดคมใหม่ขึ้นมาแทนที่

5. ราคาถูก และหาได้ง่าย หรือผลิตได้ง่าย

ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากที่จะหาสารซึ่งมีคุณสมบัติสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง สารแต่ละชนิดอาจจะมีคุณสมบัติเด่นในบางข้อ และด้อยในบางข้อ ยากที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้

ชนิดของสารขัด

สารขัดมีอยู่หลายชนิด เช่น

1. หินทราย (Sand stone) ซึ่งเป็นสารขัดธรรมชาติซึ่งใช้กันมากในสมัยแรกเริ่มของยุคอุตสาหกรรม เพราะหาได้ง่าย แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะคุณภาพไม่ดีพอแก่การใช้งาน
2. คอรันดัม (Corundum) ซึ่งเป็นออกไซด์ชนิดต่าง ๆ ของอลูมิเนียมซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการใช้งานดีกว่าหินทราย แต่มีปัญหาที่ว่าคุณภาพของคอรันดัมที่ได้จากธรรมชาติมีคุณภาพไม่แน่นอน เป็นเหตุให้มีการแสวงหาวิธีการที่จะสังเคราะห์สารขัดขึ้นมาโดยกระบวนการทางเคมี โดยไม่ต้องอาศัยสารขัดจากธรรมชาติ เพราะสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาจะมีคุณสมบัติแน่นอนกว่าสารจากธรรมชาติ

3. Aluminium Oxide ใช้สัญลักษณ์แทนว่า A เป็นสารสังเคราะห์ได้จากห้องทดลองประมาณปี พ.ศ. 2440 และนำมาเป็นสารขัดและใช้กันอยู่มากในปัจจุบัน

4. Silicon carbide (SiC) ใช้สัญลักษณ์ C เป็นสารสังเคราะห์ได้พร้อมกับ Aluminum Oxide และใช้กันมากในปัจจุบันเช่นกัน เป็นที่รู้กันว่า Aluminum Oxide อ่อนกว่า Silicon carbide แต่เหนียวกว่า จากประสบการณ์ในการเจียรนัยได้พบกันว่า สารขัด Aluminum Oxide เหมาะสำหรับใช้เจียรนัยในชิ้นงานที่เหนียว เช่น เหล็กกล้า ส่วน Silicon carbide เหมาะที่จะใช้ขัดชิ้นงานที่มีความเปราะ เช่น ชิ้นงานที่ทำจาก Chilled Cast Iron ,Ceramics และ แก้ว หรือ ใช้กับชิ้นงานที่อ่อน เช่น Aluminum ,Brass และ Copper เป็นต้น

5. เพชร (Diamond) ทั้งเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์สามารถใช้ตัดชิ้นงานที่แข็งมากเป็นพิเศษได้ดี เช่น ใช้ตัดใบมีด Carbide tool หรือใช้ขัดหินเพชร เป็นต้น สารที่แข็งมากหรือสึกกร่อนได้ยาก แต่ก็แตกหักยากเช่นกัน เมื่อใช้งานไปนานจนคมสึกหรือจนไม่คม ก็ต้องหาวิธีดึงเอาเพชรออกจากล้อเจียรไน เพชรมีข้อเสียคือ ราคาแพงจึงสงวนไว้ใช้เฉพาะงานพิเศษเท่านั้น และสารยึดที่จะใช้กับเพชรจะต้องแข็งแรง เช่น สารประเภท Resinoid Bonds หรือ Metallic Bonds เพชรใช้สัญลักษณ์ D

6. Cubic Boron Nitride ใช้สัญลักษณ์ CBN บางทีเรียกว่า Borazon เป็นสารขัดชนิดใหม่ซึ่งผลิตโดยบริษัท General Electric สาร CBN นี้แข็งกว่า aluminium oxide และ silicon carbide แต่อ่อนกว่าเพชร เม็ดผลึก CBN จะถูกเคลือบด้วย nickel ก่อนที่จะนำไปผสมกับสารยึดเพื่อทำเป็นล้อเจียรไน ทั้งนี้เพื่อให้สารยึดจับเม็ด CBN ทำปฏิกิริยากับไอน้ำที่อุณหภูมิ 900 °C ดังนั้นจะใช้ล้อ CBN กับน้ำยาหล่อเย็นที่ผสมน้ำไม่ได้

สารยึด

(Rond Materials)

สารยึดควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สารยึดจะต้องมีความแข็งแรง (strength) ที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ก็เพราะว่าในการเจียรไบนั้นพื้นผิวของล้อเจียรไบนจะมีอุณหภูมิสูง สารยึดจะต้องไม่อ่อนตัวและสูญเสียความแข็งแรง อีกประการหนึ่ง ก็คือว่าล้อเจียรไบนจะหมุนด้วยความเร็วสูงและจะเกิดมีแรงหนีศูนย์กลาง ทำให้ล้อขยายตัว สารยึดจะต้องมี tensile strength สูงพอที่จะป้องกันมิให้ล้อแตกกระจายเพราะแรงหนีศูนย์กลาง

นอกจากนี้แล้วในการเจียรไบนจะมีแรงกดระหว่างชิ้นงานกับล้อ สารยึดจะต้องมี compressive strength สูงพอที่จะไม่ทำให้ล้อแตกเพราะแรงกด

2. มีความสามารถที่จะยึดเม็ดสารขัดไม่ให้หลุดในขณะที่เม็ดสารขัดกำลังขูดหรือขัดผิวชิ้นงาน
3. มีความเปราะพอสมควร สามารถปล่อยให้เม็ดสารขัดที่สึกหรือแล้วให้หลุดออกไปได้
4. มีความคงรูป (rigidity) สูง นั่นก็คือมีความยืดหยุ่น (elasticity) ต่ำ ทั้งนี้ก็เพราะต้องการให้มีความสึกของรอยตัดมีค่าแน่นอนในการเจียรไบนแต่ละครั้ง
5. จะต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำยาหล่อเย็น ในการเจียรไบนมีอยู่บ่อยครั้งต้องมีการฉีดน้ำยาหล่อเย็นช่วยลดอุณหภูมิบริเวณรอยตัด สารยึดจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำยาหล่อเย็นซึ่งอาจมีผลให้ความแข็งแรงของสารยึดลดลง

6. ราคาถูกและหาได้ง่ายหรือ ผลิตได้ง่าย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตล้อเจียรไบนนั่นเอง

ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากที่จะหาสารยึดให้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการได้สารยึดแต่ละชนิดที่ใช้กันจึงเหมาะสมแก่งานแต่ละอย่างต่าง ๆ กันออกไป

ประเภทของสารยึด

สารยึดมีมากมายหลายชนิด ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันพอจะจำแนกออกได้เป็น 6 ประเภท ใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

1. Vitriified Bonds (V) ใช้ตัว V เป็นสัญลักษณ์ได้แก่สารยึดประเภท ceramics ซึ่งอาจผสมขึ้นจากดินเหนียว (clay) ดินขาว (porcelains) แก้ว (glass) หินฟันม้า (feldspar) หินเหล็กไฟ (flint) และสาร ceramics ประเภทอื่น ๆ สารเหล่านี้จะถูกนำมาผสมกับเม็คสารยึดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปหล่อในเบ้าที่อุณหภูมิสูง ล้อเจียรระไนทิ้งไว้ให้แห้งและแข็งตัว หลังจากนั้นก็นำไปอบที่อุณหภูมิสูงประมาณ 750°C เป็นเวลา 12 ถึง 14 วัน เพื่อให้สารยึดต่าง ๆ รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายแก้วคือเปราะ หลังจากนั้นก็นำล้อเจียรระไนไปตกแต่งขนาดให้ถูกต้องต่อไป

Vitriified bonds เป็นสารยึดที่ใช้กันมากที่สุดคือ ประมาณ 75% ทั้งหมด และนิยมใช้ในงานทั่ว ๆ ไป

ข้อดี

ก. ล้อเจียรระไนที่ใช้สารยึดแบบ vitriified bonds นี้จะแข็งแรงมากและมีโพรงอากาศ (pore) อยู่มาก การที่มีโพรงอากาศอยู่มากจะช่วยให้ล้อสามารถปล่อยเม็คสารยึดให้หลุดออกจากล้อได้สะดวกจะทำให้เกิดมีคมใหม่ ๆ ของเม็คสารยึดโผล่ขึ้นมาทำหน้าที่คมมีคอย่างรวดเร็ว

ข. สารยึดประเภทนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือด่างและไม่ไวต่อ ปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้กับน้ำยาหล่อเย็นทุกชนิด

ข้อเสีย

ก. เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิในการหล่อหลอมสูง ล้อเจียรระไนที่ทำจากสารยึดประเภทนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบิดเบี้ยวอันเนื่องมาจากความร้อน (thermal distortion) ในขณะที่ใช้งานและอาจทำให้เกิดการร้าวขึ้นได้

ข. ล้อที่ทำจาก vitriified bonds จะไม่สามารถทนแรงกดหรือแรงกระแทกได้มากนัก ทั้งนี้เพราะสารยึดเปราะและแตกร้าวง่าย

ค. ล้อประเภทนี้ผลิตได้ช้า ล้อแต่ละตัวใช้เวลาผลิตนานประมาณ 30 วัน

ง. ล้อประเภทนี้ใช้งานได้ที่ความเร็วที่ขอบล้อไม่เกิน 7000 ฟุตต่อนาที

2. Silicate bonds (S) เป็นสารยึดประเภท sodium silicate นำมาคลุกเคล้ากับเม็คสารยึดแล้วหล่อเข้ารูปในเบ้า ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 270°C เป็นเวลา 20-80 ชั่วโมง แล้วนำไปแต่งให้ได้รูปร่างและขนาดตามต้องการ

ข้อดี

ก. Silicate bonds ปล่อยให้เม็ดสารขัดหลุดออกจากล้อได้ง่ายยิ่งกว่า ในกรณีของ Vitriified bonds เสียอีก จึงทำให้มีคมใหม่ ๆ ของเม็ดสารขัดทำหน้าที่คมมีดแทนคมมีดเก่า ๆ ที่ทื่อและหลุดออกไปแล้วอย่างรวดเร็วแรงในการเจียรระไน จึงมีค่าน้อยและอุณหภูมิต่ำในการเจียรระไนจึงต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะแก่การลับใบมีดตัดโลหะ เช่นมีดกลึง มีดกัด มีดไส และดอกสว่าน เพราะไม่ทำให้คมมีดใหม่ และยังมีนิยมนำใช้เจียรระไนเหล็กกล้าชุบแข็ง (hardened steel) อีกด้วย

ข. ล้อประเภทนี้ผลิตได้รวดเร็วกว่าล้อที่ใช้ vitriified bonds

ข้อเสีย

ก. ล้อประเภทที่ใช้ silicate bonds ลึกรวดอย่างรวดเร็ว จึงไม่เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป สำหรับงานทั่วไปควรใช้ล้อประเภท vitriified bonds

ข. ในการใช้งานจะต้องตรวจสอบว่าน้ำยาหล่อเย็นไม่มี sodium hydroxide เจือปนอยู่ เพราะสารยี้ดประเภทนี้จะทำปฏิกิริยาเคมีกับ sodium hydroxide

3. Rubber Bonds (R) เป็นสารยี้ดประเภทยาง (rubber) เจือปนด้วยกำมะถัน (sulfur) เล็กน้อย หลังจากผสมกับเม็ดสารขัดและทำเป็นรูปล้อแล้วจะผ่านกรรมวิธี vulcanizing เพื่อทำให้ยางแข็งและคงรูป ล้อชนิด rubber bonds นิยมใช้ทำเป็นแผ่นแบน ๆ (disc) ซึ่งใช้ในการตัดชิ้นงานให้ขาดในการ cut-off operations หรือใช้ทำล้อควบคุม (control wheel) ในการเจียรระไนแบบไร้ศูนย์กลาง (centerless grinding operations) เนื่องจากเมื่อยางได้รับความร้อนจะอ่อนตัวอย่างรวดเร็วและปล่อยให้เม็ดสารขัดหลุดออกอย่างง่ายดายจนเกินพอดี ดังนั้นจึงควรใช้น้ำยาหล่อเย็นในการเจียรระไนด้วยล้อประเภทนี้

4. Shellac Bonds (E) ใช้ตัว E เป็นสัญลักษณ์ ในการทำล้อเจียรระไนเขาจะนำแต่สารขัดมาคลุกเคล้ากับ Shellac ส่วนผสมให้ร้อน ส่วนผสมนี้จะเหนียวเหนอะหนะและไม่สามารถนำไปหล่อเข้ารูปได้ ดังนั้นจะต้องอัดส่วนผสมในเข้าให้เป็นรูปตามต้องการแล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 150-300°C

ล้อที่ทำจาก sheellac bonds จะมีความยืดหยุ่นสูงและสารยี้ดจะอ่อนตัวลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ล้อแบบนี้สามารถขัดพื้นผิวให้ราบเรียบเป็นมันแวววาวเป็นพิเศษ จึงนิยมนำในงานที่ต้องการพื้นผิวที่ราบเรียบกว่าปกติ เช่น ในการขัดผิวครั้งสุดท้าย และในการเจียรระไน cam shaft ตลอดจนการเจียรระไนร่องใน ball bearing และ valves (ลิ้น) ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการเจียรระไนเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งแล้วได้อีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า shellac จะทำปฏิกิริยากับต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สัลเจียระไนที่ทำจาก shellac bonds กับ cutting fluid ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

5. Resinoid Bonds (B) เป็นสารยึดที่ทำจากเรซินสังเคราะห์ (synthetic resin) เช่น bakelite และ redmanal ในการผลิตสัลเจียจะนำเอาผงของ synthetic resin มาคลุกเคล้ากับ เม็ดสารขัดและผสมตัวทำละลาย (liquid solven) เพื่อไปละลาย resin ส่วนผสมจะถูกนำไปอัดเข้ารูปแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 205 ถึง 260 °C ก็จะกลายเป็นสัลเจียระไน

สารยึดประเภท resinoid bonds มีความแข็งสูงและความแข็งแรงสูง ดังนั้นจึงทนต่อความเร็วสูง ๆ ได้ดี คือ ทนความเร็วที่ขอบสัลเจียสูงถึง 16,000 ฟุตต่อนาที นิยมใช้ในการเจียระไนที่ต้องการขัดเอาเนื้อชิ้นงานออกอย่างรวดเร็ว ในการเจียระไนอย่างหยาบ การตัดชิ้นงานให้ขาดจากกัน ดังนั้นเป็นต้น resinoid bonds จะทำปฏิกิริยาเคมีกับต่าง ๆ ดังนั้นสัลเจียระไนชนิดนี้จึงไม่ควรใช้กับน้ำยาหล่อเย็นที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

6. magnesio Bonds (Mg) หรือ Oxychloride bonds (O) สารยึดประเภทนี้ทำจาก oxides และ chlorides ของ magnesium สารยึดประเภทนี้ไม่ต้องอุ่นให้ร้อนก่อนจะอัดเข้ารูป แต่สามารถคลุกเคล้ากับเม็ดสารขัดแล้วอัดในบ้ำให้เป็นรูปสัลเจียได้เลย แล้วปล่อยให้แข็งตัวที่อุณหภูมิธรรมดา เป็นที่น่าสังเกตว่า oxychloride bonds จะทำปฏิกิริยากับ cutting fluid แทบทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องใช้ในการเจียระไนแห้ง ๆ โดยไม่ใช้ cutting fluid

7. Metallic Bonds (M) เป็นสารยึดประเภทโลหะต่าง ๆ มีความแข็งแรงสูงมากแต่จะไม่ใคร่ปล่อยเม็ดสารขัดให้หลุดจากสัลเจีย ไม่ผู้นิยมใช้กันมากนัก ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพชร (diamond) เป็นสารขัดเท่านั้น

การใช้สารยึดประเภทโลหะจะมีปัญหามาก เมื่อต้องการปล่อยให้เม็ดสารที่สึกหรอแล้วออกจากสัลเจีย ดังนั้นแม้ในกรณีของสัลเจียที่ใช้เพราะเป็นสารขัดบางครั้งก็จะใช้ resinoid bonds แทน metallic bonds

โครงสร้างของสัลเจียระไน

(Wheel Structure)

เพื่อที่จะเข้าใจถึงกระบวนการเจียระไนและสามารถใช้งาน กระบวนการนี้ให้ได้ประสิทธิภาพ เต็มที่ ผู้ใช้นอกจากจะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของสารขัดและสารยึดต่าง ๆ แล้วยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสัลเจียด้วย เป็นที่รู้กันแล้วว่าโครงสร้างของสัลเจียระไนจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ

1. สารขัด มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ
2. สารยึด ยึดเม็ดสารขัดเข้าเป็นรูปสัลเจียระไน

3. โพรงอากาศ (pores หรือ air gaps) ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องหรือโพรงเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในล้อย

โครงสร้างทึบและโครงสร้างโปร่ง

ส่วนผสมโดยปริมาตรของล้อยเจียรไนอาจแสดงได้โดยสมการต่อไปนี้

$$Q_s + Q_b + Q_p = 100$$

เมื่อ Q_s = เปอร์เซนต์โดยปริมาตรของสารขัด

Q_b = เปอร์เซนต์โดยปริมาตรของสารยึด

และ Q_p = เปอร์เซนต์โดยปริมาตรของสารโพรงอากาศ การควบคุมสัดส่วนต่าง ๆ ของล้อยในระหว่างการผลิตล้อยจะมีผลต่อความแข็งและคุณภาพของล้อยเจียรไน

ถ้าโครงสร้างของล้อยมีค่า Q_s สูง โครงสร้างนั้นจะเรียกว่า “โครงสร้างทึบ” (dense structure) หรือบางทีเรียกว่า close structure) แต่ถ้าโครงสร้างมีค่า Q_s ต่ำ โครงสร้างนั้นก็จะเป็น “โครงสร้างโปร่ง” (open structure) นั่นก็คือเราจะใช้เปอร์เซนต์ของปริมาตรเม็ดสารขัดในล้อยเจียรไนเป็นค่าที่ตัดสินว่าโครงสร้างนั้นทึบหรือโปร่ง

มีระบบที่ระบุความโปร่งของโครงสร้างอยู่หลายระบบ เช่น

1. ระบบ American Standard ระบุความโปร่งของโครงสร้างล้อยด้วยตัวเลขลงตัวจาก 1 ถึง 15 ตัวเลขยิ่งมากแสดงว่ายิ่งโปร่งมาก
2. ระบบ Norton Standard ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทผู้ผลิตล้อยรายใหญ่กำหนดขึ้นใช้โดยกำหนดตัวเลขลงตัวจาก 0 ถึง 12 ตัวเลขยิ่งมากยิ่งแสดงว่าโปร่งมาก

โครงสร้างของล้อยจะเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนเปอร์เซนต์ปริมาตรของสารขัด (Q_s) และสารยึด (Q_b) ดังนั้นล้อยซึ่งแสดงได้โดยสมการต่อไปนี้

$$(Q_s - d_1) + (Q_b + d) + Q_p = 100$$

จะมีค่าความโปร่งเพิ่มขึ้น 1 ระดับตัวเลขเหนือกว่าล้อยที่แสดงไว้ในสมการ (2-1) ค่าของ d ในสมการ (2-2) จะถูกกำหนดโดยระบบที่ใช้ระบุความโปร่ง ซึ่งในระบบ Norton Standard ใช้ค่า $d = 2$ ในการจัดระดับโครงสร้าง

เกรดของล้อเจียรไน

(Wheel Grade หรือ Wheel Hardness)

ในการใช้งานผู้ใช้ต้องรู้ว่าล้อเจียรไนมีคุณสมบัติอย่างไร การแบ่งเกรดของล้อนั้นแบ่งตามความแข็ง (hardness) ของล้อ ซึ่งความแข็งของล้อส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารยึด ในการจับเอาเม็ดสารขัดไว้ ล้อที่แข็ง (hard wheel) คือ ล้อที่สารยึดจับเม็ดสารขัดไว้แน่นและปล่อยให้เม็ดสารขัดหลุดออกง่าย ๆ ซึ่งการที่สารยึดจับเม็ดสารขัดไว้แน่นนี้จะทำให้ล้อมีความแข็ง และสึกหรอยาก ส่วนล้อที่อ่อน (soft wheel) คือล้อที่สารยึดจับเม็ดสารไว้ไม่แน่นนักและปล่อยให้เม็ดสารหลุดออกได้ไม่ยากนัก ซึ่งจะส่งผลให้ล้อสึกหรออย่างรวดเร็ว คาดคะเนว่าถ้าล้อมีเปอร์เซ็นต์ของสารขัดสูง และเปอร์เซ็นต์ของโพรงอากาศต่ำล้อจะแข็ง ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามล้อจะอ่อน ดังนั้นล้อที่แสดงโดยสมการข้างล่างนี้

$$Q_s + (Q_b + d_1) + (Q_p + d_1) = 100$$

จะมีความแข็งสูงกว่าล้อที่แสดงไว้ในสมการ (2-1) ในระบบ Norton Standard กำหนดว่าในการจำแนกเกรดของล้อ

การระบุเกรดหรือความแข็งของล้อนั้นระบุด้วยตัวอักษรจาก A ถึง Z อักษร A หมายถึงวงล้อที่อ่อนมาก สามารถปล่อยให้เม็ดสารขัดออกจากล้อได้ง่าย ซึ่งทำให้ล้อสึกหรออย่างรวดเร็ว ส่วนอักษร Z หมายถึง ล้อที่แข็งมากซึ่งไม่มีใครจะปล่อยให้สารขัดหลุด และสึกหรอช้ามาก

จากการพิจารณาสมการ (2-2) และ (2-3) จะพบว่า Q_p คงที่ เมื่อโครงสร้างของล้อคงที่ และ Q_s คงที่ แต่ความเป็นจริงแล้วย่อมจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้าง

การระบุล้อเจียรไน

(Wheel Specification)

ระบบการระบุล้อเจียรไนมีหลายระบบเช่นระบบ American Standard และระบบ Norton Standard และระบบของชาติต่าง ๆ ระบบเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันมาก และมีหลักกว้าง ๆ คือ จะระบุล้อด้วยตัวอักษรและตัวเลขเรียงตามลำดับดังนี้

1. ชนิดของสารขัด (abrasive type) แสดงด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้

A = aluminium oxide

c = silicon carbide ในระบบ International standard

บางครั้งผู้ผลิตอาจจะเติมตัวเลขหรือตัวอักษรข้างหน้าสัญลักษณ์ A หรือ C เพื่ออธิบายรายละเอียดบางประการ ตัวอย่างเช่น

WA = white aluminium oxide มีสีขาว

GC = green grit silicon carbide มีสีเขียว

23A = aluminium oxide ชนิดที่ "23" ซึ่งเป็นตัวเลขรหัสลับของผู้ผลิต

39C = silicon carbide ชนิด "39" ซึ่งตัวเลขเป็นรหัสลับของผู้ผลิตเช่นกัน

2. ขนาดของเม็ดสารขัด (grain size) แสดงด้วยตัวเลขแสดงความละเอียดของเม็ด ตัวเลขน้อยแสดงว่าละเอียดน้อยหรือหยาบมาก ตัวเลขมากแสดงว่าละเอียดมากมีลำดับตั้งเลขดังนี้

ขนาด	ตัวเลข
หยาบ (coarse)	10, 12, 14, 16, 20, 24,
ปานกลาง (medium)	30, 36, 46, 54, 60
ละเอียด (fine)	70, 80, 100, 120, 150, 180
ละเอียดมาก (very fine)	220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

3. เกรดของล้อ (wheel grade) แสดงด้วยตัวอักษรจาก A ถึง Z โดย A เป็นล้อที่อ่อนที่สุดคือสึกหรือเร็วที่สุด ส่วน Z เป็นล้อที่แข็งที่สุดและสึกหรือช้าที่สุด

A B C D E G H

ล้ออ่อน

I J K L M N O P

ล้อแข็งปานกลาง

Q R S T U V W X Y Z

ล้อแข็ง

4. โครงสร้างของล้อ (Wheel Structure) โครงสร้างของล้อแสดงด้วยตัวเลขลงตัว ล้อที่ผลิตในอเมริกาจะใช้ตัวเลข 1 ถึง 15 ล้อที่ผลิตโดยบริษัท Norton ในอเมริกาใช้เลข 0 ถึง 12 ซึ่งแต่ละระบบแตกต่างกันไม่มากนัก ตัวเลขมากแสดงว่าโครงสร้างโปร่ง คือปลอดโปร่งจากเม็ดสารขัด ๆ มาก ตัวเลขน้อยแสดงว่าโปร่งน้อยหรือทึบ ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว

ในระบบมาตรฐานของอเมริกานั้น จำแนกได้ว่า

1 ถึง 8 = โครงสร้างทึบ (dense structure)

9 ถึง 15 = โครงสร้างโปร่ง (open structure)

ในระบบอื่นก็มีความคล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าโครงสร้างทึบล้อจะแข็งและสึกยาก ถ้าโครงสร้างโปร่งล้อจะสึกง่าย ล้อที่ขายตามท้องตลาดบางครั้งจะไม่บอกโครงสร้าง เพราะ

มาตรฐานไม่ได้บังคับว่าผู้ผลิตจะต้องระบุโครงสร้างไว้ด้วย แต่ถ้าเป็นสื่อชนิดคิหรือผู้ผลิตมีชื่อเสียงก็มักจะระบุโครงสร้างเอาไว้

5. ชนิดของสารยึด (Type of bond) ใช้สัญลักษณ์ตามที่เคยอธิบายมาแล้ว คือ V = vitrified, S = silicate, R = rubber, E = shellac, B = resinoid, Mg = magnesia หรือ oxychloride และ M = metallic.

6. สัญลักษณ์ของผู้ผลิต (Manufacturer's symbol) ผู้ผลิตอาจจะเติมตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ต่อท้ายสัญลักษณ์สารยึดด้วยจุดประสงค์บางอย่างก็ได้

ตัวอย่างการระบุสื่อเจียรไน

จะขอยกตัวอย่างมาพิจารณาพอเป็นแนวทางทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

สื่อเจียรไนสื่อหนึ่งมีสัญลักษณ์ประทับไว้ที่ด้านข้างว่า A54 - H8V จึงแปลความหมาย เหล่านี้

เราสามารถทำการวิเคราะห์สัญลักษณ์โดยอ่านจากซ้ายไปขวา โดยถืออักษรตัวแรกคือ A เป็นจุดเริ่มต้น แล้วพิจารณาตัวเลขที่อยู่ถัดไปทางขวาคือ 54 จากนั้นแปลความหมายของตัวอักษร H แล้วเลข 8 และสิ้นสุดด้วยการแปลความหมายของตัวอักษร V

โดยการแปลความหมายดังกล่าวนี้เราสามารถกล่าวได้ว่าสื่อเจียรไนสื่อ นี้มีสารขัดเป็น aluminium oxide โดยดูจากสัญลักษณ์ A เม็ดสารมีขนาด 54 ซึ่งจัดว่าหยาบหรือละเอียดปานกลาง เกรดความแข็งของสื่อ H แสดงว่าจัดว่าเป็นสื่ออ่อน โครงสร้างหมายเลข 8 เป็นโครงสร้างที่จัดว่าโปร่งแต่อยู่ใกล้เคียงกับปานกลาง สารยึดเป็นประเภท vitrified โดยทราบจากสัญลักษณ์ V

ตัวอย่างที่ 2

สื่อเจียรไนมีสัญลักษณ์ระบุไว้ว่า 61A46 - H8VBE หมายความว่าอย่างไร

วิธีอ่านสัญลักษณ์ให้เริ่มโดยการพิจารณา “ กลุ่มตัวอักษร ทางซ้ายมือกลุ่มแรก “ ก่อนกลุ่มตัวอักษรหมายความว่าถึงทั้งตัวเลขและตัวอักษรหมายความว่าถึงทั้งตัวเลขและตัวอักษร นับจากซ้ายไปขวา ไปจบลงที่ตัวอักษรซึ่งมีตัวเลขอยู่ทางขวามือ ในกรณีนี้ 61A เป็นกลุ่มตัวอักษรกลุ่มแรก

61A 46 - H 8 V B E

← กลุ่มตัวอักษรกลุ่มแรก

ตัวแรก 61 เป็นรหัสที่ผู้ผลิตตั้งขึ้นเพื่อใช้อธิบายว่าเม็ดขัดสาร นั้นมีความหมายพิเศษเพิ่มเติมอย่างไร แต่รหัสนี้เป็นความลับของผู้ผลิต จึงไม่อาจทราบความหมายที่แท้จริงได้ อักษรตัวสุดท้ายที่มีตัวเลขอยู่ทางด้านขวามือ คือ A เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสารขัดเป็น aluminium oxide ตัวเลขที่อยู่ถัดไปคือ 46 บอกว่าขนาดเม็ดสารหยาบปานกลาง ตัวอักษรถัดไปคือตัว H บอกว่าเกรดความแข็งของล้อจัดว่าเป็นล้ออ่อน อักษร V หมายความว่าสารยึดเป็น vitrified bonds สัญลักษณ์ถัดไปทางขวาจากนั้นคือ BE เป็นสัญลักษณ์ของผู้ผลิต ซึ่งเราไม่อาจทราบในรายละเอียดของความหมาย

ตัวอย่างที่ 3

สัญลักษณ์ GC16 - P4S35 บนล้อเจียรไนหมายความว่าอย่างไร

ในการอ่านสัญลักษณ์เราจะทำการแบ่งสัญลักษณ์เป็นกลุ่ม ๆ คล้ายในตัวอย่างที่ 2 ดังต่อไปนี้

GC 16 - P 4 S 35

กลุ่มอักษรกลุ่มแรก คือ GC หมายความว่าสารขัดเป็นสารประเภท green grit silicon carbide เลข 16 บอกว่าขนาดสารขัดจัดว่าหยาบ อักษร P บอกให้ทราบว่าเกรดของล้อเป็นประเภทแข็งปานกลาง เลข 4 แสดงว่าโครงสร้างของล้อเป็นแบบที่บ อักษร S บอกว่าสารยึดเป็นประเภท silicate bonds ส่วนตัวเลข 35 เป็นรหัสของผู้ผลิตซึ่งไม่ทราบความหมาย

ล้อเพชร

(Diamond Wheels)

ล้อเจียรไนซึ่งใช้เพชร (diamond) เป็นสารขัดมีโครงสร้างคล้าย ๆ กับล้อเจียรไนที่ใช้สารขัดประเภทอื่น ๆ และใช้ความหนาแน่นของเม็ดเพชรต่อปริมาณของล้อเป็นการตัดสินใจโครงสร้างว่าที่บหรือโปร่งเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าในกรณีของล้อเพชรความหนาแน่นของเม็ดเพชรจะมีผล โดยตรงกับอัตราการขัดเนื้อสารชิ้นงานออกจากชิ้นงานเด่นชัดกว่าสารขัดชนิดอื่น ๆ กล่าวคือยิ่งความหนาแน่นของเม็ดเพชรสูงเท่าไรอัตราการขัดยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ความที่บ (ไม่ใช่ความโปร่งเหมือนกรณีสารขัดอื่น ๆ) ของโครงสร้างล้อเพชร แสดงด้วยตัวเลขสูงสุดเป็น 100 ซึ่งหมายถึงความหนาแน่นที่มีเพชร 72 กระจัดต่อลูกบาศก์นิ้วของเนื้อล้อส่วนตัวเลขขลุ่หล่นมาแสดงถึงความหนาแน่นของเพชรที่ลดลงมาตามส่วน เช่น

50 หมายความว่าความหนาแน่นของเพชร 36 กระจัดต่อลูกบาศก์นิ้ว

25 หมายความว่าความหนาแน่นของเพชร 18 กระจัดต่อลูกบาศก์นิ้ว

การระบุชื่อเพอร์ใช้สัญลักษณ์คล้าย ๆ กับชื่อประเภทอื่น ๆ เพียงแต่มีการระบุความถี่ของโครงสร้างด้วยระบบตัวเลขดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังนิยมระบุความถี่ของผิวของล้อยที่ฝังเม็ดเพอร์ไว้ (หน่วยเป็นนิ้ว) เป็นสัญลักษณ์ตัวสุดท้ายคือตัดไปทางขวามือของสัญลักษณ์ของ bond materials เช่น

1/8 หมายความว่าฝังเม็ดเพอร์ไว้ลึก 1/8 นิ้ว


1/4 หมายความว่าฝังเม็ดเพอร์ไว้ลึก 1/4 นิ้ว

(ไม่ระบุ) หมายความว่าล้อยเจียรระไนเป็นเพชรทั้งก้อนตัวอย่าง เช่น

MD 100 - P 100B 1/8

ซึ่ง	M	เป็นสัญลักษณ์รหัสของผู้ผลิต	D	หมายถึง สารยึดเป็นเพชร
	100	หมายถึง ขนาดของเม็ดสารขัด	P	บอกเกรดของล้อย
	100	บอกถึงความหนาแน่นของเพชร 72		กระวัดต่อลูกบาศก์นิ้ว
	B	หมายถึงสารยึดประเภท resinoid	1/8	บอกว่าฝังเพอร์ไว้ลึก 1/8 นิ้ว

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

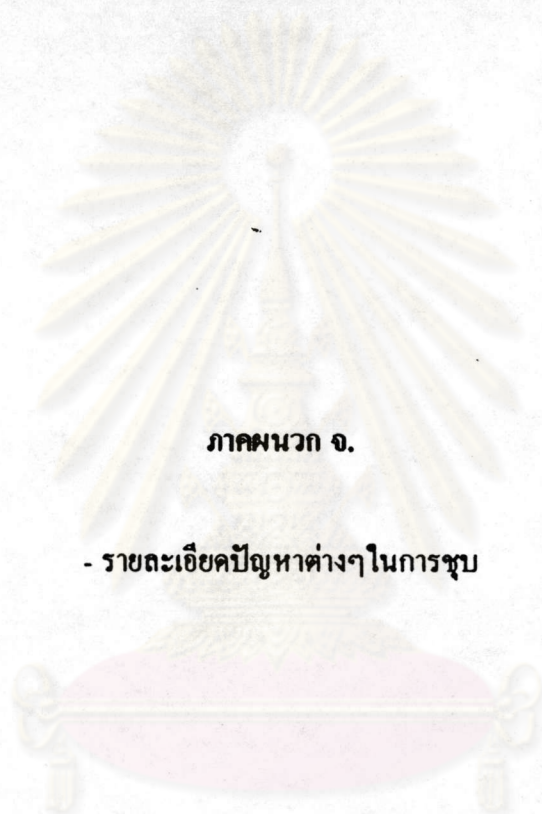

ภาคผนวก จ.

- รายละเอียดปัญหาต่างๆในการชูป

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาต่างๆในการอบชุบโลหะ

แม้ว่าจะเหล็กที่คิดว่าดีและเหมาะสมที่สุดแล้ว แต่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ได้ว่า เครื่องมือที่ผลิตขึ้นมาเมื่ออายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ ซึ่งจากประสบการณ์ ถ้าหากการผลิตและการใช้งานถูกต้องแล้ว เครื่องมือดังกล่าวจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ว่าทำไมอายุการใช้งานของเครื่องมือต่างๆจึงสั้นกว่าปกติ นั้นเรียกว่า Trouble Shooting ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของเครื่องมือ

จากประสบการณ์พบว่าเครื่องมือต่างๆ ที่เสียหายนั้นประมาณ 95 % มีสาเหตุมาจากการผลิตเครื่องมือ การอบชุบและการตัดแต่ง ส่วนข้อบกพร่องเนื่องจากผู้ผลิตเหล็กเครื่องมือที่น้อยมาก

สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เครื่องมือต่างๆเสียหาย อาจแบ่งได้ดังนี้คือ

1. การออกแบบไม่ดี ทำให้เกิดความเค้นมากเกินไป
2. อบชุบไม่ดี ทำให้เกิดโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม
3. เจียรในไม่ดี ทำให้เกิดความเค้นภายในและเกิดรอยร้าวตามผิวงาน

1.6.1 ปัญหาเนื่องจากการออกแบบ

การออกแบบเครื่องมือต้องหลีกเลี่ยงมุมคม , ผนังบาง หรือลักษณะอื่นใดที่จะทำให้เกิด Notch effect โดยส่วนใดที่จะเปลี่ยนทิศทางหรือขนาดควรออกแบบให้เป็นมุมมน ถ้าเครื่องมือต้องประกอบกับส่วนอื่น ต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความเค้นในชิ้นส่วนอื่นในรูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานที่เสียหายเนื่องจากการออกแบบไม่ดี

ในรูปที่ 1 เป็นเครื่องมือที่ทำจากเหล็กคาร์บอนสูง , โครเมียมสูง แต่ออกแบบไม่ดีโดยผนังที่ก้นรูเกลียวบางเกินไป ขณะใช้งานจึงรับความเค้นสูงมากและแตก



รูปที่ 1 ผิวยรอยแตกของพิมพ์ที่ทำด้วยเหล็กคาร์บอนสูง-โครเมียมสูง ซึ่งแตกขณะใช้งานเนื่องจากการออกแบบไม่ดี ก้นรูเกลียวบางมากจึงเกิดความเค้นสูงเกินไป

ในรูปที่ 2 เป็นพื้นที่ทำด้วยเหล็กไฮสปีด แต่ออกแบบไม่ดีจึงแตกร้าวขณะอบชุบ พื้นที่ดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง $4 \frac{1}{2}$ นิ้ว ยาว 5 นิ้ว แต่ส่วนบางมีความยาว $2 \frac{1}{2}$ นิ้ว และหนาที่สุดเพียง $9/16$ นิ้ว ซึ่งจะเห็นว่าในพื้นที่ตัวเดียวกัน แต่มีความหนาแตกต่างกันมากจึงเกิดความเค้นสูง และแตกขณะอบชุบ




รูปที่ 2 พื้นที่ทำด้วยเหล็กไฮสปีด ซึ่งแตกขณะอบชุบเนื่องจากความหนาแน่นแตกต่างกันมากเกินไป

การตอกเบอร์บนเครื่องมือต่างๆก็เช่นกันต้องใช้ความระมัดระวังหากตอก เบอร์ลึกเกินไป จะกลายเป็นแหล่ง สะสม ความเค้น ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ เครื่องมือ



ในรูปที่ 3 แสดงพิมพ์ที่แตก เนื่องจากตอกเบอร์ลึกเกินไป

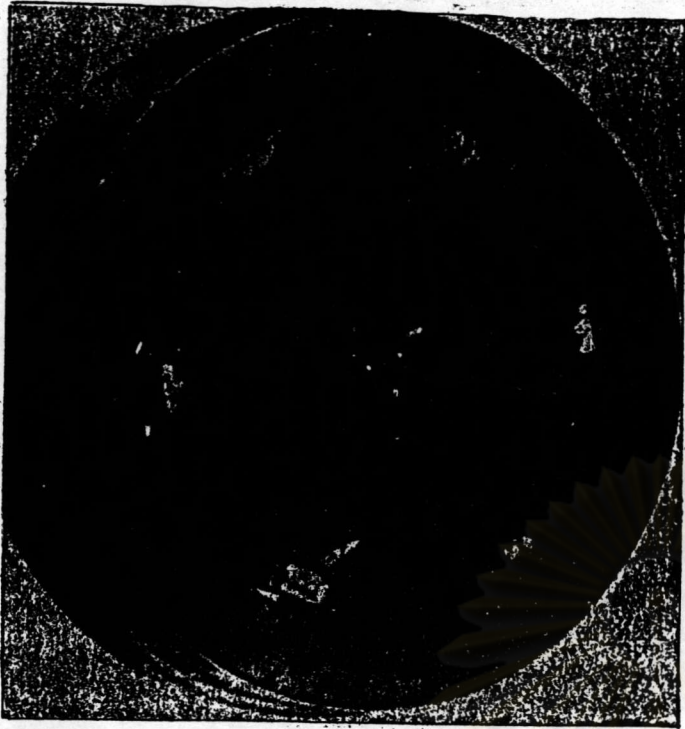

ในรูปที่ 4 เป็นพิมพ์งานร้อน ทำด้วยเหล็ก 5%Cr
แต่เนื่องจากพิมพ์แตกร้าวได้ง่าย


ในกรณีพิมพ์ที่มีหลายชั้นส่วนประกอบกัน Die holder จะมีโอกาสแตกร้าวเช่นเดียวกัน เช่น ในรูปที่ 5 เป็น Die holder ทำด้วยเหล็กงานร้อน 5% Cr ขณะพยายามประกอบพิมพ์ปั๊ม ขึ้นหัวงานขณะเย็นเข้ากับ Die holder นั้นจะเกิดความเค้นสูงเกินไป Die holder จึงแตกร้าวเป็นรอยลึก



รูปที่ 5 Die holder ของพิมพ์ปั๊ม
ขึ้นหัวงานขณะเย็น ซึ่งแตกขณะ
ประกอบพิมพ์เข้ากับ Die holder
เนื่องจากการออกแบบไม่ดี
Die holder จึงมีความเค้นสูง

1.6.2 ปัญหาเนื่องจากการอบชุบ

ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เครื่องมือเสียหายคือ การอบชุบที่ไม่ถูกวิธีซึ่งปัญหาแรกของการอบชุบได้แก่การควบคุมอุณหภูมิ ถ้าอบที่อุณหภูมิสูงเกินไปเครื่องมือจะร้อนจัด (Overheat) เนื้อหยาบ และเสียหายเร็วกว่าปกติมีดเจาะร่อง (Broach) ทำด้วยเหล็กไฮสปีด M2 (650) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/4 นิ้ว เกิดรอยแตกร้าวขณะอบชุบ เมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องทดลองพบว่ามิดเจาะร่องนั้นได้รับความร้อนไม่สม่ำเสมอ รูปที่ 6 (ซ้าย) เป็นโครงสร้างปกติ ซึ่งพบที่ปลายด้านหนึ่งของมิดเจาะร่อง ส่วนในรูปที่ 6 (ขวา) เป็นโครงสร้างของเหล็กที่ได้รับความร้อนสูงเกินไป (Overheat) ซึ่งพบในบริเวณปลายอีกด้านหนึ่ง โครงสร้างดังกล่าวมีคาร์ไบด์เกาะอยู่ตามขอบเกรนทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างเหล็กผสมสูงเมื่อร้อนจัด แสดงว่าอุณหภูมิในเตาไม่สม่ำเสมอ และบางส่วนมีอุณหภูมิสูงเกินไป

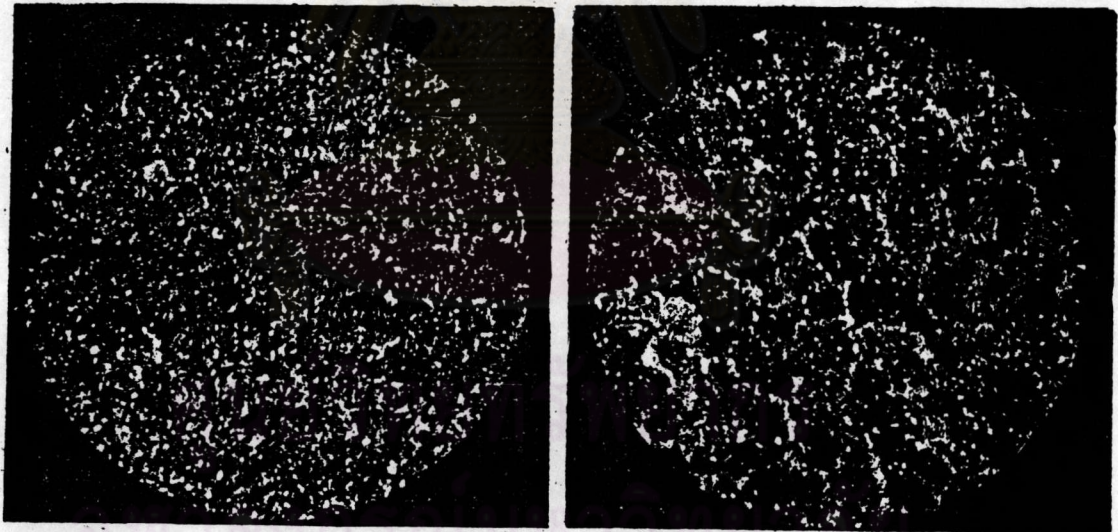

รูปที่ 6 โครงสร้างของมิดเจาะร่อง (Broach) ซึ่งทำด้วยเหล็กไฮสปีด M2, 400X (ซ้าย) โครงสร้างปกติของเหล็กไฮสปีด M2 ที่ร้อนจัดเกินไป (Overheat) พบที่ปลายด้านตรงข้ามกับรูปซ้ายมือ ในรูปขวาจะมีคาร์ไบด์จำนวนมากเกาะกลุ่มกันอยู่ตามขอบเกรน จะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิภายในเตาไม่สม่ำเสมอ จะทำให้งานชิ้นเดียวกันมีโครงสร้างแตกต่างกัน


ตัวอย่างเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ทำด้วยเหล็กไฮสปีด M2 คือพันธที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หลังจากเสียหายแล้วนำไปตรวจสอบ พบว่ามีโครงสร้างจุลภาคดังแสดง ในรูปที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยมาร์เทนไซต์แท่งเข็ม (แสดงว่าอบคืนไฟไม่คี่) ขนาดเกรนและคาร์ไบด์ หยาบ (แสดงว่างานร้อนจัด)

ปัญหาเกี่ยวกับ Overheat ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเหล็กไฮสปีดเท่านั้น ดังรูปที่ 8 แสดงโครงสร้างจุลภาคของพิมพ์ที่ทำจากเหล็กเครื่องมือคาร์บอนที่เสียหายเนื่องจากอบ ที่อุณหภูมิสูงเกินไป และอบคืนไฟไม่เหมาะสม


นอกจากนี้การอบเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กไฮสปีดที่อุณหภูมิสูงเกินไป ยังมีโอกาสเกิดรอยแตกเกล็ดปลา (fish scale) ดังแสดงในรูปที่ 9 แต่เอ็กสาเหตุหนึ่งอาจเกิด จากการทำงานที่อบชุบแล้วไปอบชุบอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้อบอุ่นเสียก่อน

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในการอบชุบโลหะเสมอ ได้แก่การควบคุมบรรยากาศใน เตาเผา หากบรรยากาศภายในเตาไม่เป็นกลางมักจะเกิดปัญหาขึ้นกับผิวงานเสมอ เช่นผิวงานอาจได้ คาร์บอนมากขึ้น (Carburization) หรือสูญเสียคาร์บอน (Decarburization) ถ้าผิวงานได้รับ คาร์บอนมากขึ้นจะมีออสเทนไนต์ตกค้างมากเกินไป งานมีโอกาสเสียหายเร็วกว่าปกติ รูปที่ 10 เป็นตัวอย่างที่ทำจากเหล็ก ไฮสปีด M2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว เสียหายขณะใช้งาน ผล จากการวิเคราะห์ปรากฏว่าผิวงานมีออสเทนไนต์ตกค้างเป็นบริเวณที่ได้รับคาร์บอนเพิ่มขึ้นเช่น เดียวกัน แต่ปริมาณคาร์บอนไม่สูงพอที่จะเกิดออสเทนไนต์ตกค้าง หลังจากกัดผิวจึงมีสีดำ และถัด เข้าไปอีกเป็นโครงสร้างปกติของเหล็ก M2

ถ้าควบคุมบรรยากาศภายในเตาไม่ดีขณะอบ จะทำให้ผิวเครื่องมือสูญเสียคาร์บอน (decarburization) ซึ่งเป็นสาเหตุของการแตกร้าวขณะอบชุบ และอายุการใช้งานสั้นเนื่องจาก ผิวงานสูญเสียความแข็งแรงและความต้านทานการสึกหรอ รูปที่ 11 แสดงโครงสร้างผิวของ form cutter ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว กว้าง 7/16 นิ้ว ทำด้วยเหล็กไฮสปีด T1 (610) และ สูญเสียคาร์บอนที่ผิวขณะอบชุบ ชั้นสีชาวนผิวงานคือเฟอร์ไรต์ลึกประมาณ 0.003 นิ้ว

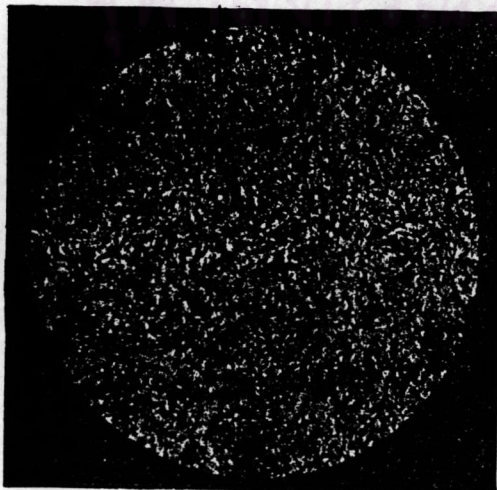


รูปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของพันธที่ทำด้วย เหล็ก M2, 375X , ซึ่งอบอุณหภูมิสูงเกินไป และอบคืนไฟไม่พอ

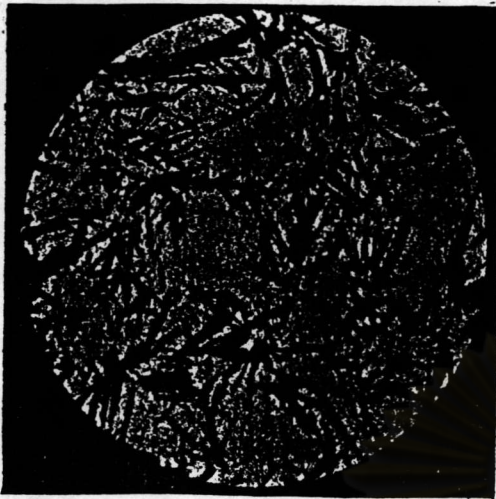

รูปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กเครื่อง
มือคาร์บอน ซึ่งทำเป็นพิมพ์และแตกขณะอบ
ชุบ, 375X ขนาดเกรนรอยแตกเบอร์ 5 ซึ่งค่อนข้าง
หยาบ แสดงว่ารอยแตกกว้างเกิดขึ้นเนื่องจาก
OVER HEAT

รูปที่ 9 โครงสร้างเกล็ดปลาในเหล็กไฮสปีด
(เกรนจะเติบโตไม่ต่อเนื่องกัน) ซึ่งทำให้
เครื่องมือเสียหายก่อนที่กำหนด

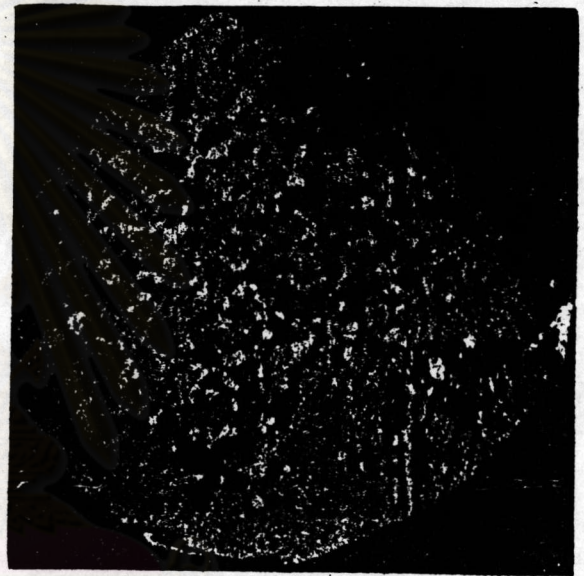


บางครั้งงานชิ้นเดียวกันอาจได้รับคาร์บอนเพิ่มขึ้น และสูญเสียคาร์บอนดังในรูปที่ 12 เป็นโครงสร้างของมีดเขาระงัดทำด้วยเหล็กไฮสปีด T2 (611) ขนาด 2X 5/8*10 นิ้ว ซึ่งปรากฏว่าที่ผิวสูญเสียคาร์บอนอาจเนื่องจากการอบชุบ, รีดร้อน หรือตีขึ้นรูป เมื่อนำไปอบผิวงานจะได้รับคาร์บอนสูงขึ้นจนมีจุดหลอมเหลวต่ำลง และเข็มตัวแม่จะอบชุบที่อุณหภูมิปกติ เมื่อนำงานออกจากเตาอบชุบนั้น ผิวงานส่วนที่หลอมจะแข็งตัว และเกิดโครงสร้างกิ่งไม้ดังโครงสร้างชั้นบนสุดในรูปที่ 1.22 ชั้นถัดลงมาเป็นโครงสร้างที่ได้รับคาร์บอนเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกัน ส่วนเขตที่สามถัดลงมาก็เป็นโครงสร้างที่สูญเสียคาร์บอนแต่เดิม และชั้นที่สี่ (ล่างสุด) เป็นโครงสร้างปกติของเหล็ก T2 เมื่อผิวงานได้รับคาร์บอนเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจนกระทั่งผิวงานเข็มตัว ผิวงานจะมีลักษณะเหมือนรอยขุ่น ดังรูปที่ 1.23 ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจน แม้กระทั่งตรวจสอบด้วยสายตา



รูปที่ 10 โครงสร้างที่ผิวคอกตัดทำด้วยเหล็กไฮสปีด M2 ซึ่งเสียดายขณะใช้งาน, 500X, ผิวงานได้รับคาร์บอนเพิ่มขึ้น (Carburization) จึงมีออสเทนไนต์ตกค้างที่ผิวงาน

รูปที่ 11 บริเวณสีขาวชั้นบนเป็นผิว From Tool ที่ทำด้วยเหล็ก T1 และสูญเสียคาร์บอน

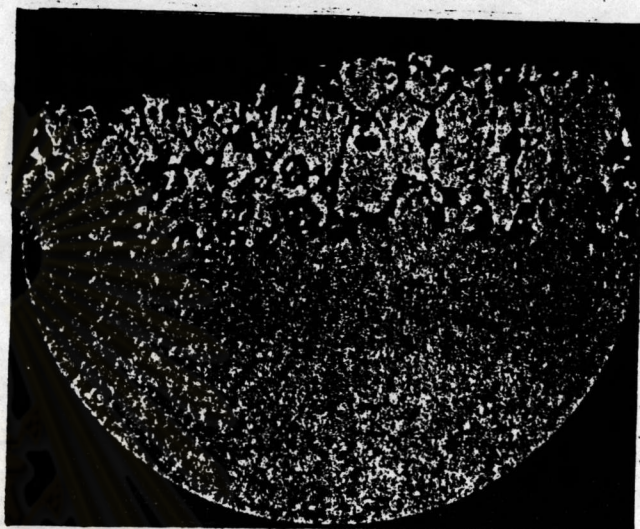

รูปที่ 12 โครงสร้างจุลภาคของมิกเซอเร่อง ทำด้วยเหล็ก T2 ซึ่งตอนแรกสูญเสียคาร์บอน พอนำไปอบชุบจะได้รับการคาร์บอนเพิ่มขึ้น




สภาวะบรรยากาศขณะอบชุบ ยังมีผลกระทบกระเทือนต่อเหล็กชนิดอื่นนอกเหนือจากเหล็กไฮสปีด โรงงานหลายแห่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้แปรรูปงานร้อนเสมอ ซึ่งบางครั้งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการควบคุมบรรยากาศภายในเตาขณะอบชุบ เช่นพิมพ์ในรูปที่ 16 จะมีโครงสร้างสีขาวที่บริเวณบ่า ซึ่งแสดงว่าเป็นบริเวณที่สูญเสียคาร์บอน และจะเห็นได้ชัดเจนในรูปที่ 17 พิมพ์ดังกล่าวอบในเตาควบคุมบรรยากาศ

การอบชุบเหล็กเครื่องมือบางชนิดที่มีความสามารถชุบแข็งคืน เช่นเหล็กเครื่องมือคาร์บอน (W) ผิวงานที่ชุบแข็งแล้วอาจมีความแข็งไม่สม่ำเสมอ บางจุดอาจจะอ่อนเกินไป (Soft spot) เหล็กเครื่องมือคาร์บอน (W1 ,W2) ต้องชุบแข็งด้วยน้ำ ดังนั้นต้องตระหนักเสมอว่า ขณะชุบจะมีมันไอน้ำเกาะตามผิวงาน ถ้าชุบงานในน้ำนิ่งมันไอน้ำจะเกาะผิวงานตลอดระยะเวลาการเย็นตัว ทำให้บริเวณมันไอน้ำนั้นเย็นตัวช้ากว่าส่วนอื่นที่ไม่มีมันไอน้ำความแข็งจึงต่ำ เรียกว่า Soft spot รูปที่ 18 เป็นตัวอย่างงานที่เกิดจุดอ่อนบริเวณที่อบชุบได้ถูกต้องนั้นมีความแข็ง 63 HRC ส่วนบริเวณที่มีจุดอ่อนนั้น มีความแข็งเพียง 45HRC การเกิดจุดอ่อนดังกล่าว สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเคลื่อนไหวชิ้นงานหรือทำให้สารชุบเคลื่อนไหว เพื่อไล่มันไอน้ำออกจากผิวงาน ทำให้สารชุบสัมผัสผิวงานทุกส่วนพร้อมกัน งานจึงเย็นตัวสม่ำเสมอ และมีความแข็งเท่ากันทุกส่วน



รูปที่ 16 ผิวงานสูญเสียคาร์บอน (decarburized) เนื่องจากควบคุมบรรยากาศอบเตาไม่ดี (ดูรูปที่ 17)

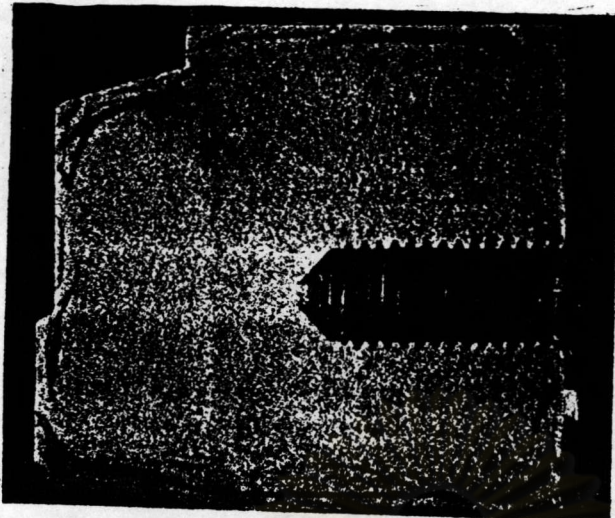

รูปที่ 18 ลักษณะหน้าตัดของเหล็กเครื่องมือคาร์บอนที่เกิดจุดก่อนขณะอบชุบ

1.6.3 ปัญหาเนื่องจากการเจียระไน

แม้ว่าจะออกแบบและอบชุบเครื่องมือได้ถูกต้องแล้วก็ตาม แต่เครื่องมืออาจใช้งานไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือเสียหายเร็วกว่าปกติถ้าหากเจียระไน (หลังอบชุบ) ไม่ถูกวิธีลักษณะที่เสียหายเนื่องจากการเจียระไนนั้น จะเห็นได้ชัดเจนหลังจากกัดผิว รูปที่ 20 เป็นพิมพ์ปัมพ์ขึ้นรูปทำด้วยเหล็กคาร์บอนสูงที่เสียหายขณะใช้งาน เมื่อตรวจสอบโดยการกัดผิวแล้วปรากฏว่าการเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเจียระไนไม่ถูกวิธี




รูปที่ 17 โครงสร้างจุลภาคของผิวพิมพ์ที่สูญเสียคาร์บอนดังแสดงในรูปที่ 16, 300X คอก ต้าปเกลียวแอกเม่ทำด้วยเหล็ก T1 (610) ถ้าหากเจียระไนไม่ถูกวิธี จะเกิดรอยร้าวดังแสดงในรูปที่

มีคชอยแผ่นโลหะ (Slitter knife) ทำด้วยเหล็กคาร์บอนสูงโครเมียมสูง หากเจียรไนไม่ถูกวิธี จะกระเทาะและหลุดออกมาขณะใช้งาน เมื่อตรวจสอบดูพบว่ามียรอยร้าวจำนวนมากปรากฏตามผิวงาน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเจียรไนไม่ถูกวิธี ดังแสดงในรูปที่ 22

การเจียรไนเหล็กเครื่องมือต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่กินลึกเกินไป และไม่เจียรไนจนเกินความร้อนมากเกินไป เพราะจะทำให้งานใหม่และแตกร้าวได้ง่าย ถ้าเหล็กแข็งต้องเจียรไนด้วยหินชนิดอ่อนเหล็กอ่อนสามารถเจียรไนด้วยหินชนิดแข็ง

ตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาที่มักพบอยู่เสมอในงานอุตสาหกรรม และในทางปฏิบัติอาจเกิดสภาวะต่าง ๆ หลายอย่างรวมกัน ก่อนอื่นจึงควรตรวจสอบก่อนว่าเหล็กที่ใช้ทำเครื่องมือมีตำหนิอย่างไรหรือไม่ หลังจากนั้นจึงพิจารณาสาเหตุอื่น ตามปกติแล้วผู้ผลิตเครื่องมือต่างก็พยายามสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพ และ ให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจะมีสาเหตุเนื่องจากเหล็กหรือวัตถุดิบด้อยคุณภาพนั้น มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก สาเหตุส่วนใหญ่จึงมาจากการออกแบบ การอบชุบ การผลิต และการใช้เครื่องมือ ถ้าเลือกเหล็กถูกต้อง ออกแบบดี อบชุบดี ควบคุมบรรยากาศในเตาได้ถูกต้อง เจียรไนถูกวิธี และนำไปใช้งานได้ถูกหลัก เครื่องมือจะมีอายุการใช้งานได้นานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด


รูปที่ 20 ผิวพิมพ์ชิ้นรูปงานที่เจียรไนไม่ถูกวิธีจึงเกิดรอยแตกร้าวโดยทั่วไป และเสียหายได้ง่ายขณะใช้งาน

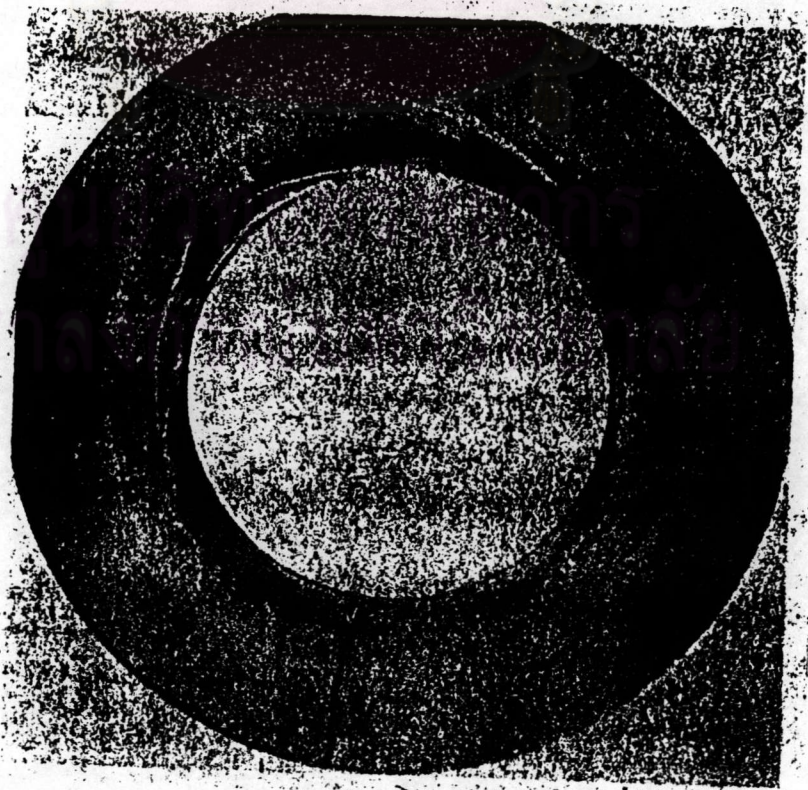

รูปที่ 21 ภาพขยายคอกตาปเกลียวแฉีกเม้ทำด้วยเหล็ก c1 เสียหายขณะใช้งาน เนื่องจาก
เจียรระโนไม่ถูกวิธี



รูปที่ 22 มีดผ่าโลหะแผ่น (Sluer knife) ทำด้วยเหล็กคาร์บอนสูง - โครเมียมสูงแตกกระทาะขณะใช้
งาน เมื่อตรวจสอบดูพบว่ามียรอยร้าวขนาดเล็กเกิดขึ้นมากเนื่องจากเจียรระโนไม่ถูกวิธี

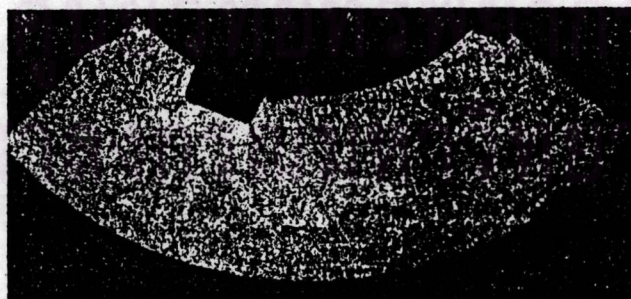

ตารางเปรียบเทียบเหล็กตามมาตรฐานต่างๆ

AISI USA	WEST GERMANY			BOHLER AUSTRIA ออสเตรีย	ASSAB SWEDEN สวีเดน	JAPAN				YB CHINA
	DIN	RÖCHLING รöchling	THYSSEN Thyssen			JIS	HITACHI Hitachi	KOSHU Koshu	DAIDO Daido	
1022	1.1133					SMnC21				20Mn(GB)
1045	1.1191, CK45	R4	THYRODUR 1730			S45C		45C		45(GB)
1049	1.1201					S50C		50C		
3310	1.5752 14NiCr14	RAE3	TEW5752	ES SPECIAL		SNC22		NC815		12CrNi3(YB)
4115	1.7131 20CrMo5		TEW 7131			SCM21	SCM 415	CM415		20CrMo(YB)
4140	1.7225 42CrMo4	Mo40	TEW7225	VCL140	709	SCM4	SCM 440	CM440	SCM 440	42CrMo(YB)
4340	1.6582	Monix15	TEW 6582	VCN150	706	SNCM8		NCM439	SNCM 439	40CrNiMo(YB)
9840		Monix10		VCN100						
1052	1.1226 52Mn5			2M	760	S50C		50C		
6150	1.8159 50CrV4	F2K		CRV		SUP10				50CrV(YB)
9260	1.0909 65Si7			2Si ; KHS		SUP6				60Si2Mn(YB)
W1	1.1545 C105W1	RT10	THYRODUR 1545	EXTRATOUGH & HARD	K-100	SK3	YC	K3	YK3	
O1	1.2510 100MnCrW4	RUS3	THYRODUR 2510	AMUTIT	ARNE	SKS3	SGT	KS3	OO3	MnCrWV(GB)
A2	1.2363 X100CrMoV51	RKCM	THYRODUR 2363	SPECIAL K5	RIGOR	SKD12	SCD	KD12	DC12	
D2	1.2379 X155CrVMo121	RCC SUPRA	THYRODUR 2379	SPECIAL KNL	SVERNER 21	SKD11	SLD	KD11	DC11	Cr12MoV(GB)
D3	1.2086 X210Cr12	RCC EXTRA	THYRODUR 2080	SPECIAL K	SVERNER 3	SKD1	CRD	KD1	DC1	C 12
D6	1.2436 X210CrW12	RCC EXTRA	THYRODUR 2436	SPECIAL KR	SVERNER 3	SKD2			DC2	
S1	1.2550 80WCrV7	RTW 2H	THYRODUR 2550	MY EXTRA	M-4	SKS41		KS41	QS41	
H10	1.2365 X32CrMoV33	RPG3	THYRO THERM 2365	WMD	HWT11	SKD7	YEM	KDH1	DH72	
H13	1.2344 X40CrMoV51	RDC2V	THYRO THERM 2344	US ULTRA 2	OVAR M SUPREME	SKD61	DAC	KDA	DHA1	4 Cr 5 MoV 1 Si
H21	1.2981 X30WCrV93	RCW2H	THYRO THERM 2581	WKZ		SKD5	HDC	KD5		3 Cr 2 W 8 V
L6	1.2721 50NiCr13		THYRODUR 2721	NBS	M-14	SKS51		KS51		
T1	1.3355 S18-0-1	GIANT50	THYRARID 3355	SUPER RAPID EXTRA		SKH2	YHX2	H2	WH2	W16CrV(YB)
T15	1.3202					SKH10	XVC3	HV51	VH10	W12CrV4Co5(YB)
M2	1.3343 56-5-2	GIANT M5	THYRAPID 3343	SRE MO	HSP41	SKH9	YXM1	HV1	MH51	W6Mo5Cr4V2(YB)
M35						SKH55	YXM4	HM35	MH55	Mo6W6V2Co5(YB)
P2	1.2162 21MnCr5	BP28		EBM						
P20	1.2311 40CrMnMo7	MOULREX A	THYROPLAST 2311	K456	IMPAX SUPREME			KPM25	PD55	
6F2	1.2713 55NiCrMoV6		THYRO THERM 2713			SKT4	DM	KTV	GF4	
420	1.4021 X20Cr13	RNOH SW	THYROPLAST 2083	ANTINIT KW40	STAVAX ESR	SUS420 J1		U420	DSR20F	2Cr13(GB)
440A	1.4140 X40CrMo15					SUS440A				
440B	1.4112 X90CrMoV18		REMANIT 4112			SUS440B		SM2		9Cr18MoV(GB)

ประวัติผู้เขียน

ร้อยเอก นิวัฒน์ ประดับวงศ์ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 จังหวัด ระยอง สำเร็จ
การศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทบ.) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีการศึกษา 2533
และเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตสาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2536



ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย