




การวัดปริมาณไฟฟ้าสลับด้วยโพลีโพนีโอมิเตอร์

5.1 การทำมาตรฐาน (standardization)

เป็นการเตรียมโพลีโพนีโอมิเตอร์ให้มีศักดาสลับक्रमลวดความต้านทานที่เป็นศักดาสลับมาตรฐาน ศักดาสลับชุดนี้จะใช้เป็นตัวเทียบกับศักดาสลับที่ต้องการวัดค่า ในการนี้อาศัยเซลล์มาตรฐาน (standard cell) ของเวสตัน (weston) เป็นหลัก

ขั้นตอนในการทำมาตรฐานให้ทำกับอินเฟลโพลีโพนีโอมิเตอร์ (poten. 1) ก่อนวิธีการให้อาศัยรูปที่ 4.40 และ 4.41 เป็นหลัก ขั้นแรกให้ต่อแบตเตอรี่ 3 โวลต์ เครื่องเทียบกระแส (A) และเซลล์มาตรฐาน (std. cell) ที่ขั้วต่อให้ถูกตำแหน่ง ปิดสวิตช์หมายเลข 1 ไปที่ตำแหน่ง Bat. 3V. สวิตช์หมายเลข 2 ไปที่ std. cell และสวิตช์หมายเลข 5 ไปที่ตำแหน่ง poten. 1 ตำแหน่งของ  $Sl_1$  อยู่ที่ 0 เซนติเมตร และ  $Sl_{11}$  อยู่ที่ 50 เซนติเมตรของลวดความต้านทาน ขณะนี้วงจรของอินเฟลโพลีโพนีโอมิเตอร์จะเป็นดังรูปที่ 5.1

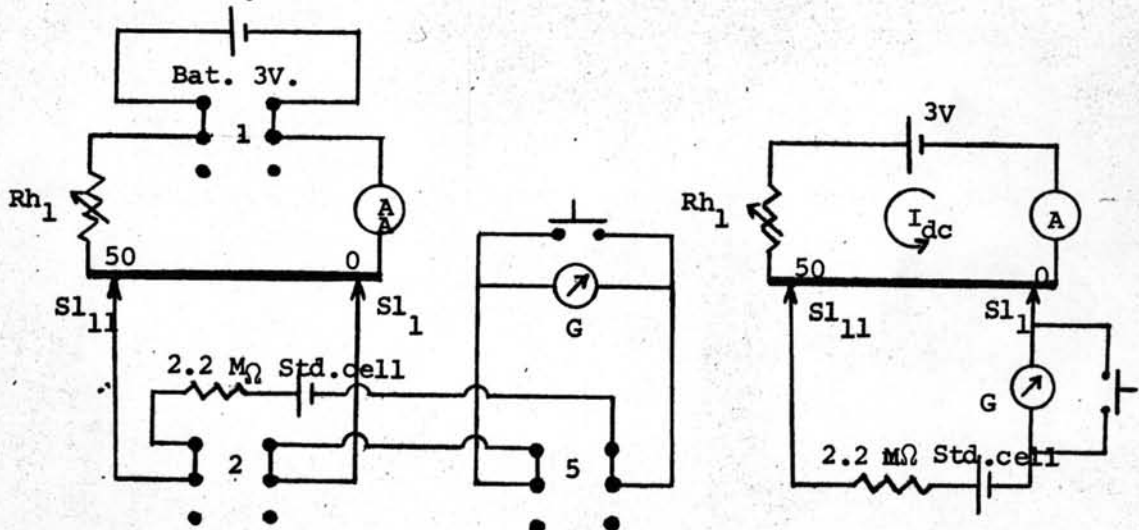


รูปที่ 5.1 ก. ลักษณะวงจรเมื่อทำมาตรฐาน      รูปที่ 5.1 ข. รูปที่ 5.1 ก. ที่เขียนใหม่

จะเห็นว่าลักษณะวงจรเหมือนกับการทำมาตรฐานในโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสตรงนั่นเอง


ขั้นต่อไปให้ปรับ  $R_{h1}$  จนไม่มีกระแสผ่านกัลวานโอมิเตอร์ บันทึกตำแหน่งของเครื่องที่เทียบกระแสว่าอยู่ที่ค่าใด ขณะนี้จะมีกระแส  $I_{dc}$  ไหลในวงจรโปเทนซีโอมิเตอร์ และศักดาตรงคร่อมลวดความต้านทานจะมีค่าเท่ากับศักดาตรงของเซลล์มาตรฐานคือ

$$V_{S1_1, S1_{11}}(dc) = E_S = 1.0185 \text{ โวลต์}$$

ขั้นต่อไปให้ถอดแบตเตอรี่และเซลล์มาตรฐานออก ปิดสวิตช์ที่ 1 ไปที่  $T_1$  สวิตช์ 2 ไปที่  $K_1$  ขณะนี้วงจรโปเทนซีโอมิเตอร์จะต่อกับหม้อแปลงคาย  $T_1$  ดังรูปที่ 5.2

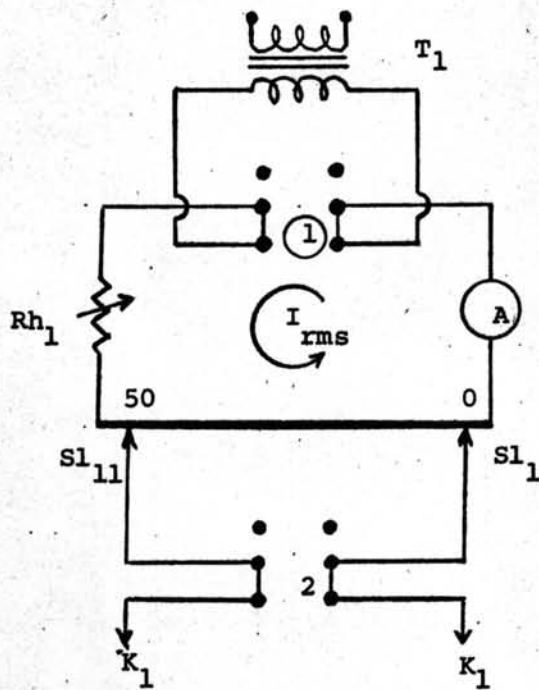

รูปที่ 5.2 ก. ลักษณะวงจรเมื่อต่อกับ  $T_1$

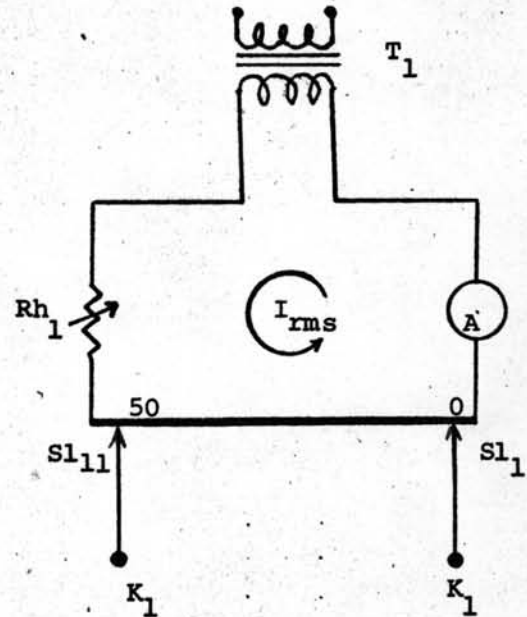


รูปที่ 5.2 ข. รูปที่ 5.2 ก. ที่เขียนใหม่

ต่อไปให้ปรับ  $R_h$  จนกระทั่งเข็มของเครื่องเทียบกระแส (A) ซึ่งตำแหน่งเดิมกับ  
 ครั้งแรกที่บันทึกไว้ ดังนั้นกระแสที่ไหลในวงจรไปเทนซิโอมิเตอร์ขณะนี้คือ กระแสสลับ อาร์ เอ็ม  
 เอส ( $I_{rms}$ ) ซึ่งมีค่าเท่ากับกระแสตรง ( $I_{dc}$ ) ในรูปที่ 5.1  
 นั่นคือ สักตาสลับที่ครอบคลุมความต้านทาน ( $V_{S1_1, S1_{11}}$ ) คือสักตาสลับ อาร์  
 เอ็ม เอส และมีค่าเท่ากับสักตาดตรงของเซลมาตรฐาน

$$V_{S1_1, S1_{11}} (rms) = 1.0185 \text{ โวลต์}$$

การทำมาตรฐานกับควอเทจเจอร์ไปเทนซิโอมิเตอร์ ก็ทำในทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว  
 โดยใช้สวิตช์หมายเลข 3 4 และ 5 แล้วค่าเดินขึ้นตอนเหมือนเดิม เมื่อทำมาตรฐานกับ  
 ไปเทนซิโอมิเตอร์ทั้งสองแล้ว เครื่องมือก็พร้อมที่จะใช้วัดปริมาณไฟฟ้าสลับ


เนื่องจากสักตาสลับที่ครอบคลุมความต้านทานซึ่งยาว 50 เซนติเมตร (500 มิลลิเมตร)  
 มีค่าเท่ากับ 1.0185 โวลต์ ช่วงการวัดของลวดความต้านทานซึ่งยาว 1 มิลลิเมตรจึงเท่ากับ  
 2.03 มิลลิโวลต์ สักตาสลับสูงสุดที่เครื่องมือวัดได้เท่ากับ 1.0185 โวลต์ ดังนั้นถ้าต้องการ  
 วัดค่าที่สูงกว่านี้จะต้องใช้หัวแบ่งศักดา (voltage divider) ดังรูปที่ 5.3

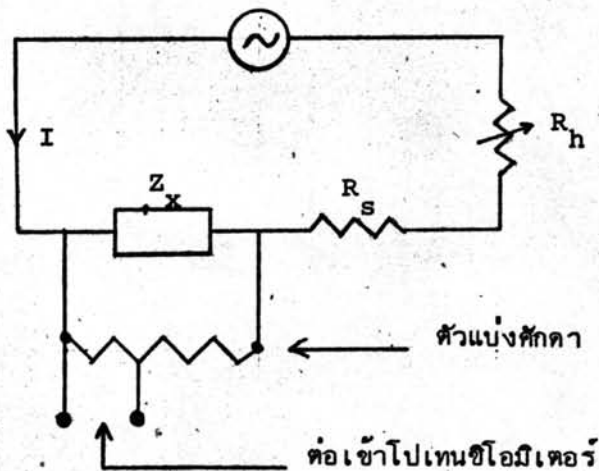

รูปที่ 5.3 ลักษณะวงจรเมื่อใช้หัวแบ่งศักดา

## 5.2 การวัดศักดาสลับ

โดยอาศัยรูปที่ 4.39 เป็นหลัก หลังจากที่ทำมาตรฐานแล้ว เมื่อจะวัดศักดาสลับที่คร่อม  $Z_x$  ทำได้โดยต่อ a b กับ  $a_1 b_1$  ทำให้วงจรโปเทนชิโอเมเตอร์ต่อกับ  $Z_x$  ต่อไปทำการเลื่อน  $sl_{11}$  และ  $sl_{22}$  ไปด้วย (โดยให้  $sl_1$  และ  $sl_2$  อยู่ที่ตำแหน่ง 0 เซนติเมตร) ในการนี้บางทีจะต้องมีการสับสวิทช์  $K_1$   $K_2$  เพื่อเลือกเครื่องหมาย ปรับจนกระทั่งถึงจุดสมดุล โดยดูได้จากออสซิลโลสโคป

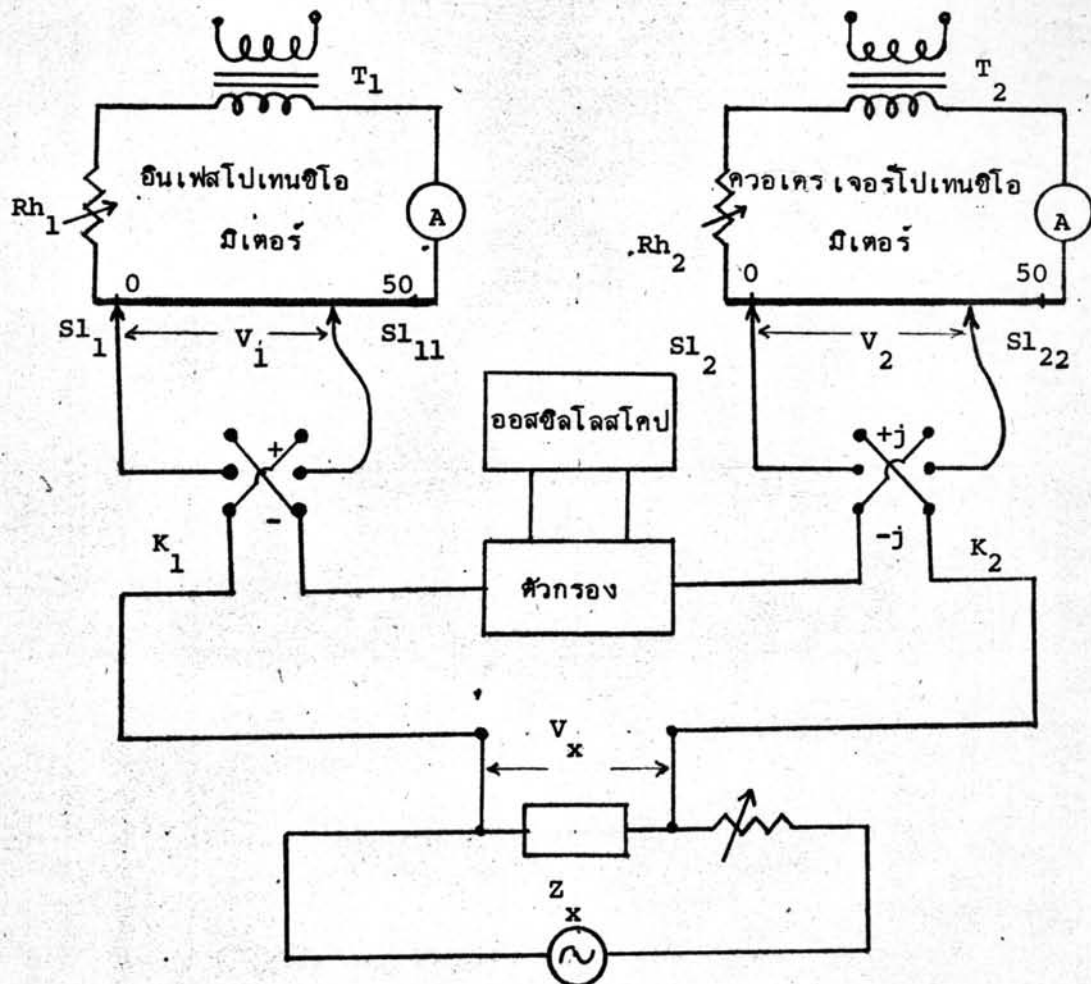

รูปที่ 5.4 . ลักษณะวงจรเมื่อวัดศักดาสลับ

ให้ศักดาสลับที่อ่านได้จากอินเฟสไปเทนซีโอมิเตอร์และควอเตเจอร์ไปเทนซีโอมิเตอร์  
เป็น  $V_1$  และ  $V_2$  ตามลำดับ เครื่องหมายดูได้จาก  $K_1$   $K_2$

$$V_1 = \pm \frac{1.0185 \times (\text{ความยาวลวดระหว่าง } S1_1 \text{ กับ } S1_{11} \text{ เป็น ซม.})}{50} \text{ โวลต์}$$

$$V_2 = \pm j \frac{1.0185 \times (\text{ความยาวลวดระหว่าง } S1_2 \text{ กับ } S1_{22} \text{ เป็น ซม.})}{50} \text{ โวลต์}$$


ศักดาสลับที่ต้องการทราบค่าคือ  $V_x$

$$\text{โดยที่ } V_x = \pm V_1 \pm jV_2$$

$$\text{ขนาด (magnitude) ของ } V_x = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$$

### 5.3 การวัดความชื้น

ในการวัดความชื้นของ  $Z_x$  ทำได้โดยใช้ตัวต้านทานที่ทราบค่าแล้ว ( $R_s$ ) ต่ออนุกรมเข้ากับ  $Z_x$  แล้ววัดศักดาสลับที่คร่อม  $Z_x$  และ  $R_s$  ตามลำดับ ดังรูปที่ 5.5

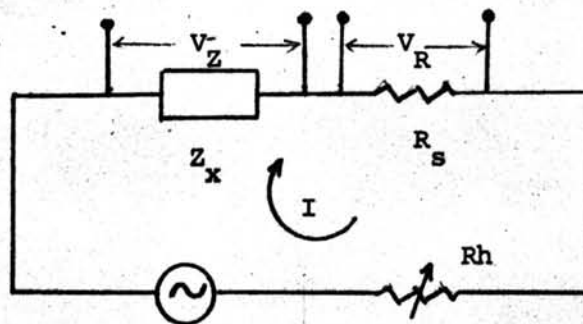

รูปที่ 5.5 การต่อวงจรเพื่อวัดความชื้น

$$\text{หาค่าสลับคร่อม } R_s = V_R = IR_s = \pm V_{1r} \pm jV_{2r}$$

$$\text{หาค่าสลับคร่อม } Z_x = V_z = IZ_x = \pm V_1 \pm jV_2$$

$$\frac{Z_x}{R_s} = \frac{\pm V_1 \pm jV_2}{\pm V_{1r} \pm jV_{2r}} = \frac{(\pm V_1 \pm jV_2)(\pm V_{1r} \mp jV_{2r})}{V_{1r}^2 + V_{2r}^2}$$


$$Z_x = \frac{R_s (V_1 V_{1r} + V_{2r} V_2)}{V_{1r}^2 + V_{2r}^2} \pm j \frac{R_s (V_2 V_{1r} - V_{2r} V_1)}{V_{1r}^2 + V_{2r}^2}$$

$$\text{ขนาดของ } Z_x = \frac{R_s}{V_{1r}^2 + V_{2r}^2} \sqrt{(V_1 V_{1r} + V_{2r} V_2)^2 + (V_2 V_{1r} - V_{2r} V_1)^2}$$

$$\tan \psi = \frac{V_2 V_{1r} - V_{2r} V_1}{V_1 V_{1r} + V_{2r} V_2} \quad \text{โดยที่ } \psi \text{ เป็นมุมระหว่างกระแส (I) และหาค่าสลับคร่อม } Z_x (V_z)$$

#### 5.4 การวัดกระแสสลับ

ทำได้โดยใช้วิธีวัดหาค่าสลับคร่อมตัวต้านทานที่ทราบค่าแล้ว ( $R_s$ )

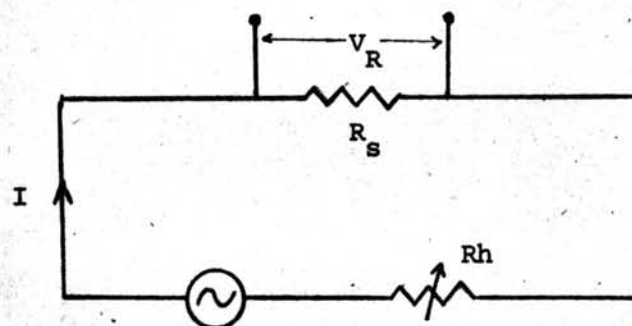

รูปที่ 5.6 รูปวงจรเพื่อวัดกระแสสลับ


$$V_R = IR_s = \pm V_{1r} \pm j V_{2r}$$

$$I = \frac{\sqrt{V_{1r}^2 + V_{2r}^2}}{R_s}$$

### 5.5 การเทียบมาตรฐานโวลมิเตอร์กระแสสลับ (calibration of ac. voltmeter)

โดยการชั่งวงจร ดังรูปที่ 5.7 โวลมิเตอร์ที่จะทำการเทียบมาตรฐาน (calibrate) ต่อวัดค่า  $V_x$  ของลวดความต้านทาน  $R$  สักค่าสลับ  $V_x$  นี้จะทราบค่าได้จากการวัดด้วย โปเทนชิโอมิเตอร์ ร่วมกับตัวแบ่งศักดา (voltage divider)  $R_d$  โดยที่

$$V_x = \frac{1}{n} V_d$$

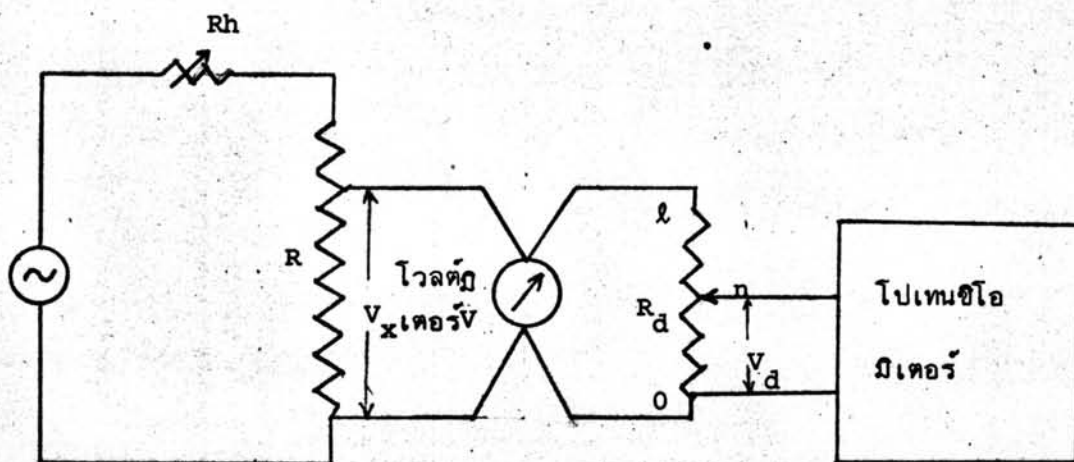


รูปที่ 5.7 วงจรเทียบมาตรฐานโวลมิเตอร์กระแสสลับ

### 5.6 การเทียบมาตรฐานแอมมิเตอร์กระแสสลับ (calibration of ac. ammeter)

โดยการจัดวงจรดังรูปที่ 5.8 แอมมิเตอร์ต้องอนุกรมกับความต้านทานที่ทราบค่า  $R_s$  กระแสที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ทราบได้โดยการวัดศักดาสลับคร่อม  $R_s$  ด้วยโพลเทนซีโอมิเตอร์ โดยที่

$$I = \frac{V_R}{R_s}$$

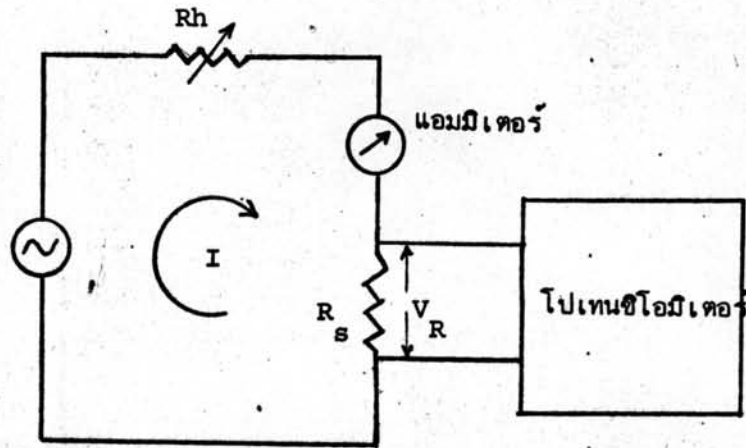

รูปที่ 5.8 วงจรเทียบมาตรฐานแอมมิเตอร์กระแสสลับ


### 5.7 การทดลอง

โดยการใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น ทดลองวัดปริมาณไฟฟ้าสลับ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องนี้



การทดลองที่ 1 วัดศักดาสลับคร่อมตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวจุ ซึ่งต่อ

อนุกรมกัน

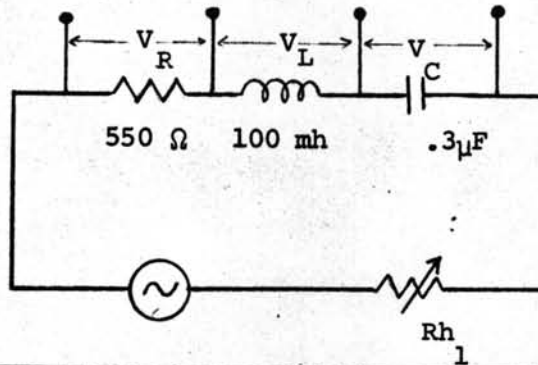

ตารางที่ 5.1


วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1(ซม.)	$V_1 (+)$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท.2(ซม.)	$V_2 (+j)$ โวลต์
R 550 Ω	1	8.8	.1792	6.1	.1242
	2	8.7	.1772	6.2	.1262
	3	8.7	.1772	6.1	.1242
	4	8.7	.1772	6.1	.1242
	5	8.8	.1792	6.1	.1242
			$V_1 = +(.1780 \pm .0007)$	$V_2 = + j (.1246 \pm .0007)$	
วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (+)$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท.2 (ซ.ม.)	$V_2 (-j)$ (โวลต์)
L 100 mh	1	7.4	.1507	7.7	.1568
	2	7.4	.1507	7.6	.1548
	3	7.5	.1527	7.7	.1568
	4	7.4	.1507	7.7	.1568
	5	7.4	.1507	7.7	.1568

$V_1 = + (.1511 \pm .0007)$ $V_2 = - j (.1564 \pm .0007)$					
วัดศักดาพร้อม	ครั้งที่	ระยะลาด ค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (-)$ (โวลต์)	ระยะลาดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2 (+j)$ (โวลต์)
C = .3 $\mu$ F	1	6.2	.1262	9.2	.1874
	2	6.3	.1283	9.1	.1853
	3	6.3	.1283	9.1	.1833
	4	6.2	.1262	9.1	.1853
	5	6.2	.1262	9.1	.1853
$V_1 = - (.1270 \pm .0007)$ $V_2 = + j (.1857 \pm .0007)$					

$$V_R = + (.1780 \pm .0007) + j (.1246 \pm .0007) = .2172 \pm .0010$$


$$V_L = + (.1511 \pm .0007) - j (.1564 \pm .0007) = .2174 \pm .0010$$

$$V_C = - (.1270 \pm .0007) + j (.1857 \pm .0007) = .2249 \pm .0010$$

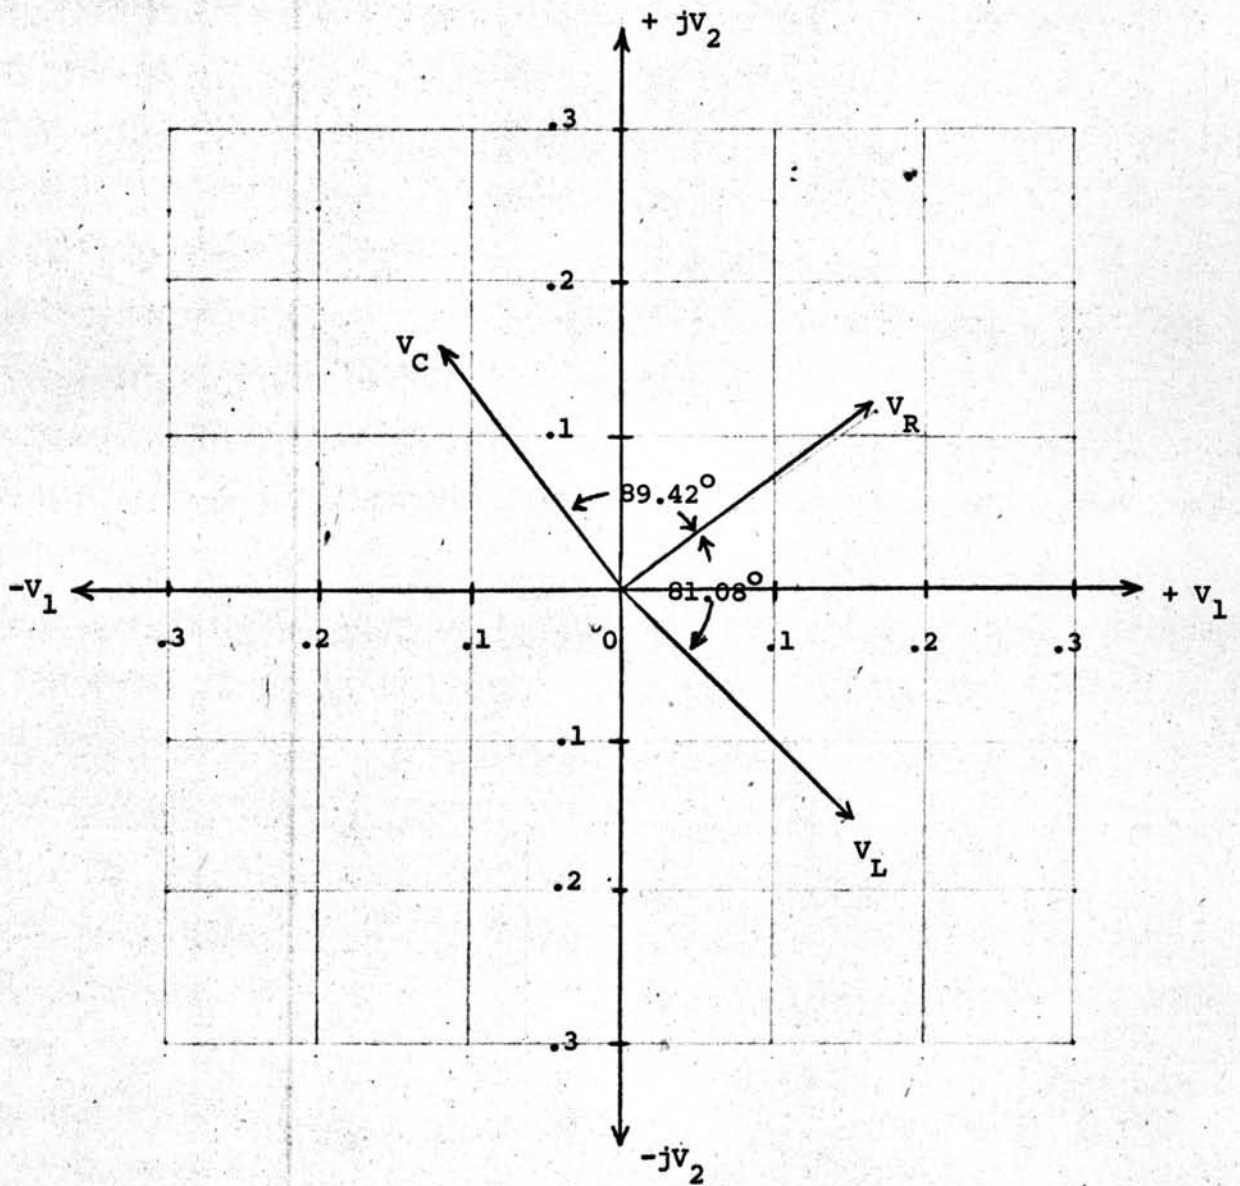

กราฟการทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2 วัดศักดาคร่อมตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวจุ ซึ่งต่ออนุกรมกัน

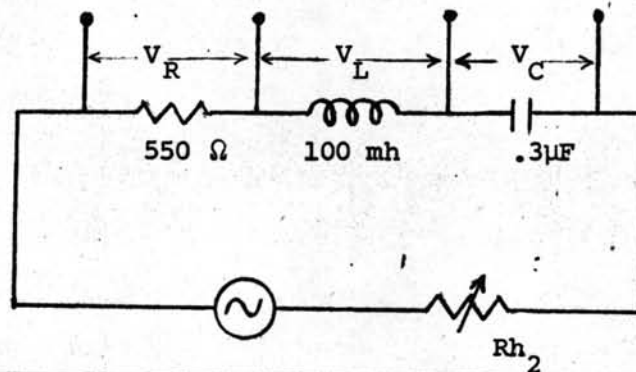

ตารางที่ 5.2


วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (+)$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2 (+j)$ (โวลต์)
R 550 $\Omega$	1	20.4	.4155	12.7	.2586
	2	20.3	.4135	12.7	.2586
	3	20.3	.4135	12.6	.2566
	4	20.3	.4135	12.7	.2586
	5	20.3	.4135	12.6	.2566
$V_1 = + (.4139 \pm .0007)$			$V_2 = +j (.2582 \pm .0007)$		
วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (+)$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2 (-j)$ (โวลต์)
L 100 mH	1	15.9	.3238	18.8	.3829
	2	15.9	.3238	18.7	.3809
	3	15.8	.3218	18.7	.3809
	4	15.9	.3238	18.6	.3788
	5	15.8	.3218	18.6	.3788

$V_1 = + (.3230 \pm .0007)$ $V_2 = -j (.3846 \pm .0011)$					
วัดศักดาพร้อม	ครั้งที่	ระยะลาดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_1$ (-) (โวลต์)	ระยะลาดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2$ (+j) (โวลต์)
C .3 $\mu$ F	1	13.1	.2668	21.6	.4399
	2	13.1	.2668	21.6	.4399
	3	13.1	.2668	21.5	.4379
	4	13.2	.2688	21.5	.4379
	5	13.1	.2668	21.4	.4359
$V_1 = - (.2672 \pm .0007)$ $V_2 = +j (.4385 \pm .0011)$					

$$V_R = + (.4139 \pm .0007) + j (.2582 \pm .0007) = .4878 \pm .0010$$


$$V_L = + (.3230 \pm .0007) - j (.3846 \pm .0011) = .5022 \pm .0012$$

$$V_C = - (.2672 \pm .0007) + j (.4385 \pm .0011) = .5134 \pm .0012$$

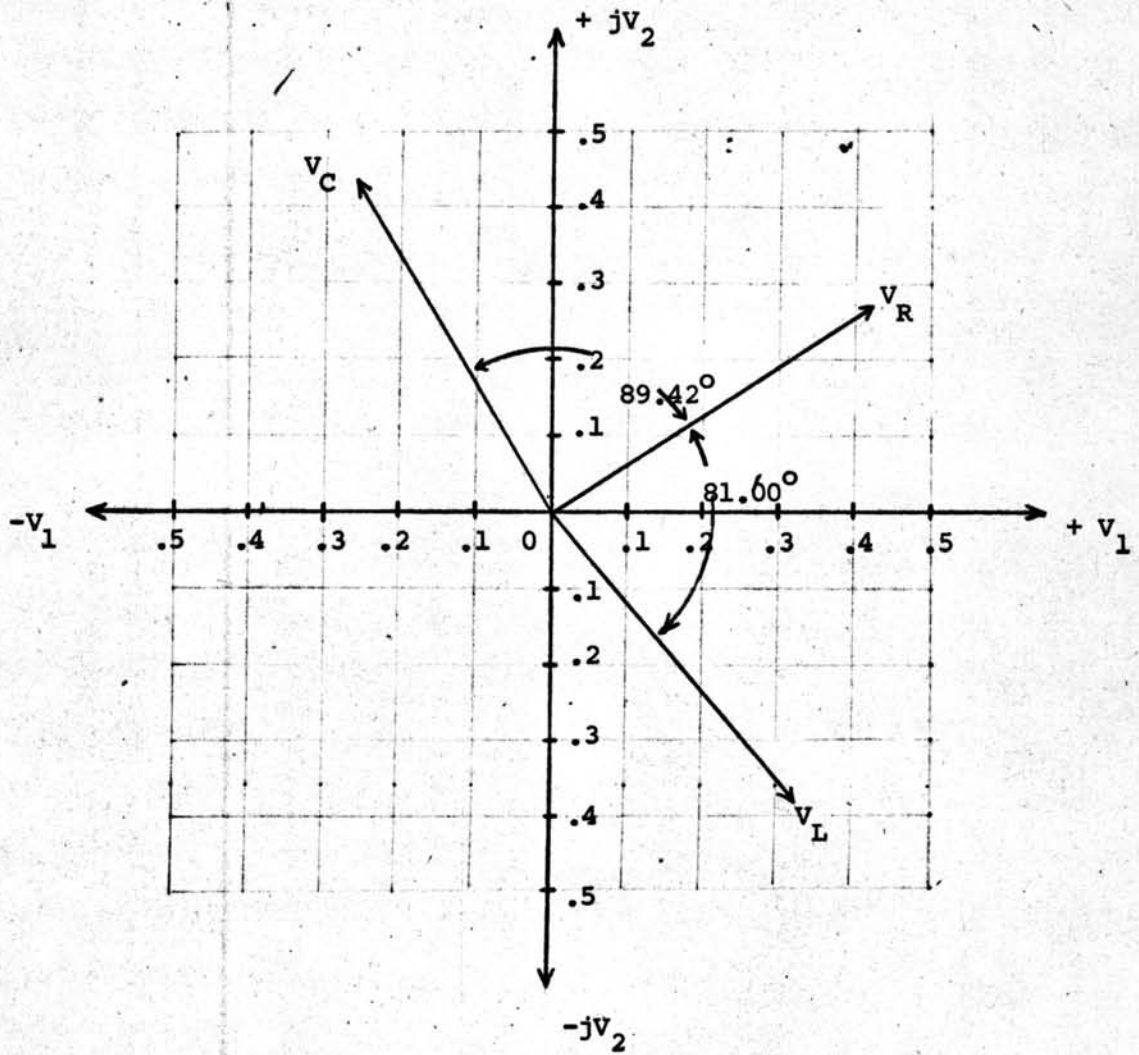

กราฟการทดลองที่ 2

การทดลองที่ 3 วัดศักดาคร่อมตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวจุลซึ่งต่ออนุกรมกัน

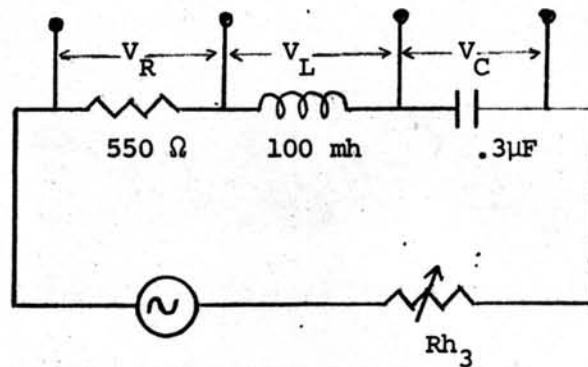

ตารางที่ 5.3

วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1$ (+) (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2$ (+j) (โวลต์)
R 550 Ω	1	36.5	.7435	23.5	.4786
	2	36.5	.7435	23.4	.4766
	3	36.4	.7415	23.3	.4746
	4	36.5	.7435	23.3	.4746
	5	36.5	.7435	23.4	.4766
$V_1 = + (.7430 \pm .0007)$			$V_2 = +j (.4761 \pm .0011)$		
วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1$ (+) (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2$ (-j) (โวลต์)
L 100 mh	1	29.1	.5927	33.3	.6783
	2	29.1	.5927	33.3	.6783
	3	29.1	.5927	33.4	.6803
	4	29.2	.5948	33.5	.6823
	5	29.2	.5948	33.5	.6823


$V_1 = + (.5932 \pm .0007)$			$V_2 = -j (.6798 \pm .0012)$		
วัดศักดาพร้อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (-)$ (โวลต์)	ระยะลวด ค.ต.ท.2(ซ.ม.)	$V_2 (+j)$ (โวลต์)
C.3 $\mu F$	1	24.3	.4949	39.3	.8005
	2	24.3	.4949	39.2	.7985
	3	24.2	.4929	39.2	.7985
	4	24.3	.4949	39.2	.7985
	5	24.3	.4949	39.3	.8005
$V_1 = - (.4944 \pm .0002)$			$V_2 = -j (.7990 \pm .0007)$		

$$V_R = + (.7430 \pm .0007) + j (.4761 \pm .0012) = .8824 \pm .0012$$

$$V_L = + (.5932 \pm .0007) - j (.6789 \pm .0012) = .9015 \pm .0012$$


$$V_C = - (.4944 \pm .0007) + j (.7990 \pm .0007) = .9395 \pm .0010$$



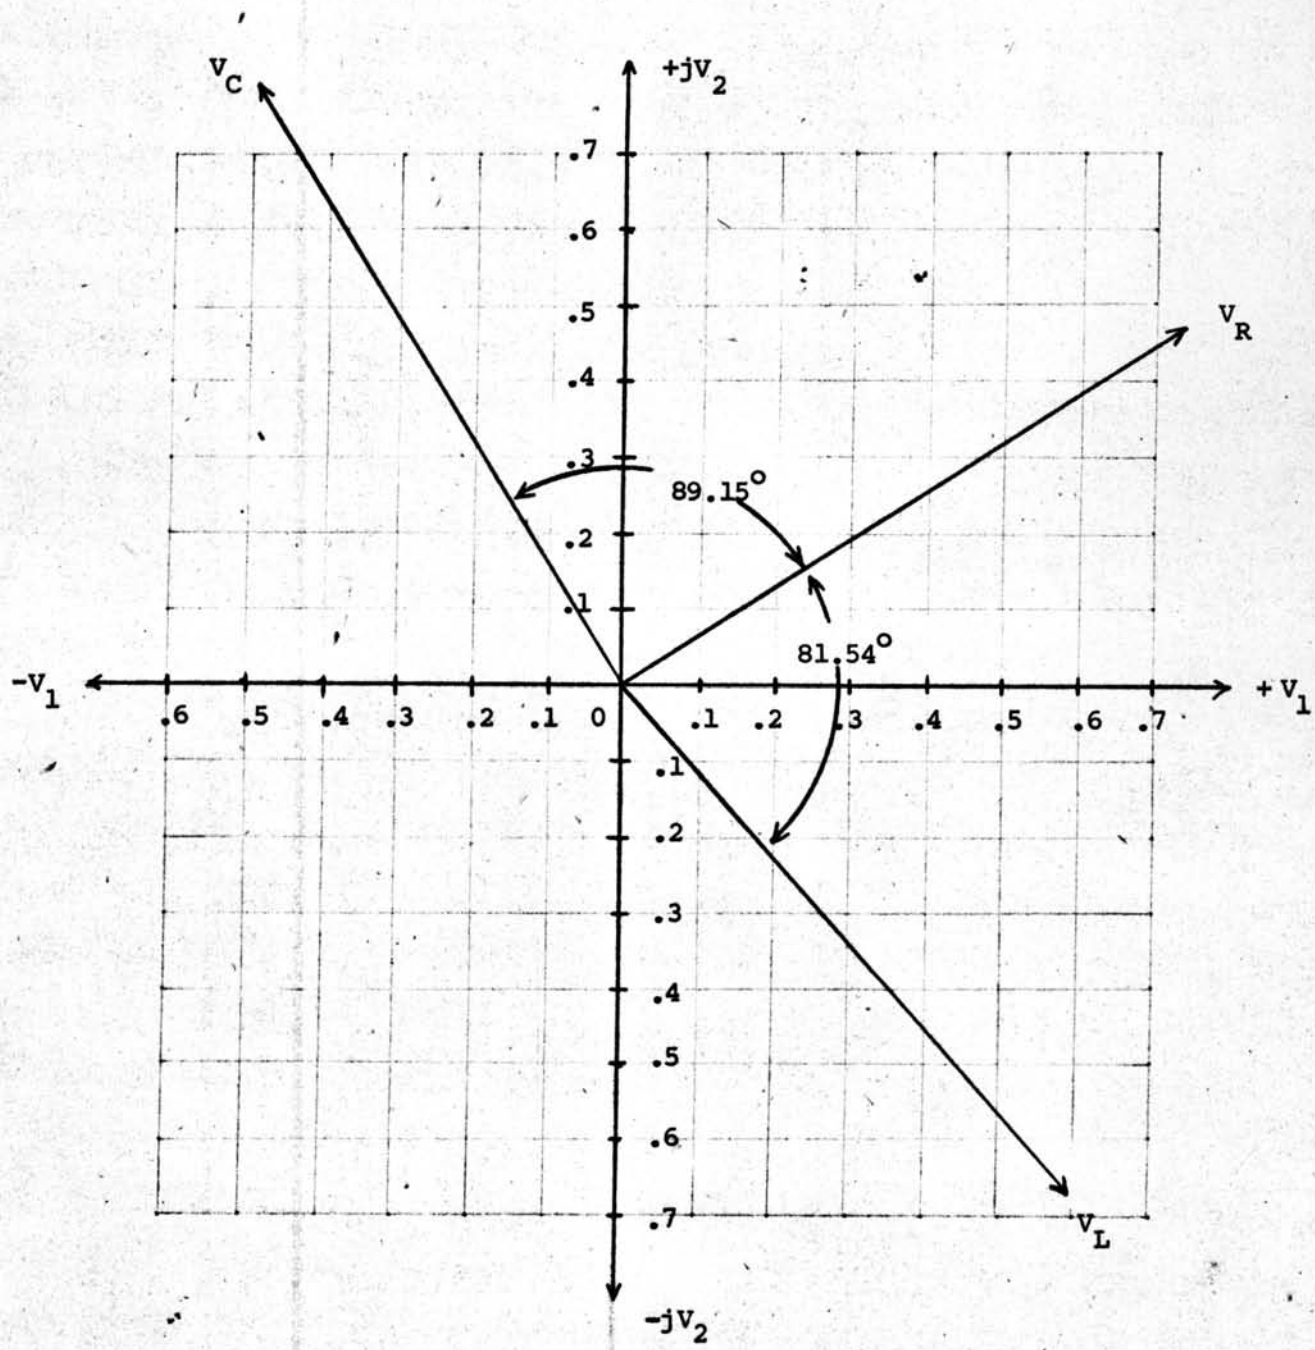

กราฟการทดลองที่ 3

การทดลองที่ 4 วัดศักดาคร่อมตัวต้านทาน 2 ตัวต่ออนุกรมกัน

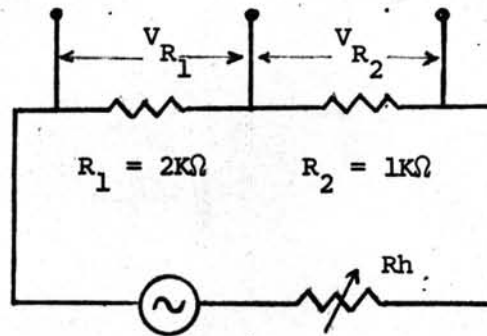


ตารางที่ 5.4

วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะวัดค.ต.ท.		$V_1 (+)$ (โวลต์)	ระยะวัดค.ต.ท.		$V_2 (+j)$ (โวลต์)
		1 (ซ.ม.)	2 (ซ.ม.)		1 (ซ.ม.)	2 (ซ.ม.)	
$R_1$	1	28.6	19.4	.5825	19.4	.3952	
	2	28.6	19.4	.5825	19.4	.3952	
	3	28.7	19.3	.5846	19.3	.3931	
	4	28.6	19.3	.5825	19.3	.3931	
	5	28.7	19.2	.5846	19.2	.3911	
	6	28.7	19.3	.5846	19.3	.3931	
		$V_1 = + (.5838 \pm .0010)$				$V_2 = +j (.3931 \pm .0011)$	
$R_2$	1	14.7	9.8	.2994	9.8	.1996	
	2	14.8	9.8	.3015	9.8	.1996	
	3	14.8	9.8	.3015	9.8	.1996	
	4	14.8	9.7	.3015	9.7	.1975	
	5	14.8	9.7	.3015	9.7	.1975	
	6	14.9	9.6	.3035	9.6	.1955	
		$V_1 = + (.3011 \pm .0007)$				$V_2 = + j (.19982 \pm .0011)$	


$$V_{R_1} = + (.5838 \pm .0010) + j (.3931 \pm .0011) = .7038 \pm .0012$$

$$V_{R_2} = + (.3011 \pm .0007) + j (.1982 \pm .0011) = .3604 \pm .0011$$

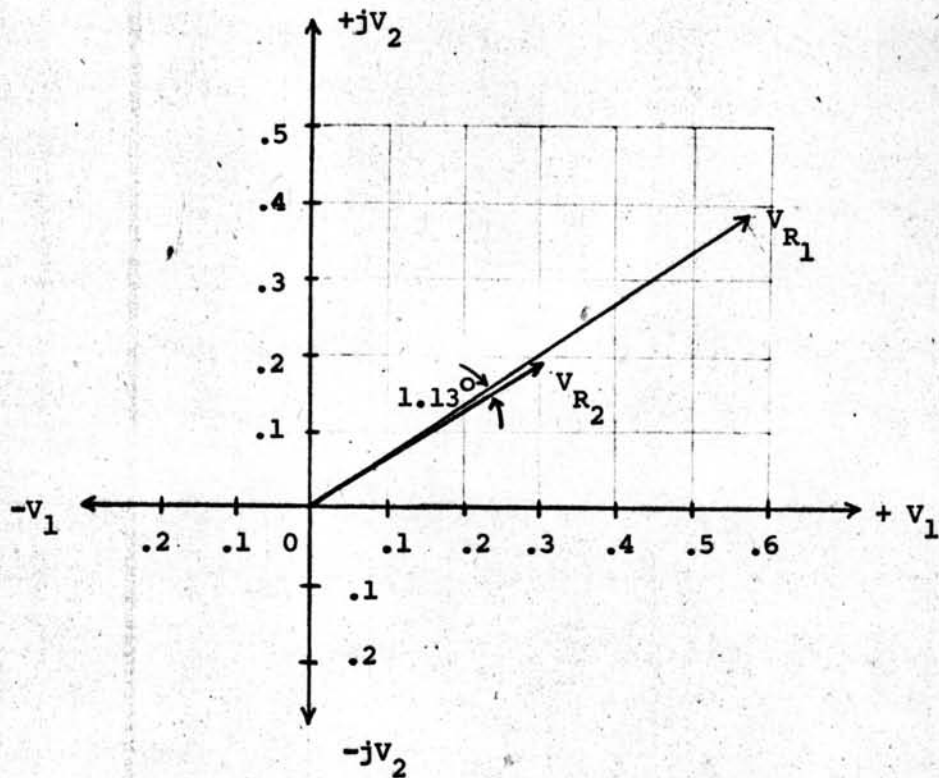

การพาทดลองที่ 4

การทดลองที่ 5 วัดศักดาคร่อมตัวจุ 2 ตัว ต่ออนุกรมกัน

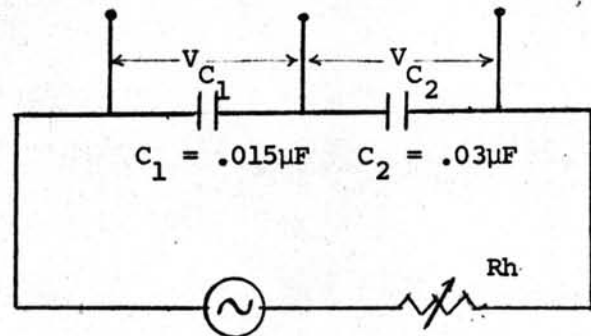


ตารางที่ 5.5

วัดศักดาคร่อม	ครั้งที่	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1 (-)$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2 (+j)$ (โวลต์)
$C_1$	1	21.3	.4339	37.5	.7638
	2	21.2	.4318	37.6	.7659
	3	21.1	.4298	37.6	.7659
	4	21.1	.4298	37.6	.7659
	5	21.1	.4298	37.5	.7638
	6	21.1	.4298	37.5	.7638
$V_1 = - (.4308 \pm .0011)$			$V_2 = + j (.7648 \pm .0008)$		
$C_2$	1	11	.2241	19.1	.3890
	2	10.9	.2220	19.0	.3870
	3	10.9	.2220	19.2	.3911
	4	10.8	.2199	19.1	.3890
	5	10.8	.2199	19.1	.3890
	6	10.9	.2220	19.1	.3890
$V_1 = - (.2216 \pm .0010)$			$V_2 = + j (.3890 \pm .0009)$		


$$V_{C_1} = - (.4380 \pm .0011) + j (.7648 \pm .0008) = .8777 \pm .0012$$

$$V_{C_2} = - (.2216 \pm .0010) + j (.3890 \pm .0009) = .4476 \pm .0012$$

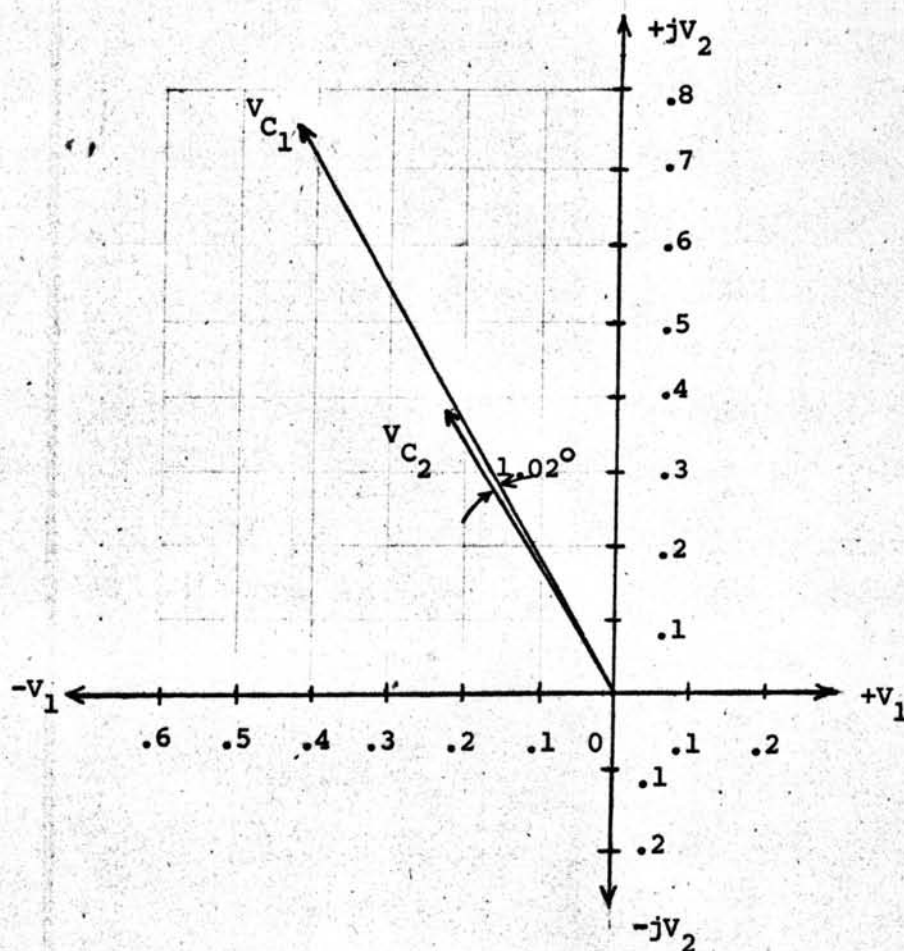


การทดลองที่ 6 การเทียบมาตรฐานโวลต์มิเตอร์กระแสสลับ โดยการเลื่อนจุดสัมผัส

a ให้โวลต์มิเตอร์อ่านที่ค่าต่าง ๆ แล้วเทียบกับที่วัดด้วยการใช้โพรเทนิโอมิเตอร์

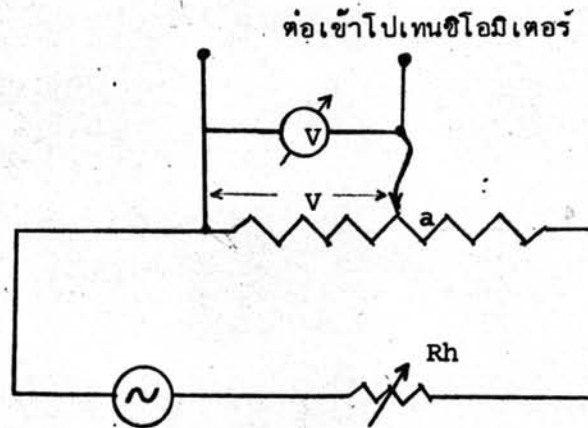

ตารางที่ 5.6

$V$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 1 (ซ.ม.)	$V_1$ (โวลต์)	ระยะลวดค.ต.ท. 2 (ซ.ม.)	$V_2$ (โวลต์)	$V = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$
0.1	4.2	.0855	2.4	.0488	.0984
0.2	9.5	.1649	5.1	.1038	.1948
0.3	12.9	.2626	8.1	.1649	.3101
0.4	17.0	.3461	10.8	.2198	.4099
0.5	21.2	.4316	13.3	.2708	.5095
0.6	25.3	.5151	16.0	.3257	.6094
0.7	29.5	.6006	18.5	.3766	.7089
0.8	33.5	.6820	21.1	.4295	.8059
0.9	38.1	.7757	24.0	.4886	.8960
1.0	42.0	.8551	26.6	.5415	1.0121
1.1	45.3	.9222	28.6	.5823	1.0906

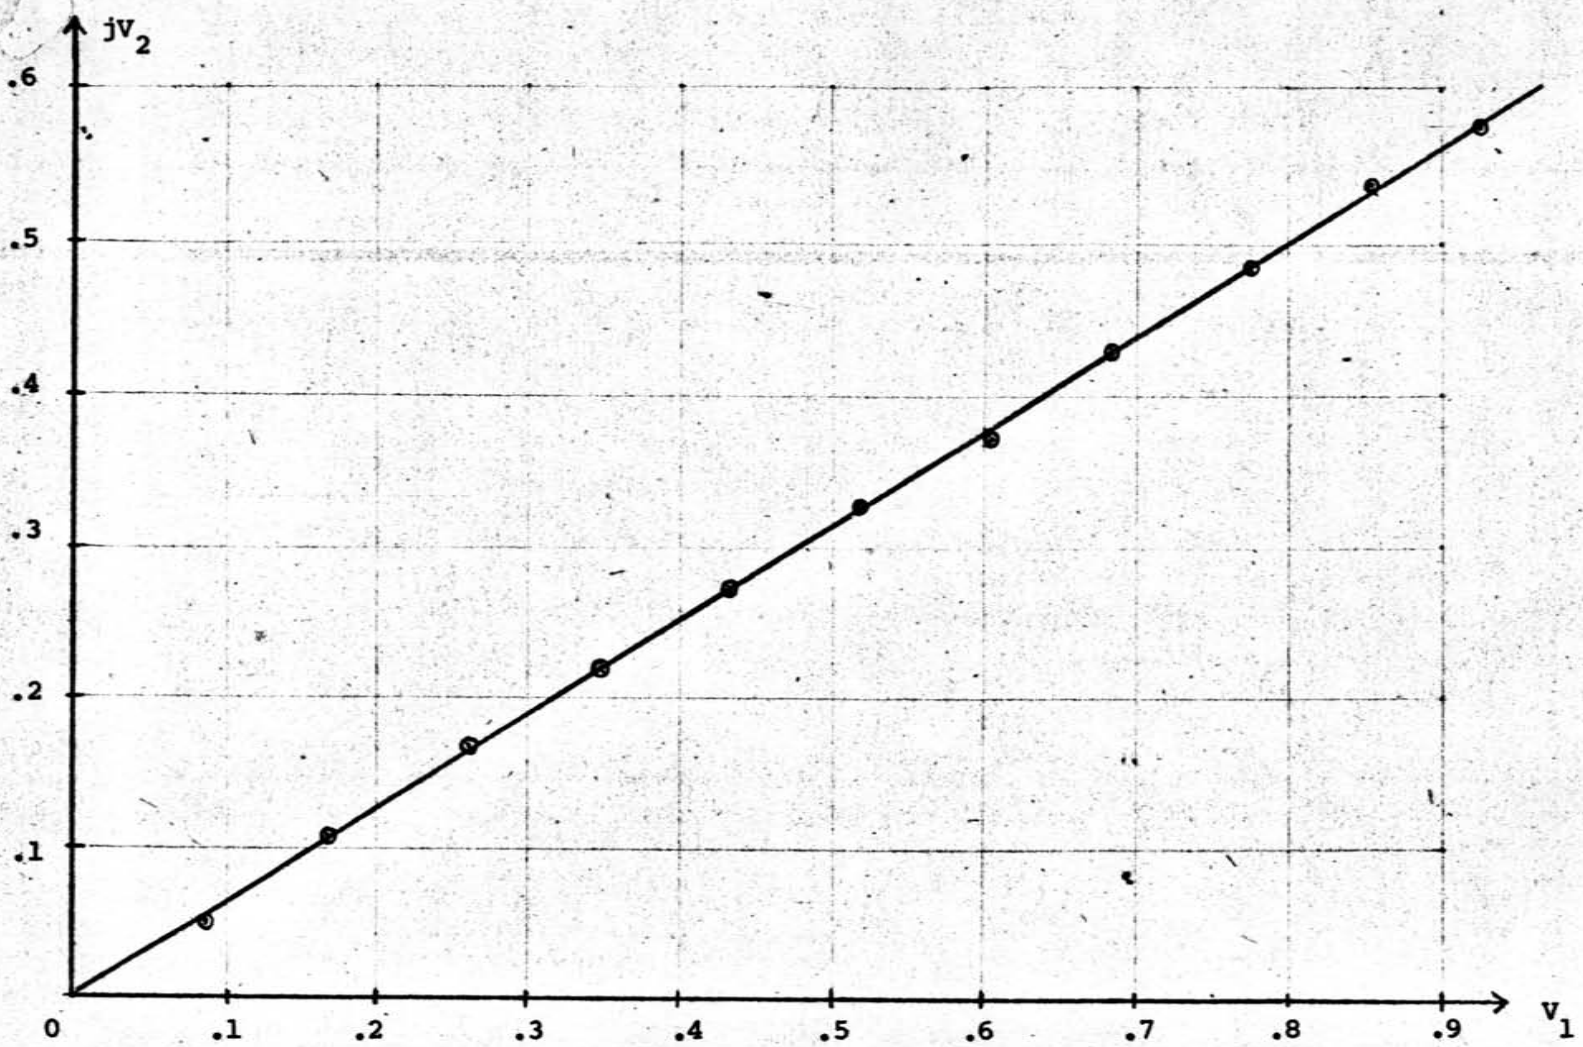

กราฟการทดลองที่ 6