

บทที่ 5

การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

จากบทที่แล้วได้ทราบถึงผลกระทบของการออกแบบชิ้นงาน การตัดชิ้นงานตามแบบและทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากพนักงานที่ปฏิบัติงานตัดและวิธีการทำงานที่ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการปรับปรุงเพื่อทำการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งในส่วนของความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียปกติ (Normal Spoilage) ความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียผิดปกติ (Abnormal Spoilage) และความสูญเสียเนื่องมาจากเศษวัสดุ Scrap ที่เกิดขึ้น

5.1 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียผิดปกติ

จากการศึกษาลักษณะของความสูญเสียที่เกิดขึ้น และสาเหตุของความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียผิดปกติ (Abnormal Spoilage) ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 คือ พนักงานตัดตัดชิ้นงานผิด ชิ้นงานเป็นรอยขีดข่วนหรือบอบก่อนที่จะส่งให้แผนกพับ เมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ แล้วพบว่า เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ คือ ไม่มีการตรวจสอบระหว่างผลิต วิธีการทำงานยังไม่ถูกต้อง เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เหมาะสม และพนักงานยังขาดความเข้าใจในการทำงาน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ตามมา ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้จะศึกษาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสีย แล้วจึงแบ่งออกตามปัจจัยการผลิตในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับคน
- 2) ปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)
- 3) ปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ (Measurement)
- 4) ปัจจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Material)

5.1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับคน

• ปัญหาที่เกิดขึ้น

ต้นกำเนิดของการขาดความผิดพลาดหรือความสูญเสีย คือ คน จึงจำเป็นที่จะต้องให้การศึกษากับคน ตั้งแต่พื้นฐานในการทำงาน วิธีการทำงานที่ถูกต้อง จนถึงการฝึกฝนให้มีความชำนาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ จากการศึกษาถึงพื้นฐานการศึกษาของพนักงานตัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกตัด ถึงพนักงานรายวันแล้วพบว่า พื้นฐานการศึกษาจะระดับต่ำกว่าระดับปวช. หรือ ม.6 ใน

ระดับหัวหน้าแผนกตัดจะอาศัยประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาหลายปี จะมีความชำนาญในด้านเทคนิคการผลิตแต่ขาดพื้นฐานทางด้านการบริหารงานในแผนกตนเอง ซึ่งจะสรุปปัญหาออกได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

ก) หัวหน้าหน่วยงานตัดบางครั้งไม่มีการควบคุม ดูแล มอบหมายงาน ให้พนักงานตัดดำเนินการตัดชิ้นงานกันเอง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตัดของพนักงานตัด

ข) ไม่มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่จะเริ่มทำงาน ให้รู้จักวิธีการทำงานที่ถูกต้องก่อนการปฏิบัติงาน

ค) พนักงานรายวันมีการเข้า – ออกเป็นอัตราที่สูง

ง) พนักงานแต่ละคนมีความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

จากปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวกับคนและจะมีผลทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นนั้น ทำให้ต้องมีปรับปรุงและแก้ไขบางอย่างในองค์กรก่อนที่จะทำการออกแบบระบบต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ใช่แค่เป็นการลดความสูญเสียลงเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตขึ้นอีกด้วย การปรับปรุงที่ได้เสนอแนะมีดังนี้

ก) จัดอบรมสัมมนาพนักงานรายเดือนทั้งหมดในบริษัท ที่เป็นระดับหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าคนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้เข้าใจถึงระบบประสานงานภายในแผนก เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายของบริษัทในแนวทางที่เหมือนกัน

ข) ในกรณีที่พนักงานเริ่มเข้าทำงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่ทำรายวันในแผนกที่ทำการผลิต จะทำการอบรมพนักงานใหม่ซึ่งจะอบรมโดยช่างที่ชำนาญ หรือหัวหน้าแผนกนั้น ๆ ให้รู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ วิธีการทำงานที่ถูกต้อง และเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานที่ทำการผลิต ในการฝึกอบรมจะแบ่งตามความรับผิดชอบของพนักงานใหม่ที่จะมาทำงาน โดยให้แต่ละแผนกที่มีการรับพนักงานใหม่เข้ามารับผิดชอบในการอบรม ของแผนกแต่ละแผนก นอกเหนือจากการฝึกอบรมและการให้ความรู้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ การทดลองงานหรือการฝึกงานนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วการฝึกงานหรือการทดลองงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่ย้ายงาน เพราะเป็นการทดลองการทำงานกับสถานการณ์การทำงานจริง บรรยากาศรอบข้างเป็นของจริงจะทำให้พนักงานเกิดความคุ้นเคยและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ค) การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่พนักงาน การแก้ไขปัญหาเนื่องจากความสามารถของพนักงานที่แตกต่างกัน การฝึกอบรมและการให้ความรู้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวของพนักงาน แต่การที่จะได้ผลหรือไม่ขึ้นกับความตั้งใจจริงและการเอาใจใส่ต่อเนื้อหาในการอบรมรวมทั้งการดำเนินงานในภาคปฏิบัติก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานเป็นระยะถือว่าเป็นการวัดผลสำเร็จของการอบรมได้เป็นอย่างดี

5.1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine and Equipment)

• ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความสูญเสียเนื่องมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อตรงกับชิ้นงานในกระบวนการผลิต ทำให้ชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เกิดความสูญเสียขึ้นในกระบวนการผลิต จากการวิเคราะห์ปัญหาความสูญเสียเนื่องมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์พบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ นั้นมักจะไม่ได้เกิดผลเสียหายจากตัวเครื่องจักรเองแต่เกิดจากความสูญเสียจาก เครื่องมือ (Tool) และอุปกรณ์ (Equipment) เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ไขควง Jig Fixture เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานโดยตรงและความเที่ยงตรงของชิ้นงานรวมทั้งคุณภาพผิวที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความสูญเสียที่มีสาเหตุเกิดมาจากเครื่องจักรสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะเน้นเฉพาะที่ทำให้เกิดของเสียขึ้นในแต่ละจุดของสายการผลิต ในที่นี้คือในส่วนของหน่วยงานตัด ซึ่งจะทราบสาเหตุของปัญหาแล้วว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร และมีเครื่องจักรใดบ้าง ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข คือการวางแผนการบำรุงรักษาให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของหน่วยงานตัดโดยตรง ซึ่งก่อนที่จะแก้ไขปัญหาความสูญเสียนั้น จะทำการแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความสูญเสียนั้นออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ก) เครื่องตัด
- ข) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องมือจับยึดชิ้นงาน
- ค) ทักษะและความชำนาญของพนักงานที่ดูแล และควบคุมเครื่องจักรในการผลิต

• ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

จากการศึกษาโครงสร้างรวมเพื่อทำให้เกิดของเสียเป็นศูนย์ ที่มีปัจจัยเกิดจากเครื่องจักรนั้นจะมีวิธีที่ไม่ทำให้เกิดของเสียอยู่ 2 แนวทางคือ ประการแรก คือ การควบคุมตนเองโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่เพียงแต่ผลิตสิ่งของหรือชิ้นงานเท่านั้น แต่ต้องมีกลไกที่ไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นด้วย ถ้าหากเกิดความสูญเสียขึ้นเครื่องจักรจะต้องมีกลไกการหยุดเองโดยอัตโนมัตินั่นเอง ซึ่งหมายถึง ถ้าพนักงานเผลอเจอ เครื่องจักรก็สามารถหลบหลีกความผิดพลาดได้

ประการที่สอง คือ การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การที่สมรรถนะของเครื่องจักร อุปกรณ์สามารถทำให้ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่นั้นจะสามารถทำให้ของเสียลดลงได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นได้ แต่การบำรุงรักษาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบำรุงรักษาเท่านั้น แต่ควรกระทำโดยพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดเครื่องจักร ซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องจักรนั้น ๆ และจะได้ทราบถึงสภาพของเครื่องจักรนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นในโรงงานตัวอย่างนั้น ไม่สามารถนำหลักการของการลดของเสียให้เป็นศูนย์ได้ทั้งหมด เพราะมีปัจจัยที่จำกัดหลายอย่าง ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรและเงินทุน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะและทำการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาเนื่องมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้

ก) กำหนดให้พนักงานประจำเครื่องตัดเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยพนักงานตัดเอง โดยกำหนดให้ในตอนเช้าก่อนที่พนักงานจะเริ่มทำงานกับเครื่องจักร โดยพนักงานตัดจะต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรที่จุดต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับเครื่องจักร และในตอนเย็นก่อนที่จะเลิกงานประมาณ 15 นาที จะให้พนักงานประจำเครื่องทำความสะอาดเครื่องจักรของตนเอง ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เครื่องจักรของตนเอง และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบ โดยจะมีหัวหน้าหน่วยงานตัดคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง

ข) หยุดการทำงานของเครื่องจักรทันทีที่เกิดของเสียขึ้นในระหว่างการผลิต และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานตัดทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบชิ้นส่วนระหว่างผลิต เมื่อเกิดของเสียที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของเครื่องจักร การเคลื่อนของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน หรือเครื่องจักรมีอาการผิดปกติ เป็นต้น แล้วดำเนินการแจ้งไปยังหัวหน้าฝ่ายผลิตรับทราบ เพื่อประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจัดทำรายงานไปยังผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการโรงงานรับทราบต่อไป

ค) การวางแผนในการตรวจสอบเครื่องมือตัดและเครื่องมือในการขึ้นรูป คือ ใบมีดตัด ซึ่งเครื่องตัดที่ใช้จะเป็นแบบเครื่องตัดโลหะแผ่น (Square shears) ซึ่งเครื่องตัดโลหะแผ่นนี้อาจจะเป็นประเภทใช้มือโยก ใช้เท้าเหยียบ และจะมีใบมีดเป็นตัวตัดชิ้นงาน และมีเกจสำหรับวัดความยาวของชิ้นงานที่จะตัดอยู่บนตัวเครื่องด้วย และจะตัดชิ้นงานออกมาเป็นเส้นตรง ๆ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใบมีดที่ใช้กับเครื่องตัดแบบนี้ จำเป็นต้องให้หน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของเครื่องตัดที่ใช้งานอยู่เข้ามาทำการปรับแต่งและ Calibrate เครื่องจักร ปรับแต่งใบมีด หรือเปลี่ยน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาในการปรับแต่งและ Calibrate 1 ปี และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักร คือ หน่วยงานซ่อมและบำรุงรักษา

ง) การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอะไหล่ ทำเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและทำให้เกิดข้อบกพร่องจากอะไหล่ได้ ซึ่งการบำรุงรักษามีขั้นตอน ดังนี้

(1) หน่วยงานซ่อมและบำรุงรักษาทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าอะไหล่ชนิดใดของเครื่องตัดมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่บ้าง

(2) หน่วยงานซ่อมและบำรุงรักษาจะแจ้งให้ฝ่ายผลิตทราบว่าจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ชนิดใดบ้าง โดยให้ฝ่ายผลิตตรวจดู Stock ว่ามีอะไหล่ดังกล่าวอยู่ใน Stock หรือไม่

(3) ถ้ามีให้ทำการตรวจเช็คอะไหล่ และเตรียมการเปลี่ยนอะไหล่ให้แก่ฝ่ายผลิตโดยทดลองติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรที่ทำการเปลี่ยนอะไหล่ ถ้าเครื่องจักรมีปัญหาที่อะไหล่ใหม่ให้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซม หากเครื่องจักรไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเหมาะสมกับอะไหล่ใหม่ให้ติดต่อกับผู้ขายเครื่องจักรเพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุง

(4) ถ้าไม่มีอะไหล่ใน Stock ให้ทำการออกใบขอซื้อแจ้งไปยังหน่วยงานจัดซื้อเพื่อติดต่อกับผู้ขายอะไหล่ทำการจัดหาอะไหล่เพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซม

(5) เมื่อมีการเปลี่ยนอะไหล่ และติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกเป็นเอกสารการจัดเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบำรุง

เครื่องจักรเป็นทรัพยากรการผลิตที่มีความสำคัญสูง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องจักรหยุดงานจะทำให้เกิดความสูญเสียในการผลิตขึ้น เกิดเวลาสูญเสียในการทำงาน ในการเปลี่ยนอะไหล่หรือสร้างระบบดูแลรักษาเครื่องจักรและการจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดความเสียหายก็เป็น การป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้

5.1.3 ปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ (Measurement)

• ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการศึกษาถึงคุณภาพและของเสียที่เกิดในลักษณะต่าง ๆ ของโรงงานตัวอย่าง พบว่า ทางโรงงานมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพอยู่ คือ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QA.) ซึ่งมีการตรวจสอบในส่วนของ Finish Goods แต่ยังไม่มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการตรวจวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลักคือแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม และการตรวจสอบในขั้นตอนของแต่ละกระบวนการผลิต จึงทำให้เกิดของเสียขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำปัญหาของคุณภาพเสนอแนะกับผู้บริหารโรงงาน เพื่อให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QA.) ที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ โดยตรงให้มีส่วนในการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในด้านการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ในการปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบนี้ จะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบคุณภาพตามจุดสำคัญตลอดสายการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องหรือภาวะผิดปกติมาตรฐานและจัดให้มีการแก้ไขเสียโดยเร็วที่สุด โดยในแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ QA. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการผลิตในจุดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะจัดส่งให้ขั้นตอนการผลิตถัดไป และทำหน้าที่ตรวจสอบให้คำแนะนำพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วย เพื่อให้เกิดความถูกต้องของชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับการตรวจสอบคุณภาพตามจุดสำคัญตลอดสายการผลิต เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบระหว่างผลิต จะกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

5.1.3.1 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ

การตรวจวัตถุดิบเป็นขั้นตอนการทำงานที่จัดทำขึ้น เพื่อให้รู้สภาพของวัตถุดิบก่อนที่จะนำไปจัดเก็บใน Stock หรือก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นสินค้าต่อไป โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QA) และมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ ดังนี้คือ

(1) จัดให้มีระบบและมาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ พร้อมบันทึกผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า วัตถุดิบมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะนำไปใช้

(2) ในกรณีที่นำไปใช้ก่อนทราบผลการตรวจหรือกรณีเร่งด่วน จะต้องทำการบันทึกเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า เมื่อมีปัญหาในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์สามารถสอบกลับได้

(3) จัดให้มีการนำหลักการทางสถิติมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ

- ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ

1) เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ รับทราบกำหนดการนำวัตถุดิบเข้าจัดเก็บจากแผนก Materials / Store

2) เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพปฏิบัติการตรวจสอบ ทำการตรวจสอบวัตถุดิบ โดยการสุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง (MIL – 105 E/ทุกตัว) โดยในช่วงเริ่มต้นให้ทำการเลือกใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบปกติ ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเหตุผลของความง่ายในการจัดการ ซึ่งในภายหลัง ถ้าหากประวัติคุณภาพแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของ Lot หรือ Batch อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหรือไม่ดีมาก รวมถึงความสามารถในการฝึกฝนพนักงานตรวจสอบให้สามารถตัดสินใจตามวิธีการของแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ และแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิงได้แล้ว ก็จะทำการเปลี่ยนแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวเป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่และแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิงแทน เพราะจะให้ผลทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า

3) เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพทำการบันทึกผลการตรวจสอบในใบบันทึกผลการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้

- เขียนชื่อบริษัทผู้จำหน่ายหรือผู้ส่ง วัตถุประสงค์ ลงที่หลังข้อความ “ชื่อบริษัทผู้ส่ง”
- เขียนชื่อผู้ตรวจสอบ ลงที่หลังข้อความ “ผู้ตรวจสอบ”
- เขียนชื่อลักษณะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ลงที่หลังข้อความ “เครื่องมือที่ใช้”
- เขียนเลขลำดับกำกับใบตรวจสอบ ลงที่หลังข้อความ “รายงานเลขที่”
- เขียนวัน/เดือน/ปี ที่ทำการรับสินค้า ลงที่หลังข้อความ “สินค้าเข้าวันที่”
- เขียนวัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจสอบสินค้า ลงที่หลังข้อความ “วันที่ตรวจสอบ”
- เขียน ID หรือ Item ลงในช่อง “Item / ID”
- เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่อง “รายการ”
- เขียนจำนวนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ลงในช่อง “จำนวน”
- เขียนจำนวนที่สุ่มตรวจ ลงในช่อง “สุ่มตรวจ” (ในกรณีที่มีของจำนวนมาก ๆ)
- ใส่เครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่อง “ตรวจสอบแบบ” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อการตรวจสอบย่อย ๆ ได้ ดังนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- การตรวจสอบแบบสายตา มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ลักษณะวัสดุและฉลากสินค้า
 - ตรวจสอบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาว่าตรงตามที่สั่งหรือไม่
 - ตรวจสอบ Sticker หรือฉลากต่าง ๆ ที่มีข้อมูลให้มานั้น ตรงตามที่ต้องการหรือไม่
- ข้อกำหนดที่ติดมากับชิ้นงาน
 - ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งาน
 - ตรวจสอบข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าและทางกล
- รอยตำหนิ
 - ตรวจสอบรอยตำหนิต่าง ๆ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
 - ตรวจสอบสภาพของยางว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ (สำหรับอุปกรณ์ที่มียางมาเกี่ยวข้อง)

- รายตำหนิจากการประกอบ

- ตรวจสอบบริเวณรอยของการประกอบแบบต่าง ๆ เช่น
- บริเวณแนวเชื่อม

บริเวณแนวหมุดย้ำ

บริเวณน็อตยึด

บริเวณทากาว

- สีของวัสดุ

ตรวจสอบสีของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุว่าตรงตาม Spec. หรือไม่

ตรวจสอบความเรียบร้อยความสวยงามของสี

- ความเรียบร้อยภายใน

ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุภายในอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่

- ความเรียบร้อยภายนอก

ตรวจสอบจำนวนรูว่าครบและตรงตามต้องการหรือไม่

ตำแหน่งที่จะไปประกอบกับงานอื่นตรงกันหรือไม่

- แยกจำนวนผ่านกับไม่ผ่าน

ตรวจคัดแยกจำนวนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผ่านกับไม่ผ่านแยกออกจากกัน

• การตรวจสอบแบบการนับ มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ความครบถ้วนของอุปกรณ์

ตรวจเช็คความเรียบร้อยและความครบถ้วนของอุปกรณ์

- นับจำนวนอุปกรณ์

ตรวจนับจำนวนของอุปกรณ์ทั้งหมด

- แยกวัสดุหรืออุปกรณ์จำพวกเดียวกัน

จัดแบ่งวัสดุหรืออุปกรณ์ให้อยู่ในจำพวกเดียวกัน แล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่

- แยกจำนวนผ่านกับไม่ผ่าน

ตรวจคัดแยกจำนวนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผ่านกับไม่ผ่านแยกออกจากกัน

• การตรวจสอบแบบการวัด มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ความกว้าง

ตรวจเช็คความกว้างของวัสดุด้วยอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม

- ความยาว

ตรวจเช็คความยาวของวัสดุด้วยอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม

- ความสูง
 - ตรวจสอบเช็คความสูงของวัสดุด้วยอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม
- ความหนา
 - ตรวจสอบเช็คความหนาของวัสดุด้วยอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม
- ระยะเวลาการทำงานตามกำหนด
 - ตรวจสอบเช็คสำหรับอุปกรณ์ที่มีเวลาหรือ โปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่
- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการทำงาน
 - ตรวจสอบเช็คดูการทำงาน โดยรวมว่าอุปกรณ์ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้
 - ความสะดวกในการใช้งาน
 - ตรวจสอบเช็คการใช้งานของวัสดุด้วยอุปกรณ์ว่าสะดวกหรือไม่
 - สายไฟฟ้า
 - ตรวจสอบเช็คการเดินสายไฟของวัสดุด้วยอุปกรณ์
 - ตรวจสอบเช็คความเรียบร้อยของสายไฟและ Spec. การใช้งาน
 - ตรวจสอบเช็คการแบ่งแยกสีของสายไฟ
 - กระแสไฟฟ้า
 - ตรวจสอบเช็คดูและวัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ ว่าตรงตาม Spec. การใช้งานหรือไม่
 - กำลังไฟฟ้า
 - ตรวจสอบเช็คดูและวัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ ว่าตรงตาม Spec. การใช้งานหรือไม่
 - ความผิดปกติเมื่อใช้งาน
 - ตรวจสอบเช็คและวัดอุปกรณ์เมื่อเริ่มใช้งาน ว่ามีความผิดปกติในการใช้งานหรือไม่
- การตรวจสอบทางกล มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้
 - ระบบการทำงานของอุปกรณ์
 - ตรวจสอบเช็คระบบโดยรวมทั้งหมดก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์
 - ระบบความดันของอุปกรณ์

ตรวจเช็ครอยรั่วหรือตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้งาน

ตรวจเช็คระบบการทำงานของความดัน

- ระบบทำความร้อนของอุปกรณ์

ตรวจเช็คระบบการทำงานความร้อนสมดุลกันหรือไม่

ตรวจเช็คการถ่ายเทความร้อนมีปัญหาหรือไม่

- ระบบทำความเย็นของอุปกรณ์

ตรวจเช็คระบบการทำงานเย็นสมดุลกันหรือไม่

ตรวจเช็คการถ่ายเทความเย็นมีปัญหาหรือไม่

- ระบบการไหลเวียนของน้ำ

ตรวจเช็ครอยรั่วหรือตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายเมื่อนำไปใช้งาน

ตรวจเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำ

• การตรวจสอบแบบอื่น ๆ มีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจเฉพาะงาน

กำหนดหรือตรวจในงานหรือวัสดุที่ต้องตรวจเป็นพิเศษ

- แล้วยแต่จะระบุ

เป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมในการตรวจสอบถ้ามีข้อผิดพลาด หรือต้องการตรวจให้

ละเอียดมากขึ้น

- เขียนรายละเอียดของจุดบกพร่องที่ตรวจพบจากวิธีการตรวจแบบต่าง ๆ ลงใน

ช่อง “จุดบกพร่อง”

- ใส่เครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่อง “ผ่าน” (ถ้าตรวจสอบแต่ละวิธีแล้วให้ผ่าน)

- ใส่เครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่อง “ไม่ผ่าน” (ถ้าตรวจสอบแต่ละวิธีแล้วให้ไม่ผ่าน)

- เขียนปัญหาที่พบของการตรวจสอบแล้วไม่ผ่านลงในช่อง “ปัญหาที่พบ”

- เขียนจำนวนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ผ่าน ลงในช่อง “หมายเหตุ” (สามารถ

เขียนอย่างอื่นลงไปได้)

(หมายเหตุ ใบบันทึกผลการตรวจสอบ 1 ใบใช้กับ 1 บริษัท และ ใบรายงานผล

การตรวจสอบ 1 ใบ ใช้ตรวจวัสดุได้ 3 รายการ)

เอกสารแบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจสอบ – แรกเข้า (Incoming Inspection)

สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.1 ข้างล่างดังต่อไปนี้

ใบรายงานผลการตรวจสอบ - แรกเข้า (Incoming Inspection)

ชื่อบริษัทผู้ส่ง _____

วัตถุดิบ

ครุภัณฑ์

ชิ้นส่วน

รายงานเลขที่ _____

สินค้าเข้าวันที่ ____ / ____ / ____

ผู้ตรวจสอบ _____

วันที่ตรวจสอบ ____ / ____ / ____

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____ 5) _____

ลำดับที่	Item / ID	รายการ	จำนวน	ผู้ตรวจ	ตรวจสอบแบบ	จุดบกพร่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่พบ	หมายเหตุ
1					<input type="radio"/> สายตา					
					<input type="radio"/> การนับ					
					<input type="radio"/> การวัด					
					<input type="radio"/> ระบบไฟฟ้า					
					<input type="radio"/> ทางกล					
					<input type="radio"/> อื่น ๆ					
2					<input type="radio"/> สายตา					
					<input type="radio"/> การนับ					
					<input type="radio"/> การวัด					
					<input type="radio"/> ระบบไฟฟ้า					
					<input type="radio"/> ทางกล					
					<input type="radio"/> อื่น ๆ					
3					<input type="radio"/> สายตา					
					<input type="radio"/> การนับ					
					<input type="radio"/> การวัด					
					<input type="radio"/> ระบบไฟฟ้า					
					<input type="radio"/> ทางกล					
					<input type="radio"/> อื่น ๆ					

รูปที่ 5.1 ใบรายงานผลการตรวจสอบ - แรกเข้า (Incoming Inspection)

5.1.3.2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต

เป็นงานควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งได้กำหนดจุดการตรวจสอบตามหน่วยงานของส่วนผลิต และมีเจ้าหน้าที่ QA. รับผิดชอบในการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการผลิตในแต่ละจุดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะจัดส่งให้ขั้นตอนการผลิตถัดไป และทำหน้าที่ตรวจสอบให้คำแนะนำพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QA.) และหน่วยงานผลิต และมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต ดังนี้คือ

- จัดให้มีระบบมาตรฐานการตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าระหว่างผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

- ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ขณะที่พนักงานกำลังผลิตของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานและความเหมาะสมของวิธีการทำงาน

- ทำการตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้ว ก่อนที่จะส่งไปผลิตในขั้นตอนแผนถัดไป โดยชิ้นงานเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ที่ตรวจนับจะจัดนำมาวางไว้ในพื้นที่รอคอยตรวจสอบโดยจัดทำเอกสารใบรายงานผลการตรวจสอบ

- ทำการตรวจสอบตามแผนการสุ่มตัวอย่าง

- บันทึกผลการตรวจสอบในใบรายงานผลการตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต

ในการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต จะกำหนดให้มีจุดตรวจสอบแต่ละจุดแยกตามกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ คือ

(1) หน่วยงานตัด

(2) หน่วยงาน Layout

(3) หน่วยงานพับ

(4) หน่วยงานประกอบ

(5) หน่วยงานขัด

ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนในการตรวจสอบดังนี้

- หน่วยงานตัด มีขั้นตอนและรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ให้ใช้ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานตัด ในการตรวจสอบคุณภาพงานตัด ตามรูปที่

5.2 ข้างล่างดังต่อไปนี้

ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานตัด																
ผู้ตรวจสอบ _____											รายงานเลขที่ _____					
เครื่องตัดที่ตรวจสอบ <input type="checkbox"/> เครื่องที่ 1 <input type="checkbox"/> เครื่องที่ 2 <input type="checkbox"/> เครื่องที่ 3											วันที่ _____ / _____ / _____					
พนักงาน _____																
รหัสเครื่องมือตรวจสอบ _____																
Job _____				ลักษณะงาน _____												
Items	จำนวน	Sampling No.	ความกว้าง		ความยาว		ความหนา		เส้นทแยงมุม		มุม		ชนิด วัสดุดิบ	รอย ตำหนิ	ผลการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้				


รูปที่ 5.2 ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานตัด

- เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารให้ครบถ้วน
- เขียนค่าของความกว้าง ความยาว ความหนา เส้นทแยงมุม และมุมองศาของงานที่จะทำการวัดลงในช่องขนาดจริง และเขียนค่าที่วัดได้จริงลงในช่องค่าที่วัดได้ โดยการวัดขนาดของชิ้นงานนั้นให้ใช้ ตลับเมตร ฉาก เวอร์เนียคาลิเปอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ เป็นเครื่องมือในการวัด อ่านค่าเป็น มิลลิเมตร (mm.) หรือ เซนติเมตร (cm.) แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าตัวเลขที่แบบกำหนด โดยมีมาตรฐานที่ยอมให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในงานตัด ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.1 ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1 ค่าความผิดพลาดของมาตรฐานในงานตัด

ขนาดที่ทำการตัด	น้อยกว่า 500 มม.	1,000 – 2,000 มม.	3,000 มม. ขึ้นไป
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของขนาดที่ทำการตัด	< 0.3 มม.	< 1.0 มม.	< 2.0 มม.
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของเส้นทแยงมุมที่ทำการตัด	< 0.5 มม.	< 1.0 มม.	< 2.0 มม.
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของมุมของชิ้นงานที่ทำการตัด	< 1.0 องศา	< 1.0 องศา	< 1.0 องศา

สูตรหาความยาวของเส้นทแยงมุม

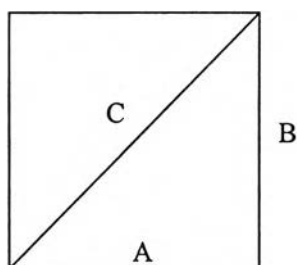

$$\text{ความยาวเส้นทแยงมุม} = \sqrt{A^2 + B^2}$$

- ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่อง “ชนิดวัดดูคิบ” เมื่อตรวจสอบแล้วว่าตัดงานได้ถูกต้องตรงกับวัดดูคิบที่กำหนดในแบบและทำเครื่องหมาย (x) เมื่อวัดดูคิบไม่ตรงตามแบบที่กำหนด
- ทำการตรวจสอบรอยตำหนิที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน หากทำการตรวจสอบแล้วไม่พบรอยตำหนิให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่อง “รอยตำหนิ” และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วพบรอยตำหนิบนชิ้นงาน
- เขียนข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษลงในช่อง “หมายเหตุ” และทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนดที่

เพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษแล้ว และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

- สรุปผลการตรวจสอบของงานทุก Job ลงในช่อง “ผลการตรวจสอบ” โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนด และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

- หน่วยงาน Layout มีขั้นตอนและรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ให้ใช้ใบบันทึกผลการตรวจสอบงาน Layout ตามรูปที่ 5.3 ในการตรวจสอบคุณภาพงาน Layout

- เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารให้ครบถ้วน

- เขียนค่าของการลงเส้น การเจาะ - ตัด และมุมองศาของชิ้นงานที่จะทำการวัดลงในช่องขนาดจริง และเขียนค่าที่วัดได้จริงลงในช่องค่าที่วัดได้ โดยการวัดขนาดของชิ้นงานนั้นให้ใช้ คลิปเมตร ฉาก เวอร์เนียคาลิเปอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ เป็นเครื่องมือในการวัด อ่านค่าเป็น มิลลิเมตร (mm.) หรือ เซนติเมตร (cm.) แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าตัวเลขที่แบบกำหนด โดยมีมาตรฐานที่ยอมรับให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในงาน Layout ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.2 ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.2 ค่าความผิดพลาดของมาตรฐานในงาน Layout

ขนาดที่ทำการตัด	น้อยกว่า 500 มม.	1,000 – 2,000 มม.	3,000 มม. ขึ้นไป
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของการลงเส้น	± 0.3 มม.	± 1.0 มม.	± 2.0 มม.
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของการเจาะ - ตัด	± 0.5 มม.	± 1.0 มม.	± 2.0 มม.
ค่าความผิดพลาดในเรื่องของมุมของชิ้นงานที่ทำการตัด	± 1.0 องศา	± 1.0 องศา	± 1.0 องศา

- เขียนข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษลงในช่อง “หมายเหตุ” และทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนดที่เพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษแล้ว และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

- สรุปผลการตรวจสอบของงานทุก Job ลงในช่อง “ผลการตรวจสอบ” โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนด และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

ใบบันทึกผลการตรวจสอบงาน Layout											
ผู้ตรวจสอบ _____				รายงานเลขที่ _____							
พนักงาน _____				วันที่ _____ / _____ / _____							
รหัสเครื่องมือตรวจสอบ _____											
Job _____											
Items	ลักษณะงาน	จำนวน	Sampling No.	การลงเส้น		การเจาะ - ตัด		มุม		ผลการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้	ขนาด จริง	ค่าที่ วัดได้		

รูปที่ 5.3 ใบบันทึกผลการตรวจสอบงาน Layout

- หน่วยงานพับบมีขั้นตอนและรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้
 - ให้ใช้ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานพับตามรูปที่ 5.4 ในการตรวจสอบคุณภาพงานพับ
 - เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารให้ครบถ้วน
 - ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงของชิ้นงานที่พับเสร็จ โดยเขียนค่าของขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงของชิ้นงานลงในช่อง “ค่าที่วัดได้” และเขียนค่าของขนาดที่แบบกำหนด ลงในช่อง “ขนาดจริง” และวิธีการวัดขนาดให้ใช้ดัลบเมตรเป็นเครื่องมือในการวัด อ่านค่าเป็นมิลลิเมตร (mm.) แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าขนาดที่แบบกำหนด ในทุก ๆ ด้าน โดยมีมาตรฐานที่ยอมให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในงานพับ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.3 และตารางที่ 5.4 ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.3 ค่าความผิดพลาดความยาวของมาตรฐานในงานพับ

ความยาวของวัสดุและพิกัดความเผื่อในงานพับ					
ความยาวของวัสดุ	< 100	101 – 200	201 - 300	301 - 500	> 501
พิกัดความเผื่อ	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 2.0	± 2.0

ตารางที่ 5.4 ค่าความผิดพลาดความกว้างของมาตรฐานในงานพับ

ความกว้างของวัสดุและพิกัดความเผื่อในงานพับ					
ความกว้างของวัสดุ	< 500	501 - 1000	1001 - 2000	2001 - 3000	> 3001
พิกัดความเผื่อ	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 2.0	± 3.0

- ตรวจสอบความถูกต้องของมุมของชิ้นงานที่พับเสร็จ โดยเขียนค่าของขนาดมุมของชิ้นงานลงในช่อง “ค่าที่วัดได้” และเขียนค่าของขนาดที่แบบกำหนด ลงในช่อง “ขนาดจริง” และวิธีการวัดขนาดให้ใช้ดัลบเมตรเป็นเครื่องมือในการวัด อ่านค่าเป็นมิลลิเมตร (mm.) แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าขนาดที่แบบกำหนด ในทุก ๆ ด้าน โดยมีมาตรฐานที่ยอมให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในงานพับ คือ 1 องศา

- ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่อง “รอยตำหนิ” เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารอยตำหนิที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนั้นไม่มีผลต่อการใช้งานและไม่มีผลต่อความสวยงามของชิ้นงานเมื่อประกอบสำเร็จ

- เขียนข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษลงในช่อง “หมายเหตุ” และทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนดที่เพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษแล้ว และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

- สรุปผลการตรวจสอบของงานทุก Job ลงในช่อง "ผลการตรวจสอบ" โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนด และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานพัน													
ผู้ตรวจสอบ _____						รายงานเลขที่ _____							
เครื่องพันที่ตรวจสอบ			<input type="checkbox"/> เครื่องที่ 1			<input type="checkbox"/> เครื่องที่ 2			<input type="checkbox"/> เครื่องที่ 3			วันที่ _____ / _____ / _____	
พนักงาน _____													
รหัสเครื่องมือตรวจสอบ _____													
Job _____													
Items	ลักษณะ	จำนวน	Sampling No.	ขนาด				มุม		รอยตำหนิ	หมายเหตุ		ผลการตรวจสอบ
				ขนาดจริง		ค่าที่วัดได้		ขนาดจริง	ค่าที่วัดได้				

รูปที่ 5.4 ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานพัน

- หน่วยงานประกอบมีขั้นตอนและรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ให้ใช้ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานประกอบตามรูปที่ 5.5 ในการตรวจสอบคุณภาพงานประกอบ

- เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารให้ครบถ้วน

- ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดของงาน โดยใช้ตลับเมตรเป็นเครื่องมือในการวัด อ่านค่าเป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าตัวเลขในแบบที่กำหนด ในทุก ๆ ด้าน และมีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 1 มิลลิเมตร หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย (x) ในช่อง และทำเครื่องหมาย (/) หากเป็นไปตามข้อกำหนด

- ตรวจสอบความสวยงาม ความแข็งแรงของแนวเชื่อมหรือรอยเชื่อม โดยการเชื่อมที่มีการใช้อยู่ในการประกอบของโรงงานตัวอย่าง มีอยู่ 2 วิธี คือ การเชื่อมด้วยอาร์กอน (TIG) และการเชื่อมจุด (SPOT) แนวเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมอาร์กอน (TIG) ที่ดีจะมีลักษณะของแนวเชื่อมหรือรอยเชื่อมที่มีความนูนสูงจากผิวงานที่ทำการเชื่อมเล็กน้อย และลักษณะของตัวแนวเชื่อมจะมีลักษณะคล้ายกับเกล็ดปลาเรียงกันเป็นแนวยาว มีความมันเงา สะอาด ปราศจากหลุมหรือโพรงที่ตัวแนวเชื่อมเนื้อของชิ้นงานข้างแนวเชื่อมต้องไม่เกิดการกัดแหว่งที่เกิดจากความร้อนในการเชื่อม ไม่เกิดรอยร้าวที่แนวเชื่อมและปลายแนวเชื่อม แนวเชื่อมมีความกว้างของแนวที่สม่ำเสมอตลอดแนว แนวเชื่อมต้องสามารถรับแรงที่จะเกิดในจุดนั้น ๆ ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายที่บริเวณแนวเชื่อม (แรงที่แนวเชื่อมแต่ละแนวสามารถรับได้ สามารถหาได้โดยการทดสอบบนเครื่องทดสอบมาตรฐาน) แนวการเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมจุด (SPOT) ที่ดีจะมีลักษณะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เกิดจากความร้อนและแรงกด ชิ้นงานที่ทำการเชื่อมต้องไม่เกิดการทะลุหรือยุบตัวจนเป็นรอยนูนลึกลงไปในเนื้อของชิ้นงานและไม่เกิดการกระจายของน้ำโลหะเกิดขึ้นในบริเวณแนวเชื่อม เมื่อทดสอบดึงจะต้องติดกัน ไม่หลุดออกจากกัน เมื่อทำการตรวจสอบงานเชื่อมแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามหลักการข้างต้นให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่อง "Item" ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักการข้างต้นให้ทำเครื่องหมาย (/) ในช่องเดียวกัน

- การทำความสะอาดรอยเชื่อม/การกัดกรดรอยเชื่อม การกัดกรดรอยเชื่อมจะกัดกรดด้วยกรดเคมีที่ทำปฏิกิริยากับโลหะโดยกรดที่ใช้จะมี 2 ชนิด คือ กรดแห้งและกรดน้ำ กรดแห้งจะเป็นกรดที่มีความรุนแรง ความเข้มข้นสูง มักใช้กับงานที่ขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้ยาก หรืองานที่อยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถยกมาทำความสะอาดโดยการใช้น้ำได้ การทำความสะอาดรอยเชื่อมด้วยการใช้กรดแห้งทำได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำกรดแล้วนำไปเช็ดที่บริเวณนั้น ๆ แต่กรดแห้งมักส่งผลให้งานหรือรอยเชื่อมต่างขาวกว่าผิวของงานบริเวณอื่น ส่วนกรดน้ำจะเป็นกรดชนิดเดียวกันกับที่ใช้เดิมในแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้ไฟฟ้าในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา ทำให้การทำความสะอาดทำได้เร็วขึ้นและไม่ก่อให้เกิดรอยต่างขาวที่ชิ้นงาน แต่ต้องใช้น้ำล้างออกตลอดเวลา การกัดกรดรอยเชื่อมที่ไม่ดีจะทำให้เนื้อของโลหะถูกกัดกร่อนเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นรอยสีที่แตกต่างจากเนื้อโลหะเดิม ทำให้เกิดเป็นรู

พุนเล็ก ๆ ส่วนการกักรครอยเชื่อมที่ดี รอยเชื่อมที่กักรครแล้วจะต้องสะอาดไม่มีรอยดำที่เกิดจากความร้อนจากการเชื่อมและต้องไม่มีรอยดำที่เกิดจากการกักรคร หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามหลักการให้ทำเครื่องหมาย (x) และทำเครื่องหมาย (/) เมื่อเป็นไปตามหลักการ

- การบิดเบี้ยวเสียรูปทรงของผลิตภัณฑ์ วัดโดยใช้เครื่องมือวัด คือ ตลับเมตร และฉาก วัดมุม-องศา และเริ่มวัดจากเส้นทแยงมุมของงานโดยใช้ตลับเมตรวัด มีค่าความผิดพลาด ± 1 มิลลิเมตร จุดต่อมาเป็นการวัดความกว้าง ความยาวและความสูงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยมีค่าความผิดพลาดต่างกันไม่เกิน ± 1 มิลลิเมตร และจุดต่อมาเป็นการวัดมุมฉาก โดยเมื่อวัดแล้วงานจะต้องได้ฉาก หากทำการวัดในจุดต่าง ๆ แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามหลักการให้ทำเครื่องหมาย (x) และทำเครื่องหมาย (/) เมื่อเป็นไปตามหลักการ

- อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ต้องทำการประกอบครบ อุปกรณ์ของงานแต่ละชิ้นจะมีกำหนดอยู่ในแบบที่แนบมากับใบสั่งงาน เช่น SS.20 GA BODY MIDDLE & UNDER PLAIN SHELF, SS.18 GA WARMER PAN. SS. ROD SLATTED PROTECTOR LAYER, SS.16 GA. TOP PLATE เป็นต้น อุปกรณ์ที่ต้องประกอบจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบแก๊ส หากทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบตามที่ใบสั่งงานกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย (/) และถ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบไม่ครบตามที่กำหนดให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ

- การบุบโค้งของตัวงาน การตรวจสอบจะเน้นเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการประกอบเท่านั้น การเชื่อมอาจทำให้ตัวงานโค้งหรือบุบได้หากมีการเชื่อมไม่ดีเพราะเมื่อทำการเชื่อมชิ้นงานจะได้รับความร้อนและเกิดการขยายตัวและเมื่อเย็นตัวลงจะเกิดการหดตัวซึ่งการขยายตัวหรือการหดตัวจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวงานบุบหรือโค้งได้ ส่วนการบุบโค้งที่เกิดจากการกระแทกนั้นมักจะเกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะประกอบหรือการใช้แรงในการเคาะเพื่อให้ชิ้นงานต่อเข้ากันได้สนิท หากทำการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีส่วนใดของตัวงานบุบหรือโค้ง ให้ทำเครื่องหมาย (/) และถ้าตัวงานเกิดการบุบหรือโค้งให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ

- ตัวงานไม่โยกเมื่อมีแรงมากระทำ งานประกอบโดยทั่ว ๆ ไปต้องประกอบให้มีความแข็งแรงไม่มีการโยกไปมาได้ แต่งานบางอย่างอาจถูกออกแบบมาเพื่อโยกไปมาได้ ลักษณะของการโยกบอกได้ถึงการประกอบที่ไม่แข็งแรงโดยส่วนมากจะเกิดกับงานที่ประกอบโดยไม่มีการเชื่อม การโยกคือการเอนไปมาของงานในด้านต่าง ๆ อาจจะโยกในทางด้านหน้าและด้านหลังหรือด้านซ้ายและด้านขวาหรืออาจจะโยกทั้งสี่ด้าน งานประกอบที่ดีตัวงานจะต้องมีความแข็งแรงไม่โยกไปมาได้เมื่อทดลองใช้มือโยกในทิศทางต่าง ๆ หากตรวจสอบตัวงานแล้วไม่พบการโยกที่สามารถนำไปใช้งานได้ ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบและทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบเมื่อพบว่าตัวงานมีการโยกที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

- อุปกรณ์ล้อต่าง ๆ ใช้งานได้ดี อุปกรณ์ล้อคืออุปกรณ์ที่ต้องเกิดการหมุน เช่น ล้อรถยนต์ หรือล้อของรถจักรยานยนต์ทั่วไป ลักษณะของล้ออาจมีหลายรูปแบบ ชิ้นส่วนประกอบของล้อที่สำคัญ ได้แก่ ยาง ลูกปืน เพลา เบรก การตรวจสอบล้อจะตรวจสอบได้จากการทดลองเงินงานที่ติดล้ออยู่เพื่อ ดูการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบมากับล้อว่าสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่เป็นปกติหรือไม่ เช่น ลูกปืนของล้อเมื่อล้อทำงานหรือหมุนลูกปืนจะต้องเป็นตัวยุช่วยให้ล้อหมุนได้ดี โดยไม่มีการติดขัด และ ลูกปืนต้องไม่แตกชำรุด เบรกต้องใช้งานได้เป็นปกติ หากตรวจสอบแล้วพบล้อที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งาน ได้เป็นปกติให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (/) เมื่อล้อสามารถใช้งาน ได้เป็นปกติ

- การหล่อลื่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่จำเป็น การหล่อลื่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำเพื่อให้ อุปกรณ์นั้น ๆ ใช้งานได้ดีขึ้นหรือรักษาสภาพอุปกรณ์ และยังเป็น การป้องกันไม่ให้เกิดสนิม อุปกรณ์ที่ ต้องทำการหล่อลื่นเช่น ล้อ รางเลื่อน บานพับที่ต้องทำการทำงานได้ดีขึ้น เช่น การหล่อลื่นที่ล้อจะช่วยให้ล้อหมุนได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น การตรวจสอบอาจตรวจสอบได้จากการทดลองการทำงานของอุปกรณ์ นั้น ๆ ว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ หากใช้งานได้ดีไม่มีความผิดปกติหรือติดขัด ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ ทำการตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (x) เมื่ออุปกรณ์นั้น ๆ ใช้งานไม่ได้

- อุปกรณ์ต้องถอดเข้าออกได้ ในงานบางชนิดหรืองานบางอย่างอาจมีบางชิ้นส่วนที่ ต้องสามารถถอดเข้าออกได้ เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการตรวจสอบ เพื่อการตรวจซ่อม เพื่อการ ทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ต้องถอดได้ ได้แก่ พวกตัวกรองฝุ่น ตัวดักไขมัน ตัวกรองเศษอาหาร เป็นต้น การถอดเข้าออกได้ของอุปกรณ์แต่ละอย่างจะมีลักษณะการถอดเข้าออกที่แตกต่างกันออกไปแต่ต้อง อยู่ในหลักการเดียวกัน คือ ต้องถอดออกได้โดยไม่ยากนัก อาจเป็นการใช้มือดึงออกหรือคลายเกลียว ต่าง ๆ ควรทำการตรวจสอบโดยการทดลองถอดอุปกรณ์นั้น ๆ ออกดูและพิจารณาความยากง่าย ความ คล่องตัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องคลายเกลียว เกลียวนั้นจะต้องไม่เป็น สนิม แดกหรือชำรุด เมื่อตรวจสอบแล้วสามารถทำการถอดได้จริงและใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นเมื่อ ทำการตรวจสอบแล้วอุปกรณ์สามารถถอดเข้าออกได้อย่างสะดวก ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ ทำการตรวจสอบและทำเครื่องหมาย (x) เมื่ออุปกรณ์เกิดความผิดปกติในการถอดเข้าออก

- การทาสีอุปกรณ์ที่อาจเกิดสนิม อุปกรณ์ที่นำมาทาสีส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่เสริม ความแข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่จะทำด้วยเหล็ก การใช้สีเสริมความแข็งแรงก็เพื่อให้ตัวงานสามารถ รับน้ำหนักได้มากขึ้น สีที่ใช้ทาส่วนมากจะเป็นสีน้ำมันกันสนิมซึ่งใช้ตัวทำละลายจำพวกทินเนอร์หรือน้ำมันสน หากตรวจสอบแล้วพบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทากันสนิมให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ทำการ ตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (/) เมื่อไม่พบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทากันสนิม

- สรุปผลการตรวจสอบของงานทุก Job ลงในช่อง “ผลการตรวจสอบ” โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนด และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานประกอบ

ผู้ตรวจสอบ _____

รายงานเลขที่ _____

พนักงาน _____

วันที่ ____ / ____ / ____

รหัสเครื่องมือตรวจสอบ _____

Job _____

Items	รายการตรวจสอบ	Item				
1	ขนาดของงานหลังทำการประกอบตามแบบ					
2	ความสวยงามของรอยเชื่อม/ความแข็งแรง/ระยะ					
3	การทำความสะอาดรอยเชื่อม/การกัดกรด					
4	การบิดเบี้ยวเสียรูปทรงของผลิตภัณฑ์					
5	อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ต้องทำการประกอบครบตามใบสั่งงาน					
6	ระยะของการติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้อง					
7	ความคล่องตัวของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้					
8	อุปกรณ์ถือคต่างๆ ใช้งานได้ดี					
9	อุปกรณ์เปิด-ปิด ใช้งานได้ดี					
10	การทาสีเพื่อป้องกันสนิม					
11	อุปกรณ์ที่ถอดเข้า-ออกได้ ใช้งานได้สะดวก					
12	การบุบ โกงของผลิตภัณฑ์					
13	ผลิตภัณฑ์ไม่โยกเมื่อมีแรงมากระทำ					
14	การหล่อลื่นของอุปกรณ์ในส่วนที่จำเป็น					
15	อุปกรณ์ถือคต่างๆ ใช้งานได้ดี					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
ผลการตรวจสอบ						

รูปที่ 5.5 ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานประกอบ

- **หน่วยงานจัดมีขั้นตอนและรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้**

- ให้ใช้ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานประกอบตามรูปที่ 5.5 ในการตรวจสอบคุณภาพงานประกอบ

- เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารให้ครบถ้วน คือ เขียนชื่อผู้ตรวจสอบลงในช่อง “ผู้ตรวจสอบ” เขียนผู้รับผิดชอบงานจัดลงในช่อง “ผู้รับผิดชอบงานจัด” เขียนเลขที่ของรายงานในช่อง “เลขที่รายงาน” เขียนวันที่ตรวจสอบในช่อง “วันที่ตรวจสอบ” เขียนรหัสเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้ในช่อง “รหัสเครื่องมือตรวจสอบ” เขียนหมายเลขลำดับที่ของงาน (Job Number) ที่จะตรวจสอบในช่อง “Job” เช่น P-033/99, X-41/030, U-025/99 เขียนชื่อของงานที่ต้องการตรวจสอบลงในช่อง “ลักษณะงาน” เช่น Worktable

- ให้ทำการตรวจสอบการทำการลบรอยขีดข่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานว่าได้ทำการลบรอยดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากทำการลบรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นหมดแล้ว ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการลบรอยดังกล่าว

- ให้ทำการตรวจสอบผิวด้านที่กำหนดให้ขีดว่าได้มีการขีดตามที่กำหนดหรือไม่ ทิศทางของลายขีดถูกต้องหรือไม่ หากทำการขีดถูกต้องให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีการขีดตามข้อกำหนด

- ตรวจสอบว่ามีรอยดำหนึบหลงเหลืออยู่ที่ชิ้นงานอีกหรือไม่ เช่น รอยบุบ คราบสนิม และรอยดำหนึบอื่น ๆ หากตรวจสอบแล้วไม่พบรอยดำหนึบใด ๆ หลงเหลืออยู่ ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วพบรอยดำหนึบ

- ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานว่าได้มีการเช็ดล้างทำความสะอาดครบสกปรกต่าง ๆ ออกแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการทำความสะอาดหรือทำความสะอาดได้ไม่ดี ให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ และทำเครื่องหมาย (/) เมื่อมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดีแล้ว

- เขียนข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษลงในช่องของข้อกำหนดเพิ่มเติมและทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่างานถูกต้องตามข้อกำหนดหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษแล้ว และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนด

- สรุปผลการตรวจสอบของงานทุก Job ลงในช่อง “ผลการตรวจสอบ” โดยทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องที่ทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามข้อกำหนด และทำเครื่องหมาย (x) เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามกำหนด

ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานขัด										
ผู้ตรวจสอบ _____					รายงานเลขที่ _____					
พนักงาน _____					วันที่ ____ / ____ / ____					
รหัสเครื่องมือตรวจสอบ _____										
Job _____					ลักษณะงาน _____					
Items	จำนวน	Sampling No.	การลบรอย	ผิวค้ำโครง	รอย ค้ำหนี	ความสะอาด	ข้อกำหนดเพิ่มเติม			ผลการ ตรวจสอบ

รูปที่ 5.6 ใบบันทึกผลการตรวจสอบงานขัด

ในการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า ชิ้นงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ทำการแยกชิ้นงานไว้ต่างหาก และให้เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพจัดทำใบรายงานการตรวจสอบ (Corrective Action Report) แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคำเนิ การต่อไป ใบรายงานการตรวจสอบสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.7 ดังนี้

Corrective Action Request	
<div style="text-align: right;">รายงานเลขที่ _____</div> <div style="text-align: right;">วันที่ ____ / ____ / ____</div>	
Job No. _____	
Items _____	
ลักษณะงาน _____	
พนักงาน _____	
หน่วยงานที่เกิดข้อบกพร่อง _____	
ลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	จำนวน (Quantity)
พนักงานตรวจสอบ _____ วันที่ตรวจสอบ ____ / ____ / ____ เวลาที่ตรวจสอบ _____	
สาเหตุของปัญหา (Analysis of cause)	
หัวหน้าแผนก _____ ผิดจากหน่วยงาน _____	
การดำเนินงานชิ้นงานที่มีข้อบกพร่อง	
<input type="checkbox"/> ขอมให้ใช้ได้ <input type="checkbox"/> นำไปซ่อมแก้ไข <input type="checkbox"/> ให้ใช้ได้จัดเป็นรุ่นพิเศษ <input type="checkbox"/> ใช้ไม่ได้	
น้ำหนักของของเสียที่เกิดขึ้นในกรณีที่ใช้ไม่ได้ _____ กิโลกรัม	
บันทึกเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการซ่อม	
การป้องกันปัญหาในการผลิตครั้งต่อไป (Corrective Action)	
ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับทราบ _____ วันที่ ____ / ____ / ____	
อนุมัติโดย ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ _____ วันที่ ____ / ____ / ____	

รูปที่ 5.7 ใบรายงานการตรวจสอบ (Corrective Action Report)

เมื่อได้ทราบถึงขั้นตอนในการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตในแต่ละหน่วยงานผลิตไปแล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงเกณฑ์และข้อกำหนดในการตรวจชิ้นงานระหว่างผลิต ซึ่งในการตรวจชิ้นงานระหว่างผลิตนั้น เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมคุณภาพทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลให้การตัดสินใจในการพิจารณาว่าชิ้นงานใดได้คุณภาพหรือไม่ต่างกัน ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดถึงข้อกำหนดของการตรวจสอบในขั้นตอนการผลิตเป็น 3 ระดับคือ

- 1) ระดับ A หมายถึง ข้อกำหนดในการตรวจสอบแบบสำคัญ (Major)
- 2) ระดับ B หมายถึง ข้อกำหนดในการตรวจสอบแบบพออนพวน (Minor)
- 3) ระดับ C หมายถึง ข้อกำหนดในการตรวจสอบแบบเคร่งครัด (Critical)

ซึ่งแนวทางข้อกำหนดของการตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการทำงานต่าง ๆ กันจะแสดงได้ดังตารางที่ 5.5 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.5 ลักษณะการตรวจสอบและการตัดสินใจในขั้นตอนการผลิต

หน่วยงาน	ลักษณะงาน	ระดับความสำคัญ		
		A	B	C
งานตัด	1. ตรวจสอบว่าแบบถูกต้องตามแบบชิ้นส่วนประกอบหรือไม่ 2. ชนิดวัสดุถูกต้องตามแบบชิ้นส่วนประกอบวัสดุชนิดและความหนา 3. ขนาดตามแบบ (กว้าง x ยาว x หนา) 4. แผ่นที่ตัดได้มุมฉาก 5. จำนวนแผ่นถูกต้อง	X		X
Layout	1. ตรวจสอบชนิด ขนาด มุมฉากและจำนวนแผ่นถูกต้องตามแบบ 2. ตรวจสอบอีกครั้งว่าในแผ่นคลี่กำหนดเส้นพับถูกต้องตามแบบประกอบหรือไม่ 3. ชิดเส้นขนาด มุม ได้ตามแบบและชัดเจน 4. การตัดมุมหรือเจาะรูต้องแต่งขอบให้เรียบร้อย	X		X
งานพับ	1. ตรวจสอบชนิด จำนวนและเส้นพับจากแผนก Layout ถูกต้องตามแบบหรือไม่ 2. ตรวจสอบทิศทางการพับและขนาดบางจุดก่อนทำการพับ	X		X

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) ลักษณะการตรวจสอบและการตัดสินใจในขั้นตอนการผลิต

หน่วยงาน	ลักษณะงาน	ระดับความสำคัญ		
		A	B	C
งานพับ	3. ตำแหน่งพับตรงตามแบบ ไม่พับกลับด้าน 4. มุม รัศมี ได้ตามแบบและสม่ำเสมอตลอดความยาว 5. รอยต่อชน เข้ากัน ได้สนิท (โดยเฉพาะผิวโค้ง)	X X X		
ประกอบ	1. ตรวจสอบขนาดที่พับแล้ว โดยเฉพาะส่วนขนาดที่แสดง ในแบบชิ้นส่วน 2. ขอบ มุม บริเวณชิ้นงานต้องไม่คม (ยกเว้นส่วนที่เป็น รอยต่อ) 3. รอยเชื่อมแข็งแรง ไม่เป็นตามค 4. ความกว้าง ความยาว ความสูง ตรงตามแบบที่กำหนด 5. รอยต่อชนต่าง ๆ ต้องสนิท ถ้ามีช่องว่างต้องไม่มากจน น่าเกลียด 6. โครงสร้างเสริมความแข็งแรงที่เป็นเหล็กต้องทาสีกันสนิม ให้เรียบร้อย 7. ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ครบตามแบบ 8. ชิ้นส่วนที่ต้องสวมกัน ควรถอดและประกอบได้ง่าย 9. พื้นผิวหรือผนังชิ้นงานต้องไม่ขรุขระ (กรณีที่มีการแก้ไข พื้นโค้งด้วยการใช้ไฟเป่า แล้วกัดกรดให้ขาวสะอาด) 10. การเก็บกัญแจ ควรเก็บไว้ที่รูกัญแจก่อนจนผลิตเสร็จ เพื่อทดสอบการใช้งาน 14. ชิ้นงานที่มีขาและเสา ต้องตั้งได้ฉากกับพื้นหรือมุมตาม ที่แบบกำหนด 15. ชิ้นส่วนที่เป็นสนิมง่ายให้เคลือบจารบีหรือทาน้ำมัน 16. ประตูบานเปิดที่ล็อกด้วยกลอนต้องใส่กลอนได้ง่ายเมื่อ ปิดสนิท	X X X X X X X X X X	X X	X X X
ขีด	1. ตรวจสอบการกัดกรด มุมต่าง ๆ และรอยเจียรแต่งจาก แผนกประกอบ 2. ลบรอยขีดขีดทั้งหมด ยกเว้น Sticker ที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ	X X		

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) ลักษณะการตรวจสอบและการตัดสินใจในขั้นตอนการผลิต

หน่วยงาน	ลักษณะงาน	ระดับความสำคัญ		
		A	B	C
ขีด	3. ผิวโชว์ทุกด้านและลายขีด ต้องขีดให้ตรงตามที่แบบกำหนด	X		
	4. ขีดเก็บรอยขีด รอยตำหนิ รอยนูน ต่าง ๆ ได้หมด	X		
	5. ลบคมตามมุมหรือขอบด้านที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ให้คม			X
	6. ในกรณีที่ต้องเคลือบผิว หรือขีดผิวด้วยน้ำยา ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความเงางามด้วย	X		

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วถึงการตรวจสอบวัตถุดิบแรกเข้าและการตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิตซึ่งทำโดยพนักงานควบคุมคุณภาพ เมื่อทำการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะต้องมีป้ายซึ่งบ่งบอกถึงสถานะการตรวจสอบของพนักงานควบคุมคุณภาพติดอยู่กับชิ้นงานหรือวัตถุดิบนั้นด้วย และลักษณะของป้ายที่ทำการติดสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.8 ดังต่อไปนี้

QC. INSPECTION CHECK SHEET	
อนุมัติโดย _____	
วันที่ตรวจสอบ ____ / ____ / ____	
ตรวจสอบโดย _____	
ผลการตรวจสอบ	
<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
แก้ไขโดย _____	
วันที่ทำการแก้ไข ____ / ____ / ____	
ผลการแก้ไข	
<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

รูปที่ 5.8 ป้ายแสดงสถานะการตรวจสอบวัตถุดิบ

5.1.4 ปัจจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Material)

ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการศึกษาถึงปัจจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบของโรงงานตัวอย่าง พบว่า วัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งตามลักษณะโครงสร้างหรือลักษณะทั่ว ๆ ไปของวัตถุดิบชนิดนี้ จะเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพของวัตถุดิบค่อนข้างน้อย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิธีการในการจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีการจัดวางและแยกประเภทของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบ บ่อยครั้งที่หาแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมตามขนาดที่ต้องการหรือใกล้เคียงไม่พบทั้ง ๆ ที่มีอยู่ใน Stock และถูกทิ้งไว้นาน อีกทั้งยังเกิดความไม่เป็นระเบียบ ทำให้ยากแก่การขนถ่ายวัตถุดิบและเคลื่อนย้ายชิ้นงานอื่น ๆ ด้วย

(2) การเคลื่อนย้ายขาดประสิทธิภาพทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย

• ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ในการปรับปรุงปัจจัยทางด้านการจัดเก็บและแยกประเภทของวัตถุดิบ จะแยกเป็นหัวข้อในการปรับปรุง ดังนี้

1) การปรับปรุงทางด้านการจัดเก็บวัตถุดิบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม แก้ไขปรับปรุงโดยการจัดทำป้ายเพื่อบ่งบอกถึงชนิดของวัตถุดิบและสถานะการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ลักษณะป้ายที่บ่งบอกสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.9 ข้างล่างดังต่อไปนี้

ชนิดวัตถุดิบ _____
เกรด _____
จำนวนแผ่น _____
วันที่รับเข้า _____

รูปที่ 5.9 ป้ายแสดงชนิดของวัตถุดิบ


2) การปรับปรุงทางด้านการจัดเก็บวัตถุดิบที่เป็นเศษวัสดุของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีอยู่มากมายหลายขนาดจัดเก็บปะปนกันไป ในกรณีนี้จะทำการแก้ไขปรับปรุงจัดหมวดหมู่ของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกันโดยมีรหัสกำหนดในการจัดเก็บ จัดทำสถานที่

เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และออกแบบสถานที่เก็บใหม่ ซึ่งในการจัดหมวดหมู่ของเศษวัสดุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมสามารถจัดได้เป็นกลุ่ม ๆ ตามขนาด ชนิดของวัสดุคืบและเกรดของวัสดุคืบดังตารางที่ 5.6 ต่อไปนี้

ตารางที่ 5.6 การกำหนดรหัสของเศษวัสดุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม

ประเภท	รายละเอียด	รหัส
ขนาด	ด้านกว้าง 100 – 500 มิลลิเมตร ด้านยาว 100 – 500 มิลลิเมตร	A1
	ด้านกว้าง 100 – 500 มิลลิเมตร ด้านยาว 500 – 1,000 มิลลิเมตร	A2
	ด้านกว้าง 100 – 500 มิลลิเมตร ด้านยาว 1,000 มิลลิเมตรขึ้นไป	A3
	ด้านกว้าง 500 – 1,000 มิลลิเมตร ด้านยาว 500 – 1,000 มิลลิเมตร	A4
	ด้านกว้าง 500 – 1,000 มิลลิเมตร ด้านยาว 1,000 มิลลิเมตรขึ้นไป	A5
	ด้านกว้าง 1,000 มิลลิเมตรขึ้นไป ด้านยาว 1,000 มิลลิเมตรขึ้นไป	A6
ชนิดวัสดุคืบ	SS – 3042B	M01
	SS – 304 HL – PVC, SS – 304BA – PVC	M02
	SS – 430HL – PVC, SS – 430BA – PVC	M03
	316L, EG, GI, CRS, อื่น ๆ	M04
เกรด	11, 14, อื่น ๆ	01
	16	02
	18	03
	20	04
	22	05

และในด้านของสถานที่เก็บได้ทำการแก้ไขปรับปรุงโดยการสร้างที่จัดเก็บใหม่ จาก การคำนวณจากตารางที่ 5.6 จะได้ว่าต้องทำที่จัดเก็บแผ่นเศษวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำนวน 12 อัน ดัง รูปที่ 5.10 ต่อไปนี้

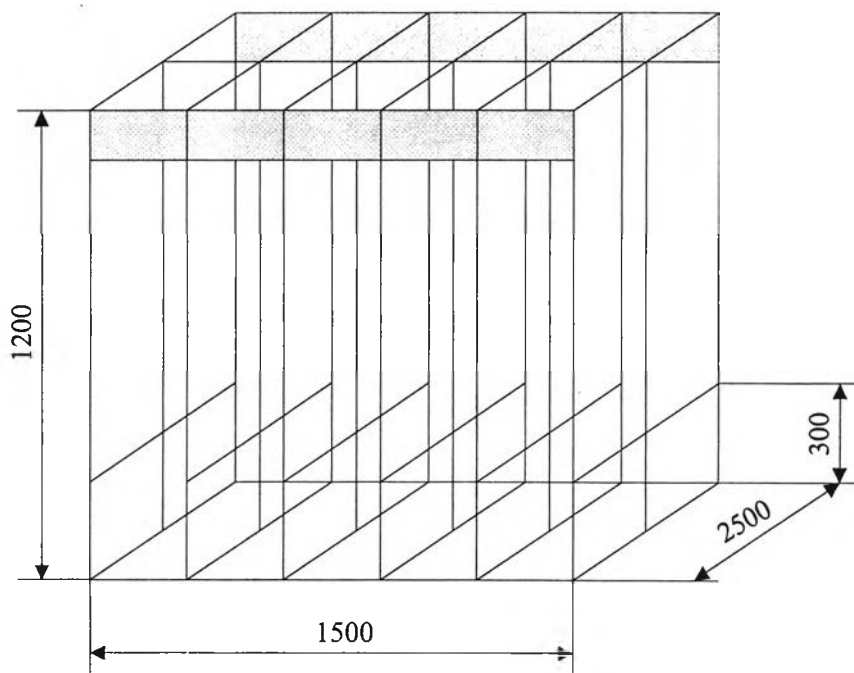

รูปที่ 5.10 ที่จัดเก็บเศษวัสดุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม

ในการปรับปรุงเรื่องการขนย้ายที่ขาดประสิทธิภาพของพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขโดย ให้การอบรมแก่พนักงานในเรื่องการขนย้ายวัสดุที่ถูกต้อง

5.2 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียปกติและความสูญเสียเนื่องมาจากเศษวัสดุ Scrap ที่เกิดขึ้น

จากการศึกษาลักษณะการผลิตและความสูญเสียที่เกิดขึ้นของ โรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเป็นแบบ Job Shop โดยผลิตตามความต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์จะมีหลากหลายรุ่น และชนิด จากสาเหตุของความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียปกติ (Normal Spoilage) ที่ได้กล่าวมาแล้วใน บทที่ 3 และการศึกษาถึงผลกระทบของการออกแบบชิ้นงานและการตัดชิ้นงานในบทที่ 4 พอที่จะสรุป ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาทำการแก้ไขได้ดังนี้ คือ

- 1) ยัง ไม่มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดชิ้นงาน และการเลือกใช้เศษวัสดุ Scrap ในการนำมาตัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเศษวัสดุ Scrap ขึ้น
- 2) พนักงานยัง ไม่มีมาตรฐานในการคัดแยกขนาดของเศษที่ยังใช้ได้ และใช้ไม่ได้ เนื่องจากการ เก็บข้อมูลพบว่ายังมีขนาดที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก


- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการตัดชิ้นงานของพนักงานตัดที่ยังไม่มีมาตรฐานในการตัดชิ้นงานและการเลือกเศษวัสดุ Scrap มาใช้อย่างเหมาะสม วิธีการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้คือ

(1) จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเลือกใช้เศษวัสดุ Scrap ที่เก็บใน Stock และช่วยในการตัดชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งจะใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap และในโปรแกรม Microsoft Visual Basic เพื่อช่วยตัดสินใจในการตัดแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมและขั้นตอนการทำงานมีดังต่อไปนี้

โปรแกรม Microsoft Access ที่จัดทำขึ้นนี้เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล (Database) หน้าที่หลักของโปรแกรมนี้คือ ช่วยให้สามารถจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลออกมาใช้งานได้ อย่างเป็นระบบภายในเวลาที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งการทำงานของโปรแกรมมีดังนี้

1) เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะปรากฏหน้าจอฐานข้อมูลแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมและการเลือกใช้สำหรับการเลือกใช้งานปุ่มต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.11 ดังต่อไปนี้

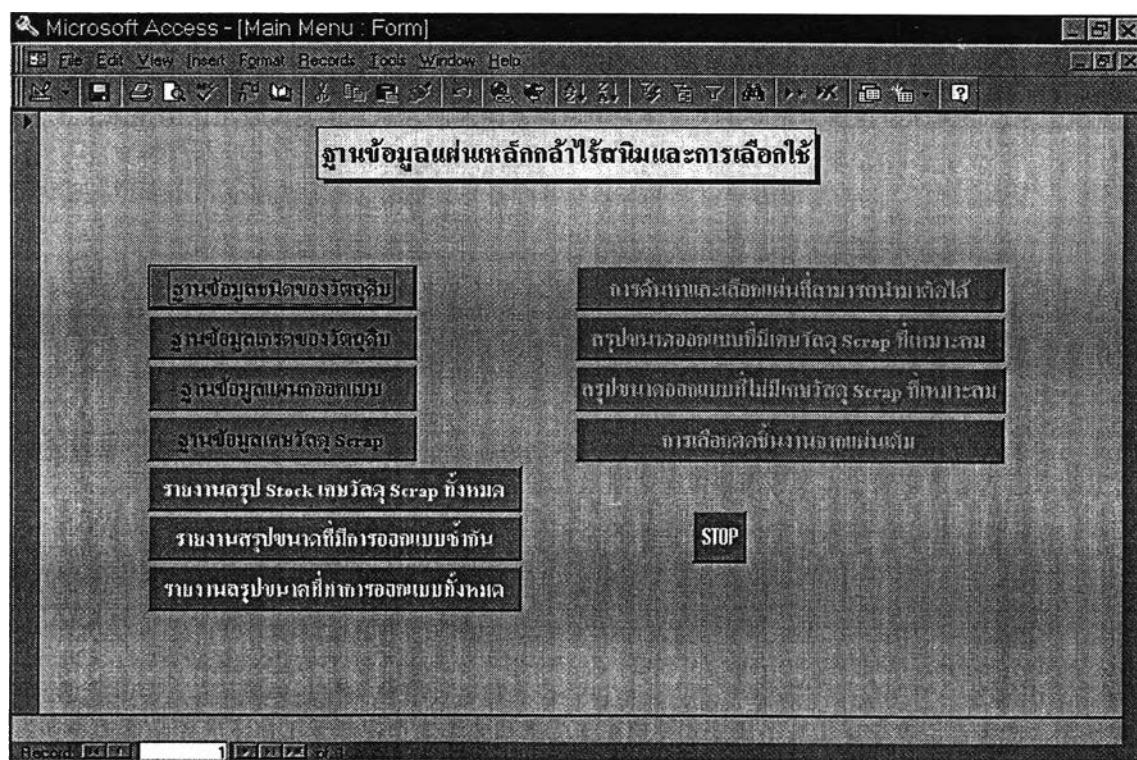

รูปที่ 5.11 หน้าจอฐานข้อมูลแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมและการเลือกใช้


ในหน้าจอของโปรแกรมจะประกอบด้วยปุ่มเลือกใช้งานปุ่มต่าง ๆ ดังนี้

- ฐานข้อมูลชนิดวัสดุดิบ

- ฐานข้อมูลเกรดของวัตถุดิบ
- ฐานข้อมูลแผนกออกแบบ
- ฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap
- รายงานสรุป Stock เศษวัสดุ Scrap ทั้งหมด
- รายงานสรุปขนาดที่มีการออกแบบซ้ำกัน
- รายงานสรุปขนาดที่ทำการออกแบบทั้งหมด
- การค้นหาและเลือกแผ่นที่สามารถนำมาตัดได้
- สรุปขนาดออกแบบที่มีเศษวัสดุ Scrap ที่เหมาะสม
- สรุปขนาดออกแบบที่ไม่มีเศษวัสดุ Scrap ที่เหมาะสม
- การเลือกตัดชิ้นงานจากแผ่นเต็ม

2) ปุ่มฐานข้อมูลชนิดวัตถุดิบ เป็นแบบฟอร์มเอาไว้สำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของชนิดวัตถุดิบที่เป็นแผ่น เช่น แผ่น Stainless ชนิดต่าง ๆ แผ่นเหล็กชนิดต่าง ๆ และ Gravity ของวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล จะประกอบด้วยช่องสำหรับการป้อนข้อมูลของรหัสวัตถุดิบ ชนิดของวัตถุดิบ และ Gravity

หน้าจอแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลชนิดของวัตถุดิบสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.12 ข้างล่างต่อไปนี้

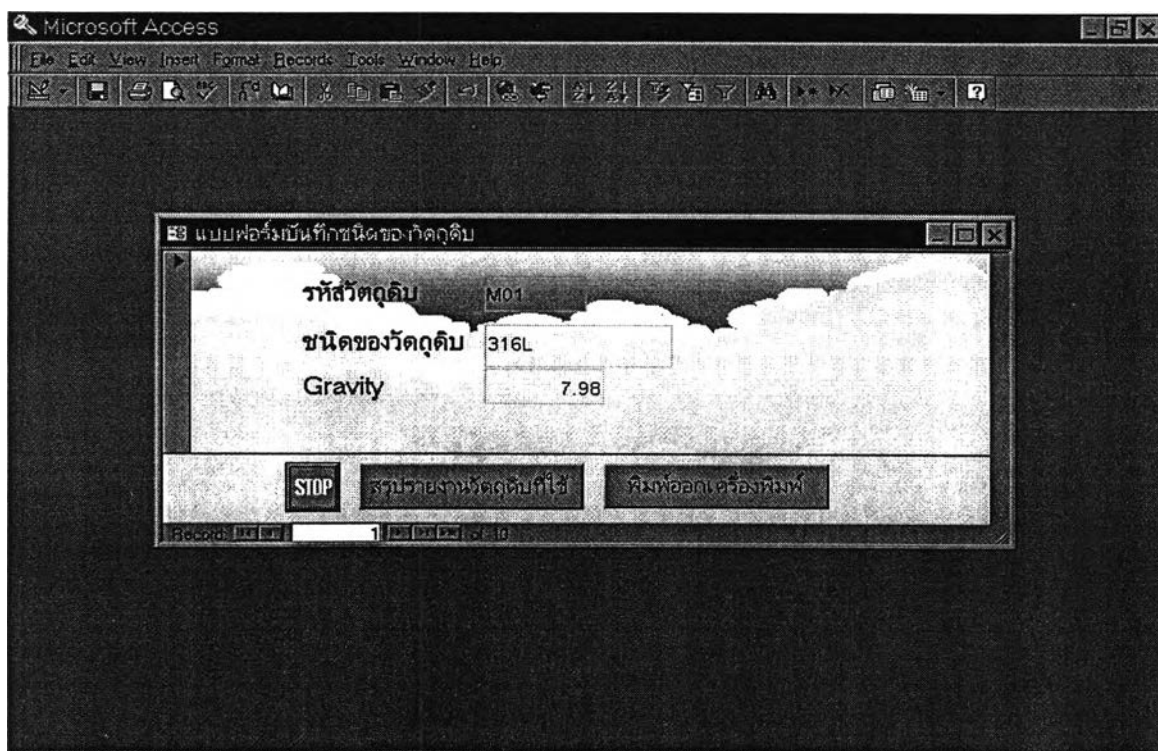


รูปที่ 5.12 แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลชนิดของวัตถุดิบ

3) ปุ่มฐานข้อมูลเกรดวัดถุดิบ เป็นแบบฟอร์มเอาไว้สำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเกรดของวัดถุดิบแผ่น Stainless ชนิดต่าง ๆ แผ่นเหล็กชนิดต่าง ๆ ซึ่งแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล จะประกอบด้วย

- รหัสเกรดของวัดถุดิบ
- เกรดวัดถุดิบที่ใช้
- ความหนา (มิลลิเมตร)

แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเกรดของวัดถุดิบสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.13 ข้างล่างต่อไปนี้

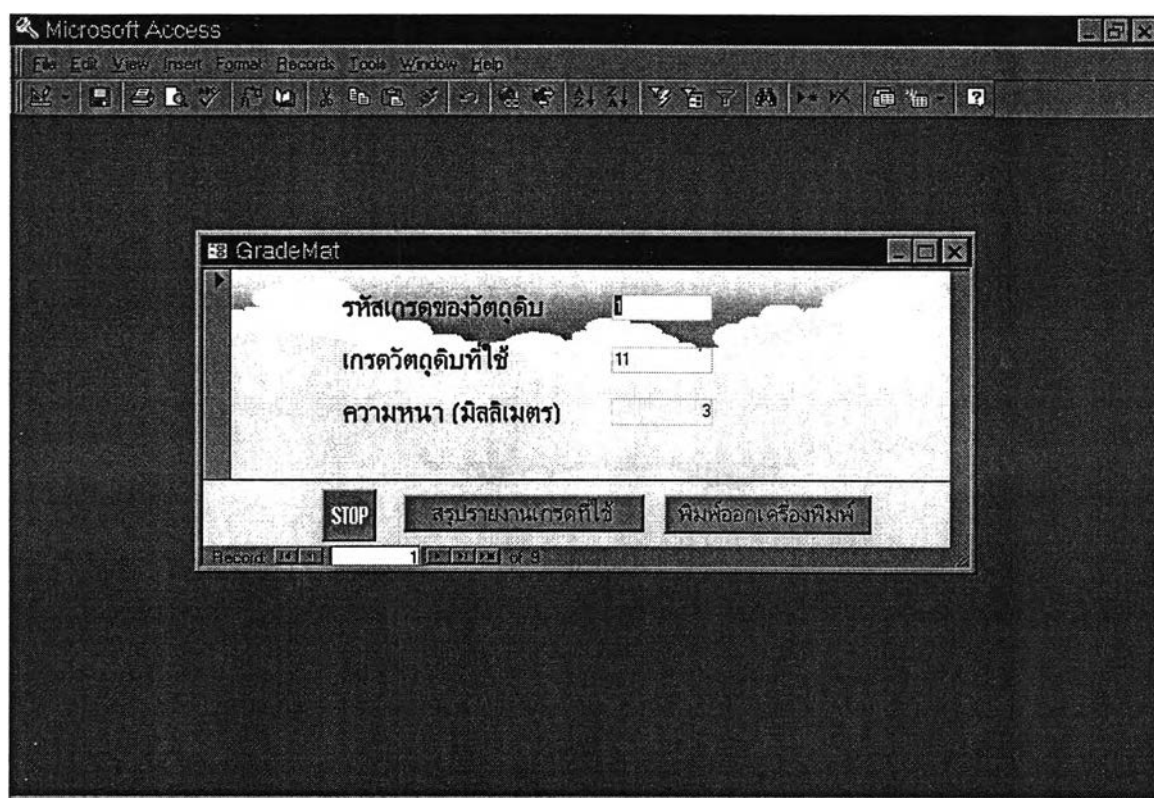

รูปที่ 5.13 แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเกรดของวัดถุดิบ

4) ปุ่มฐานข้อมูลแผนกออกแบบ เป็นแบบฟอร์มของหน่วยงานออกแบบเอาไว้สำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของขนาดที่ได้ทำการออกแบบไว้เพื่อทำการตัด ซึ่งแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล จะประกอบด้วย รหัสชิ้นงาน Job No. วัดถุดิบ เกรด ความกว้างของขนาดที่ออกแบบ ความยาวของขนาดที่ออกแบบ น้ำหนักรวม วันที่บันทึก วันที่ตัด

แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของขนาดที่ทำการออกแบบสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.14 ต่อไปนี้

The screenshot shows a Microsoft Access window titled "DataDesign" with a form for entering scrap data. The form contains the following fields and values:

รหัสชิ้นงาน		JobNo	1
Items			2
วัสดุคืบ	SS304-2B		
เกรด	11	มิลลิเมตร	
ความกว้าง	200.00	มิลลิเมตร	
ความยาว	580.00	กิโลกรัม	
น้ำหนัก	2.760		
วันที่บันทึก	5/5/00		
วันที่ตัด	12/12/99		


At the bottom of the form, there are three buttons: "STOP", "ค้นหาข้อมูลวัสดุชิ้นงาน", and "เพิ่มข้อมูลใหม่". The status bar at the bottom indicates "Record 1 of 9".

รูปที่ 5.14 แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลของขนาดที่ทำการออกแบบ

5) ปุ่มฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap เป็นแบบฟอร์มของหน่วยงานตัด-พับเอาไว้สำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของเศษวัสดุ Scrap ที่ถูกเบิกใช้ไปและเศษวัสดุ Scrap ที่เพิ่มขึ้นใหม่ ซึ่งแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล จะประกอบด้วย


- รหัสชิ้นงาน
- วัสดุคืบ
- เกรด
- ความกว้าง (มิลลิเมตร)
- ความยาว (มิลลิเมตร)
- น้ำหนัก (กิโลกรัม)
- วันที่บันทึก
- วันที่เบิกไปใช้
- สถานที่เก็บ

แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.15 ข้างล่างต่อไปนี้

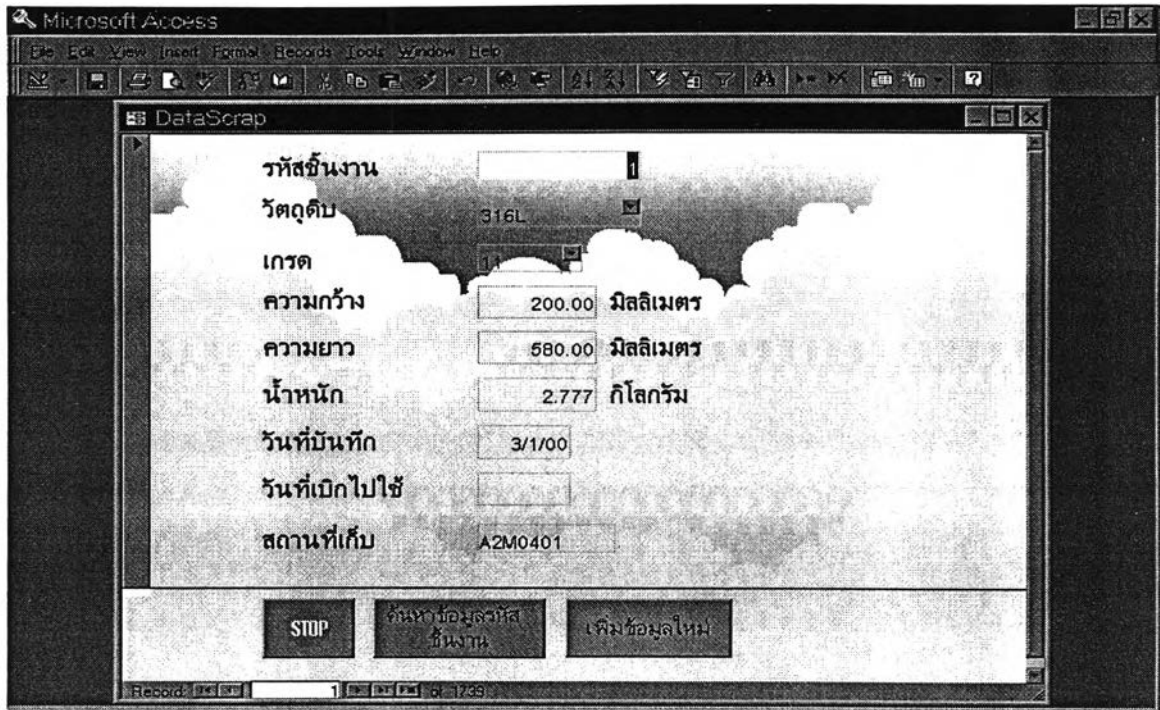


รูปที่ 5.15 แบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลเศษวัสดุ Scrap

6) ปุ่มรายงานสรุปจำนวนเศษวัสดุ Scrap ทั้งหมด เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลของเศษวัสดุ Scrap ทั้งหมดที่ทำการบันทึกไว้ และสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.16 ข้างล่างต่อไปนี้

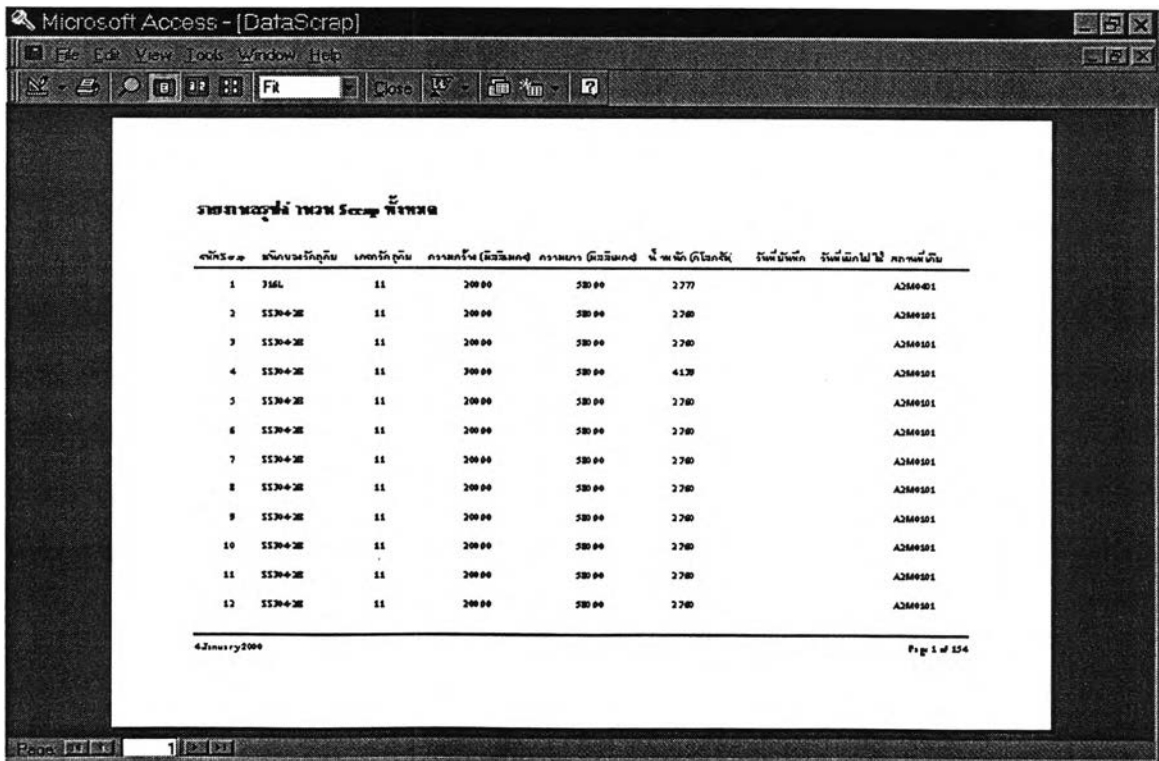

รูปที่ 5.16 รายงานสรุปจำนวนเศษวัสดุ Scrap

7) ปุ่มรายงานสรุปขนาดที่มีการออกแบบซ้ำกัน เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลผลรวมของขนาดแผ่นที่ทำการออกแบบเป็นขนาดที่เหมือนกันของแผ่นออกแบบที่ได้ทำการออกแบบและทำการบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสิ่งช่วยตัดสินใจในการสั่งตัดพิเศษ และรายงานสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.17 ข้างล่างต่อไปนี้

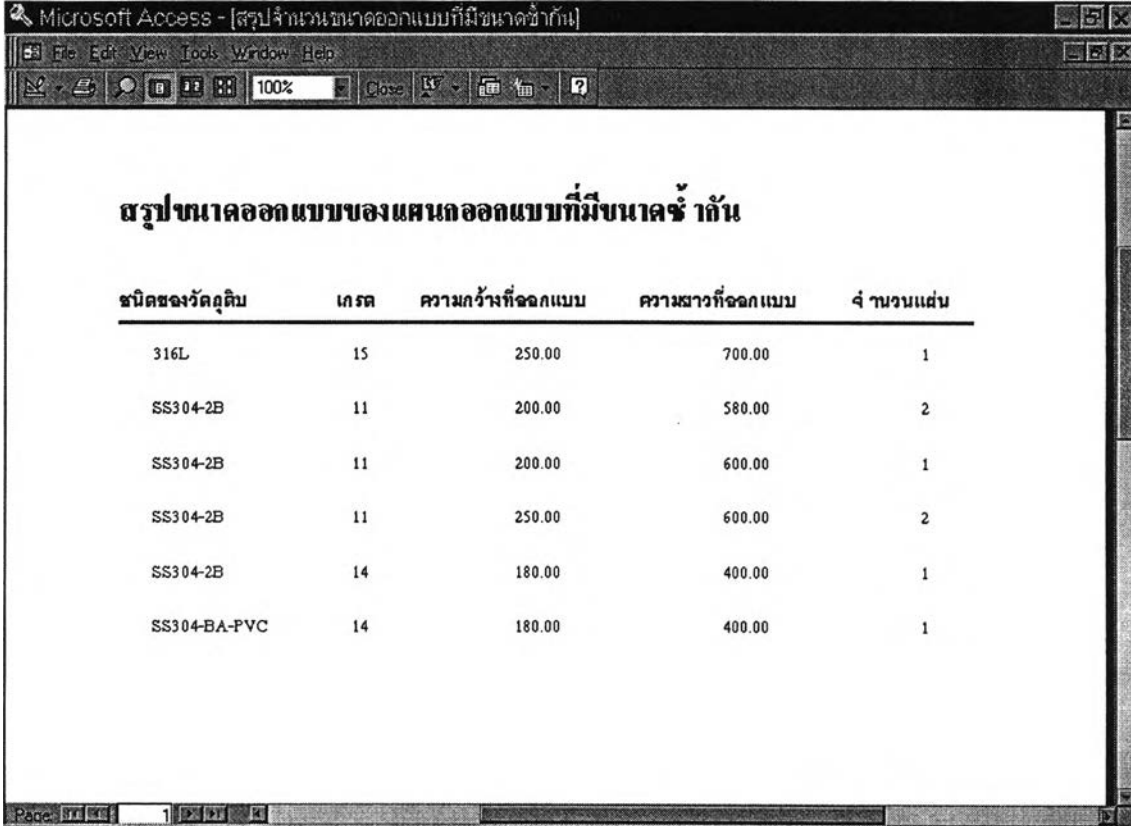

ชนิดของวัสดุ	เกรด	ความกว้างที่ออกแบบ	ความยาวที่ออกแบบ	จำนวนแผ่น
316L	15	250.00	700.00	1
SS304-2B	11	200.00	580.00	2
SS304-2B	11	200.00	600.00	1
SS304-2B	11	250.00	600.00	2
SS304-2B	14	180.00	400.00	1
SS304-BA-PVC	14	180.00	400.00	1

รูปที่ 5.17 รายงานสรุปขนาดออกแบบที่มีขนาดซ้ำกัน

8) ปุ่มการค้นหาและเลือกแผ่นที่สามารถนำมาตัดได้ เป็นฐานข้อมูลสำหรับแสดงข้อมูลของเศษวัสดุ Scrap ที่เก็บใน Stock ที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ตัดได้กับขนาดที่ได้ทำการออกแบบเพื่อทำการตัด จำนวน Loss ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด (ได้จากการเปรียบเทียบน้ำหนัก) ในที่นี้กำหนดไว้ไม่เกิน 10% และให้ผู้ใช้งานได้ทำการเลือกใช้เศษ Scrap โดยการ click เลือกในช่องเลือกใช้ในกรณีที่มีแผ่นที่เหมาะสมที่สามารถนำมาทำการตัดได้หลายแผ่น และรายงานสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.18 ข้างล่างต่อไปนี้

JobNo	ความกว้างที่จอก	ความยาวที่จอก	น้ำหนักที่จอก	วันที่ผล	วัสดุคิม	เกด	รหัส Scrap	ความกว้าง Scrap	ความยาว Scrap
4	250	600	3.5685		SS304-2B	11	52	280	
4	250	600	3.5685		SS304-2B	11	53	380	
6	250	600	3.5685		SS304-2B	11	52	280	
6	250	600	3.5685		SS304-2B	11	53	380	
7	200	600	2.8548		SS304-2B	11	52	280	
7	200	600	2.8548		SS304-2B	11	53	380	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	31	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	39	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	38	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	37	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	36	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	35	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	34	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	40	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	32	200	
5	200	580	2.75964		SS304-2B	11	45	200	

รูปที่ 5.18 รายงานแสดงการค้นหาเศษวัสดุ Scrap ที่เหมาะสม


9) รายงานสรุปขนาดออกแบบที่มี Scrap ที่เหมาะสม เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลของเศษ Scrap ที่ทำการเลือกไว้เพื่อนำมาตัด และรายงานสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.19 ข้างล่างต่อไปนี้

รายงานสรุปแผ่นที่นำมาชน นกษ Scrap มาใช้ได้

Job No	วัสดุคิม	เกด	ความกว้างที่ จอกแบบ	ความยาวที่ จอกแบบ	น้ำหนักที่ จอกแบบ	ID	ความกว้าง Scrap	ความยาว Scrap	น้ำหนัก Scrap	สถานที่เก็บ	Loss
2	SS304-2B	14	180	400	1.14192	69	180	400	1.14192	A1M0101	0.00
3	SS304-BA-PVC	14	180	400	1.14192	1201	180	400	1.14192	A1M0201	0.00

รูปที่ 5.19 รายงานสรุปเศษวัสดุ Scrap ที่สามารถนำมาใช้ได้

10) ปุ่มสรุปขนาดออกแบบที่ไม่มี Scrap ที่เหมาะสม เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลของขนาดที่ทำการออกแบบไว้เพื่อนำมาตัดที่ไม่มีเศษ Scrap ที่เหมาะสมในการนำมาตัดใช้ได้และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปตัดชิ้นงานจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มต่อไป

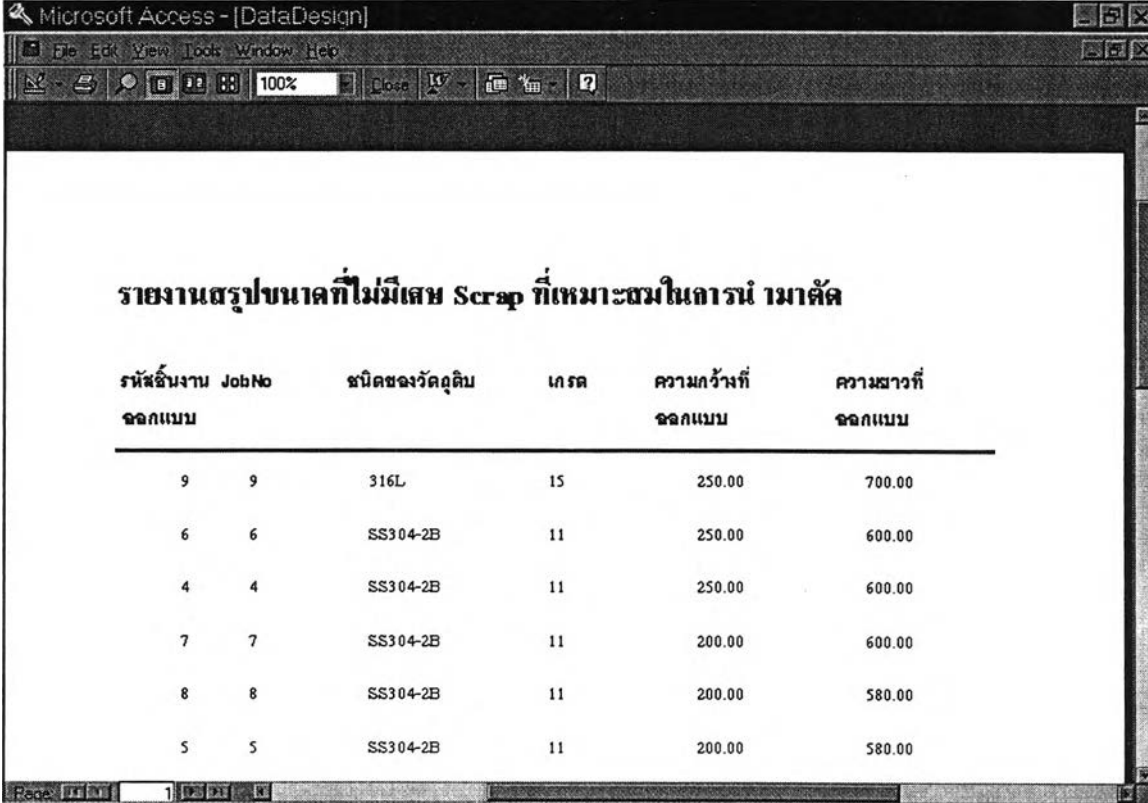


รหัสชิ้นงาน ออกแบบ	JobNo	ชนิดของวัสดุ	เกรด	ความกว้างที่ ออกแบบ	ความยาวที่ ออกแบบ
9	9	316L	15	250.00	700.00
6	6	SS304-2B	11	250.00	600.00
4	4	SS304-2B	11	250.00	600.00
7	7	SS304-2B	11	200.00	600.00
8	8	SS304-2B	11	200.00	580.00
5	5	SS304-2B	11	200.00	580.00

รูปที่ 5.20 รายงานสรุปขนาดออกแบบที่ไม่สามารถนำเศษวัสดุ Scrap มาใช้ได้


11) ปุ่มการเลือกตัดชิ้นงานจากแผ่นเต็ม เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยพนักงานตัดในการตัดสินใจเลือกตัดชิ้นงานจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมมีดังนี้

- เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอในการเข้าสู่โปรแกรมในการเลือกตัดชิ้นงานดังรูปที่ 5.21 ดังต่อไปนี้

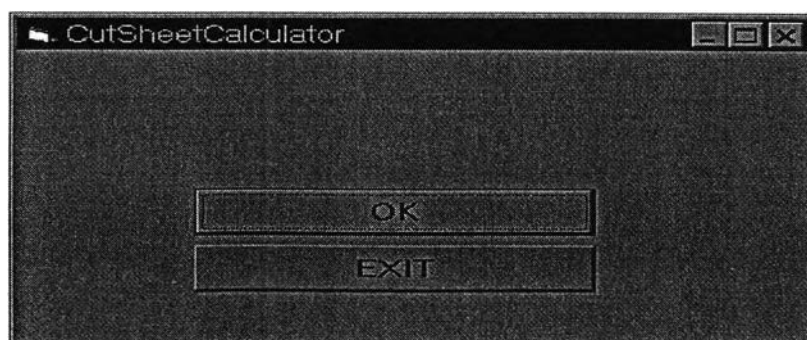

รูปที่ 5.21 หน้าจอเข้าสู่โปรแกรม

- เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว จะปรากฏหน้าจอของ โปรแกรมสำหรับการเลือกตัดชิ้นงาน จากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มดังรูปที่ 5.22 ต่อไปนี้

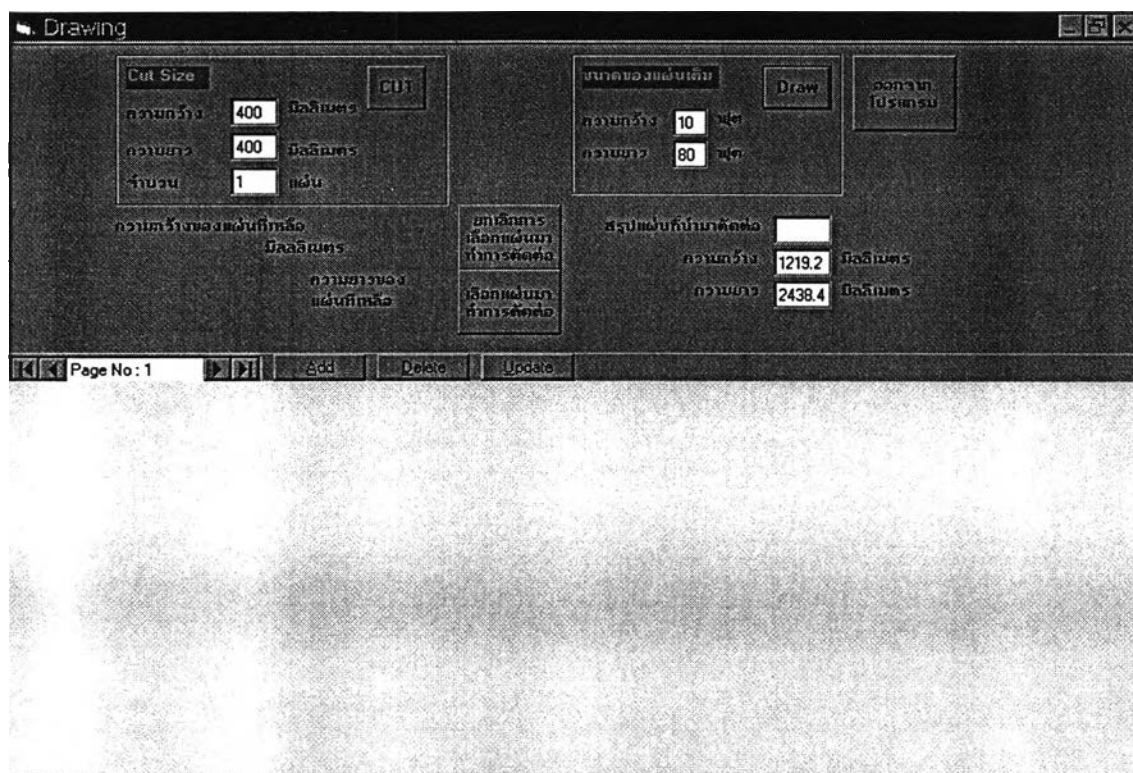


รูปที่ 5.22 หน้าจอโปรแกรมการเลือกตัดชิ้นงาน

- ขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม มีดังนี้

ก) เริ่มจากป้อนข้อมูลของขนาดความกว้าง ความยาวของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่จะนำมาทำการตัดเป็นแผ่นย่อย ๆ ในช่องของ “ขนาดของแผ่นเต็ม” โดยมีหน่วยของความกว้างและความยาวเป็นหน่วยฟุต เช่น ป้อนขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ขนาด 5 ฟุต x 10 ฟุต ขนาด 4 ฟุต x 10 ฟุต เป็นต้น

ข) จากนั้นให้ทำการป้อนข้อมูลความกว้าง ความยาวและจำนวนแผ่นของขนาดชิ้นงานแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะตัดเป็นแผ่นย่อย ๆ ตามแบบที่ได้ทำการออกแบบในช่องของ “Cut Size” โดยมีหน่วยของความกว้างและความยาวที่ทำการป้อนเป็นหน่วยมิลลิเมตร

ค) กดปุ่ม “Cut” เพื่อแสดงรูปภาพการวางชิ้นงานที่ต้องการตัดตามแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มในหน้าจอสีฟ้าด้านล่าง ในหน้าจอสีฟ้าจะเกิดรูปภาพของชิ้นงานที่จะทำการตัดและชิ้นงานที่เหลือจากการตัดครั้งแรก และขนาดที่เหลือจากการตัดครั้งแรกจะปรากฏขึ้นในส่วนของความกว้างของแผ่นที่เหลือและความยาวของแผ่นที่เหลือ ซึ่งตัวอย่างของการตัดและขนาดที่เหลือแสดงได้ดังรูปที่ 5.23 ดังนี้

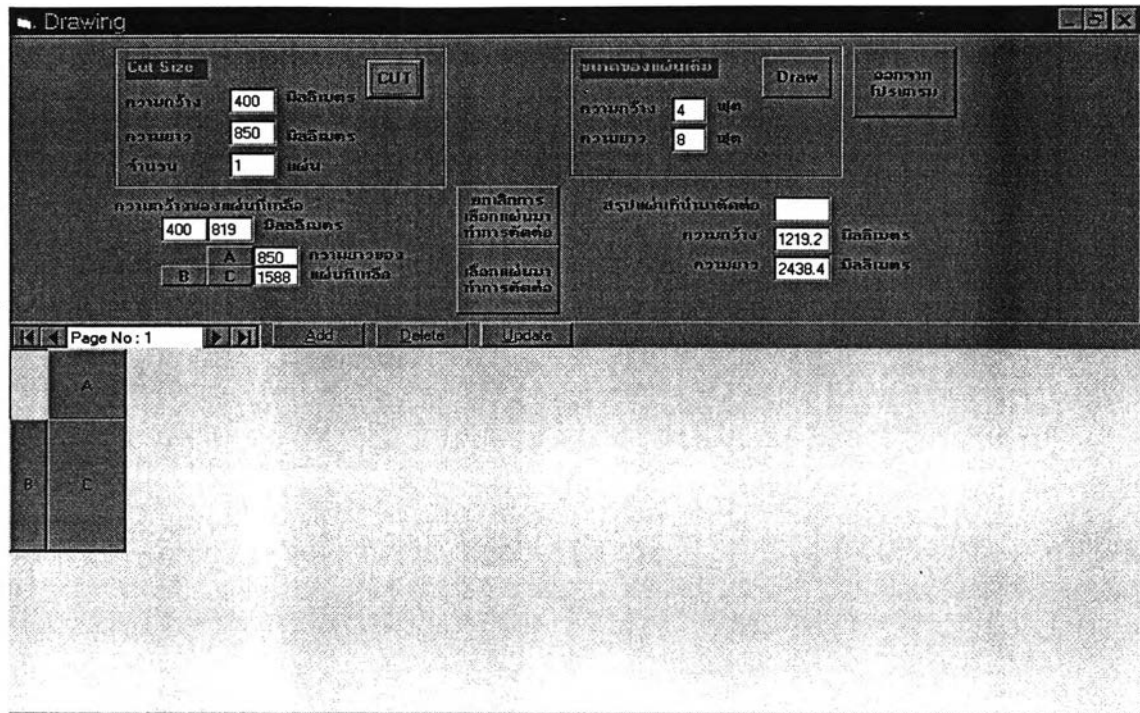


รูปที่ 5.23 แสดงการตัดชิ้นงานและขนาดที่เหลือจากการตัดครั้งแรก

ง) เมื่อทำการวางชิ้นงานแผ่นแรกที่ต้องการตัดแล้ว เมื่อจะทำการวางชิ้นงานต่อไปเพื่อทำการตัดครั้งที่สองหรือครั้งที่ต่อ ๆ ไปให้กดปุ่ม “Add” เพื่อเก็บข้อมูลของการตัดครั้งที่ต่อ ๆ ไป และดำเนินการตัดครั้งที่สองต่อไป

จ) เลือกขนาดออกแบบที่ต้องการตัดชิ้นต่อไปมาทำการตัดจากขนาดที่เหลือจากการตัดครั้งแรก โดยทำการ Click เลือกขนาดที่จะนำมาทำการตัดต่อตามตัวอักษรที่ปรากฏ เช่น A, B, C เมื่อ Click เลือกแล้ว ให้กดปุ่ม “เลือกแผ่นมาทำการตัดต่อ” ซึ่งข้อมูลของขนาดของแผ่นที่เลือกจะไปปรากฏในส่วนของสรุปแผ่นที่นำมาทำการตัดต่อ โดยมีหน่วยความกว้างและความยาวเป็นหน่วยมิลลิเมตร

หมายเหตุ ในการวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม ควรจะวางชิ้นงานที่ต้องการตัดให้ด้านที่มีขนาดที่ยาวมากกว่า วางบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มในด้านที่มีขนาดที่ยาวน้อยกว่า เพื่อให้เหลือพื้นที่น้อยที่สุดในแต่ละด้าน เช่น ต้องการตัดชิ้นงานขนาด 400 มิลลิเมตร x 800 มิลลิเมตร วางบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ดังนั้นควรจะวางชิ้นงานโดยให้ด้าน 800 มิลลิเมตร วางในแนวด้านเดียวกับความยาว 4 ฟุต

จากรายละเอียดของโปรแกรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรแกรมก็คือ หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานตัดและหน่วยงาน Store ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหากล่าว สามารถแสดงเป็นขั้นตอนการทำงานได้ดังรูปที่ 5.24 ดังนี้

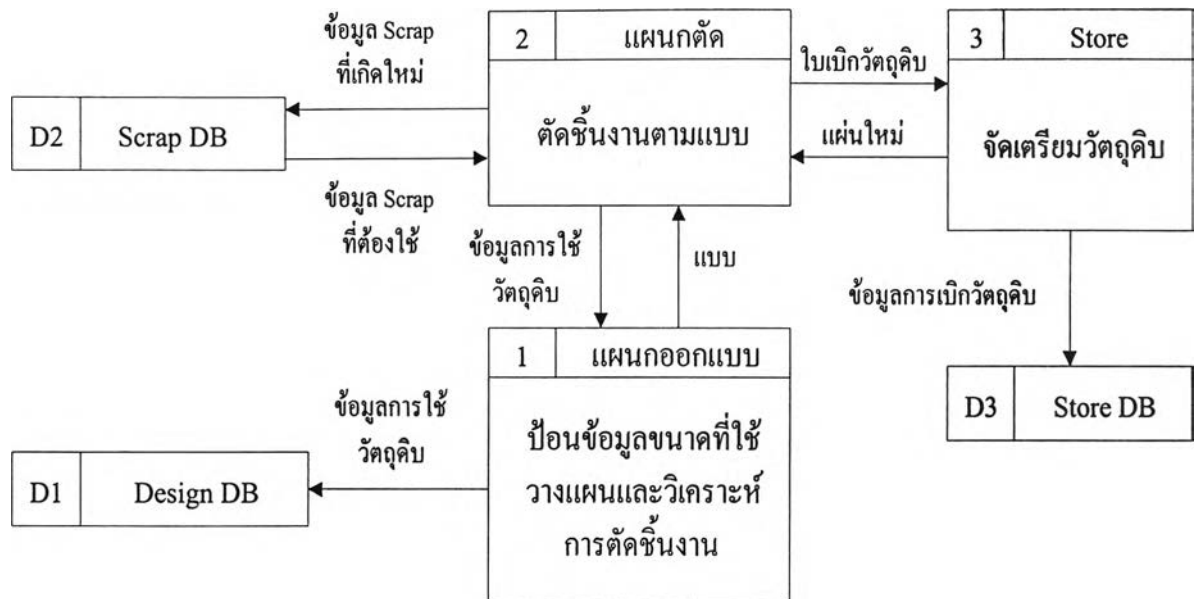

รูปที่ 5.24 ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานออกแบบและหน่วยงานตัดที่เกี่ยวกับโปรแกรม

รายละเอียดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีรายละเอียด ดังนี้

ก) หน่วยงาน Store ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่เป็นเหล็กแผ่น หรือ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม เกรดของวัสดุแต่ละชนิดลงในฐานข้อมูลชนิดของวัสดุและฐานข้อมูลเกรดของวัสดุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับแผนกออกแบบในการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบขนาดชิ้นงานเพื่อทำการตัด ซึ่งในฐานข้อมูลชนิดวัสดุจะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

- รหัสวัสดุ เช่น M01, M02 เป็นต้น
- ชนิดของวัสดุ เช่น 316L, SS304-2B ฯลฯ
- Gravity เช่น 7.93 ฯลฯ

และในฐานข้อมูลเกรดของวัสดุจะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

- รหัสเกรดของวัสดุ เช่น 01, 02, 03 เป็นต้น
- เกรดวัสดุที่ใช้ เช่น 11, 14, 16 ฯลฯ
- ความหนา(มิลลิเมตร) เช่น 3, 2 ฯลฯ

ข) หน่วยงานออกแบบทำการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับขนาดชิ้นงานที่ทำการออกแบบ พร้อมทั้งรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในฐานข้อมูลแผนกออกแบบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลของขนาดในการออกแบบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานตัด ดังนี้

- ทำการค้นหาข้อมูลขนาดออกแบบที่มีจำนวนที่ซ้ำกันมาก ๆ เพื่อทำการสังัดพิเศษ โดยดูได้จากรายงานสรุปขนาดที่มีการออกแบบซ้ำกัน

- ทำการค้นหาข้อมูลขนาดออกแบบที่แผนกออกแบบทำการป้อนข้อมูลไว้โดยจะค้นหาขนาดออกแบบที่สามารถนำเศษวัสดุ Scrap มาใช้ตัดได้ โดยทำการค้นหาจากฐานข้อมูลค้นหาแผ่นที่สามารถนำมาตัดได้ ข้อมูลแผ่นเศษวัสดุ Scrap ที่สามารถนำมาตัดได้จะแสดงออกมาให้ผู้ค้นหาทำการเลือกใช้โดยทำเครื่องหมายในช่องเลือกใช้ และจะทำการ Print รายงานสรุปขนาดออกแบบที่มี Scrap ที่เหมาะสมออกมาเพื่อส่งให้กับหัวหน้าหน่วยงานตัดนำไปทำการเขียนใบเบิกเพื่อให้พนักงานตัดนำไปตัดเป็นชิ้นงานต่อไป

- ทำการจัดวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม สำหรับขนาดออกแบบที่ไม่สามารถนำ Scrap มาใช้ได้ โดยดูจากรายงานสรุปขนาดออกแบบที่ไม่มี Scrap ที่เหมาะสมออกมา และดำเนินการจัดวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็ม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียน Layout คร่าว ๆ ของการตัด ส่งให้กับหัวหน้าหน่วยงานตัดนำไปทำการเขียนใบเบิกเพื่อให้พนักงานตัดนำไปตัดเป็นชิ้นงานต่อไป

ค) หัวหน้าหน่วยงานตัดรับแบบชิ้นงานและรายงานสรุปการใช้เศษวัสดุ Scrap จากหน่วยงานออกแบบเพื่อนำมาเขียนใบเบิกเพื่อทำการเบิกวัสดุจาก Store ทำการตัดชิ้นงานตามแบบที่ได้รับและเมื่อตัดเสร็จแล้วจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เบิกใช้เศษวัสดุ Scrap ลงในฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap ในช่องวันที่เบิกไปใช้ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ตัดลงในฐานข้อมูลแผนกออกแบบในช่องวันที่ตัด

ช) หัวหน้าหน่วยงานตัดทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศษวัสดุ Scrap ที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ ลงในฐานข้อมูลเศษวัสดุ Scrap เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้สำหรับการค้นหาแผ่นเศษวัสดุ Scrap ที่เหมาะสมในการนำมาตัดใช้งาน

(2) สร้างมาตรฐานการคัดแยกเศษที่ทำการทิ้งได้โดยกำหนดให้เศษวัสดุที่สามารถทำการทิ้งได้ ในที่นี้จากการเก็บข้อมูลขนาดที่ทำการออกแบบและสอบถามจากผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้าหน่วยงานตัดและพนักงานตัด สรุปได้ว่าขนาดของเศษวัสดุที่สามารถทำการทิ้งได้ให้อยู่ในช่วงระหว่างความกว้าง 0 – 100 มิลลิเมตรและความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 100 มิลลิเมตร

(3) การพิจารณาสั่งตัดชิ้นงานพิเศษตามแบบที่ได้ทำการออกแบบไว้โดยหน่วยงานหรือบริษัทภายนอก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วถึงผลกระทบของการออกแบบชิ้นงานเพื่อทำการตัดในบทก่อน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการผลิตเป็นจำนวนมาก คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน (Work Table) ผลิตภัณฑ์ประเภท Sink Table และผลิตภัณฑ์ประเภทตู้เย็นยีน และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการนำชิ้นงานแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มมาทำการตัด ซึ่งขนาดที่ใช้งานเป็นส่วนมากของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.7 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.7 สรุปขนาดที่ทำการออกแบบของผลิตภัณฑ์หลักที่ทำการผลิต

ชิ้นส่วน	วัสดุคืบ	ขนาดที่ใช้ผลิตเป็นส่วนใหญ่
พื้นบนของโต๊ะทำงาน	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 800 – 900 มิลลิเมตร ด้านยาว 1,500 – 1,600 มิลลิเมตร
พื้นล่างของโต๊ะทำงาน	SS304-2B เกรด 20	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 1,300 – 1,400 มิลลิเมตร
Stiffener	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 123 มิลลิเมตร ด้านยาว 1100 – 1200 มิลลิเมตร
พื้นบนของ Sink Table	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 900 – 1000 มิลลิเมตร ด้านยาว 1800 – 1900 มิลลิเมตร
Sink	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 1100 – 1200 มิลลิเมตร ด้านยาว 1200 – 1300 มิลลิเมตร
Stiffener	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 123 มิลลิเมตร ด้านยาว 700 – 800 มิลลิเมตร
แผ่นบนและแผ่นล่าง ของตู้เย็น	SS304-2B เกรด 22	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 600 – 700 มิลลิเมตร
	SS430BA-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 600 – 700 มิลลิเมตร
แผ่นข้างของตู้เย็น	SS430HL-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 800 – 900 มิลลิเมตร ด้านยาว 2000 – 2100 มิลลิเมตร
	SS430BA-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 1500 – 1600 มิลลิเมตร
แผ่นหลังของตู้เย็น	SS304-2B เกรด 22	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 1500 – 1600 มิลลิเมตร

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) สรุปรูปขนาดที่ทำการออกแบบของผลิตภัณฑ์หลักที่ทำการผลิต

ชิ้นส่วน	วัสดุคิป	ขนาดที่ใช้ผลิตเป็นส่วนใหญ่
แผ่นหลังของตู้เย็น	SS430BA-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 400 – 500 มิลลิเมตร ด้านยาว 1500 – 1600 มิลลิเมตร
ประตูของตู้เย็น	SS304HL-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 700 – 800 มิลลิเมตร ด้านยาว 800 – 900 มิลลิเมตร
	SS430BA-PVC เกรด 22	ด้านกว้าง 600 – 700 มิลลิเมตร ด้านยาว 700 – 800 มิลลิเมตร
Stiffener	SS304-2B เกรด 16	ด้านกว้าง 100 – 200 มิลลิเมตร ด้านยาว 600 – 700 มิลลิเมตร

จากตารางที่ 5.7 ดังกล่าวเมื่อนำมาสรุปรวมเป็นขนาดแยกตามชนิดของวัสดุคิปชนิดต่าง ๆ ที่ใช้จะสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.8 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.8 สรุปรวมขนาดแยกตามชนิดของวัสดุคิปที่ใช้ของผลิตภัณฑ์หลัก


ชนิดของวัสดุคิป	เกรด	ขนาดที่ใช้ผลิตเป็นส่วนใหญ่	
SS304-2B	16	800 – 900 มิลลิเมตร 1,500 – 1,600 มิลลิเมตร	
		123 มิลลิเมตร 1,100 – 1,200 มิลลิเมตร	
		900 – 1000 มิลลิเมตร 1,800 – 1,900 มิลลิเมตร	
		1,100 – 1,200 มิลลิเมตร 1,200 – 1,300 มิลลิเมตร	
		123 มิลลิเมตร 700 – 800 มิลลิเมตร	
		100 – 200 มิลลิเมตร 600 – 700 มิลลิเมตร	

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) สรุปรวมขนาดแยกตามชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ของผลิตภัณฑ์หลัก

ชนิดของวัตถุดิบ	เกรด	ขนาดที่ใช้ผลิตเป็นส่วนใหญ่
SS304-2B	20	600 – 700 มิลลิเมตร
		1,300 – 1,400 มิลลิเมตร
SS304-2B	22	600 – 700 มิลลิเมตร
		600 – 700 มิลลิเมตร
		600 – 700 มิลลิเมตร
		1,500 – 1,600 มิลลิเมตร
SS430BA-PVC	22	600 – 700 มิลลิเมตร
		600 – 700 มิลลิเมตร
		600 – 700 มิลลิเมตร
		1,500 – 1,600 มิลลิเมตร
		400 – 500 มิลลิเมตร
		1,500 – 1,600 มิลลิเมตร
SS430HL-PVC	22	800 – 900 มิลลิเมตร
		2,000 – 2,100 มิลลิเมตร
SS304HL-PVC	22	700 – 800 มิลลิเมตร
		800 – 900 มิลลิเมตร

ในส่วนของคุณาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเทียบเป็นขนาดมิลลิเมตรจะได้ประมาณ 1,219.2 มิลลิเมตร x 2,438.4 มิลลิเมตร เมื่อพิจารณาถึงขนาดที่ใช้ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่กับขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่น่ามาใช้ในการผลิต จะเห็นได้ว่ามีบางขนาดและชนิดของวัตถุดิบที่สามารถจะทำการลดขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มลงมาให้ใกล้เคียงกับขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้ในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ได้ ซึ่งสรุปการลดขนาดได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตเป็นส่วนใหญ่ได้ดังนี้

ก) ผลิตภัณฑ์โต๊ะทำงาน ชั้นงานพื้นบนของโต๊ะทำงาน ใช้วัสดุชนิด SS304-2B เกรด 16 ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 900 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,600 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถทำการลดความสูญเสียของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่จะทำการตัดได้โดยการวางขนาดที่ทำการออกแบบของชิ้นส่วนพื้นบนและชิ้นส่วน Stiffener ไว้บนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะทำการตัดแผ่นเดียวกันตามรูปที่ 5.25 ดังนี้

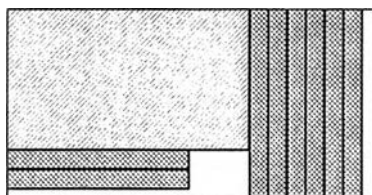


รูปที่ 5.25 การวางขนาดที่ออกแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมของโต๊ะทำงาน

จากรูป จะเห็นได้ว่าการวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต 1 แผ่นสามารถวางชิ้นส่วนของพื้นบนโต๊ะทำงานได้ 1 ชิ้นและวางชิ้นส่วนของ Stiffener ได้ 7 ชิ้นโดยจะคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 15.4%

ส่วนชิ้นงานพื้นล่างของโต๊ะทำงาน จะใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด SS304 - 2B เกรด 20 จำนวน 1 ชิ้น ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,400 มิลลิเมตร ซึ่งในการวางชิ้นงานสามารถลดขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มทางด้านความยาวลงมาได้อีกเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 5 ฟุต แทน เมื่อเทียบเป็นขนาดมิลลิเมตรจะได้ประมาณ 1,219.2 มิลลิเมตร x 1,524 มิลลิเมตร และเมื่อคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 47.26% ซึ่งลดลงจากเดิม 19.74% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่ลดลง 29.46%

ข) ผลิตภัณฑ์ Sink Table ชั้นงานพื้นบนของ Sink Table ใช้วัสดุชนิด SS304-2B เกรด 16 จำนวน 1 ชิ้น ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 1,000 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,900 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถทำการลดความสูญเสียของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่จะทำการตัดได้โดยการวางขนาดที่ทำการออกแบบของชิ้นส่วนพื้นบน และชิ้นส่วน Stiffener ไว้บนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะทำการตัดแผ่นเดียวกันตามรูปที่ 5.26 ดังนี้

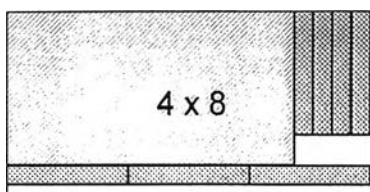


รูปที่ 5.26 การวางขนาดที่ออกแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมของ Sink Table

จากรูป จะเห็นได้ว่าการวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 1 แผ่นสามารถวางชิ้นส่วนของพื้นบนของ Sink Table ได้ 1 ชิ้นและวางชิ้นส่วนของ Stiffener ได้ 7 ชิ้นโดยจะคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 12.92%

ส่วนชิ้นงาน Sink ของ Sink Table จะใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด SS304 - 2B เกรด 20 จำนวน 1 ชิ้น ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 1,200 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,300 มิลลิเมตร ซึ่งในการวางชิ้นงานสามารถลดขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มทางด้านความยาวลงมาได้อีกเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 7 ฟุต แทน เมื่อเทียบเป็นขนาดมิลลิเมตรจะได้ประมาณ 1,219.2 มิลลิเมตร x 2,133.6 มิลลิเมตร และเมื่อคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 40.02% ซึ่งลดลงจากเดิม 14.98% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่ลดลง 27.24%


ก) ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นขึ้น ชิ้นงานพื้นบน พื้นล่างและแผ่นหลังของตู้เย็นขึ้น ใช้วัสดุชนิด SS304-2B เกรด 22 จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น ขนาดที่ใช้ในการผลิตพื้นบนและพื้นล่างส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 700 มิลลิเมตร และขนาดที่ใช้ในการผลิตแผ่นหลังส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,600 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถทำการลดความสูญเสียของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่จะทำการตัดได้โดยการวางขนาดที่ทำการออกแบบของชิ้นส่วนพื้นบนไว้บนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะทำการตัดแผ่นเดียวกันตามรูปที่ 5.27 ดังนี้

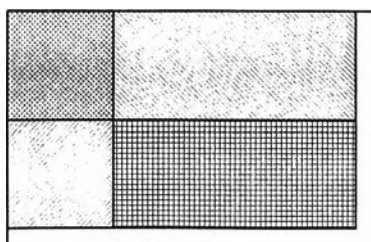

รูปที่ 5.27 การวางขนาดที่ออกแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมของตู้เย็นขึ้น

จากรูป จะเห็นได้ว่าการวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 5 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 1 แผ่นสามารถวางชิ้นส่วนของพื้นบน พื้นล่างของตู้เย็นยี่ห้อ 1 ชั้นและวางชิ้นส่วนของแผ่นหลังได้ 2 ชั้น โดยจะคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 13.35%

ชิ้นงานพื้นบน พื้นล่าง แผ่นหลังและประตูของตู้เย็นยี่ห้อ ใช้วัตถุดิบชนิด SS430BA-PVC เกรด 22 จำนวนอย่างละ 1 ชั้น ขนาดที่ใช้ในการผลิตพื้นบนและพื้นล่างส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 700 มิลลิเมตร ขนาดที่ใช้ในการผลิตแผ่นหลังส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 500 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,600 มิลลิเมตร และขนาดที่ใช้ในการผลิตประตูส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 800 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถทำการลดความสูญเสียของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่จะทำการตัดได้โดยการวางขนาดที่ทำการออกแบบของชิ้นส่วนพื้นบน ไว้บนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะทำการตัดแผ่นเดียวกันตามรูปที่ 5.28 ดังนี้

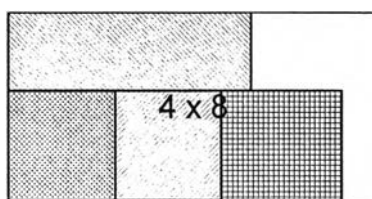

รูปที่ 5.28 การวางขนาดที่ออกแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมของตู้เย็นยี่ห้อ


จากรูป จะเห็นได้ว่าการวางชิ้นงานบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 1 แผ่นสามารถวางชิ้นส่วนของพื้นบน พื้นล่างของตู้เย็นยี่ห้อ 1 ชั้น วางชิ้นส่วนของแผ่นหลัง 1 ชั้นและวางชิ้นส่วนของประตู 1 ชั้น โดยจะคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 21.29%

ชิ้นส่วนแผ่นข้างของตู้เย็นยี่ห้อ ใช้วัตถุดิบชนิด SS430HL-PVC เกรด 22 ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 900 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 2,100 มิลลิเมตร ซึ่งขนาดแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มที่ใช้คือขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต นั้นเหมาะสมในการใช้งานอยู่แล้ว

ชิ้นส่วนประตูของตู้เย็นยี่ห้อ ใช้วัตถุดิบชนิด SS304HL-PVC เกรด 22 ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 800 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 900 มิลลิเมตร ซึ่งในการวางชิ้นงานสามารถลดขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มทางด้านความยาวลงมาได้อีกเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 5 ฟุต แทน เมื่อเทียบเป็นขนาดมิลลิเมตรจะได้ประมาณ 1,219.2 มิลลิเมตร x 1,524 มิลลิเมตร และเมื่อคิดเป็นความสูญเสียที่เกิด

ชั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 61.25% ซึ่งลดลงจากเดิม 14.75% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่ลดลง 19.41%

ชั้นส่วน Stiffener ของตู้เย็นเย็น ใช้วัสดุคิบชนิด SS304-2B เกรด 16 ขนาดที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 200 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 700 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชั้น ซึ่งในการวางชั้นงานสามารถลดขนาดของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นเต็มทางด้านความยาวลงมาได้อีกเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 4 ฟุต x 5 ฟุต แทน เมื่อเทียบเป็นขนาดมิลลิเมตรจะได้ประมาณ 1,219.2 มิลลิเมตร x 1,524 มิลลิเมตร และเมื่อคิดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 17.12% ซึ่งลดลงจากเดิม 62.88% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่ลดลง 78.6% โดยการวางขนาดที่ทำการออกแบบของชั้นส่วน Stiffener ไว้บนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่จะทำการตัดแผ่นเดียวกันสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.29 ดังนี้

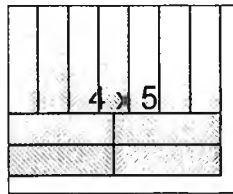

รูปที่ 5.29 การวางขนาดที่ออกแบบบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมของตู้เย็นเย็น