


โปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง (Lathe Movement Control Program)

โปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง (Lathe Movement Control Program) เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องกลึงให้กลึงชิ้นงานให้ได้รูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ โดยการควบคุมการหมุนของ Stepping Motor ที่ต่ออยู่ที่แท่นมีดเครื่องกลึงเพื่อบังคับให้แท่นมีดของเครื่องกลึงเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ ทั้งในแนวกั๊ดลึกเข้าไปในผิวโลหะ (แกน y) และในแนวแกนยาว (แกน x) ดังรูปที่ 6.1 การใช้ Stepping Motor เป็นตัวบังคับการเคลื่อนที่ของแท่นมีดของเครื่องกลึงในโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง จะต้องพิจารณาสິงต่อไปนี้ด้วย คือ

Backlash ของฟันเฟือง และ


การเคลื่อนที่แบบทีละขั้นของ Stepping Motor

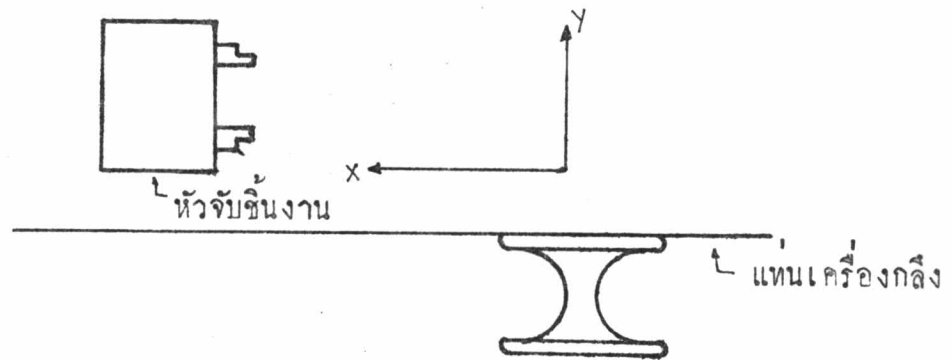

รูปที่ 6.1 แนวทางการเคลื่อนที่ของแท่นมีดกลึง

6.1 Backlash ของฟันเฟืองในเครื่องกลึง

Backlash ของฟันเฟืองในเครื่องกลึง คือ ค่าของระยะทางที่วัดได้ที่ด้านหลัง (Backside) หรือด้านที่ไม่ได้เกิดการขับ (Nondriving Side) ระหว่าง Excess Tooth Space และ Thickness of The Mating Tooth ดังรูปที่ 6.2

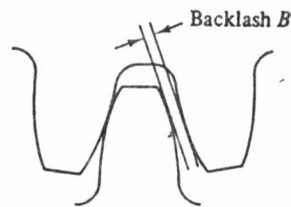

$B = \text{Standard Tooth Thickness} - \text{Actual Tooth Thickness}$

รูปที่ 6.2 Backlash

ผลของ Backlash ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของใบมีดคือ เมื่อหมุนเฟืองขับใบมีดไปในทิศทางหนึ่ง แล้วต้องการหมุนกลับในทิศทางตรงกันข้าม ใบมีดจะไม่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามทันที แต่จะหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง และจะเริ่มเคลื่อนเมื่อหมุนเฟืองไปเป็นมุมๆหนึ่ง แล้วเท่านั้น มุมนี้สำหรับ Stepping Motor วัตถุประสงค์เป็นจำนวนขั้น เพื่อชดเชยเมื่อมีการเคลื่อนที่ของมีดกลิ้งในทิศทางหนึ่ง แล้วเปลี่ยนการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม เช่น ในขณะที่ใด ๆ มีการควบคุมให้แท่นมีดกลิ้งเดินเข้าในแนวกคสิล (แกน Y) = n Steps เมื่อต้องการให้แท่นมีดกลิ้งถอยออกให้ไครยะทางเท่ากับที่เดินเข้าไปจะต้องควบคุมให้ Stepping Motor หมุนในทิศทางตรงข้ามเป็นจำนวน $= n + B_y$ Steps ในทำนองเดียวกันในการควบคุม Stepping Motor ที่ขับเคลื่อนแท่นมีดในแนวแกนยาว (แกน X) เมื่อมีการควบคุมให้แท่นมีดกลิ้งเคลื่อนที่ไปทางซ้ายจำนวน n Steps ถ้าต้องการให้แท่นมีดกลิ้งกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมจะต้องควบคุมให้ Stepping Motor หมุนในทิศทางตรงข้ามเป็นจำนวน $n + B_x$ Steps

เมื่อ $B_y =$ ค่าจำนวน Backlash ในแนวกคสิล (แกน Y) และ

$B_x =$ ค่าจำนวน Backlash ในแนวยาว (แกน X)


จากการทดสอบเครื่องกลึงที่ใช้ในโครงการนี้ ได้ค่า Backlash ในแนวแกน X

และ แกน Y ดังนี้

BX = Backlash ในแนวแกน X = 6.4 Steps \approx 6 Steps

BY = Backlash ในแนวแกน Y = 7.2 Steps \approx 7 Steps

ผังการทำงานของโปรแกรมย่อย (Subroutine) สำหรับการชดเชยค่า Backlash แสดงไว้ในรูปที่ 6.3

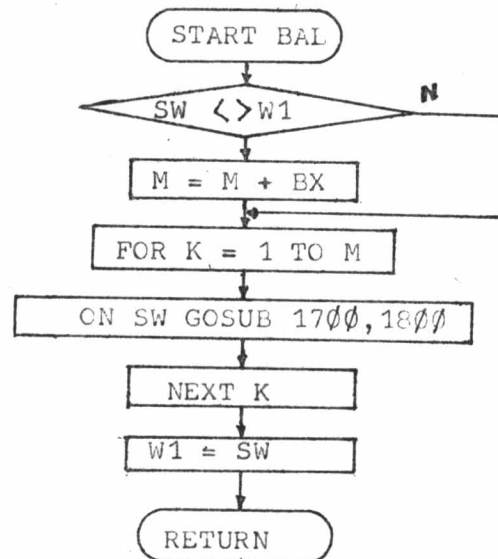

รูปที่ 6.3 ผังการทำงานของโปรแกรมย่อยชดเชยค่า Backlash

จากผังการทำงานของโปรแกรมชดเชยค่า Backlash โปรแกรมจะทำการตรวจดูว่าการเคลื่อนที่ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมหรือไม่ (sw <> w1) ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมก็ไม่มีชดเชย แต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม ก็ทำการชดเชยค่า Backlash (M = M + BX)

6.2 การเคลื่อนที่แบบทีละขั้นของ Stepping Motor

เนื่องจากการเคลื่อนที่ของ Stepping Motor เป็นการเคลื่อนที่แบบทีละขั้น (Discrete) กล่าวคือ Stepping Motor จะหมุนทีละขั้นและทำให้มีคดิ่งเคลื่อนที่เป็นขั้น ๆ เช่นกัน ระยะทางในแต่ละขั้นนั้นคำนวณได้จากอัตราส่วนของระยะทางในการหมุน 1 รอบ ของ Stepping Motor ในโครงการนี้ใช้ Stepping Motor ที่มีอัตราส่วนของระยะทางในการหมุนครบ 1 รอบดังนี้


ในแนวแกน $y = 18\phi$ Steps / รอบ

$$\therefore CY = 1/72 \text{ mm / Step}$$

และในแนวแกน $x = 2\phi\phi$ Steps / รอบ

$$\therefore CX = 1/8\phi \text{ mm / Step}$$

ดังนั้น จากระยะทางที่ต้องการนำไปคำนวณหาจำนวนขั้นสำหรับ Stepping Motor ที่จะต้องหมุนไป ซึ่งอาจจะได้จำนวนขั้นที่ลงตัวหรืออาจจะได้จำนวนขั้นที่ไม่ลงตัวก็ได้ แต่ Stepping Motor ไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นจำนวนจุดทศนิยมของขั้นได้ เพื่อให้ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่เป็นขั้น ๆ ของ Stepping Motor มีค่าน้อยที่สุดจึงต้องมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง ใช้ค่า $1/2$ ขั้น เป็นตัวกลางในการตัดใจ โดยถ้าค่าที่เป็นเศษของจำนวนขั้น ≥ 0.5 ให้ปัดเป็น 1 ขั้น แต่ถ้าเศษของจำนวนขั้น < 0.5 ให้ปัดเศษเป็น 0 ดังการทำงานของโปรแกรมย่อยในการตัดสินใจของ Stepping Motor แสดงไว้ในรูปที่ 6.4

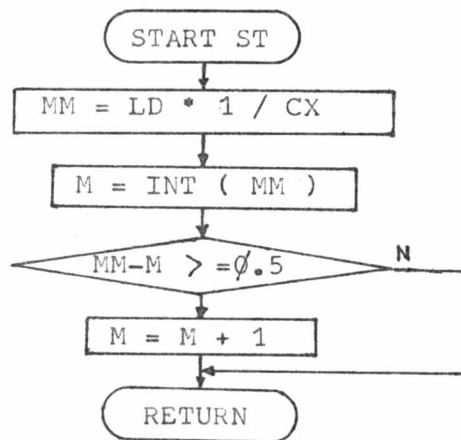

รูปที่ 6.4 ดังการทำงานของโปรแกรมย่อยในการตัดสินใจของ Stepping Motor

6.3 โปรแกรมควบคุมการหมุนของ Stepping Motor


การควบคุมการหมุนของ Stepping motor ใช้ Output จาก Annunciators ซึ่งสามารถ on - off ให้เกิดรูปคลื่นเพื่อใช้ในการควบคุมการหมุนของ

Stepping Motor ค่ายโปรแกรม (Soft Switch) ที่ตำแหน่งของ Annunciators นั้น ๆ (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)

ในโปรแกรมภาษาเบสิก คำสั่งที่ใช้ในการอ้างอิงถึงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เพื่อเขียน คือคำสั่ง POKE เช่น เมื่อต้องการ Off Annφ ก็ทำได้ ดังนี้

POKE - 16296 , 1

Subroutine ในการทำให้เกิดรูปคลื่นพัลส์ (Pulse) สำหรับวงจรควบคุมการหมุนของ Stepping Motor ของโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง แสดงไว้ในรูปที่ 6.5 ทุกครั้งที่โปรแกรมเข้าไปทำงานใน Subroutine นี้ จะทำให้เกิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมออกมาที่ขั้ว Annunciator หนึ่งพัลส์

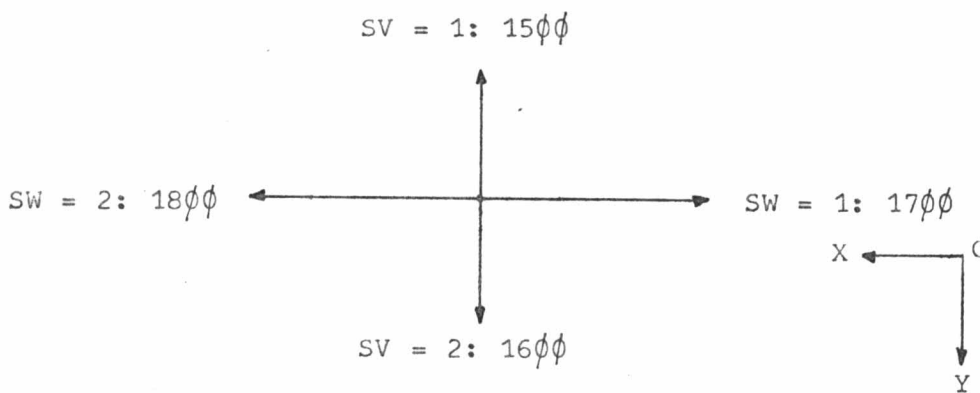

รูปที่ 6.5 Subroutine ในการควบคุมการหมุนของ Stepping Motors

Subroutine 15φφ เป็นการสั่งให้ Stepping Motor เลื่อนแทนมีด กลึงเข้าไป 1 ชั้น

15φφ POKE -1629φ, 1 : POKE -16289, φ

151φ RETURN

Subroutine 16φφ เป็นการสั่งให้ Stepping Motor เลื่อนแทนมีด กลึงออก 1 ชั้น

16φφ POKE -16292, 1 : POKE -16291, φ

161φ RETURN

Subroutine 1700 เป็นการสั่งให้ Stepping Motor เลื่อนแท่นมีด
 กิ่งไปทางขวา 1 ชั้น

1700 POKE -16296, 1 : POKE -16295, 0

1710 RETURN

Subroutine 1800 เป็นการสั่งให้ Stepping Motor เลื่อนแท่นมีด
 กิ่งไปทางซ้าย 1 ชั้น

1800 POKE -16294, 1 : POKE -16293, 0


1810 RETURN

6.4 การกึ่งชิ้นงานด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์


การกึ่งชิ้นงานด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์จะต้องมีการป้อนข้อมูล รูปแบบชิ้นงานที่ต้องการกึ่ง ให้แก่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก่อน โดยโปรแกรมป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงาน (Editor Program) จะช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติงาน ในการป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการกึ่งให้แก่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และทำการเก็บข้อมูลเหล่านั้นลงในแผ่นจานแม่เหล็กในรูปของแฟ้มข้อมูล (Data file) โปรแกรมควบคุมเครื่องกึ่งจะทำการอ่านเอาข้อมูลเหล่านั้นจากแผ่นจานแม่เหล็กไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องกึ่งให้กึ่งชิ้นงานให้ได้ตามรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

ขั้นแรกโปรแกรมจะบังคับให้มีคกึ่งเคลื่อนที่ที่กึ่งคลิก เข้าไปในผิวโลหะแล้วเคลื่อนที่มีคกึ่งในแนวยาวทำให้ได้ชิ้นงานรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเท่ากับ 2 เท่าของความลึกของการกึ่งคลิกเสียก่อน ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไปอยู่แล้ว ผู้ใช้จะสามารถกำหนดค่าความลึกในการกัดผิวโลหะแต่ละครั้ง ด้วยค่า ๆ หนึ่ง คือ ค่า Depth of Cut ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ไขกึ่ง และมีคกึ่ง การกึ่งปาดผิวชิ้นงานแต่ละครั้งจะสามารถตัดผิวโลหะออกได้ความลึกน้อยกว่า หรือเท่ากับค่าของ Depth of Cut เมื่อปาดผิวโลหะไปได้ เท่ากับความยาวที่ต้องการแล้ว เมื่อต้องการปาดผิวโลหะออกอีกตามขนาดที่ต้องการ (\leq Depth of Cut) ในขณะที่เลื่อนมีคกึ่งกลับ เพื่อไปตั้งต้น

ที่จุดเริ่มแรกอีกครั้ง จะต้องมีการถอยมีดกลึงออกจากชิ้นงาน ก่อนที่จะเลื่อนมีดกลึงกลับไปจุดเริ่มแรก เพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างมีดกลึงกับชิ้นงานในขณะถอยกลับของมีดกลึง ซึ่งจะทำให้ผิวของชิ้นงานและมีดกลึงเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 6.6

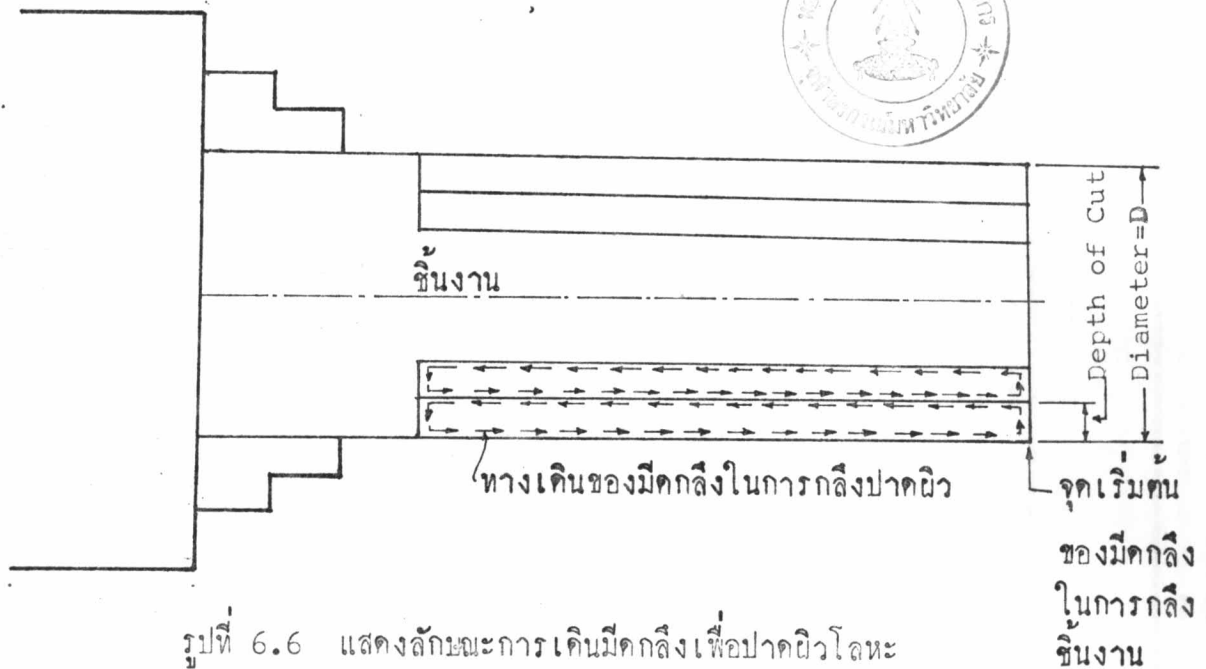

รูปที่ 6.6 แสดงลักษณะการเดินมีดกลึงเพื่อปาดผิวโลหะ

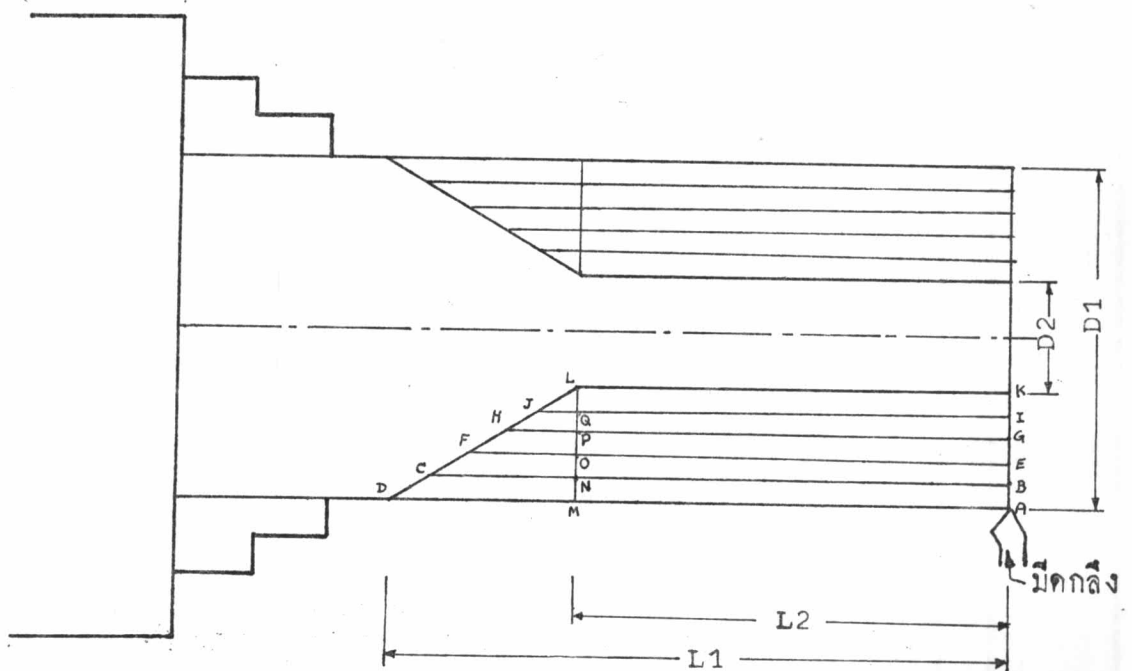

รูปที่ 6.7 รูปแบบชิ้นงานทรงกรวยและลักษณะการเดินมีดกลึง

พิจารณารูปที่ 6.7 เป็นรูปแบบชิ้นงานทรงกรวยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านโคน =D1 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลาย =D2

ในการกลึงชิ้นงานรูปทรงกรวยดังกล่าว จะเริ่มต้นด้วยชิ้นงานทรงกระบอก
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D1 และมีคดกึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง A การเดินมีคดกึ่งเพื่อตัดชิ้น
งานทรงกระบอกดังกล่าว ให้เป็นทรงกรวยตามที่ต้องการจะเป็นดังนี้

- รอบที่ 1 มีคดกึ่งจะเคลื่อนที่จาก A → B → C → D → A
- " 2 " " A → B → E → F → C → D → A
- " 3 " " A → B → E → G → H → F → C → D → A
- " 4 " " A → B → E → G → I → J → H → F → C → D → A
- " 5 " " A → B → E → G → I → K → L → J → H → F → C → D → A



จะสังเกตเห็นได้ว่า แต่ละรอบของการเดินมีคดกึ่งเพื่อตัดชิ้นงาน (Depth
of cut) จะต้องมี การเดินมีคดกึ่งตัดชิ้นงานตามแนวเส้นเอียงของทรงกรวยวิธีการ
ดังกล่าวจะทำให้การกลึงชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกรวยหรือส่วนโค้งทรงกรวยมากกว่า
การกลึงชิ้นงานรูปทรงกระบอก เพราะในการเดินมีคดกึ่งเพื่อตัดชิ้นงานตามแนวเส้นเอียง
หรือเส้นโค้งจะต้องมีการคำนวณและการตรวจสอบ สำหรับการเคลื่อนที่แต่ละชั้นของมีคดกึ่ง
เนื่องจากจะต้องมีการเคลื่อนที่ของมีคดกึ่งทั้ง 2 แกนในเวลาเดียวกันเพื่อให้มีคดกึ่งเดิน
ตามแนวเส้นเอียงหรือเส้นโค้งนั้นมากที่สุด และระยะทางในการเคลื่อนที่มีคดกึ่ง ในขณะที่
การกลึงชิ้นงานรูปทรงกระบอกไม่ต้องการคำนวณหรือตรวจสอบ ในแต่ละชั้นของการ
เคลื่อนที่ของมีคดกึ่ง เพราะการเคลื่อนที่ของมีคดกึ่งในขณะใด ๆ เป็นการเคลื่อนที่ในแนว
แกนใดแกนหนึ่งเท่านั้น

ดังนั้นในโปรแกรมนี้เวลาจะกลึงชิ้นงานให้เป็นรูปทรงกรวยหรือรูปส่วนโค้งทรง
กลมจะทำการกลึงให้ได้รูปของทรงกระบอกที่มีขนาดใกล้เคียงกับรูปทรงกรวยหรือรูปส่วน
โค้งทรงกลมก่อน สุดท้ายจึงทำการเดินมีคดกึ่งเพื่อตัดชิ้นงานตามแนวเส้นเอียงของรูป
ทรงกรวยหรือตามแนวเส้นโค้งของรูปส่วนโค้งทรงกลม วิธีนี้จะทำให้การกลึงชิ้นงานดัง
กล่าวเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น จากรูปที่ 6.7 โปรแกรมจะทำการกลึง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะกลึงเอารูป $A \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M$ ออกก่อน

ขั้นตอนที่ 2 จะกลึงเอารูป $D \rightarrow M \rightarrow L$ ออก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้การควบคุมเครื่องกลึงในการกลึงชิ้นงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงแบ่งลักษณะการกลึงชิ้นงานออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ

- การกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ (Rough Cut Routine) และ
- การกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย (Finishing Cut Routine)

6.4.1 การกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ (Rough Cut Routine)

การกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ (Rough Cut Routine) คือการกลึงลดระดับชิ้นงานให้เป็นชิ้นงานรูปทรงกระบอกก่อนด้วยการตีว่า รูปแบบขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวของงานกลึงทั่วไปเป็นรูปแบบทรงกระบอก ดังรูปที่ 6.8

ผังการทำงานของโปรแกรมการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ (Rough Cut Routine) แสดงไว้ในรูปที่ 6.9

รูปที่ 6.11 แสดงวิธีการในการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบก่อนการกลึงชิ้นงานให้ได้ตามรูปที่ 6.8 (ข) จะต้องมีการเตรียมชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D และยาวพอ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้อนข้อมูลขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่เตรียมไว้ (D) และขนาดความลึกในการตัดผิวชิ้นงานแต่ละครั้ง (Depth of Cut) ให้แก่มอเตอร์คอมพิวเตอร์ แล้วทำการเลื่อนมีคกลึงมาอยู่ที่จุด A เพื่อเริ่มการกลึงจุด A จะถูกกำหนดให้เป็นจุดอ้างอิง ($\phi, D/2$)

การเก็บค่าความยาวของชิ้นงานในแนวแกนยาว (แกน X) ของโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอก (Cylinder) จะเก็บความยาวในรูปของ $L1$ และชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกรวย (Cone) หรือทรงกลม (Curve) จะเก็บความยาวในรูปของ $L2$ เนื่องจากการป้อนข้อมูลรูปแบบชิ้นงานให้แก่มอเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นการป้อนข้อมูล รูปแบบในแต่ละช่วงของชิ้นงาน ดังนั้น ก่อนที่จะทำการกลึงชิ้นงานโปรแกรมจะคำนวณหาความยาวของชิ้นงานที่ต้องกลึงทั้งหมด จากความยาวของชิ้นงานในแต่ละช่วงในขั้นนี้จะทำการกลึงลดระดับชิ้นงานให้เป็นรูปทรงกระบอกทั้งหมด ด้วยการตรวจ

สอบ ค่า L_1 และ L_2 เนื่องจาก L_2 เป็นความยาวของชิ้นงานรูปทรงกรวยและทรงกลม ในแนวแกนยาว (แกน x) เมื่อ L_2 ไม่เป็น 0 แสดงว่ารูปแบบชิ้นงานในช่วงนั้นเป็นรูปแบบชิ้นงานทรงกรวยหรือทรงกลมจะทำการเข้าไปตรวจสอบในช่วงต่อไป เมื่อพบรูปทรงในช่วงต่อไปเป็นรูปทรงกระบอกจะทำการหาค่าแตกต่างระหว่างรัศมีของทรงกระบอกที่ผ่านมาและทรงกระบอกใหม่ ซึ่งเป็นค่าที่จะต้องกลึงชิ้นงานออกตามความยาวนั้นด้วยการกัดลึกในแต่ละครั้ง เท่ากับค่าของ Depth of Cut


การกลึงชิ้นงานเพื่อลดระดับให้เป็นรูปทรงกระบอกดังกล่าว พิจารณาจากรูป 6.11 แสดงแนวทางในการกลึงชิ้นงานในแต่ละครั้ง (Depth of Cut) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

รอบที่ 1	มี	ก	ล	ึ	ง	จะ	เคลื่อนที่	จาก	จุด	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow R \rightarrow B$
"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	$B \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow F \rightarrow E$
"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	$E \rightarrow G \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow H \rightarrow G$
"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	$G \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow S \rightarrow I$
"	6	"	"	"	"	"	"	"	"	$I \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow K$
"	7	"	"	"	"	"	"	"	"	$K \rightarrow M \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow O$


การกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ จะสิ้นสุดที่ปลายสุดชิ้นงานตามเดิม แต่ขนาดของชิ้นงานจะถูกลดลงไปเป็นลำดับขั้น จากรูปที่ 6.11 มีกอลึงจะไปหยุดอยู่ที่จุด 0 เพื่อเริ่มการกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย (Finishing Cut Routine) ต่อไป

6.4.2 การกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย (Finishing Cut Routine)

จากการกลึงลดระดับชิ้นงานให้เป็นชิ้นงานรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่าง ๆ โดยการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ ซึ่งในขั้นนี้รูปแบบที่เป็นทรงกรวยและส่วนโค้งทรงกลมก็จะถูกกลึงเป็นรูปทรงกระบอกทั้งหมดด้วย การกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้ายก็คือการกลึงชิ้นงานรูปทรงกระบอกนั้นให้เป็นไปตามรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการ คือ รูปแบบทรงกรวย หรือ ส่วนโค้งทรงกลม ตามรูปที่ 6.12

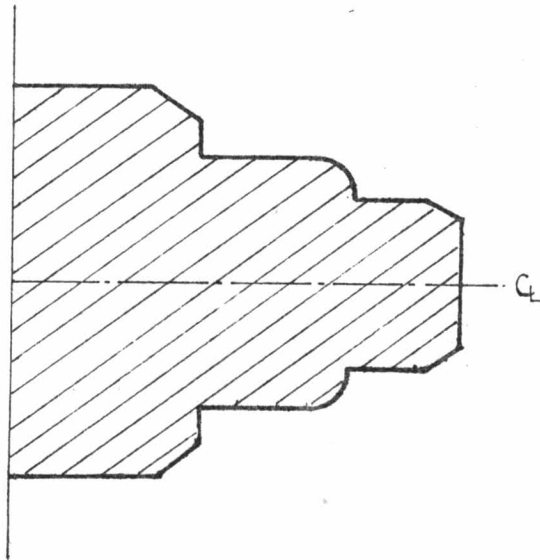


(ก) รูปแบบชิ้นงานที่ต้องการกลึง

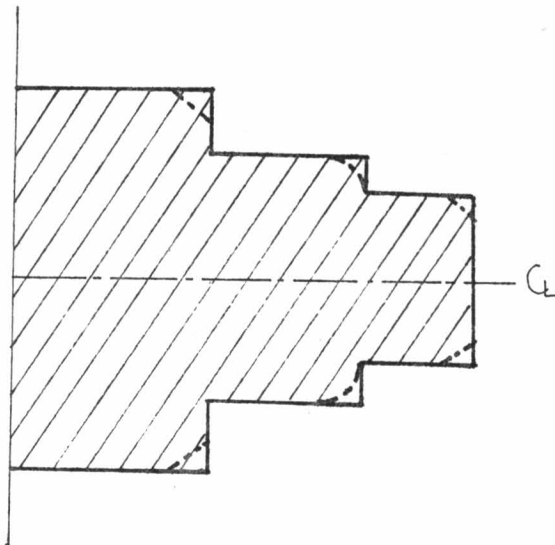


(ข) รูปแบบของชิ้นงานหลังจากการกลึงอย่างหยาบ


รูปที่ 6.8 การกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ

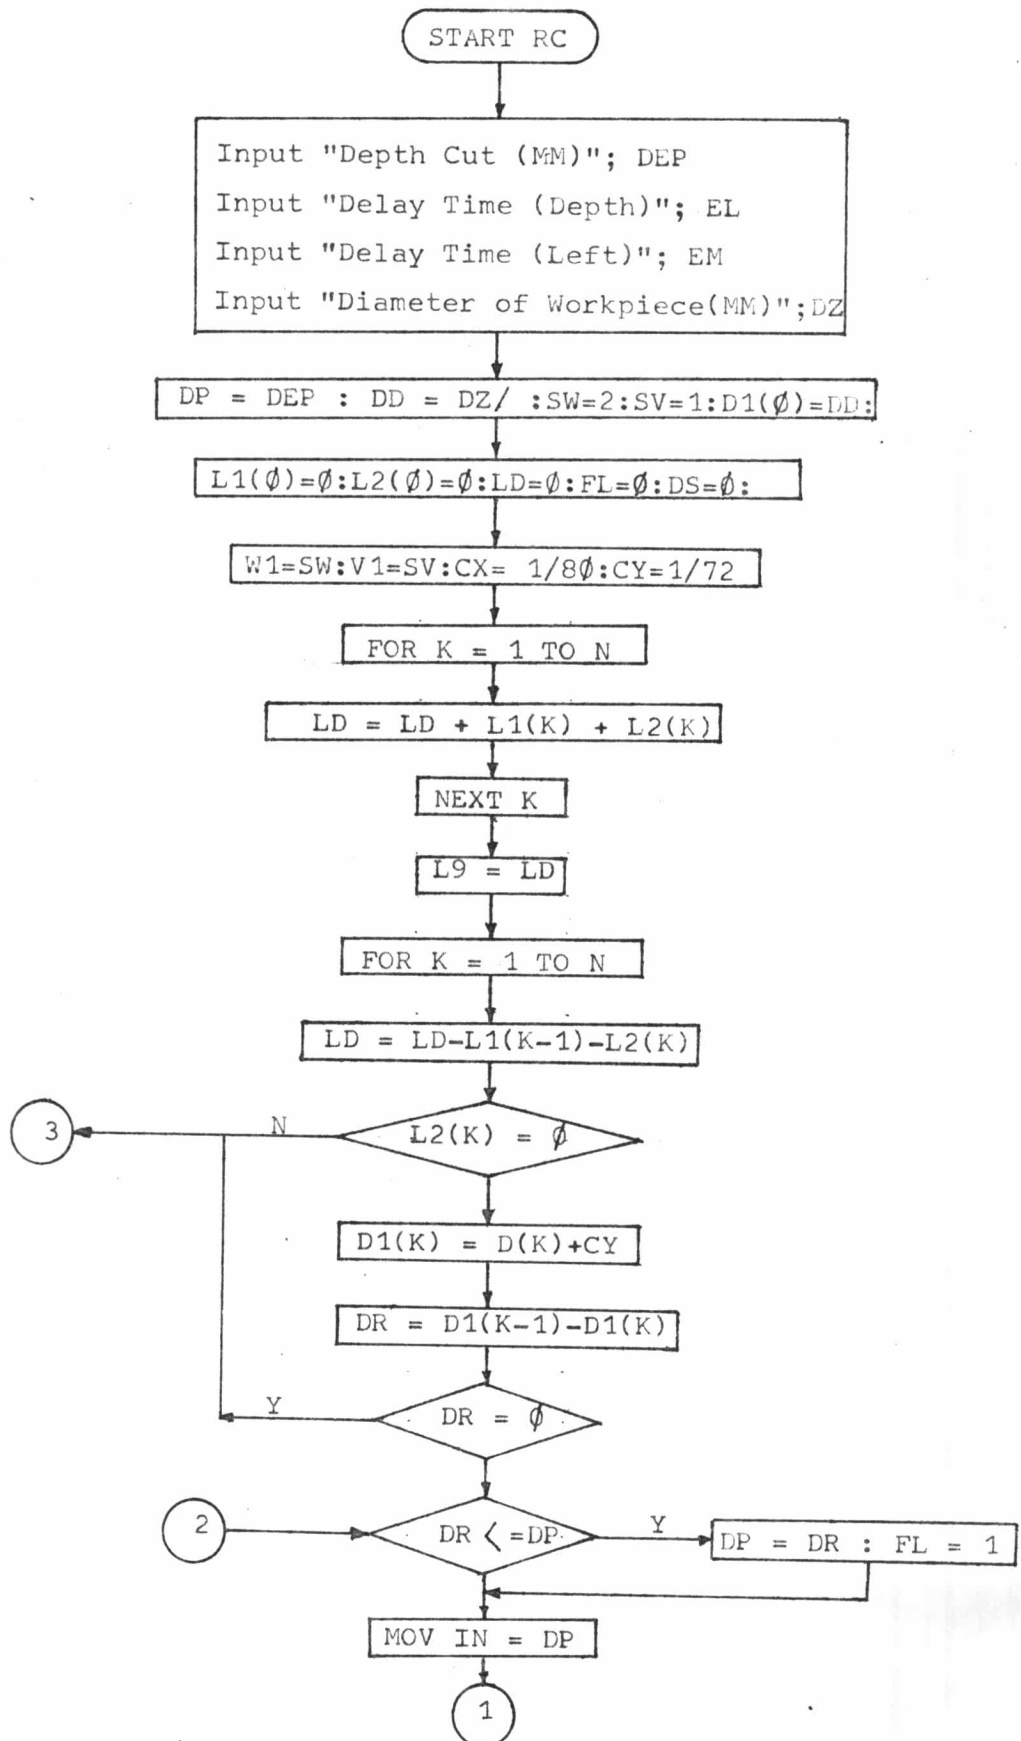


รูปที่ 6.9 ชิ้นงานทำงานของโปรแกรมกลึงชิ้นงาน
 อย่างหยาบ (Rough Cut Routine)

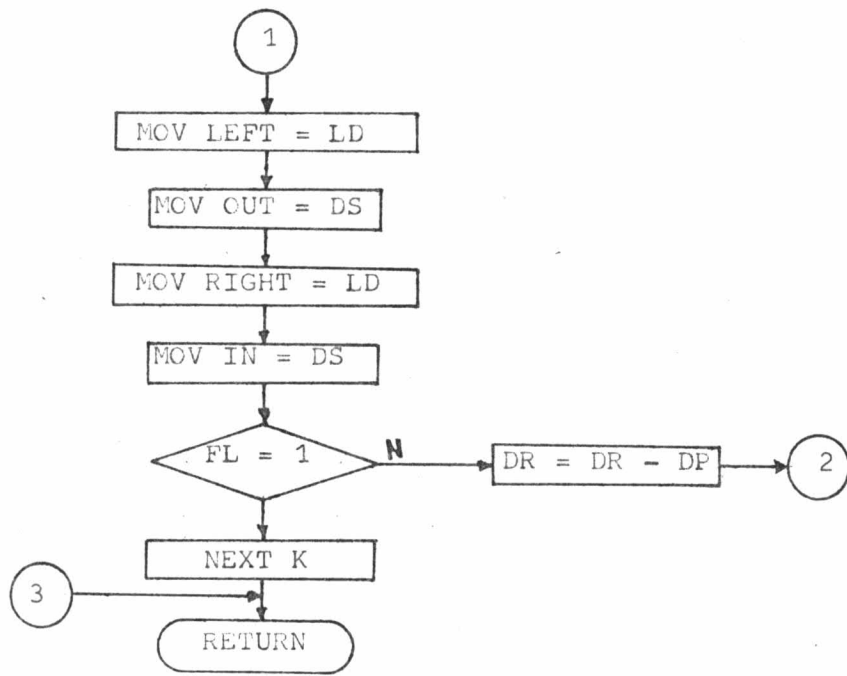


รูปที่ 6.10 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมกลึงชิ้นงานอย่างยาว (ต่อ)

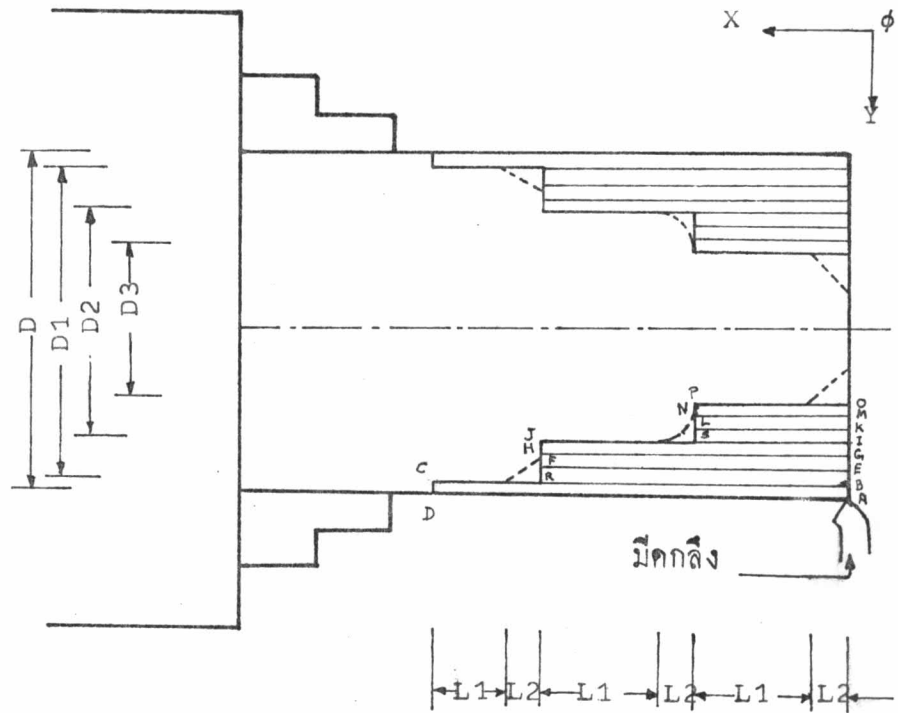

รูปที่ 6.11 วิธีการในการกลึงชิ้นงานอย่างยาว

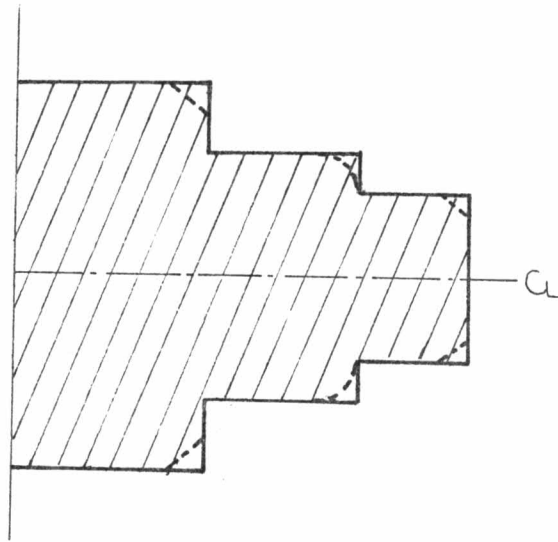

(ก) รูปแบบชิ้นงานหลังการกลึงอย่างหยาบ (Rough Cut Routine)

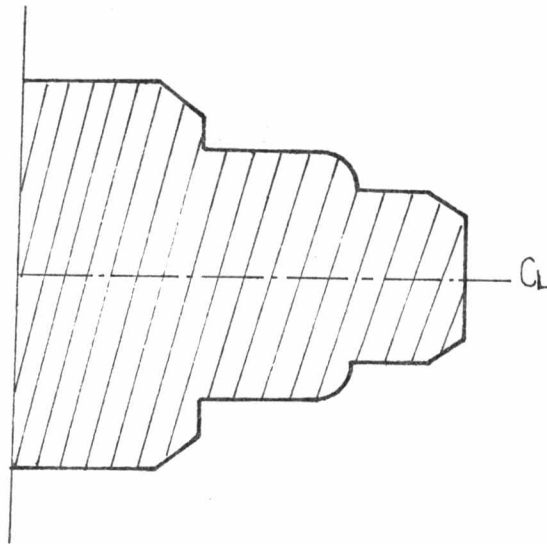


(ข) รูปแบบชิ้นงานหลังการกลึงขั้นสุดท้าย (Finishing Cut Routine)

รูปที่ 6.12 การกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย

จากรูปที่ 6.11 จะเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นสุดการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบ มีคดโค้งจะไปหยุดอยู่ที่ตำแหน่งจุด 0 เพื่อการกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้ายต่อไปจากปลายสุดของชิ้นงาน (จุด 0) โปรแกรมสำหรับการกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้ายจะทำการตรวจสอบรูป

แบบของชิ้นงานแต่ละช่วงเพื่อทำการกลึงชิ้นงานนั้นให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ผังการทำงาน
งานของโปรแกรมการกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย แสดงไว้ในรูปที่ 6.13

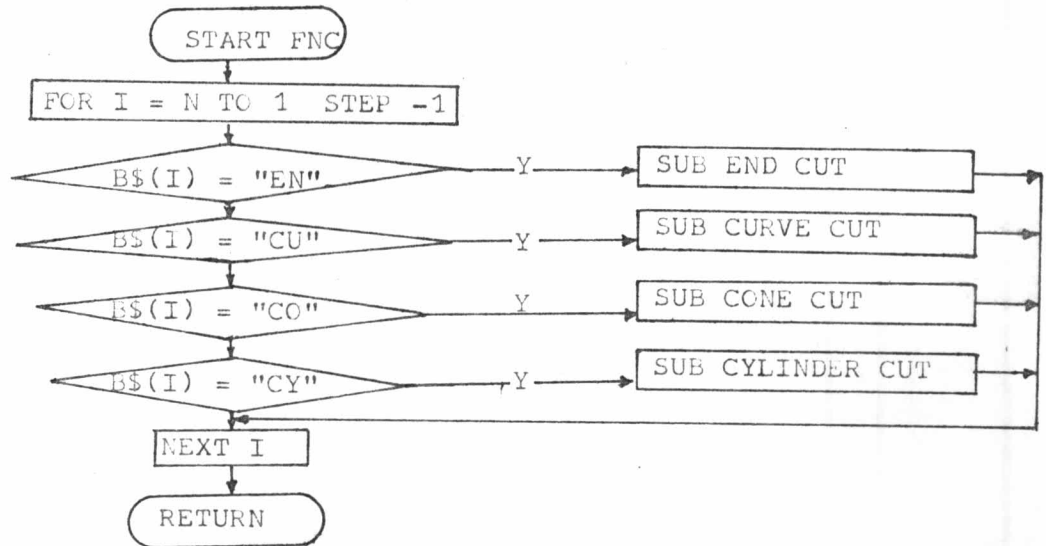

รูปที่ 6.13 ผังการทำงานของโปรแกรมการกลึงชิ้นงานในขั้นสุดท้าย

ก) การกลึงปลายสุดชิ้นงาน (B(I) = "EN"$)


โปรแกรมจะทำการควบคุมเครื่องกลึงให้กลึงปากหน้าทีปลายสุดของชิ้นงานอีกครั้งหนึ่ง

ข) การกลึงชิ้นงานทรงกระบอก (B(I) = "CY"$)

โปรแกรมจะทำการควบคุมเครื่องกลึงให้เคลื่อนที่มีคกิ้งในแนวทศลิค (แกน Y) เท่ากับระยะที่ต้องการและเคลื่อนที่มีคกิ้งไปในแนวแกนยาว (แกน X) เท่ากับระยะความยาวของทรงกระบอกนั้นเพื่อปากผิวชิ้นงานให้เรียบ

ค) การกลึงชิ้นงานทรงกรวย (B(I) = "CO"$)



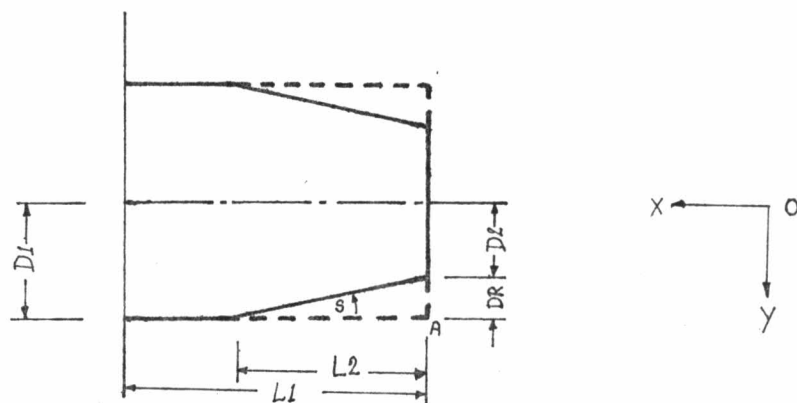

รูปที่ 6.14 ลักษณะของชิ้นงานรูปทรงกรวย

รูปที่ 6.14 แสดงลักษณะของชิ้นงานรูปทรงกรวยที่มีมุมลาด s องศา ยาว $L2$ รัศมีที่โคน $D1$ ก่อนการกลึงชิ้นงานนี้ ในขั้นสุดท้าย (Finishing Cut) ชิ้นงานจะถูกกลึงโดยการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบให้เป็นทรงกระบอกที่มีรัศมี $D1$

การกลึงชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกรวย จะเริ่มที่จุด A ในรูปที่ 6.15 ซึ่งเป็นจุดปลายสุดของทรงกรวย แล้วให้การเคลื่อนที่เพื่อส่งแก๊แทนมีดกลึงในแนวแกนกั๊ดลิ่ง (แกน Y) เท่ากับค่า Depth of Cut จากนั้นให้การเคลื่อนที่แก๊แทนมีดกลึงในแนว ยาว (แกน X) เพื่อปาดผิวโลหะออกตามความลึก Depth of Cut จนกระทั่งถึง จุดตัดของทรงกรวย ซึ่งสามารถคำนวณระยะทางในการเคลื่อนที่ในแนวแกนยาว ได้จาก สมการของความสัมพันธ์ ดังนี้


$$X = Y / \tan(\text{PHI})$$

$$L = L2 - X$$

เมื่อ $Y = \text{DEPTH OF CUT}$

$$\text{PHI} = (3.1428 \cdot s) / 180$$

$$L = \text{ระยะที่ต้องเคลื่อนที่ในแนวแกนยาว (แกน } X \text{)}$$

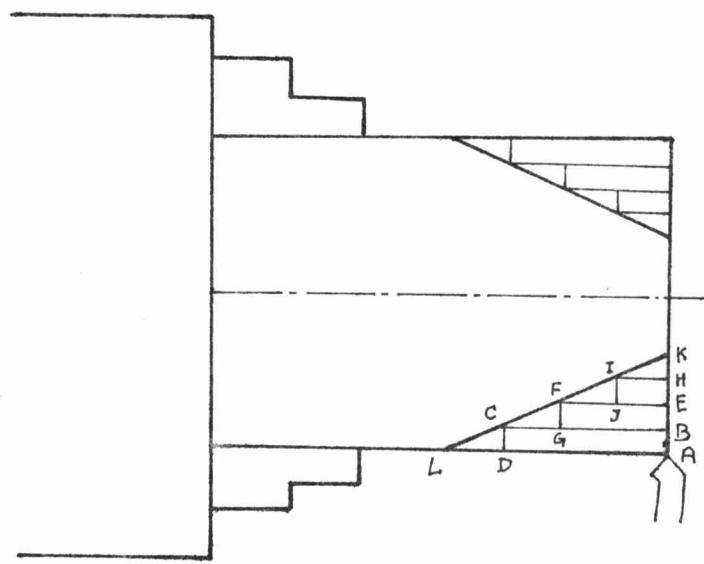


รูปที่ 6.15 การเดินมีคกถึงในการกถึงขึ้นงานทรงกรวย

รูปที่ 6.15 แสดงแนวทางการเคลื่อนที่มีคกถึง เพื่อคถึงขึ้นงานรูปทรงกรวย โดยการเคลื่อนที่มีคกถึง เพื่อคถึงขึ้นงาน จะเป็นดังนี้

- รอบที่ 1 มีคกถึงจะเคลื่อนที่มีคกถึงจากจุด A → B → C → D → A
- " 2 " " " A → B → E → F → G → B
- " 3 " " " B → E → H → I → J → E


เมื่อสิ้นสุดขบวนการกถึงในชั้นนี้ จะทำให้ได้ชั้นงานที่มีลักษณะตามรูปที่ 6.16 จากนั้น จะทำการเดินมีคกถึง เพื่อคถึงขึ้นงานตามแนวเส้นเอียงเพื่อให้ได้ชั้นงานรูปทรงกรวยตามที่ต้องการ โดยการเดินมีคกถึงเพื่อคถึงจาก E → H → K → I → F → C → L เป็นการสิ้นสุดการกถึงขึ้นงานทรงกรวย

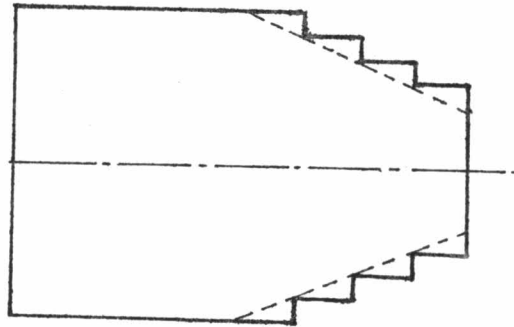

รูปที่ 6.16 ชิ้นงานก่อนการกลึงตามเส้นเอียง (Follow Curve)

ง) การกลึงชิ้นงานทรงกลม ($B(I) = "CU"$)

รูปแบบของชิ้นงานที่เป็นทรงกลม แยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ ทรงกลมที่ส่วนโค้งเว้าเข้า (อยู่ใน Quadrant ที่ 2) และทรงกลมที่ส่วนโค้งนูนออก (อยู่ใน Quadrant ที่ 4) โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้แยกลักษณะส่วนนี้ ป้อนให้แก่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ความแตกต่างของรูปแบบของชิ้นงานที่เป็นทรงกลม ที่มีส่วนโค้งเว้าเข้า (อยู่ใน Quadrant ที่ 2) และที่มีส่วนโค้งนูนออก (อยู่ใน Quadrant ที่ 4) แสดงไว้ในรูปที่ 6.17

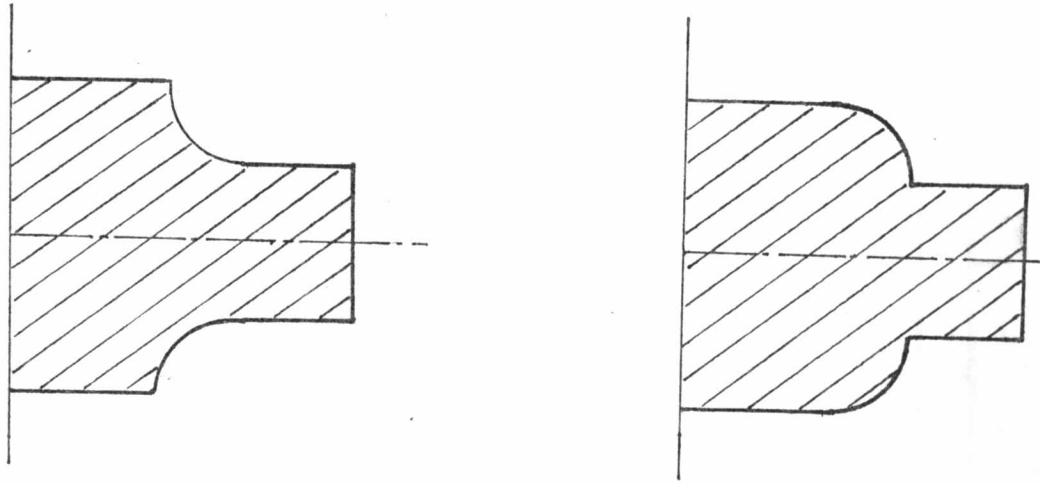

(ก) รูปแบบของชิ้นงานทรงกลม
ที่ส่วนโค้งเว้าเข้า (Quadrant 2)


(ข) รูปแบบของชิ้นงานทรงกลม
ที่ส่วนโค้งนูนออก (Quadrant 4)

รูปที่ 6.17 รูปแบบของชิ้นงานทรงกลมที่ส่วนโค้งเว้าเข้าและนูนออก

การควบคุมเครื่องกลึงในการกลึงชิ้นงาน รูปทรงกลม คังกล่าวทั้ง 2 แบบ
กระทำโดยแยกจากกันเนื่องจากสมการที่ 1 ในการคำนวณเพื่อควบคุมเครื่องกลึงแตก
ต่างกัน

การกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า (ใน Quadrant ที่ 2)

รูปที่ 6.18 แสดงลักษณะของชิ้นงานทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด 0 และมี
รัศมีของส่วนโค้ง = R ก่อนการกลึงชิ้นงานนี้ในขั้นสุดท้าย ชิ้นงานจะถูกกลึงขึ้นรูป
โดยการกลึงชิ้นงานอย่างหนาให้เป็นชิ้นงานทรงกระบอกที่มีรัศมี $D1$

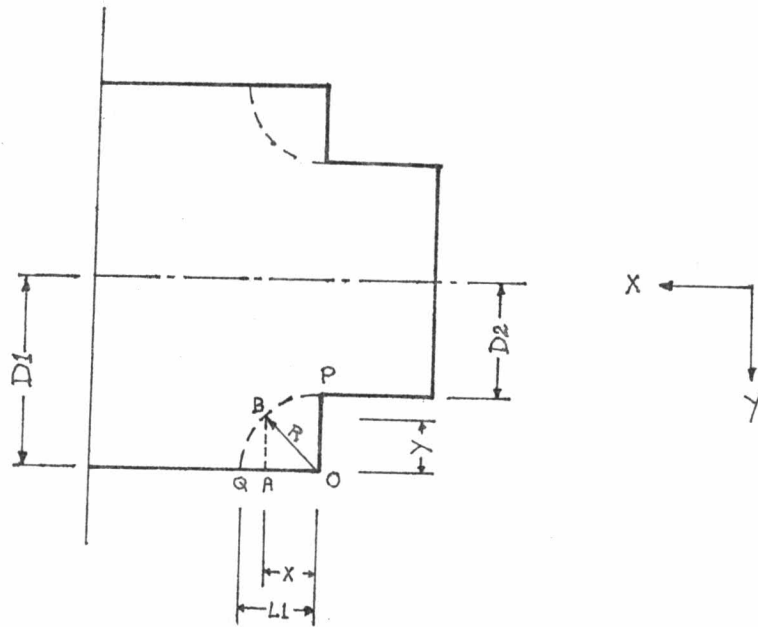


รูปที่ 6.18 ลักษณะชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า (ใน Quadrant ที่ 2)

ในการกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า (ใน Quadrant ที่ 2) พิจารณาจากรูปที่ 6.18 โดยที่ปลายมีดกลึงอยู่ที่จุด O ในการเริ่มกลึงชิ้นงานเมื่อให้การเคลื่อนที่เพื่อส่งแก๊แทนมีดกลึง ในแนวแกนกัตเล็ก (แกน Y) เท่ากับ ค่า Depth of Cut จะต้องมีการคำนวณระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่เพื่อส่งแก๊แทนมีดในแนวแกนยาว (แกน X) โดยใช้สมการ

$$X \cdot X + Y \cdot Y = R \cdot R$$

$$X = \text{SQRT} (R \cdot R - Y \cdot Y)$$

ค่า X ที่ได้เป็นค่าระยะทาง สำหรับการเคลื่อนที่เพื่อส่งแก๊แทนมีดกลึงในแนวแกนยาว (แกน X) สำหรับค่าความลึก Y

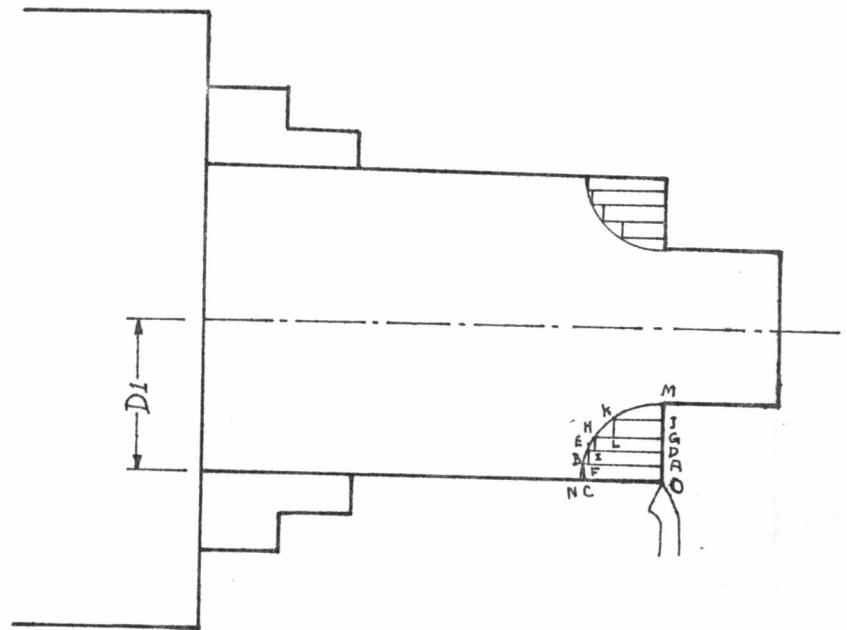


รูปที่ 6.19 การเดินมีคกิ้งในการกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า


รูปที่ 6.19 แสดงแนวทางการเคลื่อนที่มีคกิ้งเพื่อกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า โดยการเคลื่อนที่มีคกิ้งเพื่อตัดชิ้นงาน จะเป็นดังนี้

- รอบที่ 1 มีคกิ้งจะเคลื่อนที่จากจุด O → A → B → C → O
- " 2 " " " O → A → D → E → F → A
- " 3 " " " A → D → G → H → I → D
- " 4 " " " D → G → J → K → L → G

เมื่อสิ้นสุดการกลึงในขั้นนี้จะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะตามรูปที่ 6.2φ จากนั้นจะทำการเดินมีคกิ้งเพื่อตัดชิ้นงานตามแนวเส้นโค้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้าตามที่ต้องการ โดยการเดินมีคกิ้งเพื่อตัดจาก G → J → M → K → H → E → B → N เป็นการสิ้นสุดการกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า

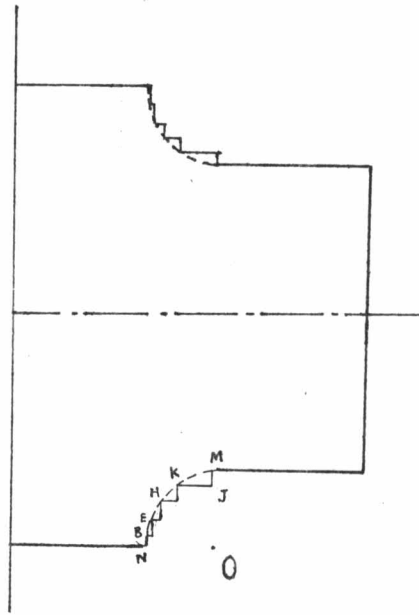

รูปที่ 6.20 ชิ้นงานก่อนการกลึงตามเส้นโค้ง

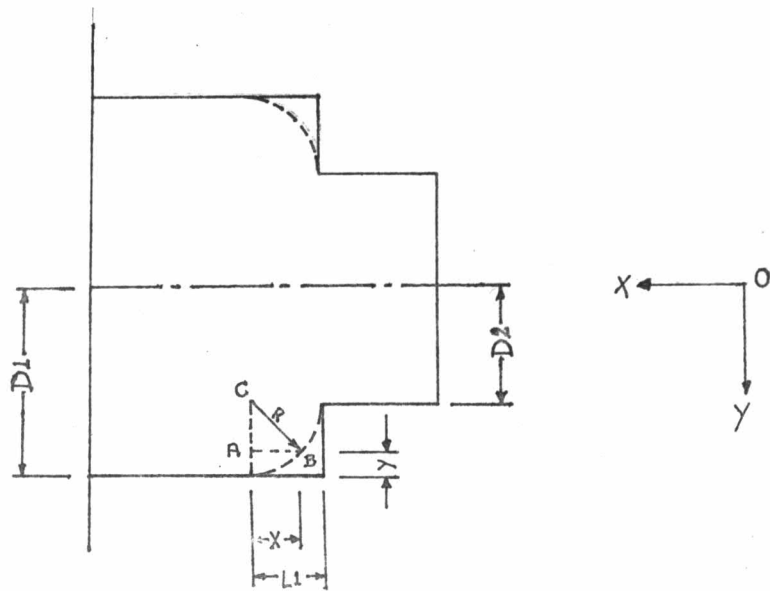

รูปที่ 6.21 ลักษณะชิ้นงานทรงกลมมนออก(ใน Quadrant ที่ 4)

รูปที่ 6.21 แสดงลักษณะของชิ้นงานทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด C และมีรัศมีของส่วนโค้ง = R ก่อนการกลึงชิ้นงานนี้ในขั้นสุดท้าย ชิ้นงานจะถูกกลึงขึ้นรูปโดยการกลึงชิ้นงานอย่างหยาบให้เป็นชิ้นงานทรงกระบอกที่มีรัศมี D1


ในการกลึงชิ้นงานทรงกลมนูนออก (ใน Quadrant ที่ 4) พิจารณาจากรูปที่ 6.21 โดยที่ปลายมีดกลึงอยู่ที่จุด O ในการเริ่มกลึงชิ้นงานเมื่อให้การเคลื่อนที่เพื่อส่งแกแท่นมีดกลึง ในแนวแกนกัคลี (แกน Y) เท่ากับค่า Depth of Cut จะต้องมีการคำนวณระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อส่งแกแท่นมีดในแนวแกนยาว (แกน X) โดยใช้สมการ

$$X = \text{SQR} (2 \cdot R \cdot Y - Y \cdot Y)$$

$$L = L1 - X$$

ค่า L ที่ได้เป็นค่าระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อส่งแกแท่นมีดกลึงในแนวแกนยาว (แกน X) สำหรับค่าความลึก Y


แนวทางการเคลื่อนที่มีดกลึงเพื่อกลึงชิ้นงานทรงกลมนูนออก จะเป็นลักษณะดังเช่น การเคลื่อนที่มีดกลึงสำหรับการกลึงชิ้นงานทรงกลมเว้าเข้า ซึ่งจะทำได้ชิ้นงานที่มีลักษณะ ดังรูปที่ 6.22 จากนั้นทำการเดินมีดกลึงเพื่อตัดตามแนวเส้นโค้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานทรงกลมนูนออกตามที่ต้องการ

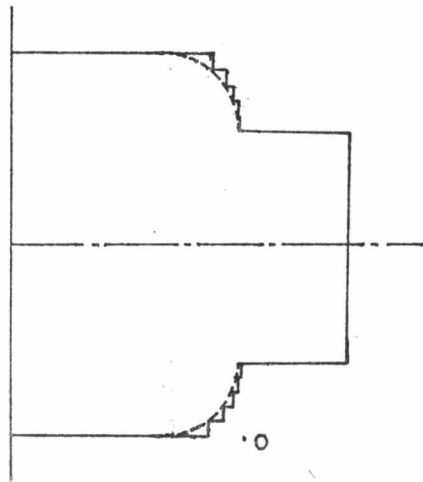

รูปที่ 6.22 ชิ้นงานก่อนการกลึงตามเส้นโค้ง Quadrant ที่ 4

จ) หลักการเคลื่อนที่มีคดโค้งตาม Curve

จากคุณสมบัติของ Stepping Motor แทนมีคดโค้งจะเคลื่อนไปทางแนวแกนใดแกนหนึ่งได้สั้นที่สุด = 1 Step ของ Motor การเคลื่อนที่มีคดโค้งตาม Curve จึงต้องใช้วิธีเป็นขั้นบันไดเล็ก ๆ ให้ใกล้เคียงเส้น Curve จริงมากที่สุด

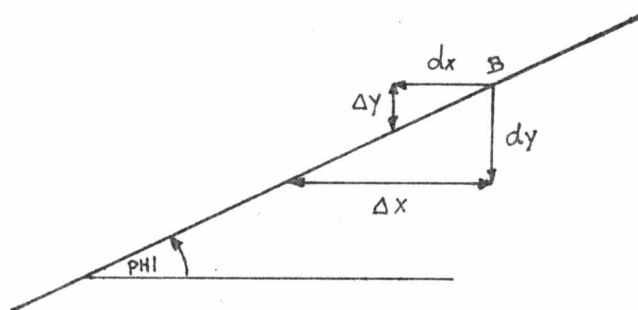

รูปที่ 6.23 การเดินมีคดโค้งเพื่อให้ปลายมีคดโค้งอยู่ใกล้ Curve มากที่สุด

จากรูปที่ 6.23 เมื่อปลายมีคดโค้งอยู่ที่จุด B ซึ่งอยู่บน Curve การเคลื่อนที่ของมีคดโค้งครั้งต่อไป เพื่อให้ปลายมีคดโค้งอยู่ใกล้ Curve มากที่สุด จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการเคลื่อนที่ว่าจะเคลื่อนที่ในแนวแกนไหนก่อนระหว่างแกน X และแกน Y โดยสมการ

$$\text{ถ้า } \Delta Y / dY \leq 0.5$$

เมื่อ $dY =$ ระยะทางในการเคลื่อนที่ทางแกน Y 1 Step

$\Delta Y =$ ระยะทางในแนวแกน Y จากตำแหน่งเดิมเมื่อมีการเคลื่อนที่ในแนวแกน X 1 Step

จะต้องทำการเคลื่อนที่ในแนวแกน X 1 Step (dx) และจะทำการตรวจสอบดังกล่าวนั้นในแต่ละครั้งที่มีการเคลื่อนที่ของมีคดโค้ง จนกระทั่งเสร็จสิ้นการกดโค้ง