

การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังกระดาษ



นายนิ نارธ นิตบงกช

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ISBN 974-346-313-5

ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QUALITY IMPROVEMENT OF BODY TRUCK ASSEMBLY WORK

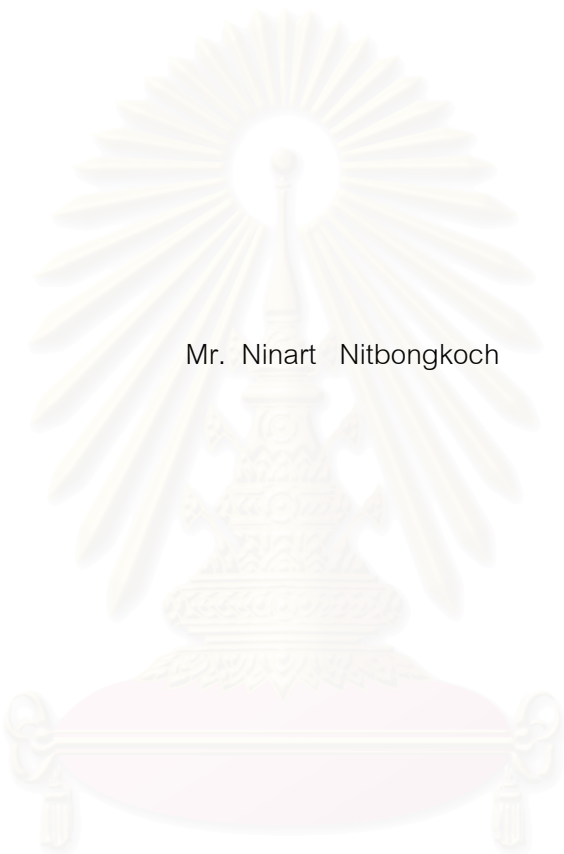

Mr. Ninart Nitbongkoch

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering  
Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering  
Chulalongkorn University  
Academic Year 2000  
ISBN 974-346-313-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์      การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ  
โดย                              นายนิรารถ นิตบงกช  
ภาควิชา                        วิศวกรรมอุตสาหการ  
อาจารย์ที่ปรึกษา            รองศาสตราจารย์ ชอุ่ม มลิลดา  
อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม)    นายสมชาย แยม้วนังค์

---

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

\_\_\_\_\_ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

\_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ จรุง มหิตทาฟองกุล)

\_\_\_\_\_ อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ชอุ่ม มลิลดา)

\_\_\_\_\_ อาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม)

(นายสมชาย แยม้วนังค์)

\_\_\_\_\_ กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ จันทนา จันทโร)

\_\_\_\_\_ กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร)

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีของ, รองศาสตราจารย์ ชอุ่ม มลิลดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนไปถึงการตรวจสอบแก้ไข รายละเอียดข้อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณสมชาย แยมวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตตัวถัง ในโรงงานตัวอย่างที่ได้สละเวลา มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ จรุงนวมินิธาฟองกุล รองศาสตราจารย์ จันทนา จันทโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัวจินดาเนตร กรรมการที่ได้ร่วมกันให้คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เป็นกำลังใจเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

นินารถ นิตบงกช

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นินารณ นิตบงกช : การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ  
(QUALITY IMPROVEMENT OF BODY TRUCK ASSEMBLY WORK) อ. ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ ชอุ่ม มลิลลา อ. ที่ปรึกษาร่วม นายสมชาย แยมวัฒน์ 262 หน้า  
ISBN 974 – 346 – 313 – 5

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ ซึ่งชี้บ่งด้วยค่า  
ดรรชนี ED DPU (ELECTRO DEPOSITION DEFECT PER UNIT) เป้าหมายของการปรับปรุงให้ค่า  
ดรรชนีมีค่าน้อยลงกว่า 1

การศึกษาวิจัยได้ถูกแยกออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะทำการปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ  
เพื่อมารองรับให้สามารถดำรงระดับคุณภาพหลังการปรับปรุงค่าดรรชนีได้ตามเป้าหมายแล้ว ขั้นตอน 2  
จะเป็นการปรับปรุงค่าดรรชนีโดยตรง ระบบคุณภาพจะประกอบไปด้วย การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมา  
รับผิดชอบด้านคุณภาพการตรวจสอบ การซ่อมด้านคุณภาพในสายการผลิต การควบคุมกรณีที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงแบบเขียน และการควบคุมกระบวนการ ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการปรับปรุงค่าดรรชนี โดย  
อาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเทคนิคในด้านการออกแบบมาช่วยในการปรับปรุงแก้ไข การ  
ปรับปรุงจะมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนภายนอก และสามารถสรุปผลการปรับปรุงได้ดังนี้คือ

1. ปรับปรุงที่ชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ซึ่งมีขนาดที่ช่องไฟท้ายผิดไปจากแบบเขียน ปรับ  
ปรุงโดยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนดำเนินการแก้ไขกระบวนการป้อนชิ้นรูป ทำให้สามารถลดค่า ED DPU ลงได้ 0.5  
(ซ้ายและขวา)

2. ปรับปรุงที่ชิ้นส่วน BODY SIDE OUTER ซึ่งมีปัญหาขอบบิด เนื่องจากการสปอต (SPOT)  
ปรับปรุงโดยแก้ไขรูปร่างของหัวทึบให้มีรูปร่างเข้ากับบริเวณปีกของ BODY SIDE OUTER ทำให้สามารถ  
ลดค่า ED DPU ลงได้ 1 (ซ้ายและขวา)

3. ปรับปรุงที่ชิ้นส่วน FLOOR & BOLSTER ซึ่งมีปัญหาการเกิดหนามสปอต ปรับปรุงโดยทำ  
การแก้ไขวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถลดค่า ED DPU ลงได้ 0.3

4. ปรับปรุงที่ชิ้นส่วน DOOR ซึ่งมีปัญหามุมหลังจากสปอต ปรับปรุงโดยการออกแบบเป็น  
สำหรับสปอตใหม่ ทำให้สามารถลดค่า ED DPU ลงได้ 0.54 (ซ้ายและขวา)

การปรับปรุงค่า ED DPU โดยรวมแล้วจะสามารถลดค่า ED DPU จาก 3.1 เหลือ 0.98 ได้ใน  
เดือนมี.ค. 2543 และนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าแรงจากการซ่อมลงได้อีก 105.29 บาท/คัน หรือ  
ประมาณ 6% ของค่าแรงทางตรง/คัน

ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม	ลายมือชื่อนิสิต.....
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ปีการศึกษา	2543	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## 4071436821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING KEY WORD QUALITY  
 KEY WORK : QUALITY IMPROVEMENT/DPU INDEX NINART NITBONGKOCH : QUALITY  
 IMPROVEMENT OF BODY TRUCK ASSEMBLY WORK. THESIS ADVISOR  
 ASSO. PROF. CHAUM MALILA THESIS COADVISOR MR. SOMCHAI  
 YAMWANNUANG 262 pp. ISBN 974 – 346 – 313 – 5

The objective of this thesis is to improve the quality of body-truck assembly work indicating by the index ED DPU (electro deposition defect per unit). The target of improvement is aiming at the value less than one of the ED DPU.

The studies was separated into two parts, namely, preparation of quality system to support the operations and to maintain the quality level after improvemant, and secondly, the quality itself improvement. The quality system composed of restructuring the quality organization, setting up the inspection and repairing-work manuals on assembly line, setting up the procedures to control changes in product design and process control. Of the second part, the improvement of ED DPU index had been enabled by employing the techniques of industrial engineering and industrial design.

The improvements had been emphasised on outer parts, one-by-one, and the improvements could be concluded as follows:

1. CARGO SIDE OUTER PARTS The problem was the size of rear comb lamp miss. Counter-measured by information to vendor to improve press process, the ED DPU was reduced 0.5 (RH/LH)
2. BODY SIDE OUTER PARTS The problem was the twisting at flanges after spot. Counter-measured by improved shape of spot tip to match with shape of flanges, the ED DPU was reduced 1 (RH/LH)
3. FLOOR & BOLSTER PARTS The problem is burring after spot. Counter-measured by improved circuit of power transmission during welding the ED DPU was reduced 0.3
4. DOOR PARTS The problem was the swelling after spot. Counter-measured by creation of the tool assisted the spot welding, the ED DPU was reduced 0.54 (RH/LH)

With all the above mentioned improvement the ED DPU index was reduced from 3.1 to 0.98 in March 2000, and the direct labour cost of repairing was reduced by 105.29 baht per unit or about 6% of total direct labour cost per unit.

Department	ENGINEERING	Student's signature.....
Field of study	INDUSTRIAL ENGINEER	Advisor's signature.....
Academic year	2000	Co-advisor's signature.....

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ต
<b>บทที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 สภาวะของปัญหาและมูลเหตุจูงใจ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์.....	12
1.3 ขอบเขตการวิจัย.....	12
1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย.....	13
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	13
1.6 แผนการดำเนินงาน.....	16
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย.....</b>	<b>17</b>
2.1 การเชื่อมแบบสปอต.....	17
2.2 ข้อกำหนดในการตรวจสอบรอยเชื่อม.....	19
2.3 เครื่องมือจับยึด.....	24
2.4 การควบคุมคุณภาพ.....	24
2.5 เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ.....	33
2.6 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	38
<b>บทที่ 3 การศึกษาการดำเนินงานและค่าดัชนีคุณภาพของโรงงานประกอบตัวถัง.....</b>	<b>40</b>
3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานประกอบตัวถัง.....	40
3.2 คุณภาพที่วัดโดยค่าดัชนีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับโรงงานอื่น ที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน.....	44

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 4 ปัญหาและการแก้ไข.....</b>	<b>50</b>
4.1 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เก็บข้อมูล FIRST DPU และ ED DPU.....	52
4.2 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงานด้านคุณภาพ.....	66
4.3 ขั้นตอนที่ 4 การลดค่า ED DPU.....	82
<b>บทที่ 5 การประเมินผลค่า ED DPU หลังการแก้ไข.....</b>	<b>162</b>
5.1 ผลของค่าดัชนีโดยรวม.....	162
5.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่า DPU ของแต่ละชั้น.....	164
5.3 รายละเอียดของค่า DPU ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของชั้นส่วนที่ทำการแก้ไข...	164
<b>บทที่ 6 ผลสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>169</b>
6.1 สรุปผลและวิเคราะห์.....	169
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	171
<b>รายการอ้างอิง.....</b>	<b>172</b>
<b>ภาคผนวก.....</b>	<b>173</b>
ภาคผนวก ก ค่า ED DPU จาก เดือนพ.ค. 42 ถึง มี.ค.43.....	174
ภาคผนวก ข แบบตรวจสอบกระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยี.....	188
ภาคผนวก ค ใบตรวจสอบจุดบกพร่องต่างๆ.....	204
ภาคผนวก ง รายงานตรวจสอบด้วยตนเองของอุปกรณ์ต่างๆ.....	212
ภาคผนวก จ การฝึกอบรมของพนักงานในโรงประกอบตัวถัง.....	218
ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงค่า FIRST DPU จากเดือน พ.ค.42ถึงมี.ค.43.....	223
ภาคผนวก ช ตารางแสดงเวลาการซ่อมหลังการแก้ไข.....	225
ภาคผนวก ซ ข้อมูลจุดบกพร่องช่วงเดือนส.ค.และก.ย.43.....	233
ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างใบตรวจสอบหลังการแก้ไข.....	247
ภาคผนวก ฎ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเลือกสาเหตุหลักของข้อบกพร่องต่างๆ	257





สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	ยอดการผลิตระหว่างปี 2539-2542.....	4
1.2	รายชื่อชิ้นส่วนภายนอก.....	10
2.1	การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรอยเชื่อมขณะปฏิบัติงาน.....	20
2.2	แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายทิว.....	21
2.3	การค้นหาหัวข้อปัญหา.....	27
3.1	ลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง.....	42
3.2	รายละเอียดวิธีการซ่อมจุดบกพร่องต่าง ๆ.....	45
3.3	วิธีการคำนวณค่าดัชนีต่าง ๆ.....	47
4.1	แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานในการลดค่า ED DPU.....	50
4.2	ผลของค่าดัชนีต่าง ๆ.....	55
4.3	สาเหตุข้อบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ (FIRST DPU).....	56
4.4	ตัวอย่างใบควบคุมการจัดเก็บแบบชิ้นส่วน.....	70
4.5	ตัวอย่างใบควบคุมกรณีที่รับแบบเขียนใหม่ และแบบเขียนนั้นได้..... ถือครองอยู่แล้ว	70
4.6	แสดงแผนควบคุมกระบวนการในสายการประกอบหัวแก๊ง (CAB).....	71
4.7	แสดงแผนควบคุมในสายการประกอบกระเบะท้าย (CARGO BOX).....	72
4.8	รายการตรวจสอบเครื่องเชื่อมสปอท.....	74
4.9	แผนการดำเนินงานกรณีพบข้อบกพร่อง.....	77
4.10	8รายงานสิ่งผิดปกติด้านคุณภาพ.....	80
4.11	แสดงข้อมูลของระยะ C ของ CARGO SIDE OUTER ด้านซ้าย.....	91
4.12	แสดงข้อมูลของระยะ C ของ CARGO SIDE OUTER ด้านขวา.....	92
4.13	การประเมินวิธีการแก้ไข.....	94
4.14	แสดงรายละเอียดผลจากการแก้ไข CARGO SIDE ด้านซ้าย.....	96
4.15	แสดงรายละเอียดผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านขวา.....	96

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.16	แสดงผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านซ้ายทำให้ลดเวลา.... ในการซ่อม	97
4.17	แสดงผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านขวาทำให้ลดเวลา.... ในการซ่อม	98
4.18	แผนควบคุมกระบวนการ.....	99
4.19	ตารางหาทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด.....	107
4.20	ความต้องการของผู้ใช้แปลงเป็นความต้องการด้านเทคนิค.....	109
4.21	ลำดับความต้องการของผู้ใช้.....	110
4.22	หน่วยสัมพันธ์กับความต้องการด้านเทคนิค.....	111
4.23	ทิศทางการปรับปรุง.....	112
4.24	ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับความต้องการด้านเทคนิค.....	113
4.25	แสดงจำนวนครั้งของการใช้หัว SPOT TIP ของวัสดุต่างยี่ห้อ.....	117
4.26	แสดงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในหัวทิว.....	119
4.27	แสดงการหา WEIGHTING FACTOR PROPERTY.....	120
4.28	แสดงการหา WEIGHT PROPERTY.....	120
4.29	แสดงการให้คะแนนด้านราคา.....	121
4.30	แสดงการให้คะแนนของจำนวนครั้งการใช้งาน.....	121
4.31	แสดงการให้คะแนนของค่าความแข็งแรง (HARDNESS).....	121
4.32	แสดงการให้คะแนนของค่าการนำไฟฟ้า (CONDUCTIVITY).....	121
4.33	แสดงต้นทุนการทำหัว SPOT TIP.....	123
4.34	แสดงรายละเอียดของค่าต่าง ๆ หลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้ว.....	124
4.35	แผนควบคุมกระบวนการ.....	126
4.36	สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมพร้อมกันที่หลายจุด..... และมีระบบตัดไฟด้านเดียว	135
4.37	สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมพร้อมกันและมีระบบไฟโดยสมบูรณ์.....	136

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.38	สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมพร้อมกันและมีระบบตัดไฟโดยสมบูรณ์.....	138
4.39	คะแนนที่ได้ในแต่ละทางเลือกตามเกณฑ์ต่าง ๆ .....	140
4.40	แสดงการตัดสินใจเลือกวิธี การแก้ไขปัญหา.....	142
4.41	แสดงรายละเอียดของค่าต่าง ๆ ก่อนและหลังปรับปรุง.....	144
4.42	แผนควบคุมกระบวนการ.....	145
4.43	แสดงข้อมูลเพื่อไปใช้ในการออกแบบ.....	152
4.44	แสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับความต้องการด้านการออกแบบ.....	155
4.45	แสดงรายละเอียดก่อนและหลังแก้ไข.....	159
4.46	แผนควบคุมกระบวนการ.....	161
5.1	แสดงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา.....	163
5.2	แสดงรายละเอียดของ ED DPU ก่อนและหลังการแก้ไข.....	164
6.1	แสดงต้นทุนการประกอบที่ลดลง.....	170
ข-1	แบบตรวจสอบกระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยี.....	189
ข-2	แบบตรวจสอบด้านวิศวกรรมการออกแบบ.....	201
ง-1	รายการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับเครื่องเชื่อมสปอทจ๊ิก.....	213
ง-2	รายการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับเครื่องเชื่อม CO <sub>2</sub> .....	214
ง-3	รายการตรวจสอบด้วยตนเองของเครื่อง HEM.....	215
ง-4	รายการตรวจสอบด้วยตนเองของ CEMEDINE.....	216
ง-5	รายการตรวจสอบด้วยตนเองของ STUD WELD.....	217
จ-1	หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงานในโรงประกอบตัวถัง.....	219
จ-2	แผนการฝึกอบรม.....	220
จ-3	บันทึกการฝึกอบรม.....	221
จ-4	บันทึกความสามารถ.....	222
ฉ	แสดงค่า FIRST DPU ของแต่ละเดือนจากเดือน พ.ค.42 – มี.ค. 43.....	224

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ช-1	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ C/SIDE LH.....	226
ช-2	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ C/SIDE RH.....	227
ช-3	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ B/S RH.....	228
ช-4	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ B/S LH.....	229
ช-5	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ DOOR LH.....	230
ช-6	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ DOOR RH.....	231
ช-7	เวลาในการซ่อมหลังการแก้ไขของ FL & BOLSTER.....	232
ญ-1	การวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ C /SIDE OUTER...	257
ญ-2	การวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ B /SIDE .....	259
ญ-3	การวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ FLOOR&BOLSTER	260

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	รายละเอียดผังโรงงาน.....	3
1.2	ผังองค์กรของโรงงาน.....	5
1.3	ขั้นตอนการผลิตกระเบาะ.....	14
1.4	ขั้นตอนการผลิตด้วยรูปภาพ.....	15
2.1	ลักษณะงานเชื่อมแบบสปอต.....	17
2.2	แสดงไดอะแกรมพื้นฐานในงานเชื่อมสปอต.....	18
2.3	แสดงหลักการเชื่อมแบบ SPOT WELDING.....	18
2.4	แสดงตั้งปืนให้ได้ฉากกับจุดเชื่อม.....	21
2.5	แสดงระยะพิทของจุดสปอตควรเท่ากัน.....	22
2.6	แสดงจุดสปอตควรอยู่ลึกเข้าไป โดยให้ระยะ A มากกว่าหรือเท่ากับ 2/3B....	22
2.7	แสดงตำแหน่งจุดสปอตควรห่างจากปลายปีกอย่างน้อย 30 mm.....	23
2.8	แสดงกระแสไฟรั่ว โดยปืนไปแตะกับพื้น.....	23
2.9	แสดงกงล้อ P-D-C-A ในงานควบคุมคุณภาพ.....	25
2.10	การนำกงล้อ P-D-C-A (PLAN-DO-CHECK-ACT) ไปใช้งาน.....	26
2.11	แสดงการควบคุมคุณภาพไม่เป็นอย่างสม่ำเสมอ.....	29
2.12	ทฤษฎีให้ความสำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง.....	30
2.13	การปรับปรุงจากสภาพปัจจุบัน.....	31
2.14	ขั้นตอนการแก้ไข ED DPU.....	32
2.15	HISTOGRAM.....	33
2.16	ใบตรวจสอบ.....	34
2.17	ผังพาเรโต.....	35
2.18	ผังแสดงเหตุและผล.....	35
2.19	ผังเน้นและชี้บ่งจุดปัญหา.....	36
2.20	ผังการกระจาย.....	36
2.21	ผังควบคุม.....	37

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.1	ผังโรงงานประกอบตัวถัง (ตัวอย่าง).....	41
3.2	แผนผังองค์กรในโรงงานประกอบตัวถัง.....	42
3.3	แสดงตำแหน่งที่ตรวจสอบคุณภาพและเก็บบันทึกค่า.....	44
3.4	1 <sup>st</sup> DPU.....	48
3.5	DPU หลังซ่อม.....	48
3.6	MH ที่ใช้ในการซ่อม.....	48
3.7	อัตราการหยุดสายการประกอบ.....	48
3.8	ED DPU.....	48
4.1	FIRST DPU.....	53
4.2	ED DPU.....	54
4.3	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน BODY SIDE RH/LH.....	54
4.4	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน C/SIDE OTR RH/LH.....	58
4.5	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน FLOR & BOLSTER.....	59
4.6	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน DOOR RH/LH.....	60
4.7	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน E/HOOD.....	61
4.8	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน ROOF.....	62
4.9	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน TAIL GATE.....	63
4.10	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน FENDER RH/LH.....	64
4.11	แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน BACK.....	65
4.12	แสดงผังองค์กรในฝ่ายการผลิตตัวถัง.....	66
4.13	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบด้านคุณภาพในสายการผลิต.....	67
4.14	แสดงสถานีงานที่เพิ่ม เพื่อสำหรับตรวจสอบขั้นสุดท้าย.....	75
4.15	แสดงตำแหน่งที่ตอกเบอร์.....	82
4.16	แสดงคู่มือการประกอบในขั้นตอนการประกอบ CARGO SIDE OUTER ASM	84
4.17	ลักษณะการประกอบที่ขั้นตอน CARGO SIDE OUTER.....	85

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.18	ผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา CARGO SIDE OUTER.....	86
4.19	แสดงลักษณะการประกอบของ CARGO SIDE OUTER.....	87
4.20	แสดงค่าเฉลี่ยของระยะ A เป็น mm.....	87
4.21	แสดงวิธีวัดระยะของผิว CARGO SIDE OUTER.....	88
4.22	แสดงวิธีตรวจสอบ โดยเครื่อง LAYOUT MACHINE.....	88
4.23	ลักษณะชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER.....	90
4.24	ลักษณะชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER เมื่อนำไปวางใน JIG.....	90
4.25	แสดงขนาดตามที่กำหนดในแบบเขียน (DRAWING).....	91
4.26	แผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแม่พิมพ์ C/SIDE OUTER.....	95
4.27	ใบมาตรฐานการตรวจสอบ.....	100
4.28	แสดงคู่มือการประกอบที่สถานี BODY SIDE NO.3.....	102
4.29	ผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา SPOT แล้วชิ้นส่วนปิดที่ BODY SIDE.....	103
4.30	แสดงสาเหตุการจับปืนไม่ตั้งฉากกับชิ้นงาน.....	103
4.31	การแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงหัวทิป.....	104
4.32	แสดงการแก้ไขโดยการเอียง JIG.....	105
4.33	แสดงความสัมพันธ์กันของความต้องการด้านเทคนิค.....	114
4.34	แผนผัง QFD.....	115
4.35	รูปแบบของหัวทิปโดยคร่าว ๆ .....	116
4.36	แสดงลักษณะเส้น CONSUMPTION LINE.....	117
4.37	แสดงรูปร่างของหัวทิปโดยสมบูรณ์.....	122
4.38	ใบมาตรฐานการตรวจสอบ.....	125
4.39	แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ FLOOR & BOLSTER.....	127
4.40	แสดงลักษณะวงจรการทำงานของ DUMMY GUN.....	128
4.41	แสดงลักษณะวงจรการทำงานของ AUTO GUN.....	129
4.42	แสดงลักษณะคู่มือการประกอบที่สถานี CARGO BOX MAIN.....	130
4.43	แสดงผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดหนามที่ FLOOR & BOLSTER....	131



## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.44	แสดงลักษณะงานจริงที่ใช้ระบบ DUMMY GUN.....	132
4.45	แสดงลักษณะงานจริงที่ใช้ระบบ AUTO GUN.....	133
4.46	แสดงลักษณะงานดัดแปลงการใช้ระบบ AUTO GUN.....	134
4.47	แสดงงานดัดแปลงระบบ AUTO GUN.....	135
4.48	แสดงงานดัดแปลงของระบบ AUTO GUN.....	137
4.49	แสดงแบบจำลองการตัดสีนใจ.....	139
4.50	แสดงน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์การตัดสีนใจ.....	139
4.51	แผนการทดสอบการ SPOT โดย AUTO GUN.....	143
4.52	ใบมาตรฐานการตรวจสอบ.....	146
4.53	แสดงลักษณะปัญหา.....	147
4.54	แสดงคู่มือการประกอบที่สถานีพับขอบ (HEMMING) ประตูด้านซ้ายและขวา..	148
4.55	แสดงลักษณะปัญหาโดยละเอียด.....	149
4.56	แสดงผลของการแก้ไขโดยเพิ่มแรงดันที่เครื่องพับขอบ.....	150
4.57	แสดงแนวทางแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง.....	150
4.58	แผนผังบ้านคุณภาพ.....	157
4.59	แสดงลักษณะปืนที่ใช้ยิง DOOR AFTER HEM.....	158
4.60	ใบมาตรฐานการตรวจสอบ.....	160
5.1	แสดงค่า ED DPU ที่เกิดขึ้นจากเดือน พ.ค. 2543 ถึงเดือน มี.ค. 2543.....	163
5.2	DPU ของ B/S LH.....	165
5.3	DPU ของ B/S RH.....	165
5.4	DPU ของ DOOR RH.....	166
5.5	DPU ของ C/S LH.....	166
5.6	DPU ของ FLOOR & BOLSTER.....	167
5.7	DPU ของ C/S OTR RH.....	167
5.8	DPU ของ DOOR LH.....	168
6.1	แผนภูมิแสดงค่า ED DPU ที่ลดลงจากการวิจัย พ.ย. 2542 – มี.ค. 2543.....	170

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ก-1	ค่า ED DPU ของเดือน พ.ค. 42.....	175
ก-2	ค่า ED DPU ของเดือน มิ.ย. 42.....	176
ก-3	ค่า ED DPU ของเดือน ก.ค. 42.....	177
ก-4	ค่า ED DPU ของเดือน ส.ค. 42.....	178
ก-5	ค่า ED DPU ของเดือน ก.ย. 42.....	179
ก-6	ค่า ED DPU ของเดือน ต.ค. 42.....	180
ก-7	ค่า ED DPU ของเดือน พ.ย. 42.....	181
ก-8	ค่า ED DPU ของเดือน ธ.ค. 42.....	182
ก-9	ค่า ED DPU ของเดือน ม.ค. 43.....	183
ก-10	ค่า ED DPU ของเดือน ก.พ. 43.....	184
ก-11	ค่า ED DPU ของเดือน มี.ค. 43.....	185
ก-12	ค่า ED DPU ของเดือน ส.ค. 43.....	186
ก-13	ค่า ED DPU ของเดือน ก.ย. 43.....	187
ค-1	ใบบันทึกจุดบกพร่องของตัวถัง.....	205
ค-2	ใบตรวจสอบระยะของ C/SIDE OUTER.....	206
ค-3	ใบตรวจสอบจุด SPOT (หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว) ของ B/S.....	207
ค-4	ใบตรวจสอบการวิเคราะห์ที่ FLOOR & BOLSTER หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข..	209
ค-5	ใบตรวจสอบการวิเคราะห์ที่ DOOR หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว.....	211
ช-1	รายการจุดบกพร่องของ DOOR RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	234
ช-2	รายการจุดบกพร่องของ DOOR RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	235
ช-3	รายการจุดบกพร่องของ BODY SIDE LH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	236
ช-4	รายการจุดบกพร่องของ FLOOR&BOLSTER ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	237
ช-5	รายการจุดบกพร่องของ C/SIDE RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	238
ช-5	รายการจุดบกพร่องของ C/SIDE RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	239
ช-7	รายการจุดบกพร่องของ B/SIDE RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	240
ช-8	รายการจุดบกพร่องของ ENGINE HOOD ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	241

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
ช-9	รายการจุดบกพร่องของ ROOF ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	242
ช-10	รายการจุดบกพร่องของ TAIL GATE ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	243
ช-11	รายการจุดบกพร่องของ BACK ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	244
ช-12	รายการจุดบกพร่องของ FENDER RH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	245
ช-13	รายการจุดบกพร่องของ FENDER LH ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.43.....	246



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 1

## บทนำ

นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย เริ่มถดถอยลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อที่ลดลง บริษัทโรงงานประกอบรถยนต์ต่าง ๆ จึงหาทางดิ้นรนพยายามประคองตัวให้รอดให้ได้ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ นับตั้งแต่ลดขนาดองค์กร หยุดการผลิต รวมไปถึงขึ้นเลิกจ้างพนักงานบางส่วนอย่างไรก็ดีกลยุทธ์เหล่านี้ คงเพียงเป็นแค่การแก้ไขชั่วคราวเท่านั้น การแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้ คือ การผลักดันให้มีส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีงานทำเพิ่มอันจะเป็นผลให้มีรายได้ค่าจ้าง จากการประกอบเพิ่ม ส่วนผลดีอีกประการหนึ่งก็คือ จะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ เนื่องจากจากการที่จะทำการส่งออกได้นั้น จะต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม โดยการยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทแม่ มิฉะนั้นแล้วสินค้าคงจะขายในตลาดต่างประเทศไม่ได้ และเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหม่ในสายตาของลูกค้าชาวต่างประเทศ ดังนั้นในแง่ความเชื่อถ้อย่อมยังไม่ได้รับความไว้วางใจเท่าผู้ผลิตรายเดิม และถึงแม้ว่าจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าไปวางตลาดได้แล้วก็ตาม ถ้าหากมีลูกค้านำรถไปใช้แล้ว มีข้อตำหนิมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ เกิดขึ้นชื่อเสียงก็จะเสียหาย ลูกค้าก็จะไม่ไว้วางใจที่จะซื้ออีกต่อไป ทำให้สูญเสียตลาดให้กับคู่แข่ง และไม่สามารถที่จะกอบกู้ได้ ช้ำร้าย ผลกระทบอาจจะเข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย อาจทำให้ยอดขายซึ่งมีอยู่น้อย ลดลงไปอีกก็ได้

### 1.1 สภาวะของปัญหา และมูลเหตุจูงใจ

โรงงานตัวอย่างที่นำมาทำการศึกษาวិทยานิพนธ์ครั้งนี้ เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ปีคัพขนาด 1 ตัน เป็นสินค้าหลัก ส่วนสินค้ารองมีทั้งการผลิตรถ 10 ล้อ และ 6 ล้อ รวมถึงรถตรวจการด้วย ทางโรงงานมีความต้องการที่จะปรับระดับคุณภาพให้ได้เท่ากันหรือคุณภาพดีกว่าบริษัทแม่ โดยการใช้กรรมวิธีเป็นตัววัด

แต่เนื่องจากขบวนการผลิตรถมีหลายขั้นตอนจึงได้กำหนดขอบเขตเฉพาะการผลิตตัวถัง ซึ่งจะวัดคุณภาพโดยใช้ค่าอัตราส่วนข้อบกพร่องต่อหน่วย (ELECTRODEPOSITION DEFECT PER UNIT : ED DPU) เป็นตัววัด ซึ่งปัจจุบันมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (มากกว่า 1 เป็นส่วนใหญ่) ที่กำลังการผลิตโดยเฉลี่ย 150 คัน/วัน


ส่วนมูลเหตุจูงใจที่เลือกค่า ED DPU มาเป็นปัญหาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ คือ

1. เป็นค่าตรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย หากสามารถทำให้ค่าตรวจชิ้นนี้ลดลงได้ย่อมหมายถึงต้องไปแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นด้วย
2. ค่าตรวจชิ้นตัวนี้ จะได้มาจากการตรวจสอบรถทุกคัน (TOTAL INSPECTION) จึงเป็นค่าที่เป็นตัวแทนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี
3. เป็นค่าตรวจชิ้นที่มีค่าแตกต่างจากค่าเป้าหมายไว้มาก และยังไม่มีแผนการแก้ไขใด ๆ ที่จะปรับปรุงให้ค่าตรวจชิ้นดีขึ้น

#### 1.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง


- ลักษณะโรงงาน เป็นโรงงานประกอบรถปีค้อฟ (ส่วนใหญ่) และรถบรรทุกอื่น ๆ ยกเว้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โรงงานประกอบรถแห่งนี้จะมีโรงงานย่อยอีก 3 โรงงานหลัก คือ โรงงานประกอบตัวถัง โรงงานชุบสี และโรงงานประกอบชิ้นสุดท้าย
- สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2505
- เงินลงทุน 5,447 ล้านบาท
- เนื้อที่ 104 ไร่ หรือ 166,400 ม<sup>2</sup> แสดงรายละเอียดของผังโรงงานดังรูปที่ 1.1
- ผู้ถือหุ้น ชาวไทย 51% ชาวต่างชาติ 49%
- จำนวนคนงาน 1,531 คน (ทั้งหมด)
- กำลังการผลิตสูงสุด 120,000 คัน/ปี ยอดการผลิตระหว่างปี 2539-2542 จะแสดงดังตารางที่ 1.1

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

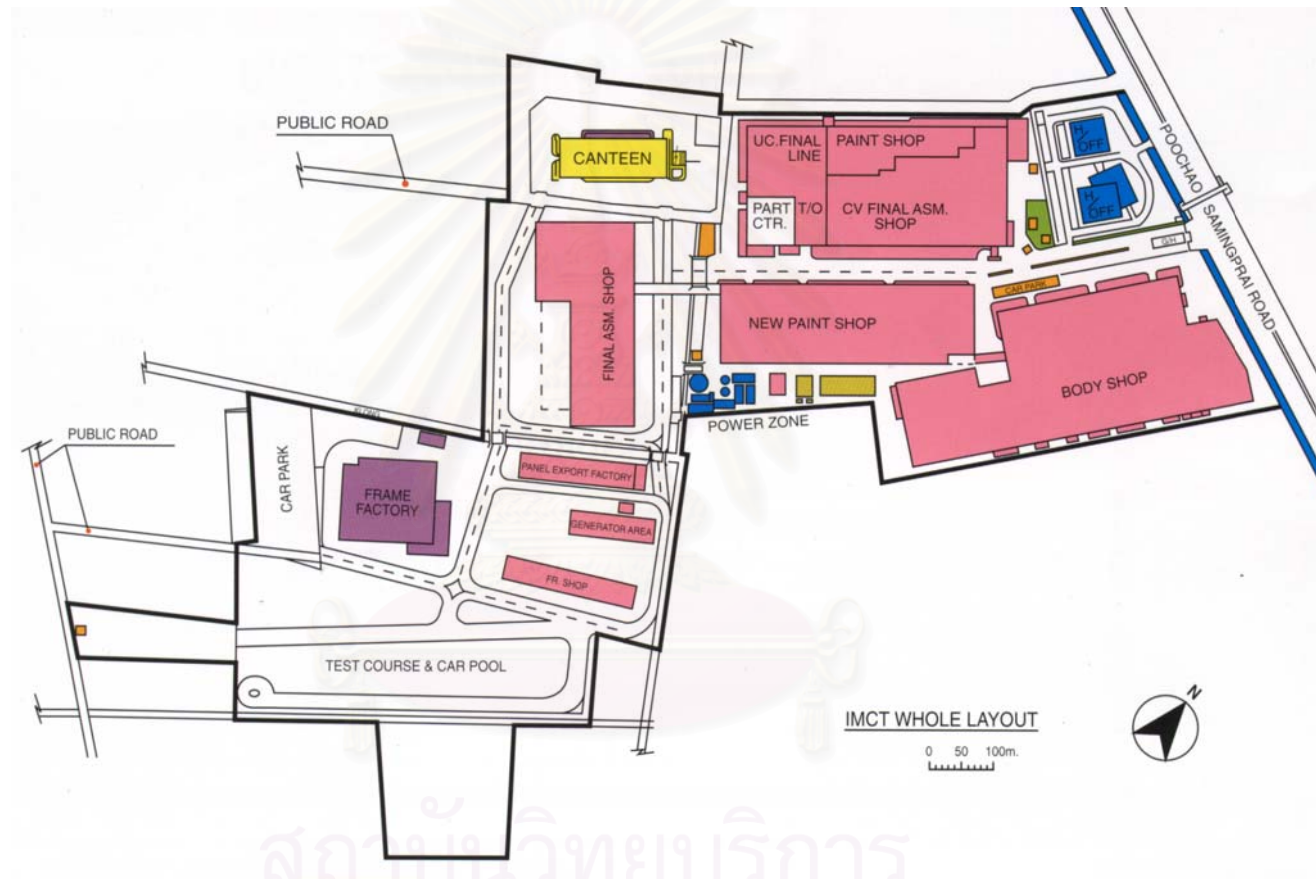

รูปที่ 1.1 แผนผังโรงงาน (ตัวอย่าง)


ปี	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2538	7030	8133	9609	7424	9374	9871	10266	10804	11306	11771	12132	9518
2539	10136	10789	12065	11790	12429	9431	9502	10372	10514	11529	10832	9848
2540	7248	9607	11291	10513	11012	9388	9410	5696	5732	5173	27	0
2541	1587	1680	1697	2005	2725	2960	3199	2308	2058	1550	2217	1731
2542	2350	3125	2925	2852	3750	4290	4230	4080	3780	4050	4740	4350

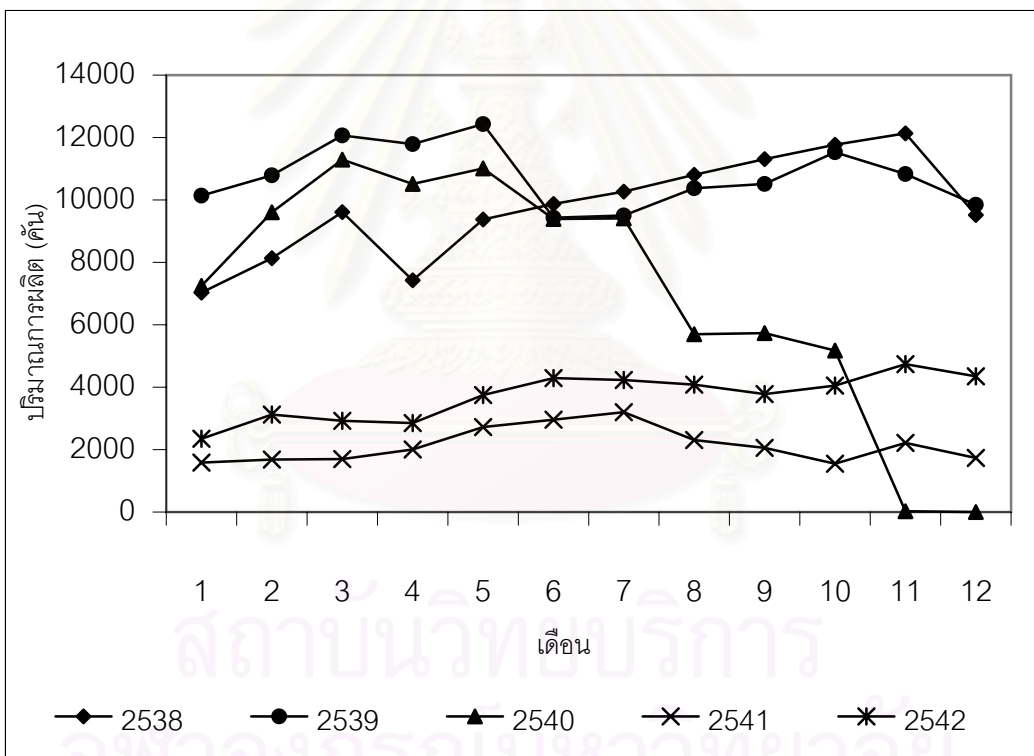

ตารางที่ 1.1 แสดงยอดการผลิตระหว่างปี 2539 - 2542



● แผนผังองค์กรของโรงงาน

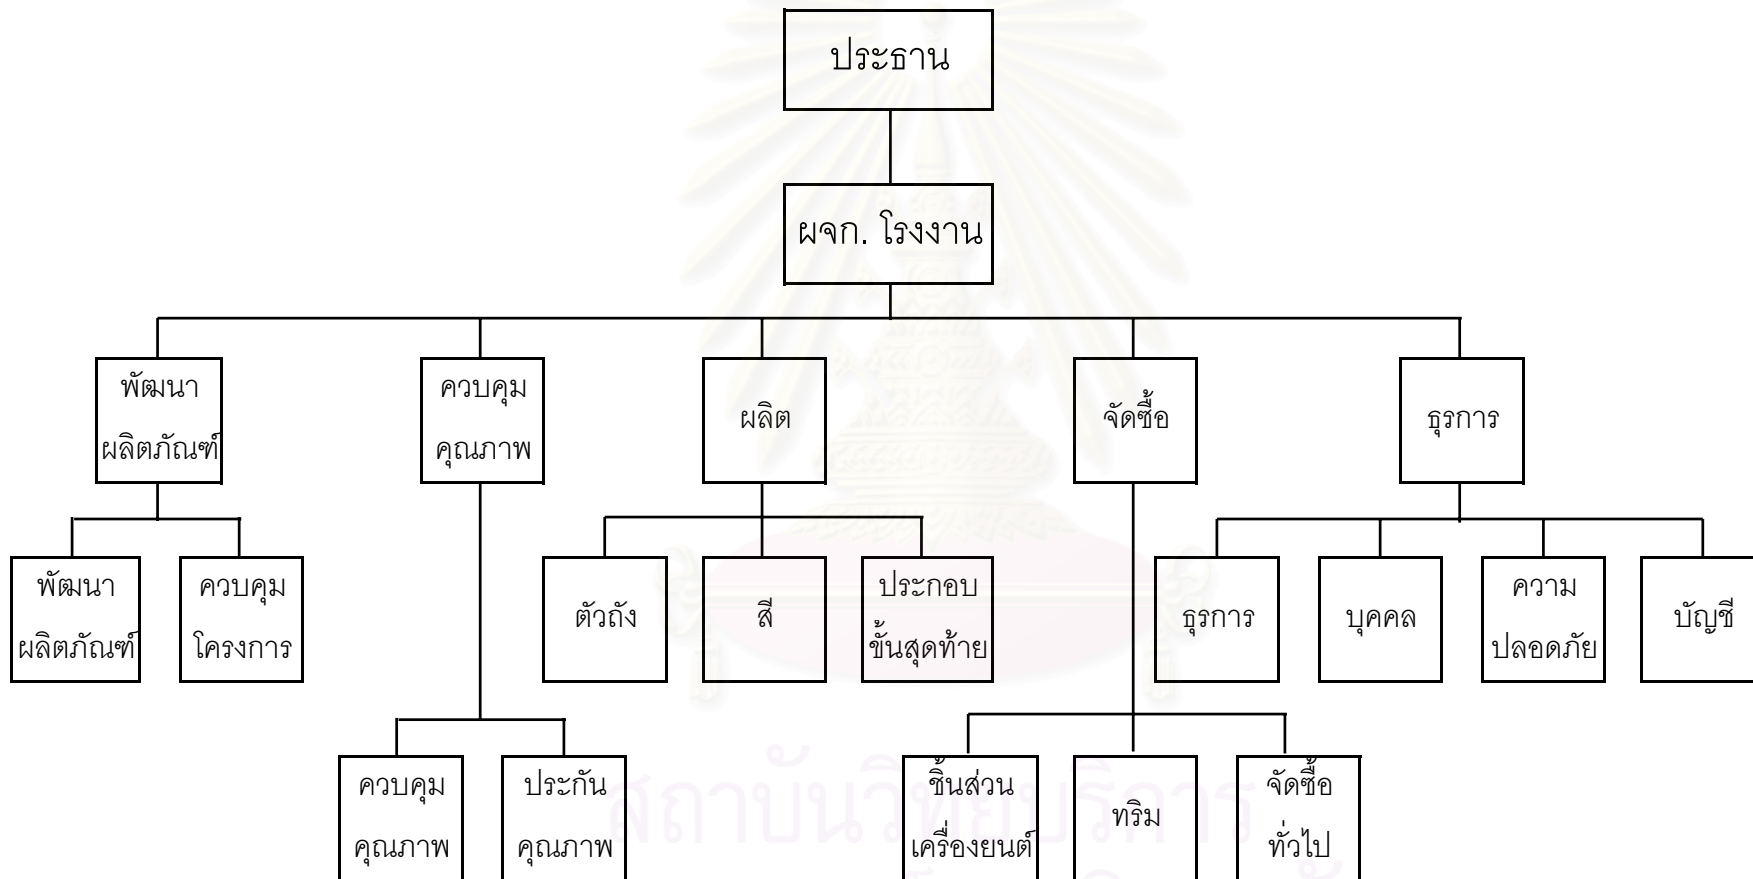

รูปที่ 1.2 แสดงผังองค์กรของโรงงาน



### ลักษณะรายละเอียดของงานในแต่ละตำแหน่ง

ลำดับ	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมและบริหารตามนโยบายของบริษัท</li> <li>2. ลงนามในเอกสารสำคัญและประสานงานกับบริษัทแม่</li> <li>3. ตัดสินใจและอนุมัติให้ดำเนินงานต่าง ๆ</li> <li>4. วางแผนนโยบายอันใหม่</li> <li>5. บริหารการเงิน, การผลิต รวมทั้งงานธุรการต่าง ๆ ภายในบริษัท</li> </ol>	
2	ผู้จัดการโรงงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริหารโครงการและควบคุมการผลิต</li> <li>2. ปรับปรุงคุณภาพ</li> <li>3. ควบคุมต้นทุน</li> <li>4. พัฒนาบุคลากรในองค์กร</li> <li>5. ศึกษาแผนในอนาคต</li> </ol>	
3	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการทำรถต้นแบบ</li> <li>2. ควบคุมรายได้และรายจ่าย</li> <li>3. ควบคุมโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด</li> </ol>	
4	แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัย และทดสอบผลิตภัณฑ์</li> <li>2. ออกแบบชิ้นส่วนของตัวถัง ชิ้นส่วนทริม และแชสซี</li> </ol>	
5	แผนกควบคุมโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แจ้งโครงการต่าง ๆ ให้แผนกที่รับผิดชอบไปดำเนินการ</li> <li>2. ควบคุมดำเนินการต่าง ๆ เช่น การทดลองประกอบ การทดสอบวิ่ง</li> <li>3. ควบคุมความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ</li> </ol>	

ลำดับ	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเมินตัวรถทั้งสมรรถนะ,ลักษณะเฉพาะ</li> <li>2. ทดสอบให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดรถ</li> <li>3. ยืนยัน ระบบเบรค, ความสามารถในการขับเคลื่อน, ความสะดวกสบาย, เสียงและระบบสิ้นสະเพื่อน</li> <li>4. ประเมินคู่แข่ง</li> <li>5. ทำเอกสารประเมินรถต้นแบบ</li> </ol>	
7	แผนกควบคุมคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการตรวจเช็คชิ้นส่วนนำเข้ามาในบริษัทก่อนนำไปใช้</li> <li>2. เป็นผู้ตัดสินใจให้ใช้ชิ้นส่วนจาก Supplier หรือไม่ให้ใช้</li> <li>3. เก็บข้อมูลการตรวจสอบลงในเอกสาร</li> </ol>	
8	แผนกประกันคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบติดตามให้แผนกต่าง ๆ ดำเนินการตามข้อกำหนดใน ISO 9002</li> <li>2. ตรวจเช็คและทดสอบรถโดยการทดสอบวิ่งใช้งานจริงตามระยะทางที่กำหนด</li> <li>3. รับปัญหาข้อบกพร่องจากลูกค้ามาแก้ไข</li> </ol>	
9	ฝ่ายผลิต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้</li> <li>2. ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ</li> <li>3. บริหารการผลิต</li> <li>4. ควบคุมขบวนการผลิต</li> <li>5. แนะนำและสอนคนงานในขบวนการผลิต</li> <li>6. ทำมาตรฐานของระบบการผลิต</li> </ol>	
10	แผนกตัวถัง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการผลิตตัวถังรถยนต์เพื่อส่งเข้าห้องสี</li> <li>2. ควบคุมการใช้เครื่องมือการประกอบ</li> <li>3. ปรับปรุงวิธีการผลิตให้ดีขึ้นโดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมหรืออื่น ๆ</li> <li>4. ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรเองโดยใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน</li> </ol>	

ลำดับ	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	แผนกสี	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการสีรถยนต์</li> <li>2. ควบคุมปริมาณการใช้สี</li> <li>3. รายงานความหนาของสีที่พ่นในผลิตภัณฑ์</li> <li>4. ปรับปรุงขบวนการเพื่อให้ผลผลิตเพิ่ม</li> </ol>	
12	แผนกทริมและแชสซี	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการประกอบชิ้นส่วนทริมเข้ากับตัวรถ</li> <li>2. ประกอบรถเข้ากับแชสซี</li> <li>3. ควบคุมชั่วโมง-แรงงานในการประกอบ</li> <li>4. ควบคุมจำนวนสินค้าที่ได้ในแต่ละวัน</li> <li>5. ควบคุมวัสดุที่ใช้ในการประกอบ</li> </ol>	
13	ฝ่ายจัดซื้อ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สืบหาและติดต่อ Supplier ต่าง ๆ ที่จะสามารถผลิตชิ้นส่วนให้กับโรงงานได้</li> <li>2. ศึกษาอัตราภาษี ค่าแรงงาน ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาของผู้ผลิตชิ้นส่วน</li> <li>3. ควบคุมต้นทุน ราคาของชิ้นส่วนต่าง ๆ</li> <li>4. ควบคุมและบำรุงรักษาความสามารถในการผลิต การจัดส่งของผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยต่าง ๆ</li> </ol>	
14	แผนกจัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องยนต์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการจัดหาซื้อต่อรองราคาชิ้นส่วนทั้งหมดรวมทั้งเครื่องยนต์ยกเว้นชิ้นส่วนทริม</li> </ol>	
15	แผนกจัดซื้อชิ้นส่วนทริม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการจัดหาต่อรองราคาซื้อชิ้นส่วนทริมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถยนต์</li> </ol>	
16	แผนกจัดซื้อทั่วไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการจัดหาซื้อของทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับที่จะเอาใช้ในการผลิตโดยตรง (Direct Material)</li> </ol>	
17	ฝ่ายธุรการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมดูแลงานธุรการทั้งหมด</li> <li>2. ติดต่อราชการทำเอกสารการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ol>	

ลำดับ	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
18	แผนกธุรการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมการจัดอาหารเลี้ยงพนักงาน</li> <li>2. ควบคุมดูแลรถรับส่งพนักงาน</li> <li>3. ดูแลเครื่องใช้ในสำนักงาน</li> <li>4. รับส่งเอกสารติดต่อกับภายนอกบริษัท</li> </ol>	
19	แผนกบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมดูแลระบบการจ่ายเงินเดือน</li> <li>2. ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงงาน</li> <li>3. หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานมาเข้าทำงาน</li> <li>4. ประเมินการทำงานของพนักงาน</li> <li>5. จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างน้อย</li> </ol>	
20	แผนกความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน</li> <li>2. ควบคุมดูแลจัดห้องพยาบาลให้พนักงานในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยในระหว่างการทำงาน</li> <li>3. ตรวจสอบสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยพร้อมทั้งรายงานให้แก้ไข โดยแผนกที่รับผิดชอบนั้น ๆ</li> <li>4. จัดหาแพทย์มาตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานเป็นประจำทุกปี</li> </ol>	
21	แผนกบัญชี	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมดูแลรายรับ รายจ่ายของบริษัท</li> <li>2. ควบคุมดูแลงบประมาณและต้นทุน</li> <li>3. วางแผนพัฒนาระบบการเงิน</li> <li>4. รายงานสถานะทางการเงินต่อประธาน</li> </ol>	

1.1.2 ข้อมูลเฉพาะของโรงงานประกอบตัวถัง

สำหรับโรงงานที่จะนำมาศึกษาวิจัยนี้ คือ โรงงานประกอบตัวถัง ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะดังนี้

- สายการประกอบในโรงงาน จะประกอบไปด้วยสายการประกอบหลัก 3 สายการประกอบ คือ สายการประกอบหัวแก๊ง หรือ CAB LINE สายการประกอบกระบะหรือ REAR BODY LINE และสายการการตกแต่งหรือ FINISHING LINE
- เนื้อที่ 40,000 ม<sup>2</sup>
- จำนวนคนงาน 311 คน
- จำนวนชิ้นส่วนที่สนใจทำการศึกษา 13 ชิ้น (เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก)

ตารางที่ 1.2 แสดงรายชื่อชิ้นส่วนภายนอก

สายการประกอบ	รายชื่อชิ้นส่วนภายนอก	ชื่อย่อ	จำนวนทั้งหมด
หัวแก๊ง CAB	1. BODY SIDE LH 2. BODY SIDE RH 3. ENGINE HOOD 4. DOOR RH 5. DOOR LH 6. ROOF 7. FENDER LH 8. FENDER RH 9. BACK	B/S L B/S R E/H DOOR R DOOR L ROOF FENDER L FENDER R BACK	13 ชิ้น
กระบะ REAR BODY	1. CARGO SIDE LH 2. CARGO SIDE RH 3. FLOOR BOLSTER 4. TAIL GATE	C/S L C/S R FL & BOL T/G	

### 1.1.3 ขั้นตอนการผลิต

สำหรับขั้นตอนการผลิตจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ (ดูรูป 1.3 ประกอบ)

1. เริ่มจากรับชิ้นส่วนเข้ามาในโรงงานจะมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ทำการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง หากพบว่าชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดก็จะส่งคืนผู้ผลิต (SUPPLIER) หากใช้ได้ก็จะส่งเข้าสายการผลิตต่อไป
2. หลังจากสายการผลิตรับชิ้นส่วนแล้วก็จะนำไปเข้า JIGS เพื่อประกอบโดยทำการเชื่อมแบบสปอต (SPOT WELDING) ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักในสายการประกอบแต่ละสายดังนี้

สายการประกอบ CAB จะมีขั้นตอน

- ENGINE ROOM
- UNDER BODY
- CAB MAIN
- B/SIDE

สายการประกอบ REAR จะมีขั้นตอน

- FL & BOLSTER
- REAR BODY MAIN
- C/GO SIDE

3. เป็นขั้นตอนการประกอบรวมชิ้นส่วนที่ได้จากขั้นตอน 2 คือ หัวเก๋ง และกระบะท้ายที่สายการตกแต่ง (FINISHING LINE) โดยมีการประกอบประตูและฝากระโปรงเพิ่มในส่วนที่ประกอบรวมแล้ว
4. เป็นขั้นตอนการตรวจสอบและทำการตกแต่งครั้งแรก
5. ชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบถูกส่งเข้าห้องสีเพื่อไปชุบสีรองพื้น (สี ED)
6. เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลังจากชุบสีรองพื้น โดยการวัดค่า ED DPU
7. เป็นขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการพ่นสีจริง (TOP COAT) ในโรงงานพ่นสี

รูปที่ 1.3 และ 1.4 จะแสดงขั้นตอนการผลิตทั้งหมดตามรายละเอียด 7 ข้อที่กล่าวมาแล้ว

#### 1.1.4 ค่าปัจจุบันของ ED DPU

ค่าปัจจุบันก่อนทำการวิจัยของค่า ED DPU จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.34 ถึง 1.58 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งเป็นค่าที่เก็บในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม ในปี 2541 อย่างไรก็ตามแม้ค่า ED DPU จะเกิน 1 แต่ก็ยอมให้รถออกไปได้ ทั้งนี้เพราะตลาดภายในประเทศของรถยนต์ประเภทเดียวกันยอมรับคุณภาพที่ค่า ED DPU อยู่ระหว่าง 2-5 เช่นกัน หากมีค่าของ ED DPU เกินกว่านี้ ก็จะทำให้การซ่อมก่อนที่จะปล่อยรถออกไป ซึ่งการเพิ่มคนซ่อมเพื่อให้ผลิตได้ทันเวลาด้วย

สำหรับค่าเป้าหมายในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ คือค่า ED DPU น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ที่ตั้งไว้เช่นนี้ เพราะทางบริษัทมีนโยบายการส่งออก ซึ่งตั้งเป้าการส่งออกถึง 40% ของยอดการผลิตทั้งหมด เรื่องการควบคุมค่า ED DPU จึงมีความสำคัญเกิดขึ้น เพราะการผลิตสำหรับการส่งออก จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดจากบริษัทแม่เท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ค่า ED DPU ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของตัวถังรถกระบะก่อนส่งเข้าห้องสี โดยควบคุมให้อัตราส่วนข้อบกพร่องต่อหน่วย (ELECTRODEPOSITION DEFECT PER UNIT : ED DPU) น้อยกว่า 1

#### 1.3 ขอบเขตการวิจัย

1. จะทำการศึกษาเฉพาะในโรงงานประกอบตัวถังเท่านั้น และรุ่นรถที่ทำการศึกษาจะเน้นเฉพาะรถกระบะรุ่น SPACE CAB และเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายนอก (OUTER PARTS) เท่านั้น
2. การศึกษาจะครอบคลุมเริ่มตั้งแต่การตรวจรับชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย งานประกอบตัวถังและการชุบรองสีพื้น (Electrodeposition Process)
3. การวิจัยจะให้ความสำคัญเฉพาะชิ้นส่วนที่อยู่ภายนอก ซึ่งสามารถสำรวจได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์



#### 1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

1. สํารวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพในปัจจุบัน
4. เสนอการแก้ไขโดยแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
  1. ทำระบบคุณภาพเพื่อที่จะมารองรับให้สามารถดำรงระดับคุณภาพหลังการปรับปรุงค่าตรวจนี้ได้ตามเป้าหมายแล้ว
  2. ปรับปรุงค่าตรวจนี้โดยทำการแก้ไขตามสาเหตุที่แท้จริง
5. ประเมินผล
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
7. จัดทำรูปเล่ม


#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่า ED DPU ได้
2. เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับรุ่นใหม่ที่ต่อไปได้ เช่น การวางแผน การจัดทำลิ่งคนในการซ่อมในช่วงระยะเริ่มแรก
3. สามารถนำหลักการแก้ปัญหาไปใช้กับงานอุตสาหกรรมใกล้เคียงได้ เช่น โรงงาน ผู้จัดการส่งชิ้นส่วนย่อยต่าง ๆ




# FLOW PROCESS

## ของงานประกอบ ตัวถังกระบะ

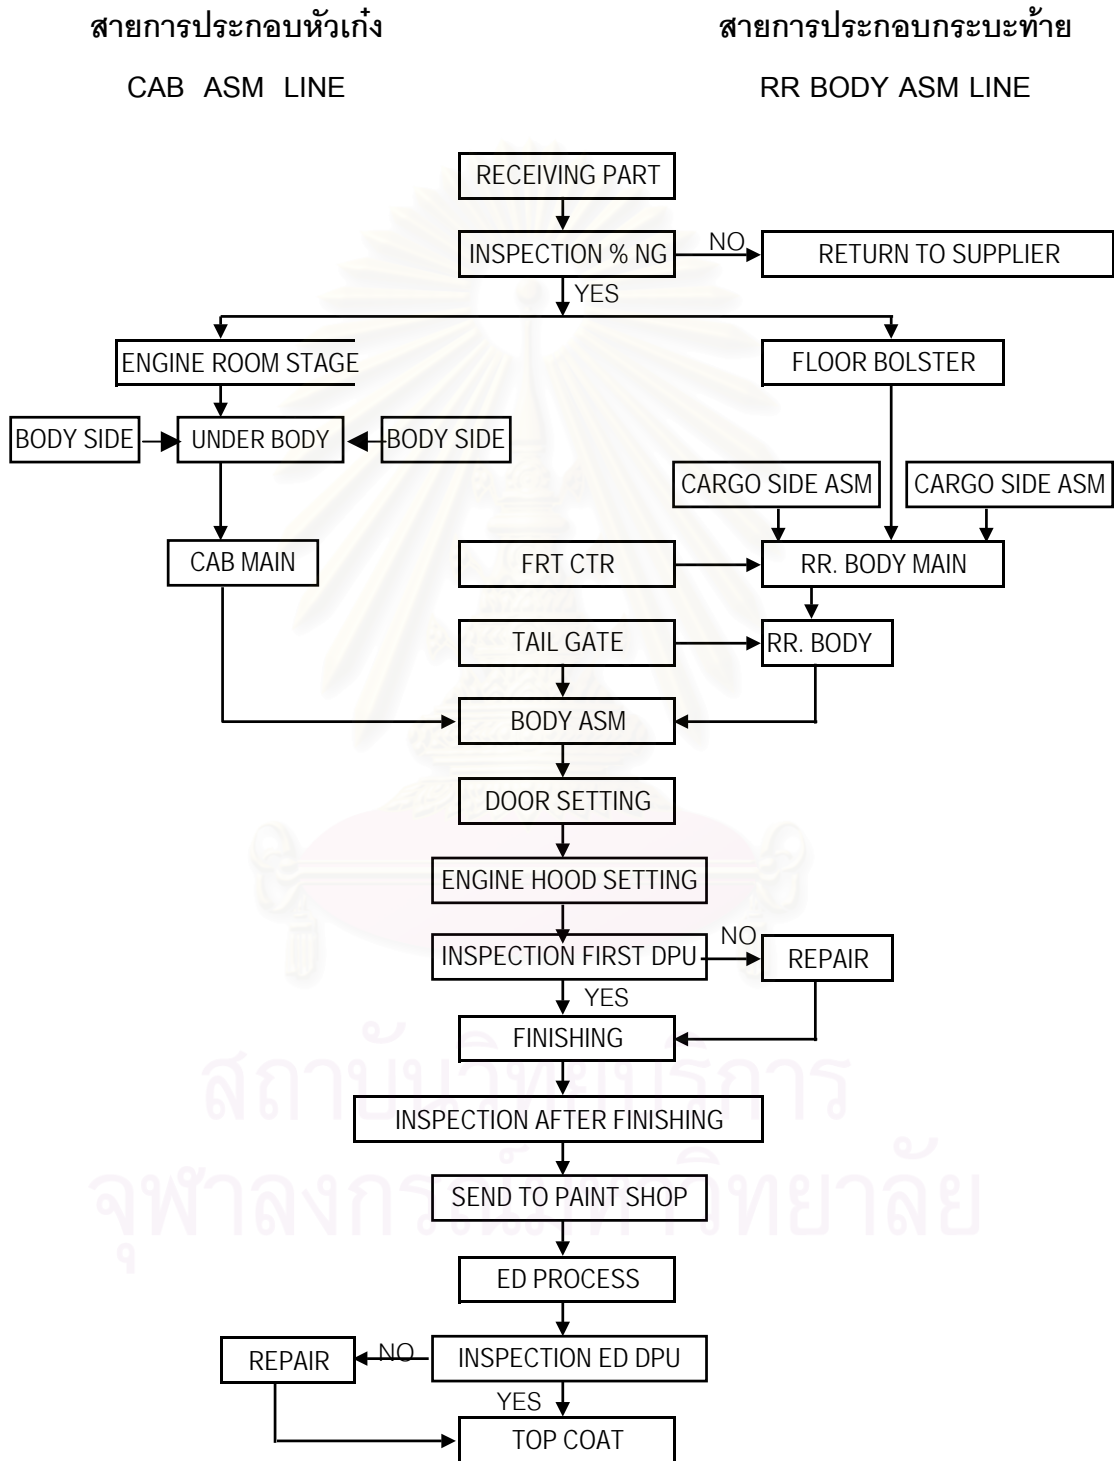

รูปที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการผลิตกระบะ

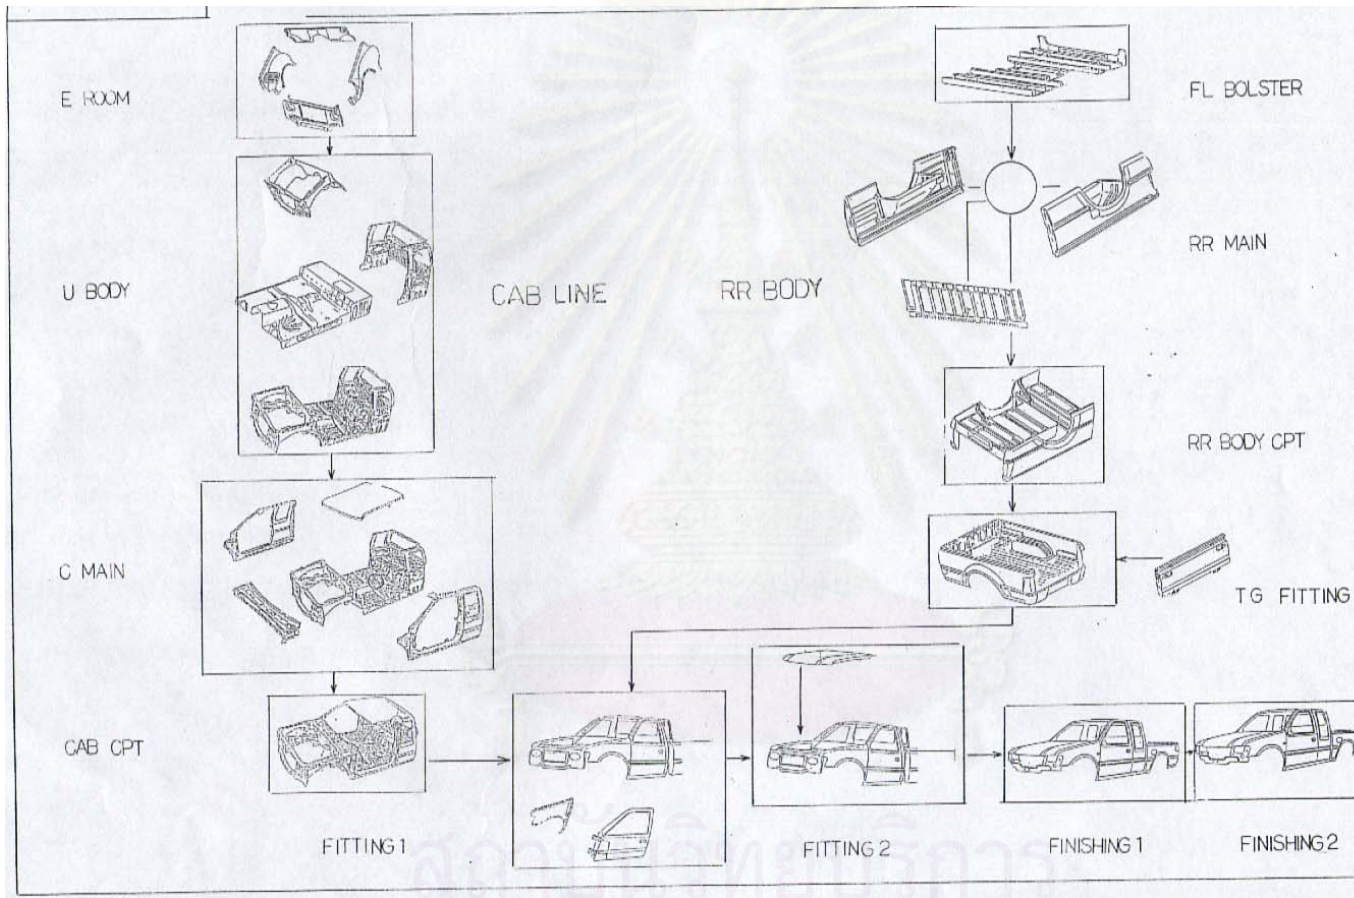

รูปที่ 1.4 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตตัวถังรถกระบะ




## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย

ในกระบวนการประกอบตัวถังรถยนต์ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการประกอบโดยการเชื่อมแบบ SPOT WELDING ในเครื่องมือจับยึด (JIG) จึงเห็นสมควรที่จะต้องรู้ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการในเรื่อง การเชื่อมแบบสปอตและ เครื่องมือจับยึด ส่วนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่จะนำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ซึ่งแต่ละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้


#### 2.1 การเชื่อมแบบสปอต (SPOT WELDING)

เป็นการเชื่อมแบบความต้านทาน โดยชิ้นงานจะถูกวางให้ซ้อนเกยกัน และถูกวางให้อยู่ในระหว่างแท่งอิเล็กโทรด (ELECTRODE) ทั้งสองของเครื่องเชื่อม โดยอิเล็กโทรดจะกดอัดเอาไว้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะมีความต้านทานที่จุดตรงอิเล็กโทรดกดอัดไว้ จนกระทั่งชิ้นงานจุดนั้น ร้อนแดงอยู่ในสภาวะพลาสติก ทำให้ชิ้นงานหลอมอัดเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว แล้วตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน แต่อิเล็กโทรดก็ยังกดอัดต่อเนื่องอีกชั่วคราว เพื่อให้รอยเชื่อมเย็นตัวแล้วอิเล็กโทรดก็จะปล่อยชิ้นงาน ซึ่งผลการเชื่อมแบบนี้จะได้รอยเชื่อมเป็นจุด มีขนาดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของอิเล็กโทรด มีความแข็งแรงของรอยเชื่อมสูง มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี ดังแสดงในรูปที่ 2.1

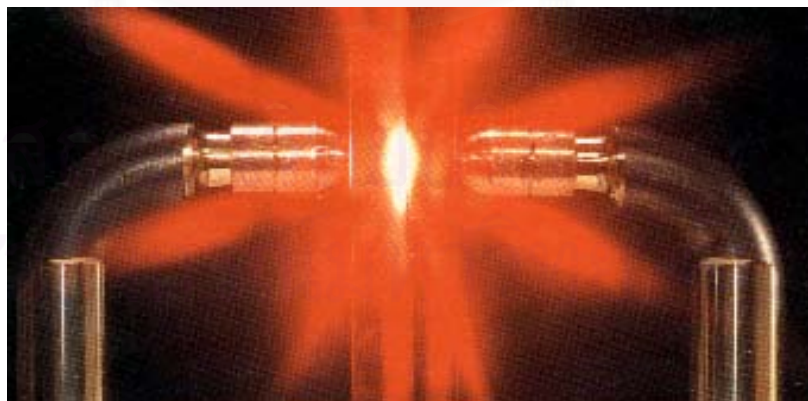

รูปที่ 2.1 ลักษณะงานเชื่อมแบบ SPOT


## หลักการของเครื่อง เชื่อมแบบสปอต

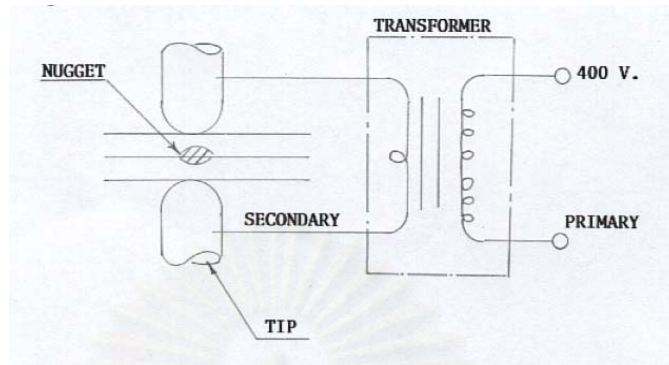

รูปที่ 2.2 แสดงไดอะแกรมพื้นฐานในงานเชื่อมสปอต

ตามรูปที่ 2.2 เหล็กแผ่น 2 แผ่นซ้อนกันแล้วหัว TIP กดด้านบนและด้านล่าง แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าจะเกิดความต้านทานไฟฟ้าขึ้นที่หัว TIP กับพื้นเหล็ก และการสัมผัสทำให้พื้นเหล็กตรงจุดนั้นหลอมและเมื่อตัดกระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เย็นลงตรงจุดนั้นก็จะเชื่อมติดกัน ส่วนค่าข้อกำหนดต่าง ๆ ในงานเชื่อมจะมีดังนี้

- λ แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อมด้าน PRIMARY จะเป็น 400 – 440 V (SINGLE PHASE)
- λ แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อมด้าน SECONDARY จะเป็น 10 – 16 V
- λ แต่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5,000 – 18,000 แอมแปร์
- λ แรงดันไฟฟ้าที่หัว TIP ประมาณ 0.5V

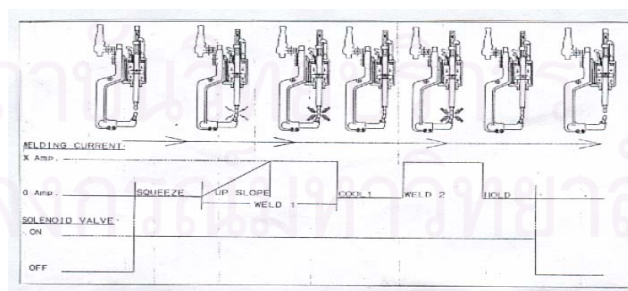

รูปที่ 2.3 แสดงหลักการเชื่อมแบบสปอต

ตามรูปที่ 2.3 จะแสดงการเชื่อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยที่แต่ละช่วงเวลาจะมีรายละเอียดดังนี้



1. ช่วงเวลากดดี (SQUEEZE TIME) คือ ช่วงเวลาที่ชิ้นงานถูกอิเล็กโทรดกดอัดไว้ ตรงจุดที่ทำการเชื่อม
2. ช่วงเวลาขึ้น (UP SLOPE TIME) คือ ช่วงเวลาที่คอยจนกว่าจะได้กระแสตามต้องการ
3. ช่วงเวลาเชื่อม (WELD TIME) คือ ช่วงเวลาที่อิเล็กโทรดออกแรงกดรอยเชื่อมให้ชิ้นงานนิ่งกับที่ และในขณะเดียวกันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากอิเล็กโทรดตัวบนผ่านโลหะชิ้นงานสู่อิเล็กโทรดตัวล่าง จนโลหะงานร้อนแดงใกล้จะถึงจุดสภาวะพลาสติก
4. ช่วงจับยึด (HOLD TIME) คือ ช่วงเวลาที่ชิ้นงานอยู่ในสภาวะพลาสติกกระแสไฟจะถูกตัดออก แต่อิเล็กโทรดจะยังกดอัดต่อเนื่องอีกชั่วคราว เพื่อให้รอยเชื่อมเย็นตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
5. ช่วงเวลาหยุดเชื่อม (OFF TIME) คือ ช่วงจากอิเล็กโทรดถูกปล่อยจากโลหะชิ้นงาน ภายหลังจากรอยเชื่อมเย็นตัวแล้ว


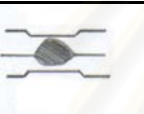
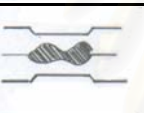

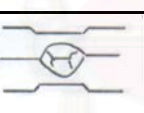
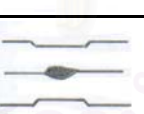

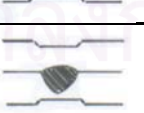
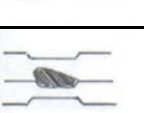
โดยสรุปงานเชื่อมสปอที่มีค่าตัวแปรหลัก 3 อย่าง ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า เวลาที่ใช้ในการปล่อยกระแสไฟฟ้า และแรงกด ทำอย่างไรจึงจะเกิดสมดุลระหว่าง 3 ค่าตัวแปรนี้ เพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดกับการทำงาน

## 2.2 ข้อกำหนดในการตรวจสอบรอยเชื่อม

ตามปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงของรอยเชื่อมนี้ผู้ใช้เครื่องจะเป็นผู้รู้ดีที่สุด เมื่อรู้สึกสงสัย และสังเกตว่าสายเคเบิลบกร่อง ปืนร้อนจัด และหัวทูปเปลี่ยนสี ก็ให้ใช้ไขควงจับดูการเชื่อมติดของชิ้นงานดู เพื่อความแน่ใจ ลักษณะรอยเชื่อมที่ผิดปกติสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า และสามารถที่จะหาสาเหตุ ดังตารางที่ 2.1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรอยเชื่อมขณะปฏิบัติงาน

สภาพ	รูปร่างของงาน SPOT	สาเหตุที่เป็นไปได้														
		กระแสไฟ		รอยเชื่อม		แรงกด		หัวทิว		ชิ้นงาน						
		มากไป	น้อยไป	มากไป	น้อยไป	มากไป	น้อยไป	ช่วงเวลาที่ขึ้นงานน้อยไป	หน้าสัมผัสไม่เรียบ	หน้าสัมผัสเล็กไป	หน้าสัมผัสใหญ่ไป	เยื้องศูนย์	สกปรก	เกยกันอยู่		
ระเบิด		●		●			●								●	●
ผิวหน้าละลาย มากไป		●					●	●		●					●	
เป็นรอยเว้าลึก		●		●		●				●						
มีตามด							●	●	●							
มีรอยร้าว		●					●	●	●							
เนื้อเหล็ก ละลายน้อยไป			●		●	●										
เนื้อเหล็ก ละลายมากไป		●		●												
เนื้อเหล็กละลาย ไม่สม่ำเสมอ										●						
ตา SPOT ผิดรูป													●			

เพื่อที่จะให้งานเชื่อมสไปทมีคุณภาพที่ดีแล้ว จะมีหัวข้อที่จะต้องตรวจสอบขณะปฏิบัติงานดังนี้

1. เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวทิว ( $\phi$ )
  2. มุมตั้งของปิ่น
  3. จำนวนจุดเชื่อม
  4. ตำแหน่งของจุดเชื่อม
  5. กระแสไฟรั่วไหล
  6. การเช็คโดยไขควงหลังจากที่เชื่อมเสร็จ
- ทั้ง 6 หัวข้อจะมีรายละเอียดดังนี้

### 1. เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวทิว ( $\phi$ )


เมื่อ  $\phi$  ของ TIP เกิดการสึกหรอจะทำให้หน้าตัดมีเนื้อที่มากขึ้นเวลาทำงานจำนวนกระแสไฟฟ้าที่มาสู่ปลายนี้ จำนวนต่อเนื้อที่จะน้อยลงทำให้ปริมาณความร้อนต่ำลง จนเป็นสาเหตุทำให้การเชื่อม SPOT ไม่ติดเกิดขึ้น ขนาด  $\phi$  ของ TIP นี้จะเปลี่ยนไปตามขนาดความหนาของชิ้นงานปกติ มาตรฐานของเส้นผ่าศูนย์กลาง คือ 5 mm. หาก  $\phi$  เล็กจะทำให้ชิ้นงานเชื่อมจุดนั้นมีความหนาน้อย (บาง) เสียความแข็งแรงเพราะร้อนจัด ชิ้นงานละลาย

ความหนาชิ้นงาน	0.8	1	1.2	1.6	2
ปลาย TIP	4.5	5	5.5	6.3	7

ตารางที่ 2.2 แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางของปลายทิว (หน่วย มม.)

### 2. มุมตั้งของปิ่น

เมื่อปิ่นตั้งได้มุมฉากกับชิ้นงานแล้วจะทำให้แรงกด และจำนวนกระแสไฟเคลื่อนเป็นไปอย่างถูกต้อง รอยเชื่อม (NUGGET) ก็จะมีรูปร่างดี หากตั้งปิ่นไม่ได้มุมฉากแล้ว การกด และการเคลื่อนที่ของกระแสไฟจะไม่ดี NUGGET จะยาวรีรอยเชื่อมจะหลุดไม่ติด

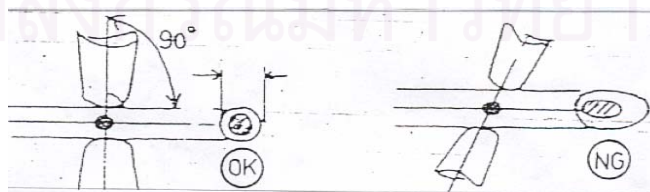

รูปที่ 2.4 การตั้งปิ่นให้ได้ฉากกับจุดเชื่อม



### 3. จำนวนจุดเชื่อม


จำนวนจุดสปอทนี้จะถูกกำหนดด้วยโครงสร้างของรอยนต์แบบนั้น ๆ ซึ่งกำหนดมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการทำงานซึ่งกำหนดโดยฝ่ายเทคนิค

ฉะนั้นหากไม่ทำตามมาตรฐานการทำงานแล้ว เชื่อมมากจุดบ้าง น้อยจุดบ้าง จะทำให้ชิ้นส่วนนั้นแข็งแรงมากเมื่อเชื่อมมากเกินไป และไม่แข็งแรงเมื่อเชื่อมน้อยจุดเกินไป ส่งผลให้รถชำรุดก่อนกำหนด

### 4. ตำแหน่งจุดเชื่อม


ดังได้กล่าวมาแต่ตอนต้นแล้วว่า ความต้องการความแข็งแรงของรอยเชื่อมสามารถทำได้โดยกำหนดตำแหน่งของจุดเชื่อมดังนี้

#### 4.1 จัดตำแหน่งสปอทให้มีระยะพิทเท่ากัน

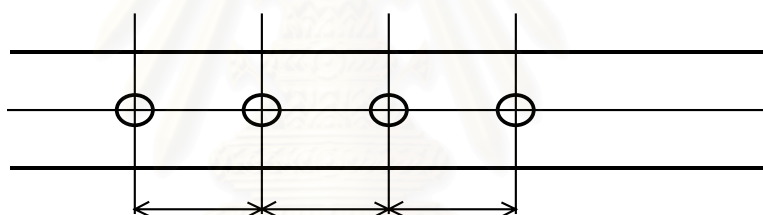


รูปที่ 2.5 แสดงระยะพิท (PITCH) ของจุดสปอทควรเท่ากัน

#### 4.2 ให้จุดเชื่อมอยู่ใน FLANGE (ปีก) มากกว่า 2/3 ของความหนาปีก

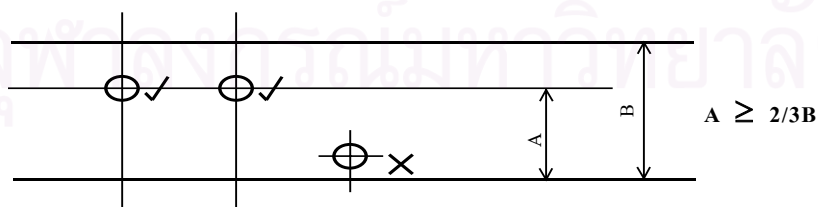

รูปที่ 2.6 แสดงจุดสปอทควรอยู่ลึกเข้าไป โดยให้ระยะ A มากกว่าหรือเท่ากับ 2/3 B


4.3 ให้จุดเชื่อมอยู่ห่างจากปลายปีก ภายใน 30 mm.

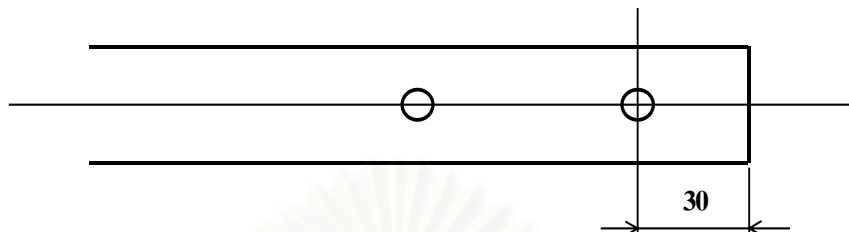

รูปที่ 2.7 แสดงตำแหน่งจุดสปอททอวระหว่างจากปลายปีกอย่างน้อย 30 mm.

## 5. กระแสไฟรั่วไหล

ขณะทำการเชื่อม ปืนแต่ละกับ JIG ทำให้กระแสไฟรั่วออก ส่งผลให้ตรงจุดเชื่อมไฟไม่พอทำให้เชื่อมไม่ติด ซึ่งจะมีลักษณะแสดงไว้ดังรูป 2.8

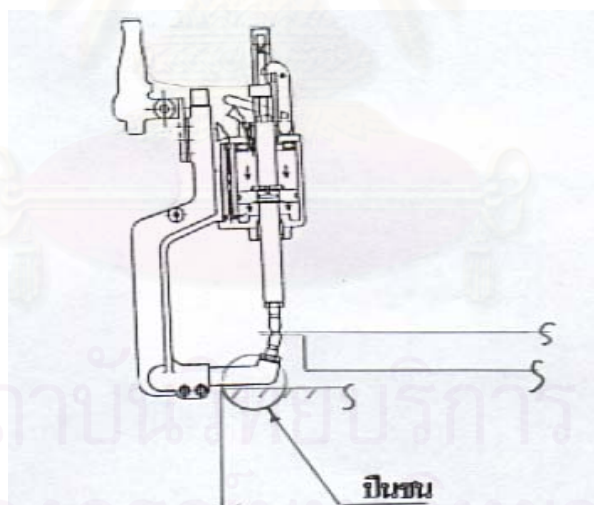

รูปที่ 2.8 แสดงกระแสไฟรั่ว โดยปืนไปแตะกับพื้น

## 6. การตรวจสอบโดยไขควงหลังจากเชื่อมเสร็จ

ถ้าสงสัยในการเชื่อมให้ใช้ไขควงทำการตรวจสอบทันทีว่ารอยเชื่อมติดแน่นหรือไม่ และควรปลุกฝังให้เป็นจิตสำนึกของผู้ชำนาญงาน

## 2.3 เครื่องมือจับยึด (JIGS)

หน้าที่ของ JIGS ในงานประกอบตัวถังมีดังนี้

### 2.3.1 การประกันคุณภาพ

- เพื่อรักษาให้ผลิตภัณฑ์หรือตัวถังรถมีขนาดตามที่กำหนดไว้
- เพื่อทำให้ความแปรปรวนในเรื่องขนาดมีค่าน้อยที่สุด
- เพื่อรักษารูปร่างของชิ้นส่วนให้คงขนาดเดิม

### 2.3.2 เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- เพื่อลดจำนวน MAN-HOUR ในการประกอบ
- เพื่อจับชิ้นงานให้อยู่นิ่งกับที่เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น สบอท, ยึด โบลท์ (BOLT) หรืออื่น ๆ ได้ง่าย
- สามารถจะช่วยเรื่องการประกอบไม่ให้เกิดพลาดหรือเป็นตัวป้องกันความผิดพลาดได้อีกทางหนึ่ง

## 2.4 การควบคุมคุณภาพ


**การควบคุมคุณภาพ** คือ การควบคุมดูแลทั้งหมดของการบริหาร โดยให้ความสำคัญกับความหมายต่อการที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ จำหน่าย และบริการต่อคุณภาพที่สูงน่าเชื่อถือ และลูกค้าสามารถซื้อสินค้านั้นด้วยความพอใจ

คุณภาพในความหมายของโรงงานประกอบรถยนต์ จะมี 2 ความหมายดังต่อไปนี้

1. คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการออกแบบ เช่น
  - คุณภาพในการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ความทนทานของเครื่องยนต์, เพลา, ล้อ, โช้ค ฯลฯ
  - คุณภาพของประสิทธิภาพของรถ เช่น ประสิทธิภาพในการเร่งประสิทธิภาพในการเบรค
  - คุณภาพของความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ เช่น ความแข็งแรงของตัวถังรถ เข็มขัดนิรภัย
2. คุณภาพในการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้


**คุณภาพที่ดี** คือ คุณภาพที่เหมาะสมที่สุดที่เข้ากับจุดประสงค์ และเงื่อนไขการใช้งานของลูกค้า

กิจกรรมหลัก เพื่อให้เกิดการควบคุม คือ P-D-C-A หรือ PLAN-DO-CHECK-ACT ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

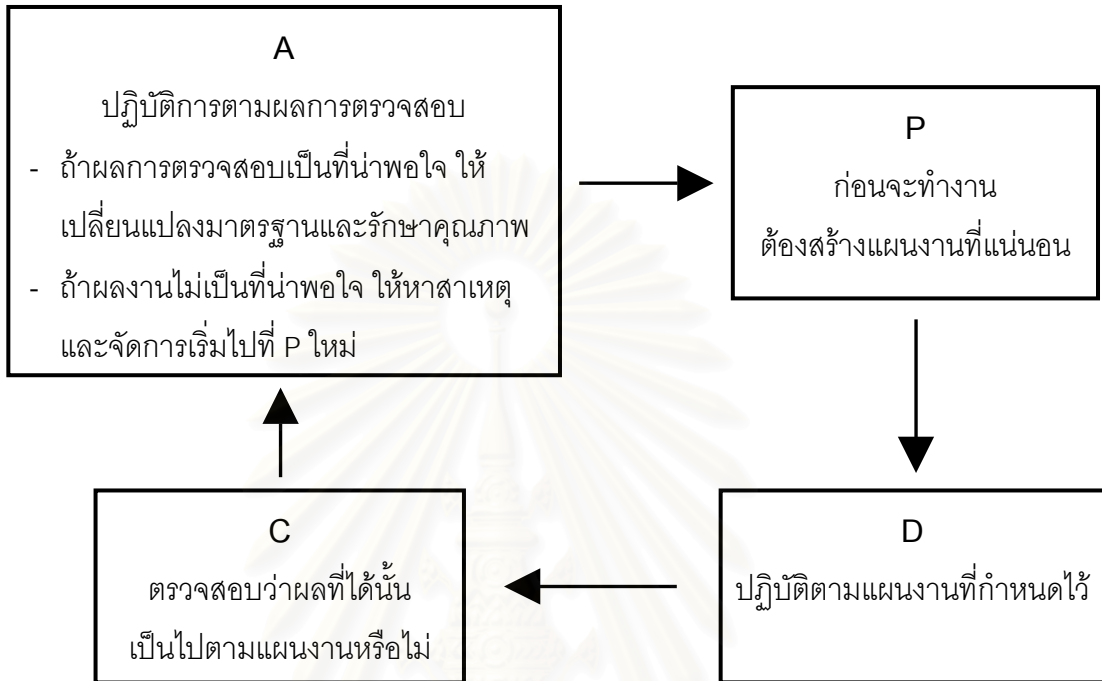

รูปที่ 2.9 แสดงงล้อของ P-D-C-A ในงานควบคุมคุณภาพ

## การนำวงจร P-D-C-A ไปประยุกต์ใช้งานในการควบคุมคุณภาพ

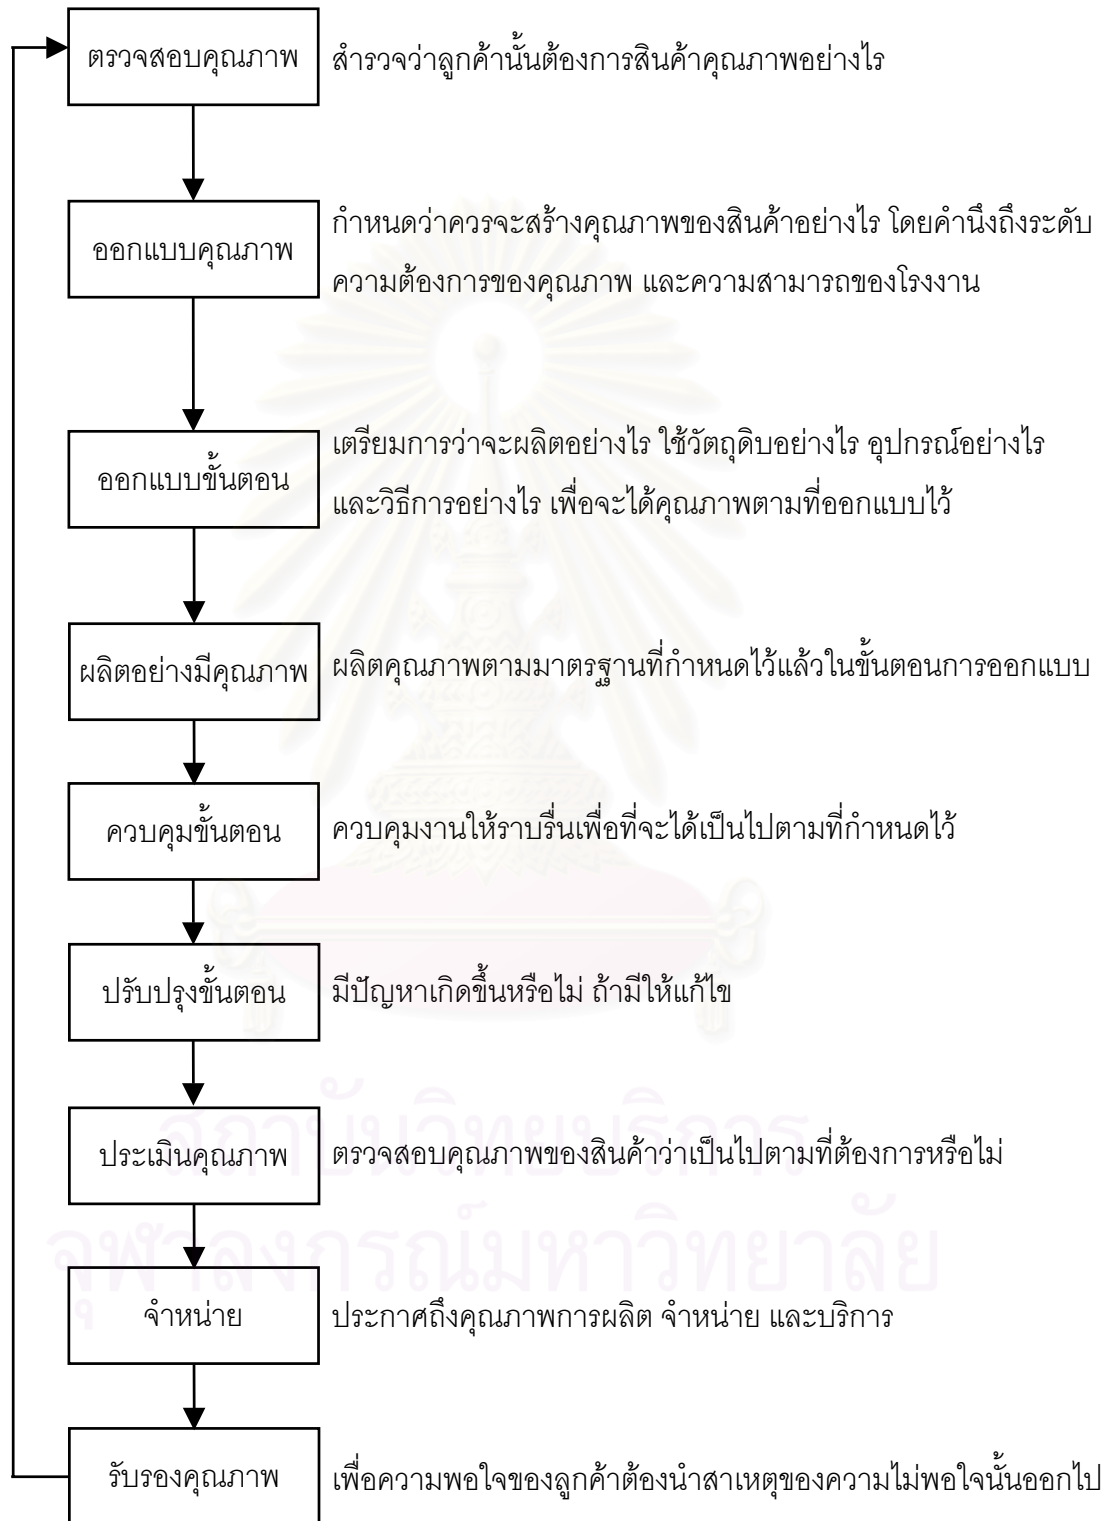

รูปที่ 2.10 การนำวงจร P-D-C-A (PLAN-DO-CHECK-ACT) ไปใช้งาน

## การค้นหาความผิดปกติ

ความผิดปกติ คือ เรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น

- ของเสียที่ไม่เคยเกิดขึ้นนั้นเริ่มเกิดขึ้น
- กลิ่นใหม่
- เสียงผิดปกติ

อย่างไรก็ดีสามารถที่จะค้นพบประเด็นปัญหาโดยใช้หลักการ 6 หัวข้อ และ 4M ดังที่จะอธิบายในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 แสดงการค้นหาหัวข้อปัญหา

หัวข้อ		รายละเอียด	หัวข้อ		รายละเอียด
6 หัวข้อหลักในโรงงาน	คุณภาพ	การลด NG, การพัฒนาคุณภาพป้องกันการ CLAIM ลดความผิดปกติลดความแปรปรวน ให้อยู่ในค่าที่ควบคุม พัฒนาความเชื่อถือ	4M	คน (Man)	ประสบการณ์, ความชำนาญ ตำแหน่งที่เหมาะสม การตระหนักถึงคุณภาพ การทำตามมาตรฐาน ทำางการทำงาน
	ทุน	ลดงบประมาณ, ลด MH, ใช้เวลาให้คุ้มค่า, ลดวัสดุ, ลดต้นทุน		เครื่องจักร (Machine)	ความสามารถในการผลิต การจัดเครื่องให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการผลิต
	ปริมาณ	เพิ่มผลผลิต พัฒนาประสิทธิภาพ ป้องกันการชำรุด		วัสดุ (Material)	วัสดุคงคลัง, การเจือปนของวัสดุแปลกปลอม ระดับของปริมาณ และคุณภาพ
	การส่งมอบ	ลดเวลาการผลิต ทำขึ้นตอนให้ง่าย ลดการล้างสต็อก		วิธีการ (Method)	มาตรฐานวิธี, เงื่อนไขที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ เช่น ความชื้น แสงสว่าง อุณหภูมิ การถ่ายเทของอากาศ การขนส่ง การปรับแต่ง
	ความปลอดภัย	ลดการเกิดไฟไหม้ ลดการทำงานที่จะทำให้เมื่อยล้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทำ 5ส			
	ขวัญกำลังใจ	พัฒนาความตั้งใจในการทำงาน ความกระตือรือร้นเสนอแนวทางการปรับปรุง อัตราการทำงาน ปรับปรุงด้านมนุษยสัมพันธ์			

เมื่อได้รับรายงานความผิดปกติ จะต้องทำการตรวจสอบของจริง และสถานที่จริงกับพนักงานโดยทันที โดยใช้หลักการ 3 จริง 3 ทันทิ ดังต่อไปนี้

1. ไปสถานที่จริงโดยทันที
2. ดูของจริงโดยทันที
3. เข้าใจสถานการณ์โดยทันที

### การทำมาตรฐานการทำงาน

ในสถานที่ทำงาน และสถานที่ผลิตนั้น แต่ละชิ้นงาน แต่ละอย่างนั้นใคร ๆ ก็สามารถทำได้ด้วยดี แต่ถ้าจะให้ทุกคนทำได้ดีเหมือนกัน ก็ควรกำหนดเป็นวิธีการทำงาน นั่นคือพื้นฐานของการทำมาตรฐาน ในรูปที่ 2.11 จะแสดงถึงการควบคุมคุณภาพที่ไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมออันเกิดจากการไม่ทำมาตรฐานการทำงาน และถึงแม้จะทำมาตรฐานการทำงานแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์

ยิ่งไปกว่านั้นควรกำหนดพื้นฐานการพิจารณาความผิดปกติ และวิธีการแก้ไขความผิดปกตินั้น


ในกรณีที่มีการปรับปรุงงานนั้น ควรนำผลของการปรับปรุงเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยความรู้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานได้ดีขึ้น

### การป้องกันการเกิดซ้ำ

ของเสียและข้อบกพร่องที่เคยเกิดแล้ว ไม่ควรเกิดซ้ำขึ้นมาอีก ในการป้องกันการเกิดซ้ำนั้น ควรที่จะมีการค้นหาสาเหตุอย่างจริงจังและต้องทำการรักษาความคงอยู่ของผลการปรับปรุงแก้ไข มีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้

1. ควรเก็บข้อมูลแบบสม่ำเสมอ วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางข้อเท็จจริงจากในนั้น
2. ข้อมูลนั้นคือตัวอย่าง และต้องค้นหารูปร่างที่แท้จริงที่อยู่ข้างใน
3. หาแผนปรับปรุงจากสาเหตุหลัก ที่ค้นหามาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

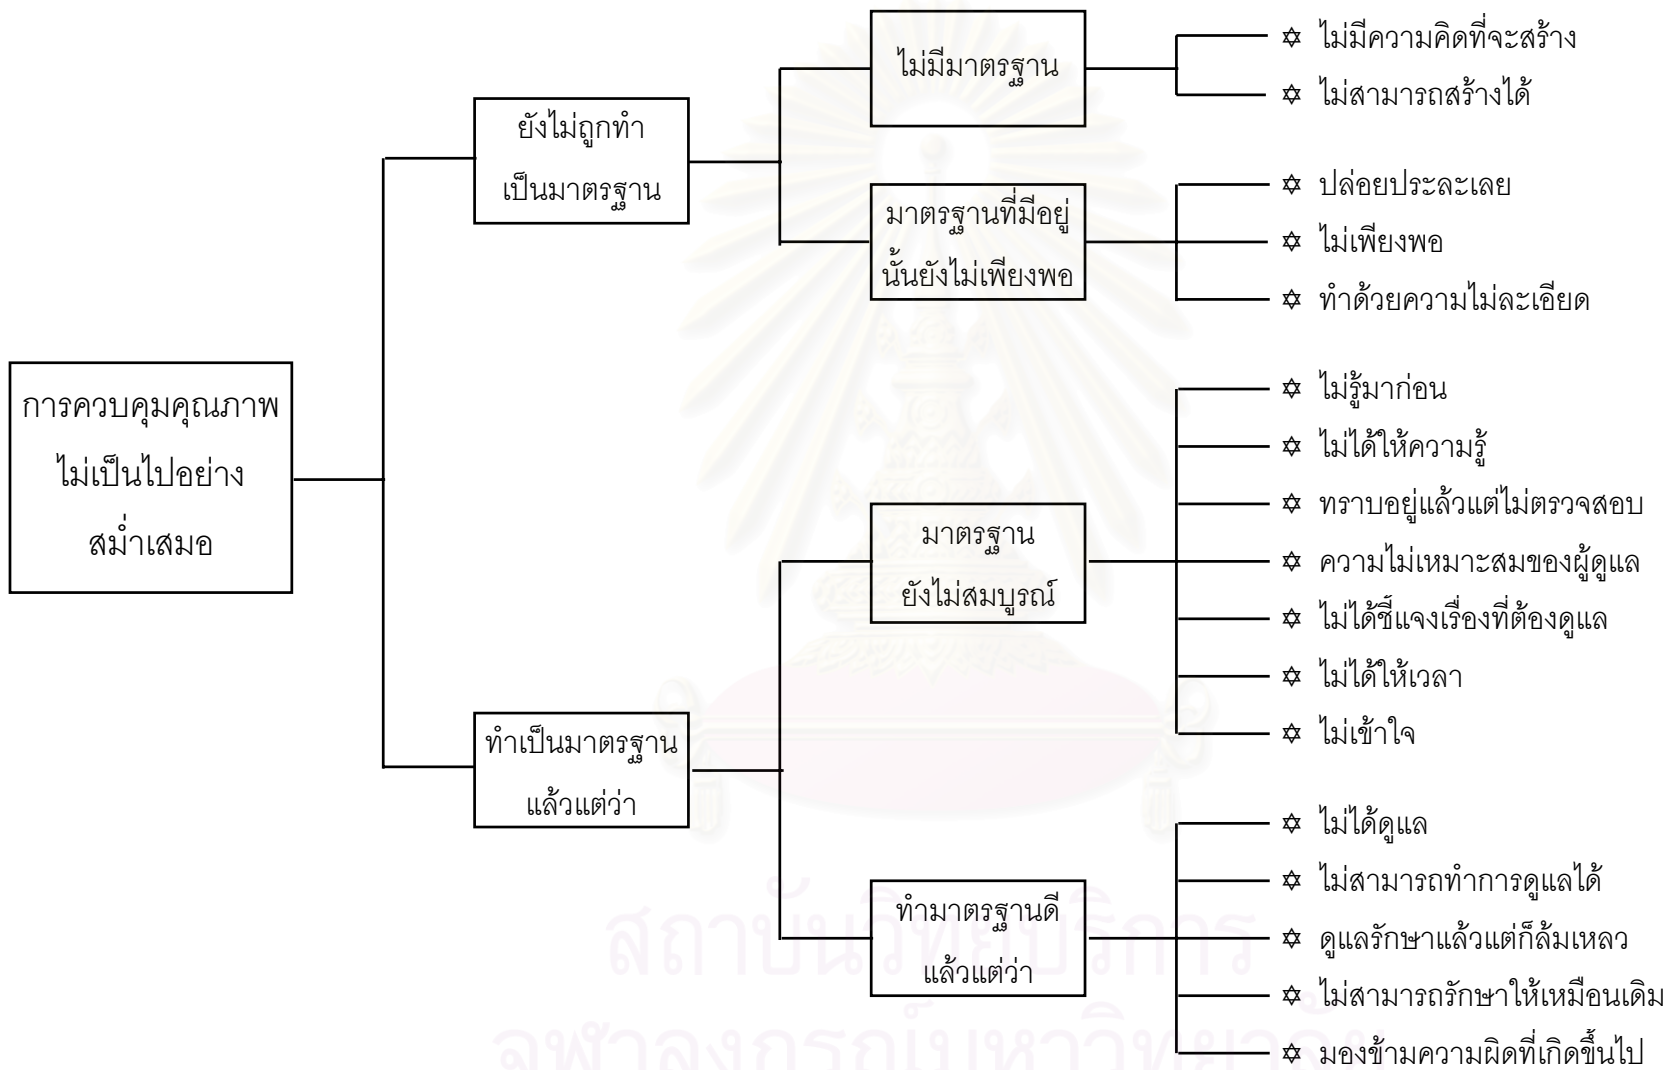

รูปที่ 2.11 แสดงการควบคุมคุณภาพไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ




## การดำเนินการรักษาระดับคุณภาพ

1. การทำมาตรฐาน	เพื่อที่จะมีความเป็นระเบียบของการแก้ไขไม่ว่าใครก็จะสามารถทำงานนั้นได้เหมือนกัน มีคุณลักษณะของความต่อเนื่อง
2. การศึกษา	เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. การปรับปรุงเครื่องมือ	เช่นการทำตัวกันโง่ (FOOL PROOF)
4. การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ	เพื่อลดค่าความแปรปรวนในการผลิต


## ทฤษฎีให้สำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

คือ การพยายามไม่ทำให้มีการรบกวนขั้นตอนหลัง ควรทำงานในลักษณะที่ได้รับคำชมเชยจากขั้นตอนหลัง

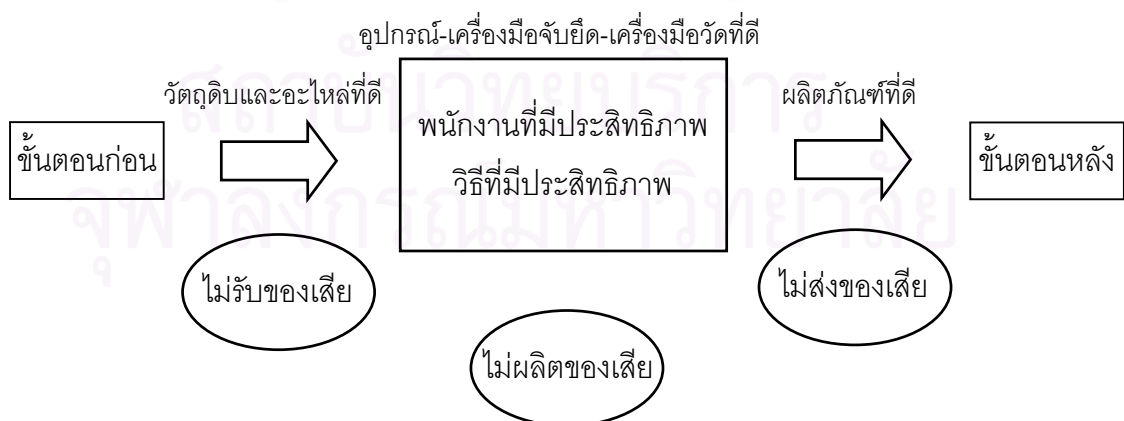

รูปที่ 2.12 ทฤษฎีให้สำคัญของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

## การปรับปรุงคือ

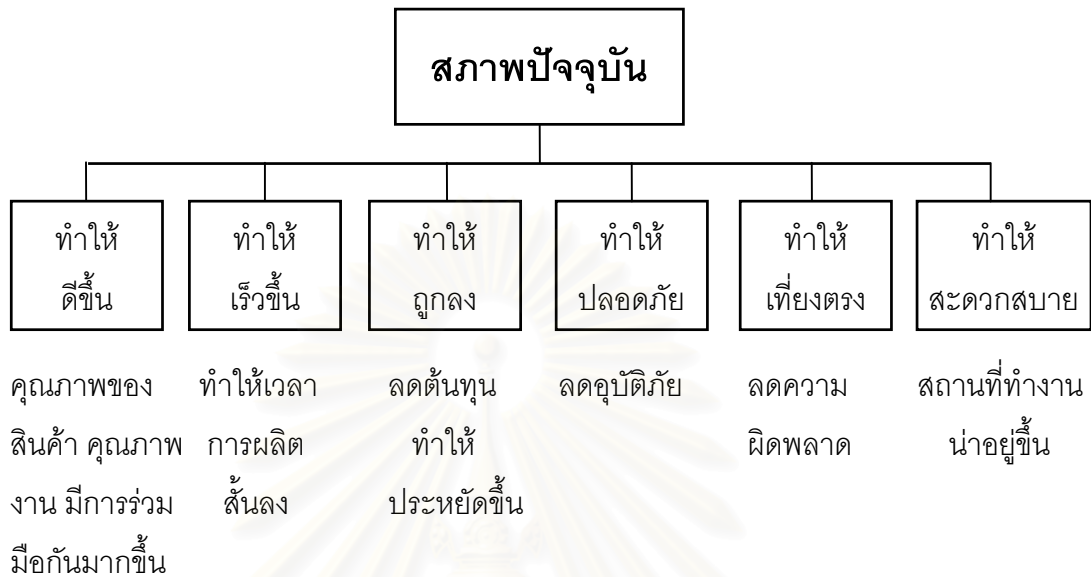

รูปที่ 2.13 การปรับปรุงจากสภาพปัจจุบัน

## การควบคุมแบบ DPU

DPU (DEFECT PER UNIT) คือ หน่วยของการแสดงจุดเสียต่อคัน

จุดเสีย คือ จุดที่คลาดเคลื่อนจากแบบการใช้งาน

ณ โรงงาน จะต้องมีการตรวจสอบ (Check Sheet) ที่ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการสำรวจความต้องการของตลาด แบบ และเป้าหมายคุณภาพจะต้องทำการรักษาประกันคุณภาพให้อยู่ในแบบตรวจสอบที่สร้างขึ้นนี้

DPU = 0 หมายถึง ทำทุกรายการในการทดสอบนี้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


## ทำไมจึงต้องมีการควบคุมแบบ DPU

เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาการข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเกิดจากความไม่แน่นอนของการดำเนินงานนั้น ๆ และเพื่อที่จะเชื่อมไปสู่สภาวะการปรับปรุง

## การดำเนินงานของข้อมูล DPU

WHERE	ที่ไหน	ที่ขั้นตอนของตนเองก่อนและหลัง
WHAT	อะไร	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนของตัวเอง
WHY	ทำไม	ค้นหาสาเหตุจุดเสียของผลิตภัณฑ์
HOW	อย่างไร	เก็บข้อบกพร่องและบันทึกลงกราฟก่อนและหลังการปรับปรุง
WHO	ใคร	Team Leader หรือผู้ที่มีความเชื่อถือได้
WHEN	เมื่อไร	ทุกวันตอนเช้าหลังจากเริ่มงานไปแล้ว 2 ชั่วโมง
HOW MUCH	เท่าไร	n = 5 คััน

หลังจากเก็บข้อมูล DPU แล้วก็มาดำเนินการตามขั้นตอนข้างล่างนี้

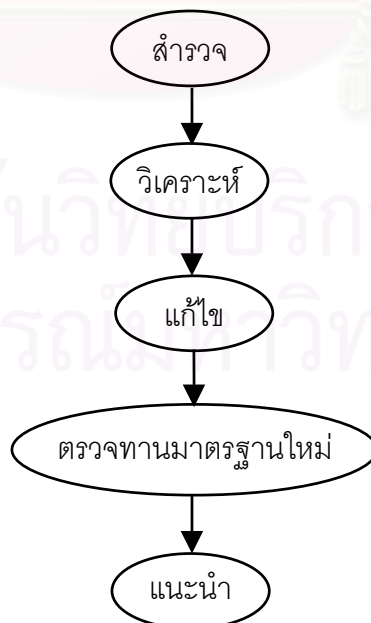


รูปที่ 2.14 ขั้นตอนการแก้ไข ED DPU

## 2.5 เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ

แม้ว่าเราจะผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตาม การที่จะรักษากระบวนการให้มีเสถียรภาพมีความสามารถในการทำซ้ำได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือการควบคุมทางสถิติเข้าช่วยในการแก้ไขปัญหา, ทำกระบวนการให้เสถียร อีกทั้งแก้ปัญหาปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย เครื่องมือทางสถิติเหล่านั้นคือ

1. ฮิสโตแกรม (Histogram)
2. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
3. ผังพาเรโต (Pareto Chart)
4. ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
5. ผังเน้นและชี้บ่งจุดปัญหา (Defect Concentration Diagram)
6. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
7. ผังควบคุม (Control Chart)

### 2.5.1 ฮิสโตแกรม (Histogram)

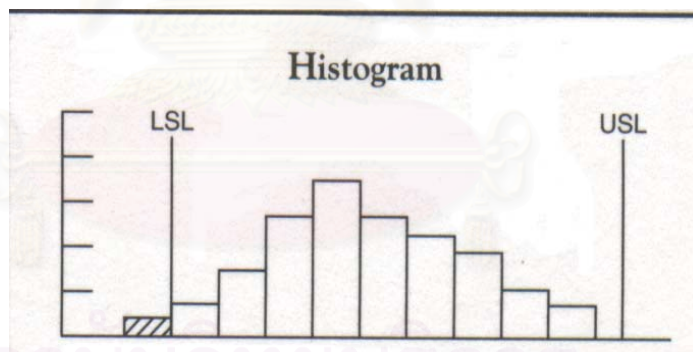

รูปที่ 2.15 HISTOGRAM

- ◆ จะแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
- ◆ แนวโน้มค่ากลางของข้อมูลจะถูกนำมาแสดงให้เห็นง่าย
- ◆ ค่าขีดจำกัดบนและล่างนำมาแสดงในผังฮิสโตแกรม เพื่อแสดงความสามารถของกระบวนการ (PROCESS)

## 2.5.2 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

A	III				
B	III	III			
C	III	III	III	III	
D	III	III	II		
E	III				

รูปที่ 2.16 ใบตรวจสอบ


- ◆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
- ◆ สามารถบ่งชี้บริเวณที่เป็นปัญหาจากความถี่ที่เกิดขึ้น

ใบตรวจสอบ คือ แผ่นที่มีแบบฟอร์มซึ่งได้รับการออกแบบช่องว่างต่าง ๆ และพิมพ์มาเรียบร้อย เพื่อบันทึกสามารถลงบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแต่ละช่องว่างได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก และต้องเขียนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันผู้ที่อ่านข้อมูลหลังการจดบันทึกแล้วต้องเข้าใจได้ง่ายนำไปใช้ได้เลย ดังนั้นในการออกแบบฟอร์มแผ่นตรวจสอบ จึงต้องกำหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. เพื่อช่วยให้การกรอกข้อมูลสะดวกที่สุด
2. เพื่อให้ข้อมูลที่จดบันทึกสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายที่สุด

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 2.5.3 ผังพาเรโต (Pareto Chart)

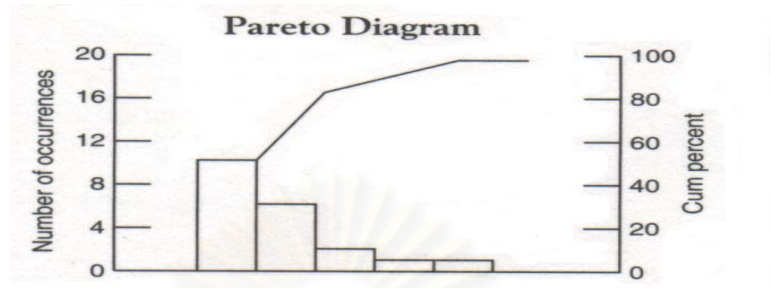


รูปที่ 2.17 ผังพาเรโต

- ◆ จะชี้ปัญหาที่มีนัยสำคัญสูงที่สุดที่สมควรแก้ไขก่อน
- ◆ เท่าที่ผ่านมา 80% ของปัญหามาจากสาเหตุเพียง 20%
- ◆ แสดงจุดบกพร่องน้อยชนิด แต่มีผลมาก

สาเหตุความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อความสูญเสียให้มากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้น กลับมาจากสาเหตุจำนวนมากมาก การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น เรียกว่าการวิเคราะห์แบบพาเรโต และรูปวาดหรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว คือ ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

### 2.5.4 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

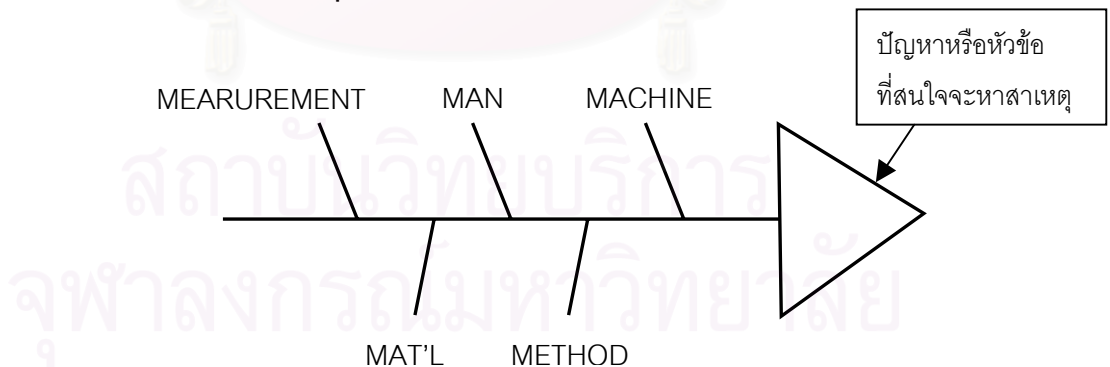


รูปที่ 2.18 ผังแสดงเหตุและผล

- ◆ จะแสดงปัจจัยรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ◆ จะชี้ถึงตัวปัญหา สาเหตุ และข้อมูลที่ควรไปเก็บรวบรวมมาเพื่อทำการวิเคราะห์

ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะใช้แก้ปัญหในด้านคุณภาพแล้วยังสามารถใช้แก้ปัญหาอื่นได้ อีกด้วย แต่เป็นที่นิยมกันในวงการคุณภาพ เพราะผังก้างปลาสามารถใช้แสดงเพื่อสรุปรวบรวมเอา สาเหตุหรือปัจจัยจำนวนมากมายที่มีผลต่อลักษณะด้านคุณภาพ แล้วนำมาแสดงไว้ในแผ่นภาพ หรือผังเพียงแผ่นเดียวได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การวิเคราะห์สรุปสาเหตุของปัญหาทางคุณภาพ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง


### 2.5.5 ผังเน้นและชี้บ่งจุดปัญหา (Defect Concentration Diagram)

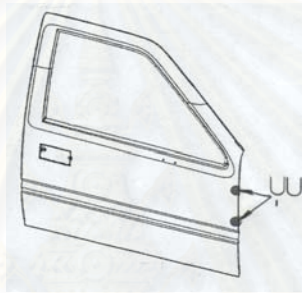

รูปที่ 2.19 ผังเน้นและชี้บ่งจุดปัญหา

เป็นรูปภาพของสิ่งที่เราสนใจ จะแสดงในทุก ๆ ด้านว่าตำแหน่งของจุดบกพร่องอยู่ ตรงที่ใดบ้าง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดสาเหตุ ดังเช่นในรูปที่ 2.31 และอาจแสดงเป็น สัญลักษณ์ที่ต่างกันสำหรับจุดบกพร่องต่างชนิดกัน

### 2.5.6 ผังการกระจาย (Scatter Diagram)

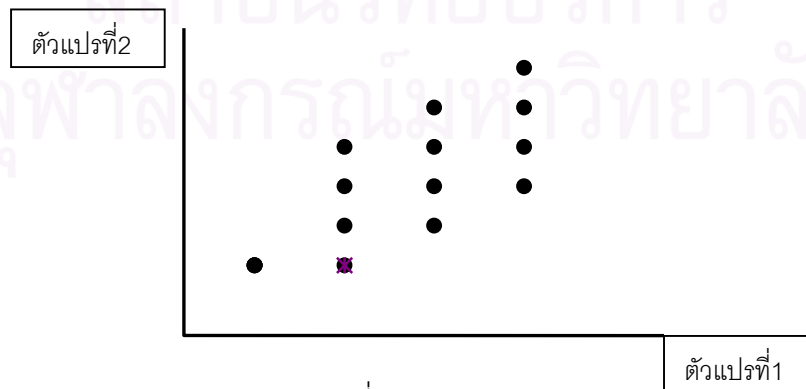


รูปที่ 2.20 ผังการกระจาย

- ◆ ชี้บ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
- ◆ ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ลบหรือไม่มีความสัมพันธ์โดยสามารถมองเห็นได้ง่าย

ในทางการควบคุมกระบวนการผลิต เรามักต้องพบกับปัญหาการปรับค่าของตัวแปรตัวหนึ่ง แล้วกลับส่งผลเป็นความเปลี่ยนแปลงต่อค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์ของการผลิตนั้น ๆ ก็ได้ และเรามักจำเป็นต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามกำหนดต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหาข้อมูล ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวแปรทั้ง 2 ตัว เรียกว่า ผังการกระจาย (Scatter Diagram) ตัวอย่างเช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (โวลท์) กับความหนา (ไมครอน) ของการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าในบ่อชุบ

### 2.5.7 ผังควบคุม (Control Chart)

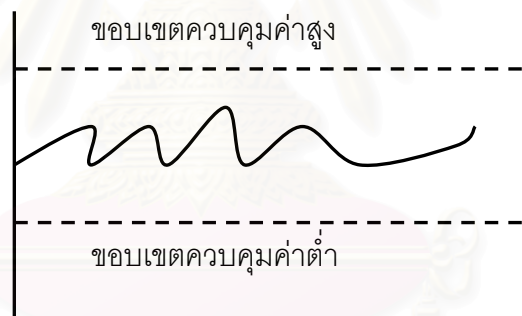

รูปที่ 2.21 ผังควบคุม

- ◆ ช่วยลดความผันแปร
- ◆ เป็นตัววัดสมรรถนะตลอดเวลา
- ◆ ถ้าขบวนการสามารถปรับตัวให้อยู่ในค่าควบคุมได้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดของเสียได้
- ◆ แนวโน้มการเกิดของเสียสามารถตรวจสอบได้ง่าย

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิหรือแผนกราฟที่เขียนขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ทำการผลิตและต้องการจะควบคุมนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิต จากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยการตรวจวัดค่าซึ่งวัดได้ (Variable) หรือการนับจำนวนของค่าที่เป็น



หน่วยนับ (Attribute) แล้วเขียนบันทึกลงในแผนภูมินั้น ๆ ซึ่งจะมี 3 เส้น (โดยปกติ) ได้แก่ เส้นค่ากลาง คือ เส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนด หรือเป้าหมายการผลิต พร้อมกับเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าสูง และเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าต่ำที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตควบคุมนี้ก็ถือว่าผลการผลิตยอมรับได้ แต่หากกว่าค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุมถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้ จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีต่อไป

## 2.6 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ศุภวัชร เมฆบุรณ 2537

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แสดงถึง การออกแบบระบบงาน และการจัดทำเอกสารในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ในส่วนของการควบคุมกระบวนการและการตรวจสอบ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มซึ่งหลังจากที่ได้มีการออกแบบระบบงานและจัดทำเอกสารแล้ว ได้นำไปปฏิบัติจริง ในโรงงานเป็นเวลา 5 เดือน และประเมินผลการปฏิบัติ โดยพิจารณาจาก % การ Reject ขึ้นงานต่อเดือนเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา

ชัชวาล ต้นตระกูล 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ และจัดทำระบบตัดสินใจเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตัดสินใจในการเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการทดลองนำระบบตัดสินใจไปใช้ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายละเอียดสภาพความเป็นจริงของผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลลัพธ์จากการประเมินด้วยระบบตัดสินใจยังช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถสังเกตเห็นจุดบกพร่องและนำไปปรับปรุงโรงงานผู้ป้อนชิ้นส่วนรถยนต์ได้โดยสะดวก

เฉลิมพล ลีลาผาดิกุล 2540

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect analysis) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางยนต์และให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่องการ

เกิด และการควบคุมกระบวนการเพื่อค้นหาค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้น (Risk Priority Number) และจะเน้นแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป

สุภาวดี บุญชนะวิวัฒน์ 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างระบบแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ออลูมิเนียม และจัดทำแผนคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต โดยขั้นตอนของระบบแผนคุณภาพล่วงหน้าประกอบไปด้วย 5 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 กำหนดความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคนิคการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment)

ระยะที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระยะที่ 3 เป็นการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode Effects Analysis, FMEA)

ระยะที่ 4 เป็นการจัดทำแผนควบคุมสำหรับควบคุมลักษณะข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดในกระบวนการผลิต

ระยะที่ 5 เป็นระยะประเมินผลการวางแผนคุณภาพและแผนควบคุมคุณภาพที่จัดทำขึ้นจากการดำเนินงานในระยะที่ 3 และ 4

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### บทที่ 3

## การศึกษาการดำเนินงานและค่าดัชนีคุณภาพของโรงงานประกอบตัวถัง


สำหรับในบทที่ 3 นี้ จะแบ่ง การศึกษา ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานประกอบตัวถัง
2. คุณภาพ ที่วัดโดย ค่าดัชนีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับโรงงานอื่น ๆ ที่มี การประกอบ  
ธุรกิจ ใกล้เคียงกัน

### 3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานประกอบตัวถัง

- |                               |        |   |
|-------------------------------|--------|---|
| 1. เนื้อที่                   | ประมาณ | 40,000 m <sup>2</sup>   |
| 2. จำนวนคนงาน                 | ประมาณ | 311 คน  |
| 3. เงินลงทุน                  | ประมาณ | 1,000 ล้านบาท   |
| 4. กำลังการผลิตสูงสุด         |        | 10,000 คัน/ เดือน   |
| 5. ผลิตภัณฑ์หลัก              |        | ตัวถังรถปิดอัมพ์  |
| 6. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิต |        | จิ๊ก (JIGS) ปืนสปอท   |
| 7. ฝั่งโรงงานประกอบตัวถัง     |        | จะประกอบไปด้วย 3 สายการประกอบหลัก<br>คือสายการประกอบส่วนหัวเก๋ง (CAB LINE)<br>สายประกอบส่วนกระบะท้าย (REAR BODY<br>LINE) สายการตกแต่ง (FINSHING LINE)<br>ดังแสดงในรูป 3.1 |


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

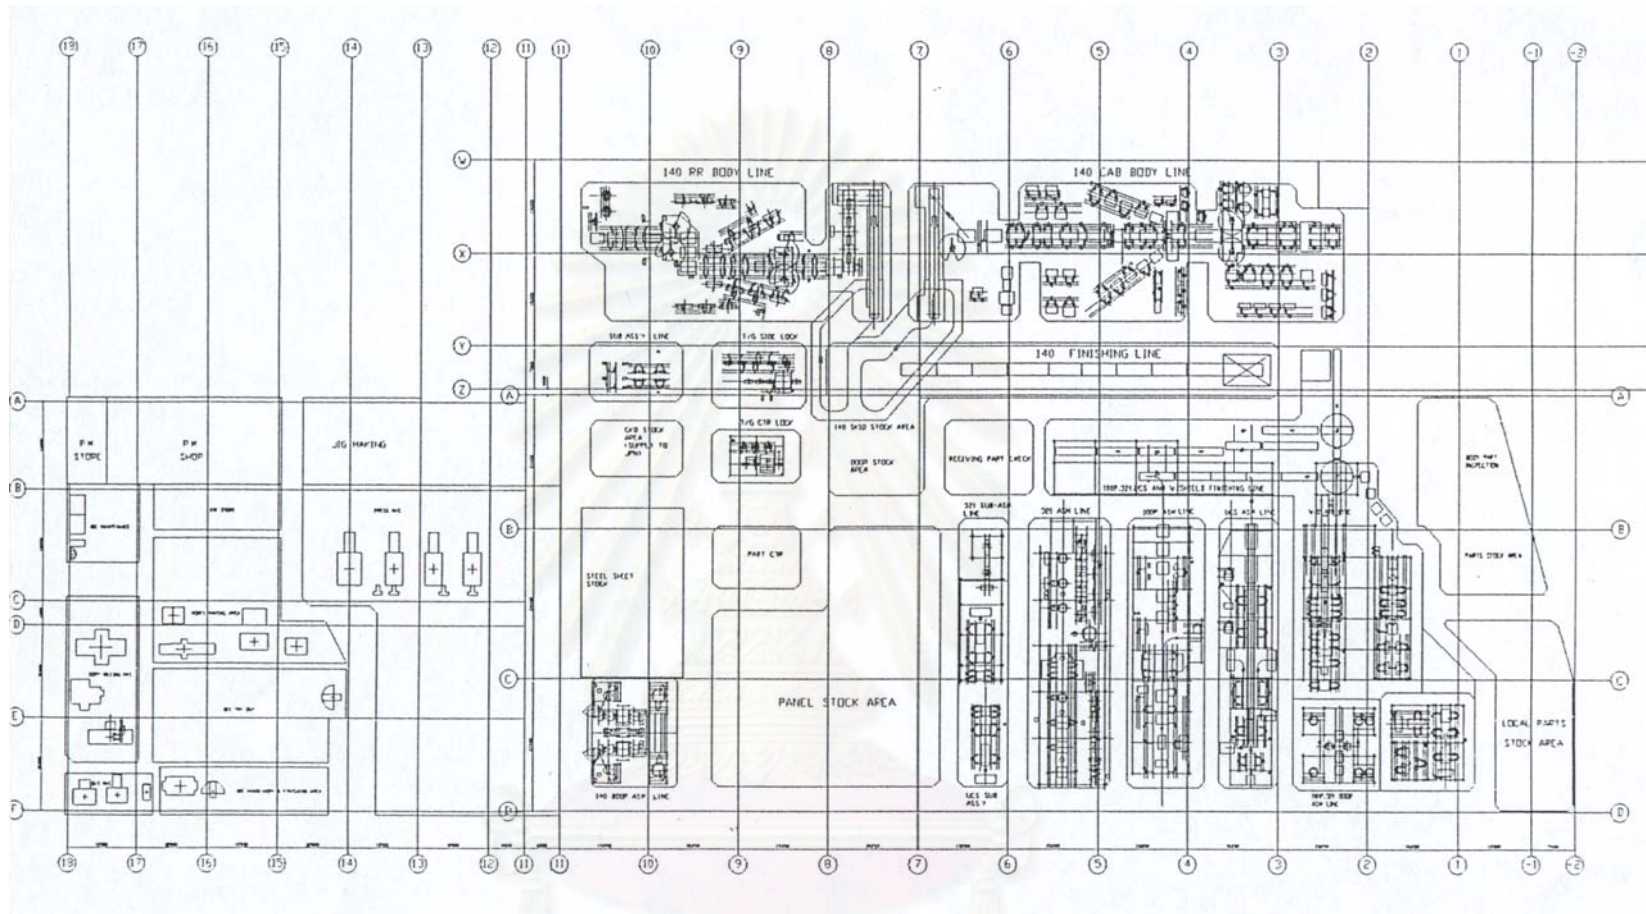

รูปที่ 3.1 แผนผังประกอบตัวถัง (ตัวอย่าง)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## แผนผังองค์กรในโรงงานประกอบตัวถัง

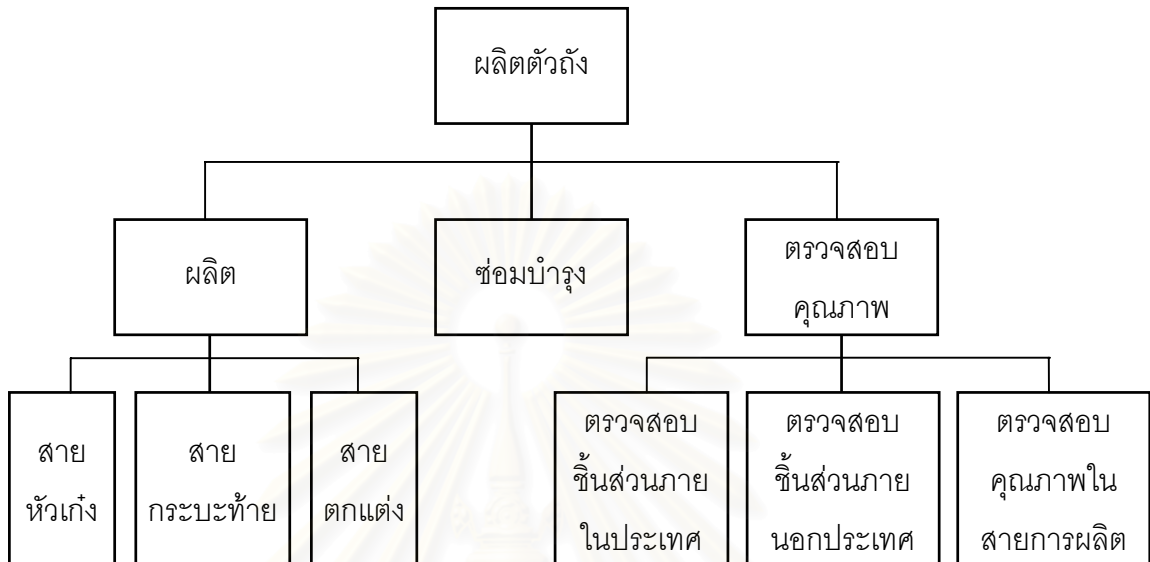

รูปที่ 3.2 แสดงแผนผังองค์กรในโรงประกอบตัวถัง

ลักษณะงานในแต่ละตำแหน่งจะแสดงในตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง

ลำดับที่	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ
1	ฝ่ายผลิตตัวถัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการผลิตตัวถัง</li> <li>- ควบคุมดูแล ยอดการผลิต และรายงานต่อ ประธาน</li> </ul>
2	แผนกผลิตตัวถัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ทั้งคุณภาพ ยอดการผลิต ตามเป้าหมาย และเวลาส่งมอบ</li> <li>- มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน</li> </ul>
3	กลุ่มงาน สายการประกอบ - หัวแก๊ส - กระเบะท้าย - ตกแต่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงานและขั้นตอนของงาน</li> <li>- หากพบปัญหาข้อบกพร่องให้แจ้งหัวหน้าคนงาน เพื่อหาสาเหตุและประสานงานไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข</li> <li>- มีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือทำความสะอาด ในสถานที่ที่ตนเองประจำอยู่</li> </ul>




ลำดับที่	ตำแหน่งหน้าที่	งานที่ปฏิบัติหรืออยู่ในความรับผิดชอบ
4	แผนกซ่อมบำรุง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำหน้าที่ แก้ไขเครื่องมือ เครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ทำการผลิต</li> <li>- ตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาก่อนเครื่องจักรเสีย</li> <li>- ทำแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้า เพื่อทำการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน</li> </ul>
5	แผนกตรวจสอบด้านคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน ก่อนส่งเข้าสายการประกอบ และตัวถังรถ หลังจากประกอบเสร็จแล้ว</li> <li>- ประสานงานไปยังแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกันดำเนินการหาสาเหตุ และแก้ไข</li> </ul>
6	กลุ่มงานตรวจสอบชิ้นส่วนภายในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการสุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง และนำชิ้นส่วนที่ได้มาตรวจสอบกับอุปกรณ์ ตรวจสอบ (Checker)</li> <li>- บันทึกผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการตรวจสอบ เพื่อที่จะตัดสินใจว่าสามารถเข้าสายการประกอบได้หรือไม่</li> <li>- แจ้งผู้ผลิตให้ทราบกรณีพบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>
7	กลุ่มงานตรวจสอบชิ้นส่วนต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนเพื่อตรวจลักษณะภายนอกและขนาดที่สำคัญ</li> <li>- บันทึกผลและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>- ทำรายงานผลการตรวจสอบส่งไปยังต่างประเทศกรณีพบชิ้นส่วนมีปัญหา</li> </ul>
8	กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพในสายการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบหาค่าดัชนีต่างที่ใช่วัดในสายการประกอบ</li> <li>- รายงานคู่มือโน้มค่าดัชนีแก่ผู้บังคับบัญชาก่อนส่งเข้าห้องสี</li> <li>- ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ปัญหา ปัญหาข้อบกพร่องตามสาเหตุที่แท้จริง</li> </ul>

### 3.2 คุณภาพที่วัดโดยค่าดัชนีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับโรงงานอื่นที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

สำหรับดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ดัชนีคือ

1. 1<sup>st</sup> DPU
2. DPU หลังซ่อม
3. แรงงาน-ชั่วโมงในการซ่อม
4. อัตราการหยุดสายการประกอบ
5. ED DPU

ตำแหน่งสถานที่ที่ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บบันทึกข้อมูลวัดต่าง ๆ จะแสดงในรูปที่ 3. 3

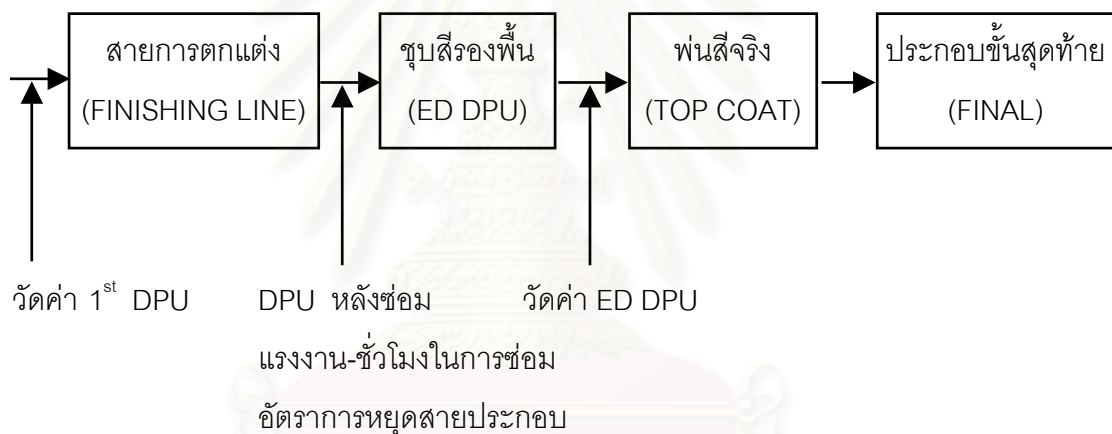

รูปที่ 3.3 แสดงตำแหน่งที่ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บบันทึกค่า

เมื่อตัวถังรถผ่านสายการประกอบ ตัวถังทั้ง 3 (สายการประกอบหัวถัง กระจกท้ายและสายการตกแต่ง) จะทำการตรวจสอบ คุณภาพ และบันทึกค่าจำนวนจุดบกพร่องครั้งแรก (1<sup>st</sup> DPU) ก่อนส่งเข้าห้องสี แล้วทำการซ่อมตกแต่งโดยพนักงานในสายการตกแต่งซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของจุดบกพร่อง ที่พบมากและวิธีการซ่อมพอสังเขปดังนี้



ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดวิธีการซ่อมของจุดบกพร่องต่างๆ

ลักษณะจุด บกพร่อง	วิธีการซ่อม	การตัดสินใจ
1. บุป	พนักงานจะใช้กระดาษทรายบ้นบริเวณที่บุป เลย หากรอยบупนั้นไม่มาก เพื่อให้บริเวณโดย รอบ ยุบตัวต่ำลงไปแต่ถ้าหากบุปมากจะทำการ เคาะจากข้างในให้ชิ้นส่วนตุงขึ้นมา มีความสูง เท่ากันกับบริเวณโดยรอบ	จะใช้ผ้าชุบน้ำมันแล้วลูบและ สังเกตรอยบุปโดยความรู้สึก จากการลูบและสายตาสังเกต โดยมีแสงจากหลอดนีออน ช่วย
2. ตุง	พนักงานจะใช้ค้อนที่ใช้สำหรับงานตกแต่งโดย เฉพาะทำการทุบในบริเวณที่มีชิ้นส่วนตุงขึ้นมา เพื่อลดความสูงของบริเวณที่ตุงลงให้มีความสูง ใกล้เคียงกับบริเวณใกล้เคียงจากนั้นก็จะใช้ กระดาษทรายบ้นบริเวณนั้นให้เรียบจนส่วนที่ เป็นจุดนั้นหายไป	จะใช้น้ำมันแล้วลูบตรงบริเวณ ที่พบจุดบกพร่องแล้วสังเกต โดยความรู้สึกและใช้สายตา สังเกตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจ ว่ารอยตุงได้หายไปจริง
3. รอยเชื่อมที่ เป็นตามด (เชื่อมไม่เต็ม)	พนักงานจะตรวจดูรอยเชื่อม ว่ารอยเชื่อม สปอทนั้นได้มีรอยแหงหรือ เชื่อมไม่เต็มหรือไม่ หากมีก็จะทำการเชื่อมซ้ำและทำการตกแต่ง โดยใช้กระดาษทรายบ้นให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง	การตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่า การซ่อมใช้ได้หรือไม่ทำ เหมือนการซ่อมรอย แผลบุป ตุง
4. เป็นคลื่น เป็นจุด บกพร่องที่ที่ ใช้การสัมผัส ด้วยมือแล้ว พบว่าบริเวณ นั้นมีสูงบ้าง ต่ำบ้างเกิดที่ บริเวณปีก ของ B/SIDE	จะใช้ค้อนเคาะทำการตกแต่ง พร้อมทั้งใช้ทั้ง รองในขณะที่ทำการเคาะ	การตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่า การซ่อมใช้ได้หรือไม่ทำ เหมือนการซ่อมรอยแผลบุป ตุง


เมื่อทำการซ่อมตกแต่งเสร็จแล้วก็จะทำการเก็บค่าจำนวนจุดบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง เรียกเป็น DPU หลังซ่อม และแรงงาน-ชั่วโมง ที่จะใช้ในการซ่อมที่จะถูกบันทึกค่าด้วย และสุดท้ายอัตราการหยุดสายการประกอบจะเป็นดัชนีตัวสุดท้ายที่ถูกเก็บค่าขึ้น

สำหรับรายละเอียดการคำนวณค่าดัชนีต่าง ๆ จะแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 นี้


ตาราง ที่ 3.3 แสดงวิธีคำนวณค่าดัชนีต่าง ๆ

ลำดับ	ค่าดัชนี	วิธีคำนวณ
1	1 <sup>st</sup> DPU	$\frac{\text{จำนวนจุดบกพร่องที่พบทั้งหมด}}{\text{จำนวนคันทั้งหมดที่ตรวจสอบ (ระยะเวลา 1 วันทำงาน)}}$
2	DPU -หลังซ่อม	$\frac{\text{จำนวนจุดบกพร่องที่พบทั้งหมด}}{\text{จำนวนคันทั้งหมดที่ตรวจสอบ (ระยะเวลา 1 วันทำงาน)}}$
3	แรงงาน-เวลาที่ใช้ในการซ่อม	จำนวนคนงานซ่อม X เวลาที่ใช้ในการซ่อม
4	อัตราการหยุดสายการประกอบ	$\frac{\text{จำนวนเวลาที่หยุดใน 1 วัน}}{\text{จำนวนเวลาที่ใช้ในการประกอบใน 1 วัน}}$
5	ED DPU	$\frac{\text{จำนวนจุดบกพร่องที่พบทั้งหมด}}{\text{จำนวนคันทั้งหมดที่ตรวจสอบ (ระยะเวลา 1 วันทำงาน)}}$


จากการตรวจสอบค่าดัชนีต่าง ๆ เหล่านี้ ณ ปัจจุบันก่อนทำการแก้ไข และทำการเปรียบเทียบกับบริษัทแม่ พบว่ามีค่าแตกต่างกัน ดังแสดง ในรูปที่ 3.4 - 3.8

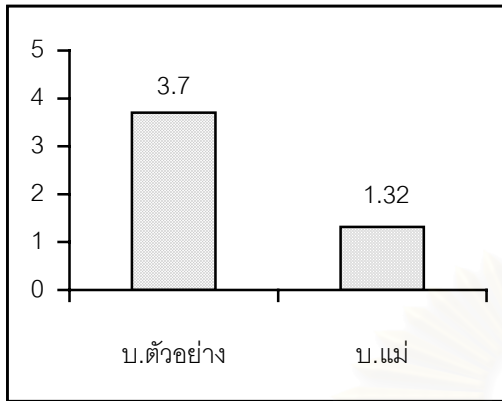


รูปที่ 3.4 1<sup>st</sup> DPU

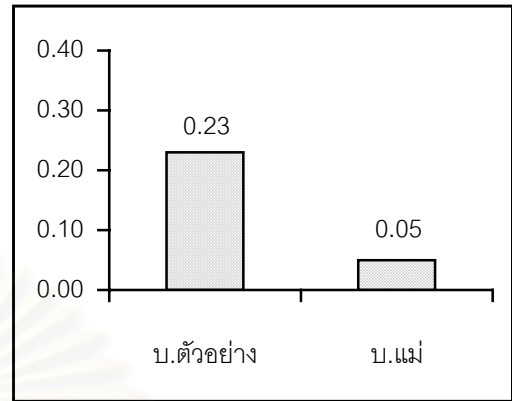


รูปที่ 3.5 DPU หลังซ่อม

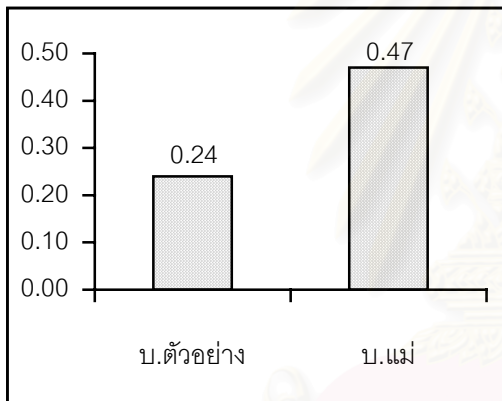

รูปที่ 3.6 MH ที่ใช้ในการซ่อม

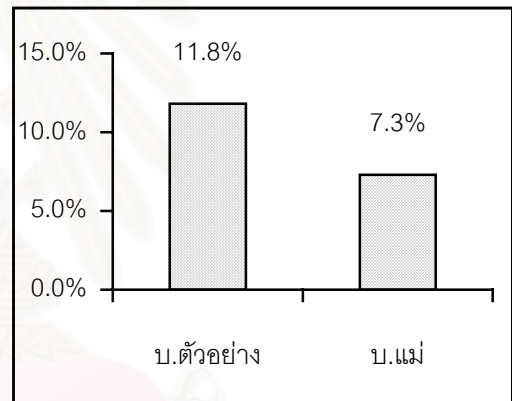

รูปที่ 3.7 อัตราการหยุดสายการประกอบ

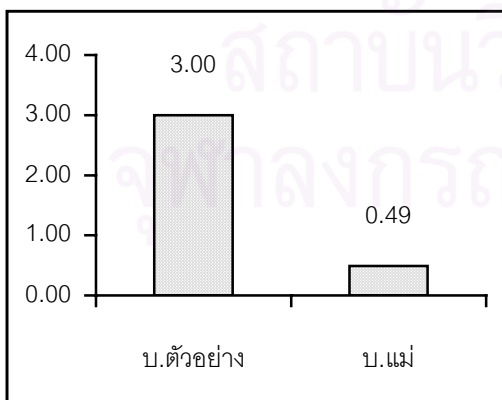

รูปที่ 3.8 ED DPU

จากการเปรียบเทียบ ค่าดัชนีต่าง ๆ เทียบกับบริษัทแม่ พบว่าค่าดัชนีของ ED DPU มีความแตกต่าง ๆ กับบริษัทแม่สูงสุด คือ ประมาณ 512% ที่ได้วิจัยเป็นจุดสนใจที่จะนำค่านี้มาปรับปรุง



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### ปัญหาและการแก้ไข

ขั้นตอนในการหาปัญหา และดำเนินการแก้ไข เพื่อที่จะลดค่า ED DPU ให้ต่ำกว่า 1 มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอนตามตารางที่ 4.1 ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนของการดำเนินการในการลดค่า ED DPU

ขั้นตอนที่	ส่วนนำเข้า	ส่วนที่ได้ออก	เครื่องมือที่ใช้
<b>ขั้นตอนที่ 1</b> เก็บข้อมูลของค่า FIRST DPU	ข้อมูลจุดบกพร่องของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ใน การ ตรวจสอบครั้งแรก (FIRST CHECK)	- ตำแหน่งจุดบกพร่อง ของชิ้นส่วน ต่าง ๆ - ค่า FIRST DPU ที่เกิดขึ้น	- ภาพร่าง - ผังพาเรโต - ไบตรตรวจสอบ
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> เก็บข้อมูลของ ED DPU	ข้อมูลจุดบกพร่องของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ใน ED DPU	- ตำแหน่งจุดบกพร่อง ของชิ้นส่วน ต่าง ๆ - ค่า ED DPU ที่เกิดขึ้น	- ภาพร่าง - ผังพาเรโต - ไบตรตรวจสอบ
<b>ขั้นตอนที่ 3</b> การเตรียมระบบสำหรับ รองรับเพื่อรักษาค่า ED DPU หลังการแก้ไข ทางเทคนิคแล้ว	ข้อมูลเริ่มต้นของค่า ED DPU	ข้อมูลของค่า ED DPU หลังจากได้ทำการ ประกันคุณภาพ	- ข้อกำหนดด้านการ ประกันคุณภาพของ บริษัทตัวอย่าง
<b>ขั้นตอนที่ 4-1</b> เริ่มทำการลดค่า ED DPU โดยแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้อง	- ข้อมูลจุดบกพร่องของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ จาก ขั้นตอนที่ 2 - สภาพการดำเนินงาน ในจุดที่เป็นปัญหา	ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อค่า ED DPU	- ผังพาเรโต - เอกสารการตรวจ สอบกระบวนการ เชื่อมประกอบ

ขั้นตอนที่	ส่วนนำเข้า	ส่วนที่ได้ออก	เครื่องมือที่ใช้
<u>ขั้นตอนที่ 4-2</u> วิเคราะห์สาเหตุ	ข้อมูลการระดมสมอง จากพนักงานที่เกี่ยวข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้ มากที่สุด	- 5 ทำไม - ผังก้างปลา - แผนภูมิต้นไม้
<u>ขั้นตอนที่ 4-3</u> คัดเลือกสาเหตุที่เป็น ไปได้สูงสุด	สาเหตุที่เป็นไปได้จาก ขั้นตอนที่ 4.2	สาเหตุที่เป็นไปได้สูงสุด	- ผังประเมินคะแนน ของสาเหตุ
<u>ขั้นตอนที่ 4-4</u> พิสูจน์สาเหตุ	สาเหตุที่เป็นไปได้สูงสุด	ความเชื่อมั่นทางสถิติ ของสาเหตุนั้นหรือทำ การทดลองทำจริง	ใบตรวจเช็คต่างๆ
<u>ขั้นตอนที่ 4-5</u> หาวิธีการแก้ไข	จากสาเหตุที่เป็นไปได้ สูงสุด	วิธีการแก้ไข 3 วิธี	- ระดมสมอง - แบบเขียน (Drawing) - ตารางประเมิน
<u>ขั้นตอนที่ 4-6</u> ทำการแก้ไขและ ตรวจสอบสภาพ หลังการแก้ไข	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลของค่า ED DPU ที่ลดลง	- กราฟดัชนีของค่า ED DPU ที่ลดลง
<u>ขั้นตอนที่ 4-7</u> แก้ไข เครื่องมือต่าง ๆ ในคู่มือประกันคุณภาพ	วิธีการแก้ไขที่ได้ทำลงไป	เครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้ แก้ไขแล้ว เช่น แผนภูมิ ควบคุมที่ได้แก้ไขแล้ว	เครื่องมือในคู่มือการ ประกันคุณภาพ

#### 4.1 ชั้นตอนที่ 1 และ 2 เก็บข้อมูล FIRST DPU และ ED DPU


ได้ดำเนินการตามชั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยดำเนินการเก็บข้อมูล FIRST DPU และ ED DPU ของเดือนสิงหาคม 2542 ซึ่งมีการผลิตตัวถังรถกระบะ SPACE CAB จำนวนทั้งสิ้น 4,682 คัน สรุปแสดงในตารางที่ 4.2 และเมื่อนำข้อมูลมาเขียนแสดงด้วยแผนภาพพาเรโตและตารางแสดงสาเหตุของข้อบกพร่องในแต่ละชั้นตอนจะได้ดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

ตารางที่ 4.3 สรุปแสดงสาเหตุข้อบกพร่องของแต่ละชั้นส่วนเมื่อผ่านการชุบสีรองพื้นแล้ว รูปที่ 4.3-4.11 แสดงตำแหน่งของข้อบกพร่องในแต่ละชั้นส่วน และการเปรียบเทียบค่า DPU ก่อนและหลังการชุบสี สรุปได้ว่าการซ่อมหลังการตรวจสอบครั้งแรกสามารถ


1. แก้ไขข้อบกพร่องได้ทั้งหมด (การ SPOT ไม่ติด, SPOT บิด, สนิม)
2. แก้ไขข้อบกพร่องให้ลดลงได้บางส่วน (บุบ, SPOT เป็นหนาม, คราบน้ำมัน, รอยขีดข่วน)
3. แก้ไขไม่ได้ (SPOT บิดที่ตัวถัง)
4. ไม่เห็นคราบน้ำมันจากการตรวจสอบและการซ่อมที่ชั้นส่วน FENDER LH และ RH แต่ปรากฏเป็นข้อบกพร่องภายหลังการชุบสีรองพื้น



รูปที่ 4.1 FIRST DPU (การผลิตรถกระบะ SPACE CAB เดือนสิงหาคม 2542 และสาเหตุของข้อบกพร่องก่อนปรับปรุง)

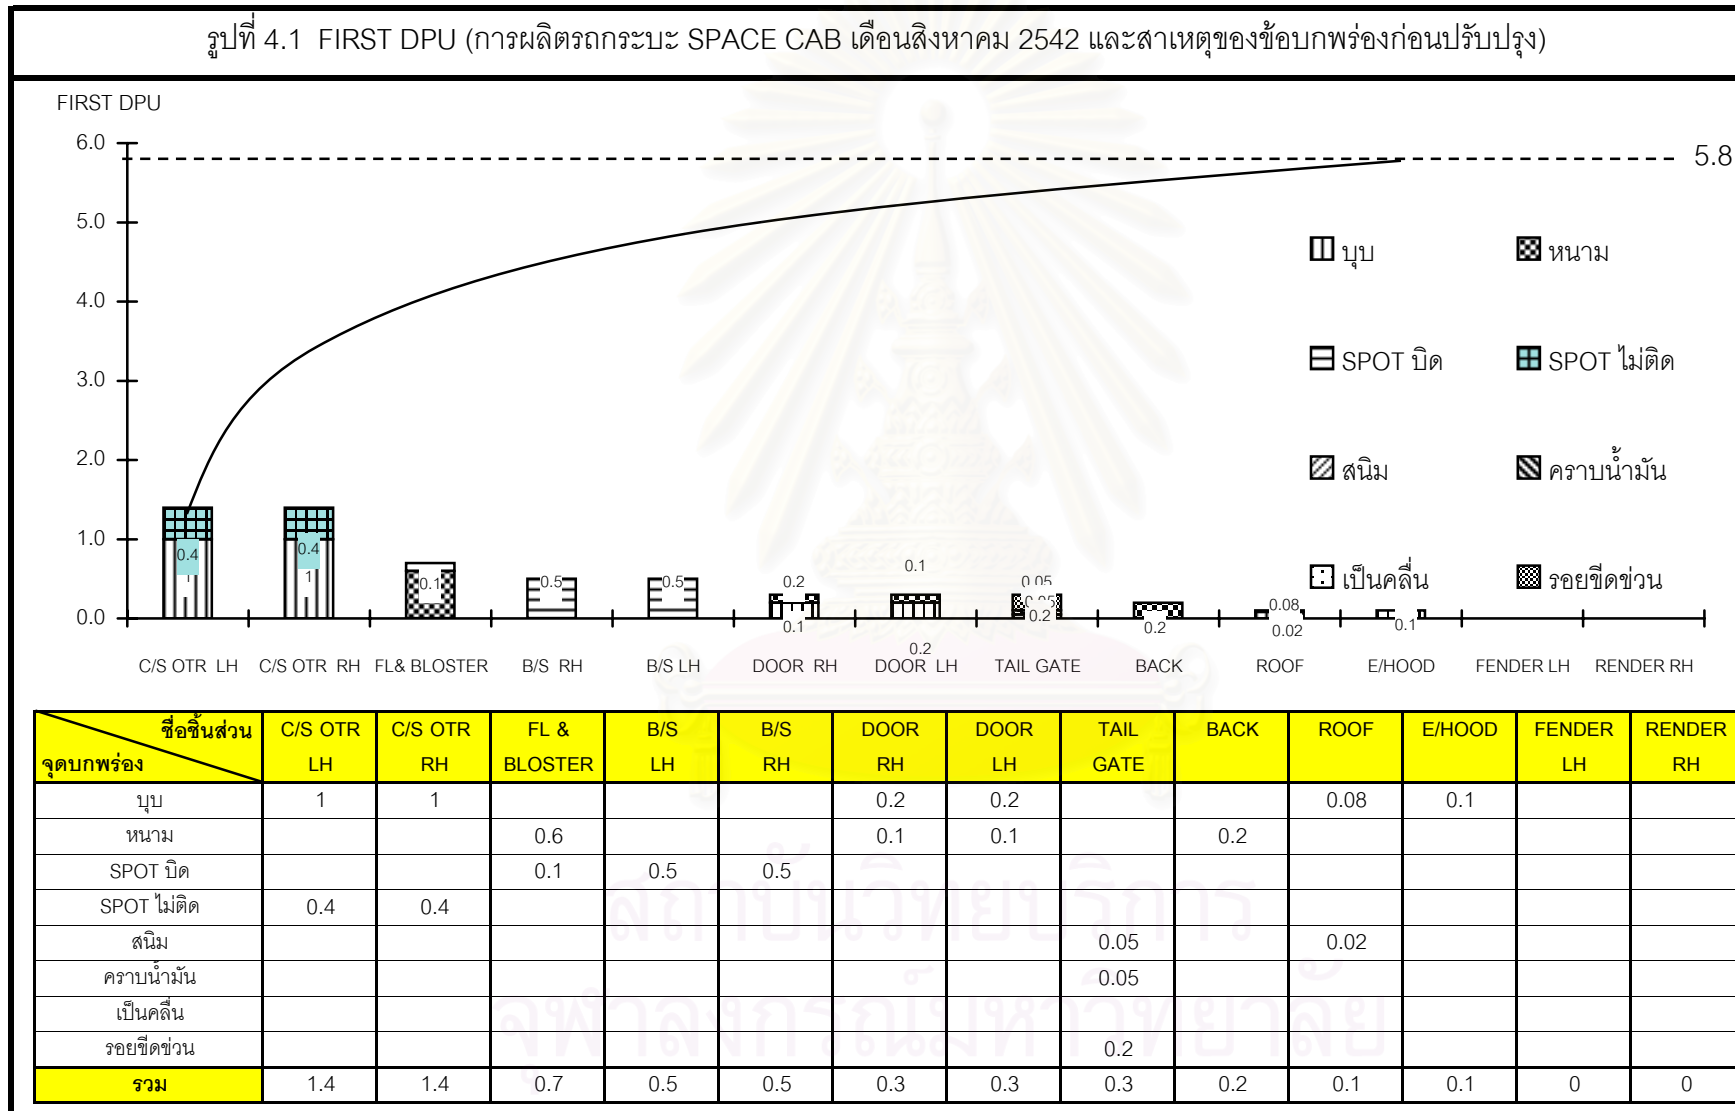

รูปที่ 4.2 ED DPU (การผลิตตัวถังรถกระบะ SPACE CAB เดือนสิงหาคม 2542 และสาเหตุของข้อบกพร่องก่อนปรับปรุง)

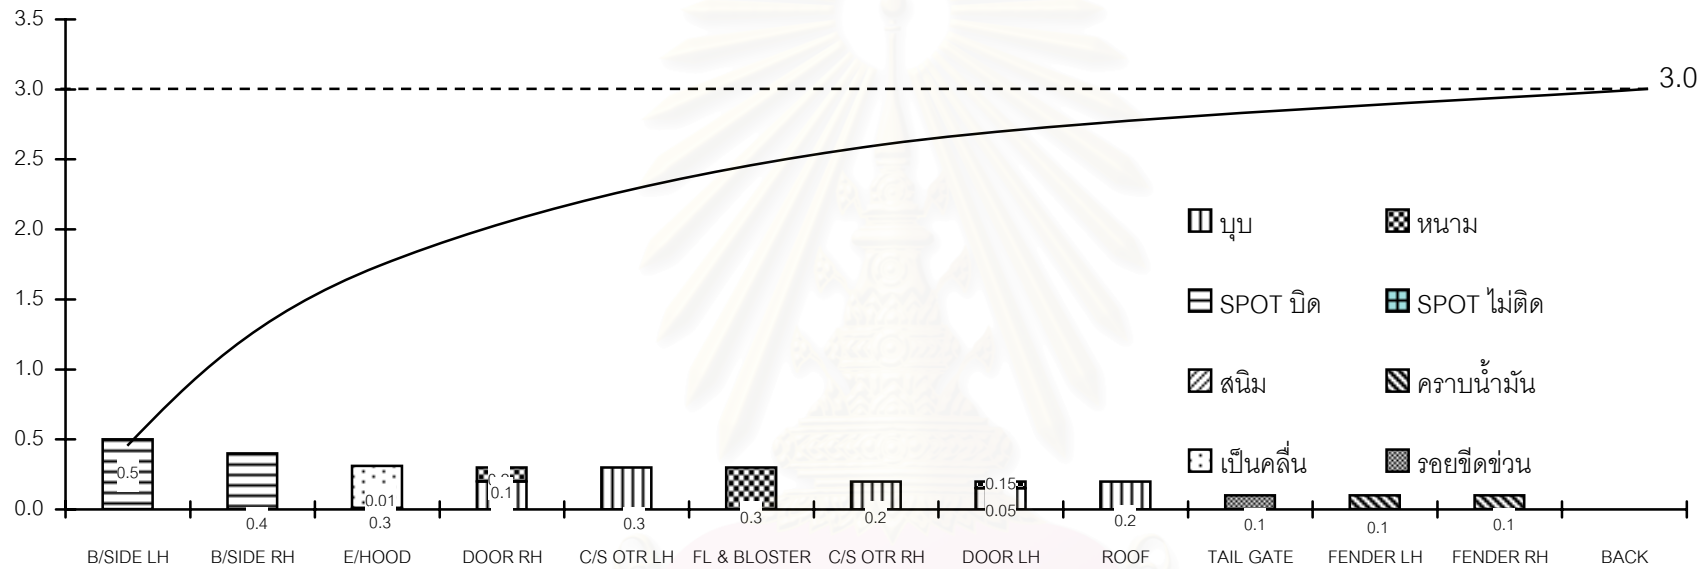

ชื่อชิ้นส่วน จุดบกพร่อง	B/SIDE LH	B/SIDE RH	E/HOOD	DOOR RH	C/S OTR LH	FL & BLOSTER	C/S OTR RH	DOOR LH	ROOF	TAIL GATE	FENDER LH	FENDER RH	BACK
บุป				0.2	0.3		0.2	0.15	0.2				
หนาม				0.1		0.3		0.05					
SPOT บิด	0.5	0.4											
SPOT ไม่ติด													
สนิม													
คราบน้ำมัน			0.01								0.1	0.1	
เป็นคลื่น			0.3										
รอยขีดข่วน										0.1			
รวม	0.5	0.4	0.31	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0

ตารางที่ 4.2 แสดงผลของค่าดัชนีต่างๆ

ผลของค่าดัชนีต่างๆ จากการทดสอบเมื่อ สิงหาคม 2542



ชื่อชิ้นส่วน ค่าดัชนี	DOOR	DOOR	B/S	B/S	C/S OTR	C/S OTR	FL&	BACK	ROOF	E/HOOD	TAIL	FENDER	FENDER	ผลรวม
	LH	RH	LH	RH	LH	RH	BLOSTER				GATE	LH	RH	
1 <sup>st</sup> DPU	0.3	0.3	0.5	0.5	1.4	1.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0	0	5.8
DPU หลังซ่อม	0.05	0.05	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.02	0	0	0.22
ED DPU	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0	0.2	0.31	0.1	0.1	0.1	3.01

ตารางที่ 4.3 สาเหตุข้อบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วน	รายละเอียดของจุดบกพร่องที่จุดตรวจสอบค่า ED DPU
1	DOOR LH	1. SPOT เป็นหนามที่ช่องกระจก 2. รอยบุบด้านข้างจากการเชื่อม CO2
2	DOOR RH	(เหมือน DOOR LH)
3	B/SIDE LH	1. จุด SPOT บิด
4	B/SIDE RH	(เหมือน B/SIDE LH)
5	C/S OTR LH	1. SPOT ไม่ติด 2. รอยบุบจากการเคาะ
6	C/S OTR RH	(เหมือน C/S OTR LH)
7	FL & BLOSTER	1. SPOT เป็นหนาม
8	BACK	1. หนาม SPOT ด้านล่าง
9	ROOF	1. บุบบริเวณด้านหลัง
10	E/HOOD	1. คราบน้ำมัน 2. เป็นคลื่นหลังจากผ่านกระบวนการพับขอบ (HEMMING PROCESS)
11	TAIL GATE	1. มีรอยขีดข่วนด้านบนของ TAIL GATE
12	FENDER LH	1. คราบน้ำมัน
13	FENDER RH	(เหมือน FENDER LH)

### รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน



BODY SIDE LH & BODY SIDE RH

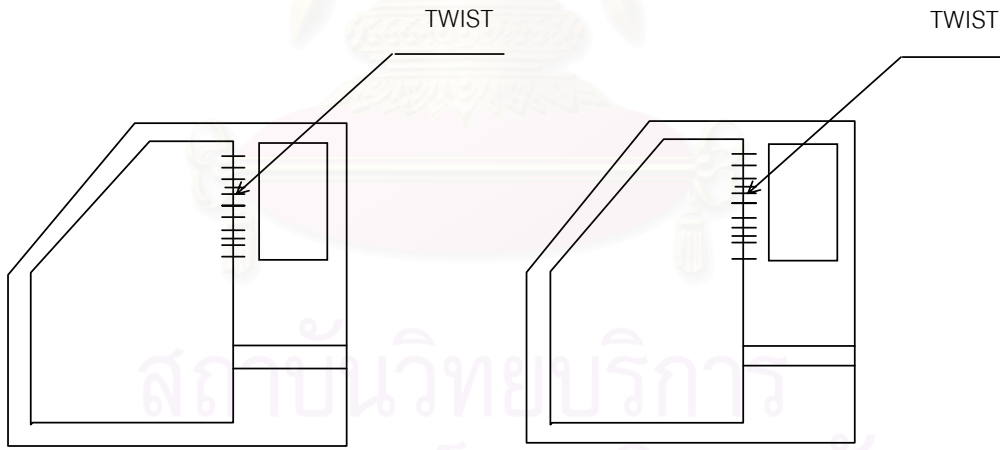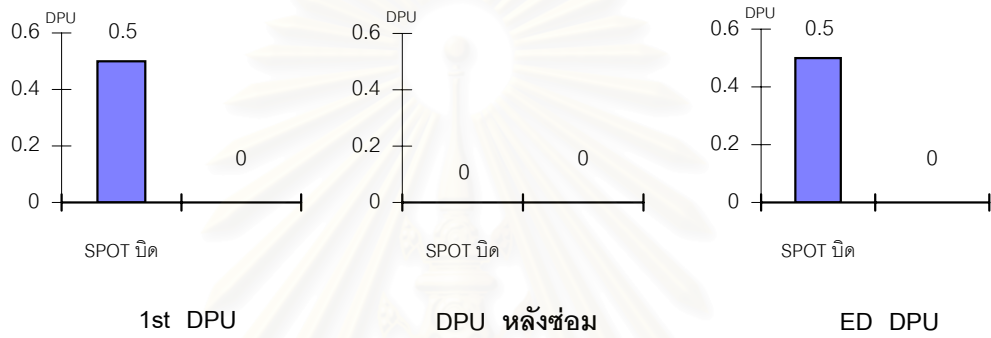

รูปที่ 4.3 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน BODY SIDE RH/LH

### รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน

C/SIDE OTR LH & C/SIDE OTR RH

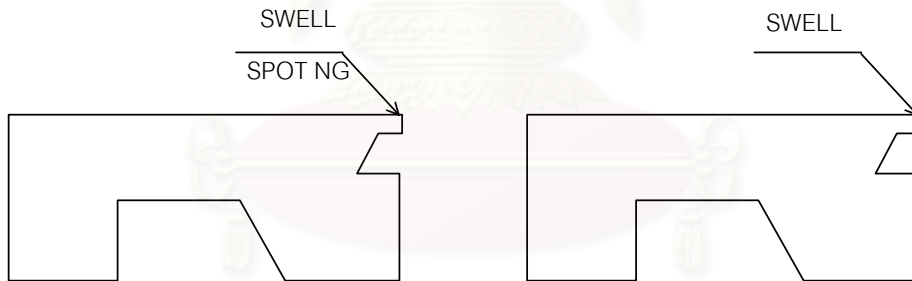
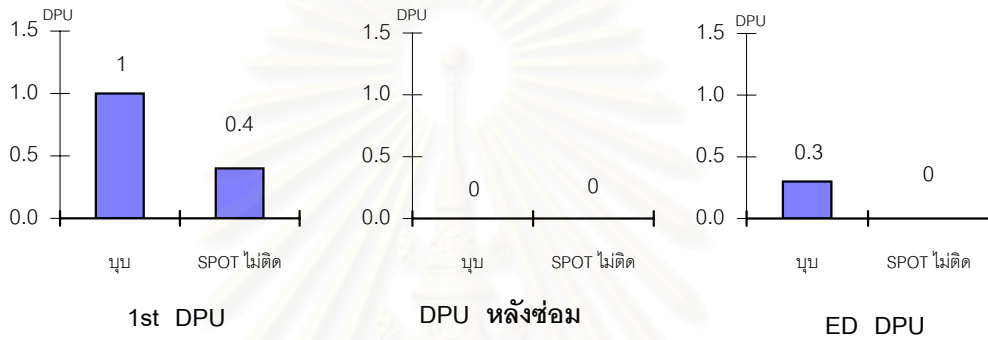


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.4 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน C/SIDE OTR RH/LH

รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน

FLOOR & BLOSTER

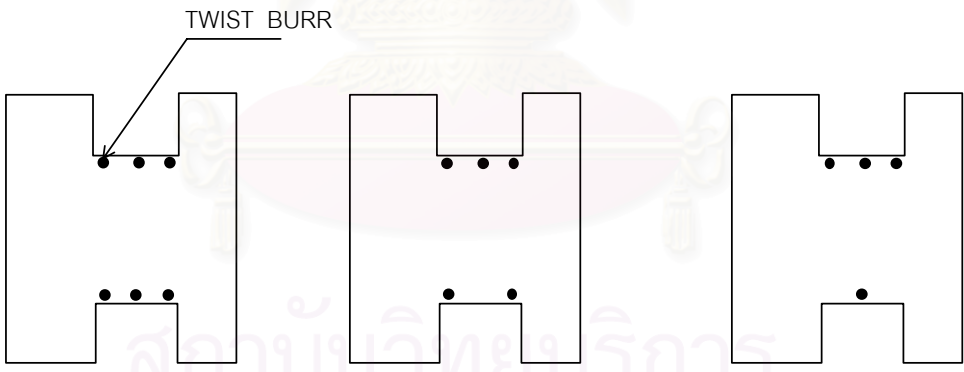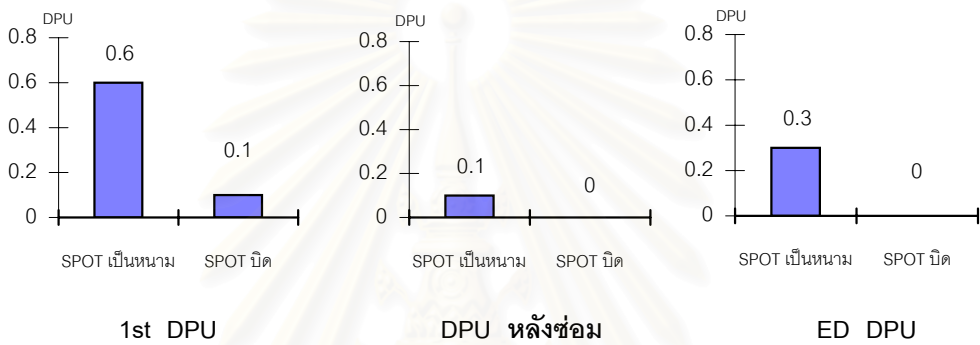



สถาบันวิจัยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.5 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน FLOOR & BOLSTER



## รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน



DOOR LH & DOOR RH

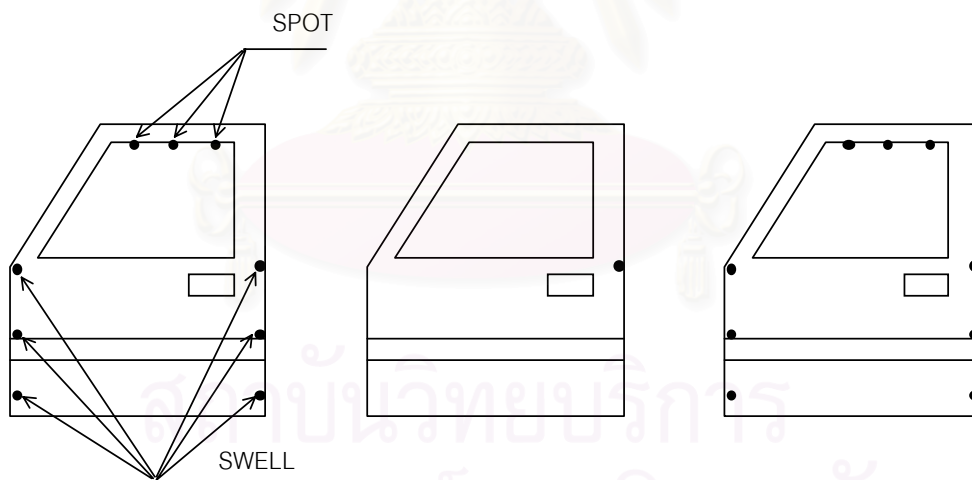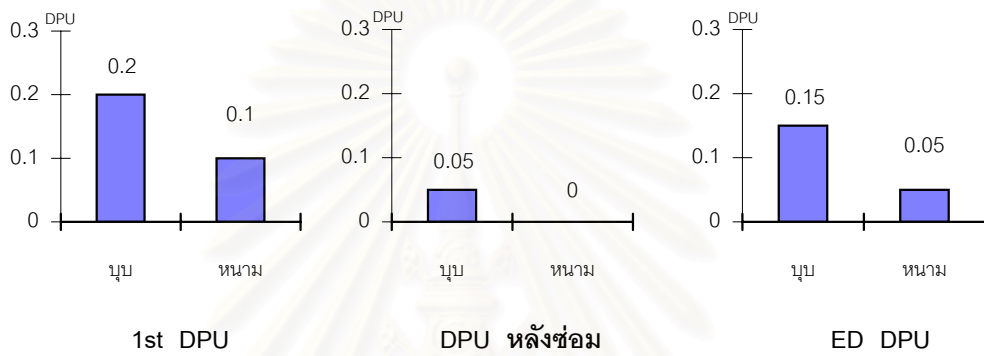

รูปที่ 4.6 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน DOOR RH/LH

รายละเอียดของจุดบัพพร้อมต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน



E/HOOD

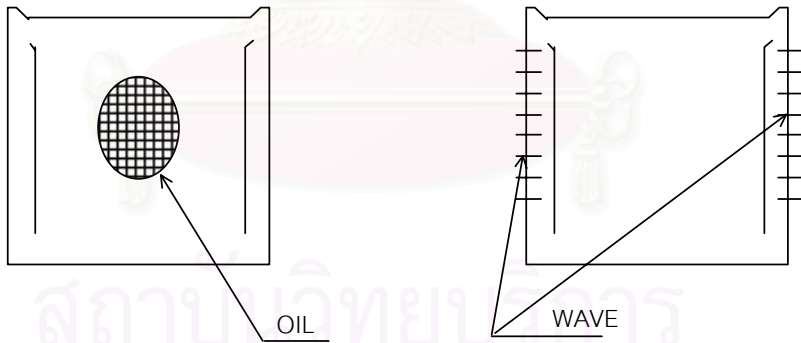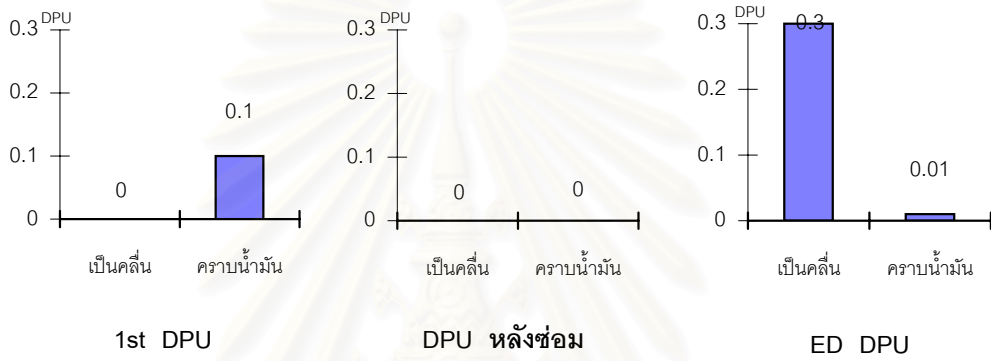

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.7 แสดงจุดบัพพร้อมของชิ้นส่วน E/HOOD


## รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชั้นส่วน

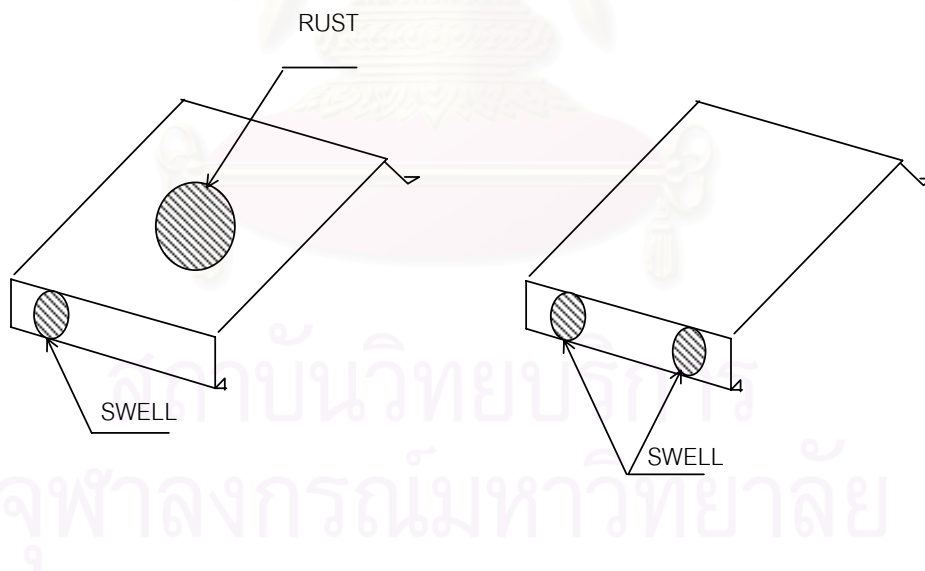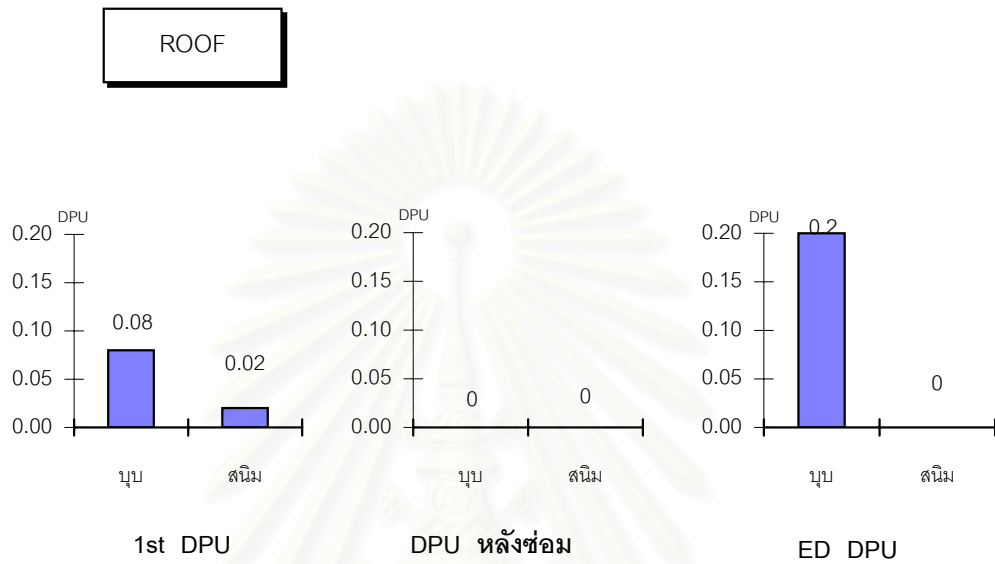


รูปที่ 4.8 แสดงจุดบกพร่องของชั้นส่วน ROOF

รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน


TAIL GATE

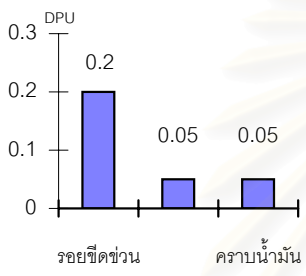


1st DPU

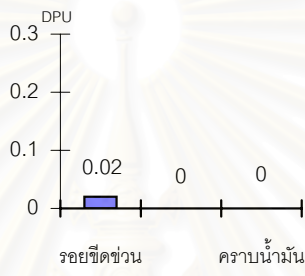

DPU หลังซ่อม

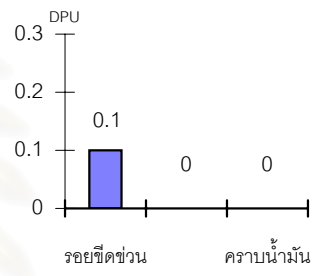



ED DPU

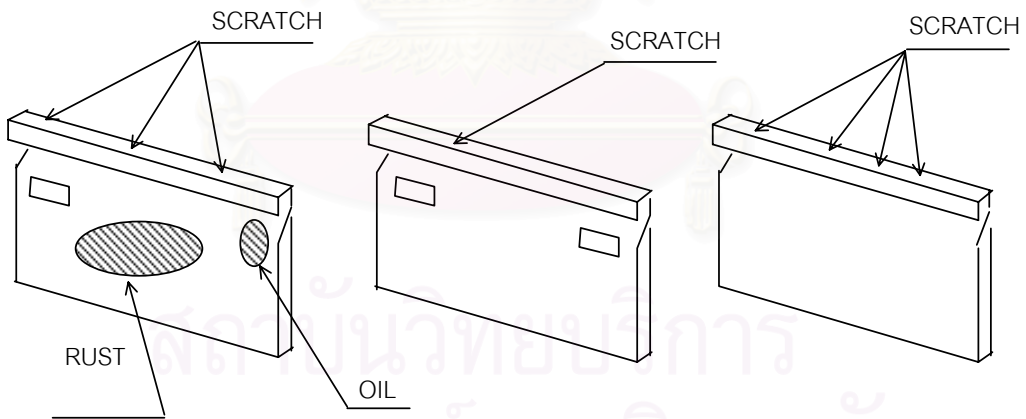

รูปที่ 4.9 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน TAIL GATE

รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน



FENDER LH & FENDER RH

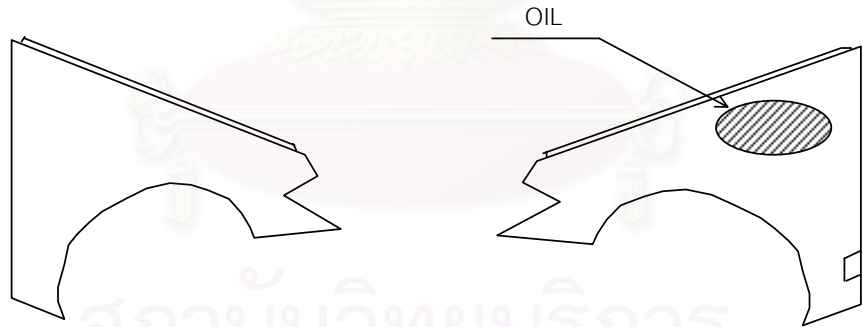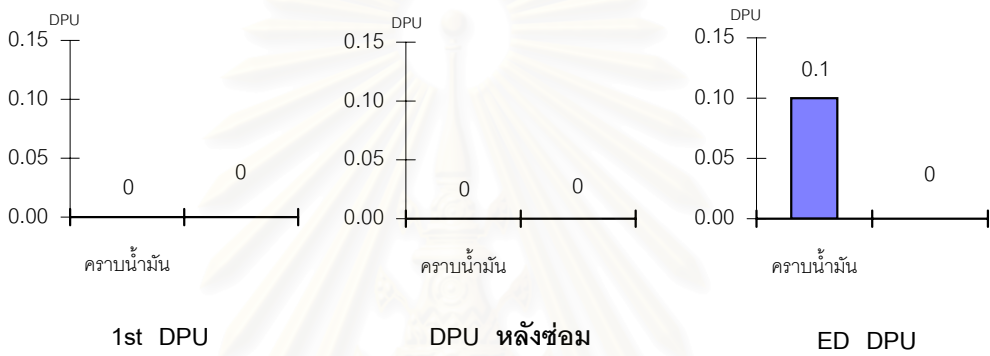

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.10 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน FENDER RH/LH

### รายละเอียดของจุดบกพร่องต่าง ๆ ของแต่ละชิ้นส่วน

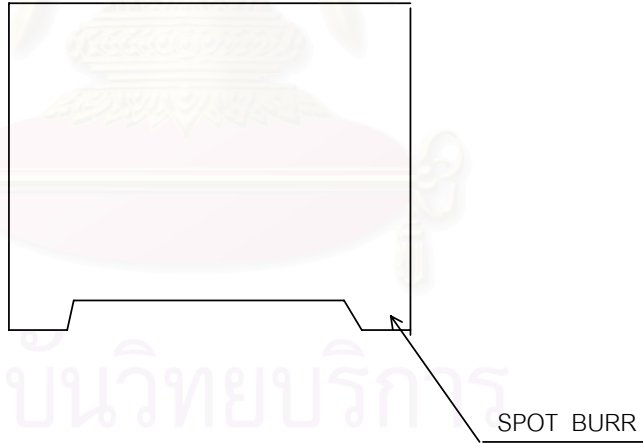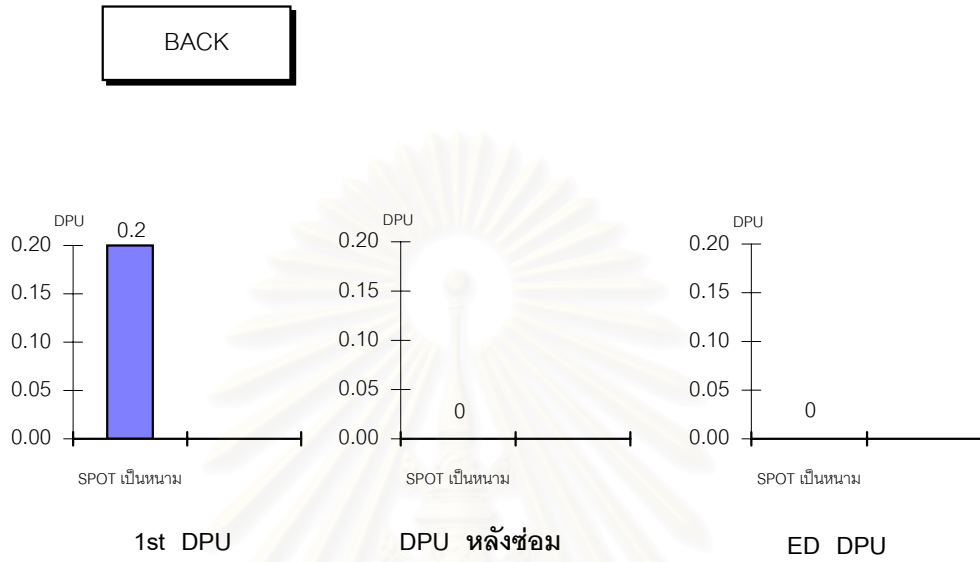

รูปที่ 4.11 แสดงจุดบกพร่องของชิ้นส่วน BACK

#### 4.2 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงานด้านคุณภาพ


สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมการสร้างระบบงาน เพื่อที่จะดำเนินการหลังจากที่ได้มีการปรับลดค่า ED DPU แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรที่จะทำการรับผิดชอบด้านคุณภาพ
2. การตรวจสอบและซ่อมด้านคุณภาพในสายการผลิต
3. การควบคุมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเขียน
4. การควบคุมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
5. แผนควบคุมกระบวนการ
6. การซ่อมบำรุงและควบคุม อุปกรณ์ จิ๊ก(JIG ),ปืนเชื่อม( GUN) และทรานส์ฟอร์มเมอร์(TRANSFORMER)ต่างๆ
7. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
8. แผนการกรณีที่พบข้อบกพร่อง
9. การฝึกอบรม
10. การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

##### 4.2.1 โครงสร้างองค์กรที่ทำการรับผิดชอบด้านคุณภาพ

ในฝ่ายการผลิตตัวถังนั้นจะมีแผนกที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่

4.12 สำหรับรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกได้แสดงในบทที่ 3 ตารางที่ 3.1

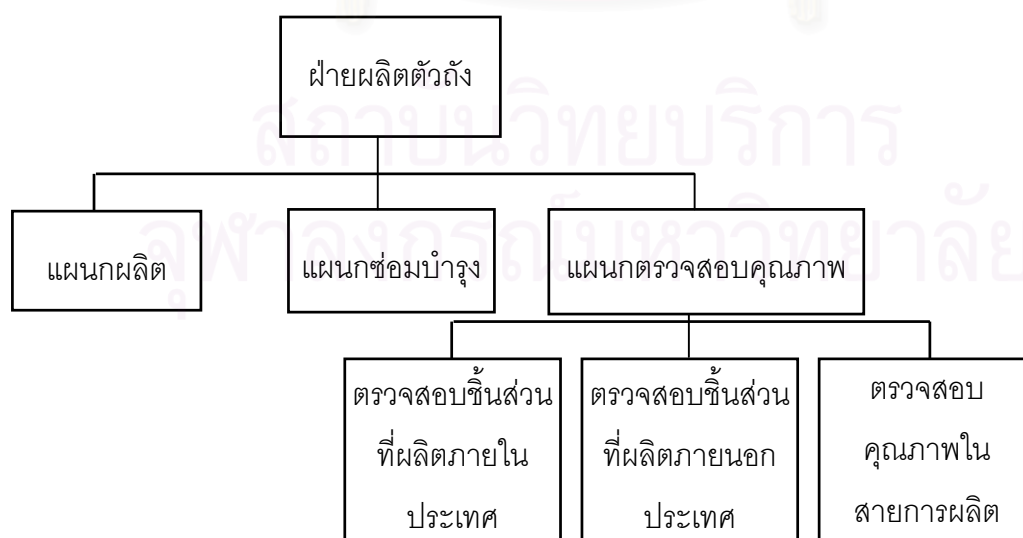


รูปที่ 4.12 แสดงโครงสร้างงานในฝ่ายการผลิตตัวถัง



#### 4.2.2 การตรวจสอบและซ่อม ด้านคุณภาพในสายการผลิต

ในปัจจุบันได้มีการปฏิบัติงานสำหรับการประกันด้านคุณภาพ โดยการจัดวางสายการตกแต่ง (FINISHING LINE) ดังนี้

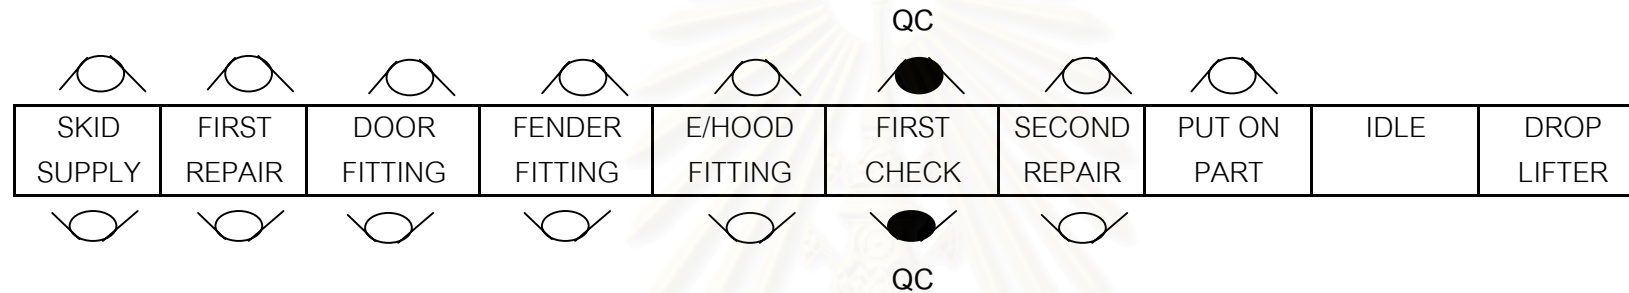

NO.	ขั้นตอน	รายละเอียดการทำงาน	จำนวนคน
1	SKID SUPPLY	นำ SKID มาวางบน CONVEYOR เพื่อใช้เป็นฐานรองรับตัวถัง	2
2	FIRST REPAIR	ทำการเจียรตบแต่ง หยาบๆ ครั้งแรก	2
3	DOOR FITTING	ทำการติดตั้งประตู	2
4	FENDER FITTING	ทำการติดตั้ง FENDER	2
5	E/HOOD FITTING	ทำการติดตั้ง ฝากระโปรง	2
6	FIRST CHECK	ทำการตรวจสอบเพื่อเก็บค่า FIRST DPU โดย QC	2
7	SECOND REPAIR	ทำการซ่อมตามเครื่องหมายที่ QC MAN จาก FIRST CHECK ตรวจพบ	2
8	PUT ON PART	ใส่ PART เพิ่มเติมเข้าไปในตัวถัง	1
9	IDLE	ว่าง	
10	DROP LIFTER	ตัวถังจะขึ้น LIFT ไปยังชั้น 2 และเข้าไปห้องสี	

รูปที่ 4.13 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบด้านคุณภาพในสายการผลิต



หมายถึง ตำแหน่งคนงาน



หมายถึง ตำแหน่งคนงาน QC

#### 4.2.3 การควบคุมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบเขียน (DRAWING)

##### 1. การจัดเก็บ แบบเขียนของชิ้นส่วนต่าง ๆ (PART DRAWING)

- ทำรายการแบบชิ้นส่วนที่มีอยู่ทั้งหมดลงในใบควบคุม (PART DRAWING CONTROL)
- จัดเก็บแบบของชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามดัชนีที่ทำไว้ในใบควบคุม

##### 2. การรับแบบเขียนของชิ้นส่วนใหม่

- ในกรณีที่แบบเขียนของชิ้นส่วนที่รับเข้ามาใหม่นั้น เดิมมีการครอบครองอยู่แล้ว ต้องตรวจสอบดูว่าฉบับใหม่นั้นมีการแก้ไขอะไรหรือไม่
  - ☞ หากเหมือนกันทุกประการให้ส่งคืนแบบเขียน 1 ชุดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือทำลายเอกสารที่เหมือนกัน 1 ชุด โดยเก็บไว้เพียงชุดเดียว
  - ☞ หากตรวจสอบแล้วพบว่าแบบเขียนที่ให้มาใหม่ไม่เหมือนกัน & ให้ทำลายแบบเขียนชุดเก่าทิ้งและเก็บแบบเขียนชุดใหม่แทนที่ & บันทึกจุดที่เปลี่ยนแปลงของแบบเขียนชุดใหม่ลงในเอกสารควบคุม
- ในกรณีที่แบบเขียนของชิ้นส่วนที่รับเข้ามาใหม่นั้น เดิมไม่มีไว้ ก็ให้ลงรายการเพิ่มเติมลงในใบควบคุมและจัดเก็บแบบเขียนชิ้นส่วนใหม่นั้นในตู้เก็บแบบเขียน

#### 4.2.4 การควบคุมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

1. หลังจากที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แล้วให้พิจารณาหัวข้อการเปลี่ยนแปลง
  - หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงรูปร่างเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องมือการประกอบให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คู่มือการประกอบและแจกจ่ายสำเนาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดเก็บต่อไป
  - หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงรูปร่างชิ้นส่วนที่มีผลกระทบต่อเครื่องมือให้ทำการแก้ไขเครื่องมือหรือทำการออกแบบเครื่องมือใหม่
  - หากเป็นการเพิ่มหรือลดชิ้นส่วนในการประกอบให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการประกอบด้วยหากสามารถทำการเพิ่มหรือลดชิ้นส่วนได้ให้ส่งราคาค่าการประกอบที่เพิ่มขึ้นให้แผนกที่เกี่ยวข้องหากไม่สามารถทำการเพิ่มหรือลดชิ้นส่วนได้ ให้แจ้งเหตุผลกลับไปยังแผนกต้นสังกัด
2. ให้บันทึกวันที่รับและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ลงในใบควบคุมด้วย

ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างใบควบคุมการจัดเก็บแบบชิ้นส่วน

ลำดับ	แบบเลขที่	ชื่อของแบบ	หมายเหตุ
1	1238899	BODY SIDE OUTER	
2	1238800	BODY SIDE INNER	

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างใบควบคุมกรณีที่ได้รับแบบเขียนใหม่และแบบเขียนนั้นได้ถือครองอยู่แล้ว

ลำดับ	วันที่รับ	แบบเลขที่	ชื่อของแบบ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	รายละเอียดที่ทำลงไป
1	#####	1238899	Body Side Outer	1. เปลี่ยนขนาดรูที่เจาะที่ชิ้นส่วนจาก $\varnothing$ 25 เป็น $\varnothing$ 30 ที่ตำแหน่ง TL 80 WL 44 BL 30	1. เอาเอกสารชุดเก่าทิ้งและเก็บเอกสารชุดใหม่แทน

4.2.5 แผนการควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพ (PROCESS CONTROL PLAN) โดยจะเน้นควบคุมเฉพาะชิ้นส่วนที่มีผลกระทบต่อค่า ED DPU ซึ่งเป็นชิ้นส่วนภายนอก 13 ชิ้น จะมีแผนการควบคุมกระบวนการดังตารางที่ 4.6 และ 4.7

ตารางที่ 4.6 แสดงแผนควบคุมกระบวนการในสายการประกอบหัวแก้ง (CAB)

ชื่อกระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้ประกอบหรือตบแต่ง	อัตราการผลิต	จุดควบคุมด้านคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีประเมิน	ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์	วิธีดำเนินการหากพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
CAB	FINISHING หินเจียร กระดาษทราย ฝ้อน ตะไบ	2.02 MIN/U'	รูปร่างภายนอกของ B/S BACK ROOF DOOR E/HOOD FENDER	ต้องไม่มี SPOT BURR, สนิม คราบน้ำมัน บูน, ตุง รอยป่น SPOT ไม่ติด การบิดเนื่อง จาก SPOT	สายตา หินน้ำมันขัด	ทุกคัน	100%	ซ่อมหากพบว่าสิ่งผิดปกตินั้นรุนแรงมากให้หยุดสายการประกอบพร้อมทั้งหาสาเหตุและแก้ไขให้เร็วที่สุด

ตารางที่ 4.7 แสดงแผนควบคุมกระบวนการในสายการประกอบกระบอกท้าย (CARGO BOX)

ชื่อ กระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้ ประกอบหรือ ตบแต่ง	อัตรา การผลิต	จุดควบคุม ด้านคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีประเมิน	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	วิธี วิเคราะห์	วิธีดำเนินการหากพบ สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
CARGO BOX	FINISHING หินเจียร กระดาษทราย ห้อน ตะไบ	2.02 MIN/U'	รูปร่างภายนอก ของ C/S , FL BOL T/G	ต้องไม่มี SPOT BURR สนิม คราบน้ำมัน บุบ ,ตุง รอยป็น SPOT ไม่ติด การบิดเนื่อง จาก SPOT	สายตา หินน้ำมันขัด	ทุกคืน	100%	ซ่อมหากพบว่าสิ่งผิดปกตินั้น รุนแรงมากให้หยุดสายการประ กอบพร้อมทั้งหาสาเหตุและ แก้ไขให้เร็วที่สุด

#### 4.2.6 การซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์เครื่องจับยึด(JIGS), ปืนเชื่อม(SPOT GUNS) เครื่องมือวัด(GAUGES)และอื่นๆ

จะเน้นเรื่องการตรวจสอบด้วยตนเองหากพบสิ่งผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในด้านของซ่อมบำรุง ให้แจ้งหัวหน้างานแล้วหัวหน้างานรายงานไปที่วิศวกรหรือ TECHNICAL STAFF จากนั้นจึงทำการแจ้งไปที่แผนกซ่อมบำรุงให้มาแก้ไข

สำหรับรายการตรวจสอบด้วยตนเองจะมีทั้งรายการการตรวจสอบเครื่องเชื่อมสปอต, JIG, เครื่องพับขอบ (HEM), เครื่องเชื่อม CO<sub>2</sub>, SPOT แท่น (PEDESTAL), ปีม SEALER และเครื่องเชื่อม STUD ใบตรวจสอบของแต่ละรายการสรุปแสดงไว้ในภาคผนวก ง ในที่นี้จะขอเสนอตัวอย่างเฉพาะใบตรวจสอบเครื่องเชื่อมสปอต ดังตารางที่4.8



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




## ใบตรวจสอบประจำวัน

## ตารางที่ 4.8 รายการตรวจสอบเครื่องเชื่อมสปอท

LINE	MONTH	รายการตรวจสอบเครื่องเชื่อมสปอท													DIV.	APPROVED	ENGINEER	G/FOREMAN	DATE																		
															FAC.																						
															PROD.																						
No.	หัวข้อตรวจสอบ	วิธีการ	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	เช็คลมรั่ว	ฟังเสียง	ไม่รั่ว																																		
2	เช็คแรงดันลม	ดูที่เกจ	2-5 Kg/Cm <sup>2</sup>																																		
3	เช็คน้ำมันที่ลูกถ้วย	ดูระดับบนถ้วย	อยู่ระหว่างขีดบน-ล่าง																																		
4	เช็คสวิทช์กวดชำรุดหรือไม่	ดูด้วยสายตา	ไม่ชำรุด																																		
5	เช็คน้ำรั่ว	ดูด้วยสายตา	ไม่รั่ว																																		
6	เช็คหัวทูปเยื้องหรือไม่	ดูด้วยสายตา	ไม่เยื้อง																																		
<b>หมายเหตุ</b> 1. ตรวจสอบ 1 เดือน 2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติที่ตัวเองไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้างาน 3. เซ็นชื่อในช่องผู้ตรวจทุกวันทำงาน 4. สภาพปกติ ○ ผิดปกติ X แก้ไขแล้ว ⊗				แผนกผลิต																																	
						ผู้ตรวจ																															
				ไฟร์แมน																																	

4.2.7 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

จากในหัวข้อ 4.2.2 เรื่องการตรวจสอบและซ่อมด้านคุณภาพในสายการผลิต พบว่ายังไม่มีสถานีการทำงานในขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จะมีเฉพาะสถานีงาน FIRST REPAIR หรือขั้นตอนที่เจียรแต่งหยาบก่อน และมีสถานีงาน SECOND REPAIR คือ สถานีงานที่ซ่อมจากการตรวจสอบของพนักงาน QC จากนั้นก็จะส่งผ่านขึ้นห้องสีเลย โดยที่ยังไม่มีสถานีทำงานเพื่อยืนยันความถูกต้องว่าจุดบกพร่องที่ซ่อมมานั้นดีแล้วหรือยัง ดังนั้นจึงเกิดสถานีงานขึ้นอีกสถานีเป็นสถานีที่อยู่ก่อนที่จะส่งรถเข้าห้องสี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันผลการซ่อมจากสถานี SECOND REPAIR ซึ่งจะเป็นขบวนการผลิตดังรูปที่ 4.14

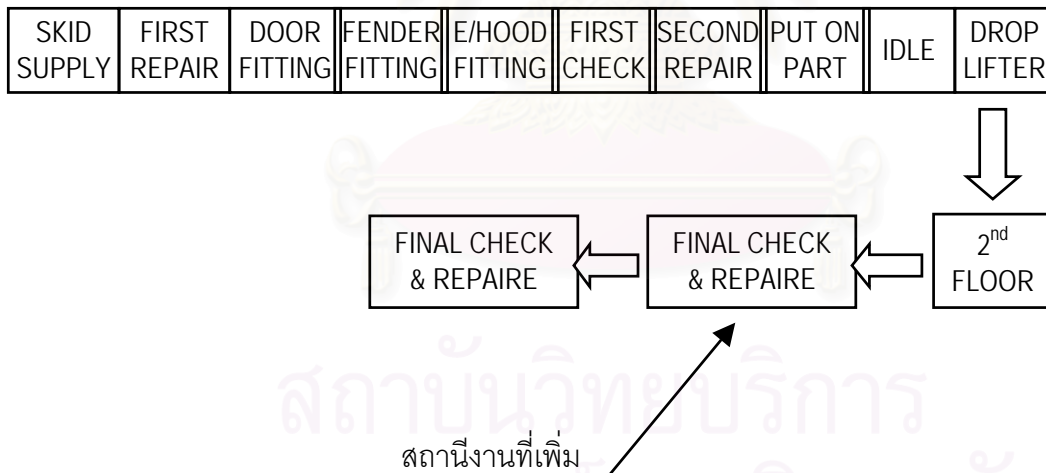

รูปที่ 4.14 แสดงสถานีงานที่เพิ่มเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย

#### 4.2.8 แผนการกรณีพบข้อบกพร่องเกิดขึ้น

แผนการที่กำหนดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดกิจกรรม สำหรับตอบสนองกรณีที่พบข้อบกพร่องเพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปัญหา คือ หัวหน้าคนงาน ผู้ตรวจสอบ (CHECK MAN) และช่างเทคนิคที่ควบคุม (TECHICAL STAFF) ซึ่งจะกำหนดบทบาทให้ชัดเจนดังนี้

บทบาทของหัวหน้าคนงาน	วิเคราะห์ข้อบกพร่องซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการผิดปกติของกระบวนการผลิต แล้วทำการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น
บทบาทของผู้ตรวจสอบ	ไม่เพียงแต่ตรวจสอบและคัดของเสียออกเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นด้วย
บทบาทของช่างเทคนิค	ทำการสืบสวนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ยากให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ข้อเสนอแนะรวมถึงทำ FOOL PROOF MEASUREMENT ถ้าเป็นไปได้

ส่วนวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด จะแสดงไว้ในตารางที่ 4.9 นี้

ตารางที่ 4.9 แผนการดำเนินงานกรณีพบข้อบกพร่อง

หน้าที่	จุดมุ่งหมาย	การดำเนินงาน	วิธีการจัดการ (METHOD OF MANAGEMENT)
1. ส่งข้อมูลย้อนกลับโดยผู้ ตรวจสอบ (FEED BACK BY INSPECTOR) โดยพนักงาน ตรวจสอบคุณภาพ (QC) จะ เป็นผู้แจ้งเรื่องไปยังหัวหน้าคน งาน	การไม่ยอมให้ของเสียหลุดไป ยังกระบวนการถัดไป	1. การดำเนินการที่ทำหน้าที่ สืบสวนโดยหัวหน้าคนงาน และเป็นผู้ส่งหรือแจ้งเรื่อง จุดบกพร่องย้อนกลับไปยัง กระบวนการก่อนหน้า	ถ้าพบว่าจุดบกพร่องที่พบบั้นรุนแรงมากส่งผลให้การทำ การซ่อมกินเวลานานมากถ้าผลิตอีกก็จะมีของเสียเพิ่มขึ้น อีกเป็นจำนวนมาก ให้หยุดสายการผลิต
			ถ้าปัญหาสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นให้หัวหน้าคนงาน เป็นผู้สืบสวนหาสาเหตุและทำการแก้ไข โดยไม่ต้องหยุด สายการประกอบ
			ถ้าปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นให้ยกกรณีหรือ ชิ้นส่วนที่เสียออกนอกสายการผลิต สำหรับรถที่ยกออกมาออกสายการผลิตนั้น ทุกคนที่มี หน้าที่รับผิดชอบต่อสายการประกอบจะต้องทำหน้าที่ สืบหาสาเหตุ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต และซ่อมรถนั้น ให้เสร็จภายในเข้าวันรุ่งขึ้น
		2. การดำเนินงานที่ทำหน้าที่ โดยทีมเป็นผู้สืบสวน	สำหรับปัญหาที่ค่อนข้างยาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขโดย หัวหน้าคนงานได้ให้ช่างเทคนิค หรือผู้มีความชำนาญ งานในด้านนั้นช่วย

หน้าที่	จุดมุ่งหมาย	การดำเนินงาน	วิธีการจัดการ (METHOD OF MANAGEMENT)
2. การส่งข้อมูลย้อนกลับของการสู่มตัวอย่าง	เพื่อที่จะศึกษาแนวโน้มของข้อมูลและรักษาข้อมูลให้อยู่ในช่วงที่กำหนดให้ได้	1. การดำเนินการที่ทำหน้าที่โดยผู้ตรวจสอบ โดยจะมีหน้าที่สืบสวน, วิเคราะห์ และส่งข้อมูลย้อนกลับรวมถึงการให้คำแนะนำที่จะไม่ให้ข้อเสียเกิดขึ้นอีก	- ศึกษาอัตราการเกิดข้อบกพร่องโดยตรวจสอบรถที่ผลิต - วิเคราะห์ข้อบกพร่องบนตัวรถหาสาเหตุ แล้วส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังกระบวนการที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง - การแก้ไขอย่างช้าสุดให้ทำได้ภายในเช้าของวันรุ่งขึ้น - ให้คำแนะนำไปยังจุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของจุดบกพร่อง
		2. การดำเนินงานที่ทำหน้าที่โดยทีมเป็นผู้สืบสวน วิเคราะห์ส่งข้อมูลย้อนกลับ และป้องกันการเพิ่มขึ้นของข้อบกพร่อง	- สำหรับปัญหาที่ค่อนข้างยาก ซึ่งไม่สามารถแก้โดยผู้ตรวจสอบได้ให้จัดการแทนที่การหาสาเหตุ การหาหนทางแก้ไข และให้คำแนะนำในการป้องกัน การเพิ่มขึ้นของจุดบกพร่อง
		3. การตัดสินใจและให้คำแนะนำโดยผู้จัดการฝ่ายผลิต	- ถ้าข้อบกพร่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การตัดสินใจหยุดสายการประกอบให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการแผนกตรวจสอบที่ต้องแจ้งเรื่องไปยังผู้จัดการฝ่ายผลิตทำการตัดสินใจ

หน้าที่	จุดมุ่งหมาย	การดำเนินงาน	วิธีการจัดการ (METHOD OF MANAGEMENT)
3. การส่งข้อมูลย้อนกลับสำหรับการประเมินค่าดัชนีคุณภาพอื่น ๆ	เพื่อจะได้รู้ค่าถึงระดับคุณภาพที่ส่งออกไปและเพื่อจะได้รู้ว่าคุณภาพที่ส่งออกไปนั้นเท่ากับกับคุณภาพที่ต้องการหรือไม่	1. ให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจรถที่จะส่งออกไป	- ประเมินผลรายงานโดยผู้ตรวจสอบ
		2. หัวข้อบ่งชี้การควบคุมโดยผู้บริหารระดับสูง	- ประชุมปัญหาด้านคุณภาพโดยผู้บริหารระดับสูง
		3. ตรวจสอบโดยผู้ชำนาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปรียบเทียบปัญหาด้านคุณภาพกับแนวโน้มของคู่แข่งกับการกำหนดว่าจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือไม่</li> <li>- ทำข้อเสนอในการปรับปรุงเกณฑ์ตัดสิน</li> <li>- ขอการอนุมัติจากการประชุมด้านคุณภาพ</li> </ul>
4. การส่งข้อมูลย้อนกลับสำหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิต	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่วางไว้ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณภาพที่ต้องการ	ตรวจสอบกระบวนการผลิตโดยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต	- ให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบจะทำแบบสุ่ม

การส่งข้อมูลย้อนกลับให้ใช้แบบฟอร์มดังนี้

ตารางที่ 4.10 รายงานส่งผิดปกติด้านคุณภาพ

เรื่อง	ฝ่าย	
	ชื่อผู้รายงาน	
รายละเอียดของปัญหา		
	ค่าความสูญเสีย	
วิเคราะห์สาเหตุ	การตัดสินใจ	สาเหตุจากภายในบริษัท
		สาเหตุจาก SUPPLIER
การแก้ไข	วันที่แก้ไขเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	<p style="text-align: center;">สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
ผลกระทบต่อรถเป็นจำนวน		
การป้องกัน		



#### 4.2.9 การฝึกอบรม

สำหรับขั้นตอนนี้ได้มีการดำเนินงานดังนี้คือ

1. กำหนดหลักสูตร จะทำการกำหนดสิ่งที่จะต้องรู้สำหรับพนักงานใหม่ รวมทั้งการทบทวนซ้ำสำหรับพนักงานเก่า สำหรับการทำงานในโรงประกอบตัวถัง
2. แผนการฝึกอบรมจะทำแผนการฝึกอบรมประจำปีโดยมีแนวคิดสำหรับความรู้เสริมจะให้ผลกระทบต่องานประจำวันที่สุด แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่จำเป็นก็จะต้องมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน
3. บันทึกการฝึกอบรม จะแสดงถึงการควบคุมเรื่องที่ได้ฝึกอบรมไปแล้ว เรื่องที่ฝึกอบรมซ้ำใหม่
4. บันทึกความสามารถจะเป็นการบันทึกความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วและผ่านการประเมินผลว่ามีความสามารถระดับใด บันทึกความสามารถนี้จะเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
5. เอกสารการฝึกอบรม เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับฝึกอบรมซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

#### 4.2.10 การสืบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

ให้พนักงานที่อยู่ทีสถานี PUT ON THE PART ในรูปที่ 4.15 ทำการตอกหมายเลขลงที่ตรงหน้ารถ (DEFLECTOR) โดยที่วิธีการตอกและความหมายเป็นดังนี้


1. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

 ตัวตอกจะมี 11 ตัว  
 โดยที่    ตัวที่ 1 - 2                    แสดงเป็น    รหัสของปีที่ผลิต  
                   ตัวที่ 3 - 4                    แสดงเป็น    รหัสของเดือนที่ผลิต  
                   ตัวที่ 5 - 7                    แสดงเป็น    ลีตที่  
                   ตัวที่ 8 - 9                    แสดงเป็น    หมายเลขลำดับของรถ  
                   ตัวที่ 10 - 11                แสดงเป็น    รหัสของแบบรถ
2. หากตอกผิดพลาดให้ตอกเครื่องหมายกากบาทที่เลขที่ผิด แล้วตอกใหม่เป็นเลขหรือตัวอักษรที่ถูกด้านบนของตัวอักษรที่ผิดนั้น
3. ให้พนักงานตรวจสอบทำการตรวจสอบ ทุกคันด้วยสายตาว่าตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตอกนั้นสามารถอ่านได้ชัดเจน และถูกต้อง
4. การสืบกลับได้ของผลิตภัณฑ์สามารถทำได้โดยดูจากการตอกตัวเลขหรือตัวอักษรที่ด้านหน้ารถ (DEFLECTOR)

## หมายเหตุ

DEFLECTOR

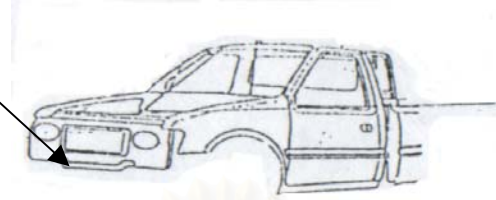

รูปที่ 4.15 แสดงตำแหน่งที่ตอกเบอร์

### 4.3 ขั้นตอนที่ 4 ทำการลดค่า ED DPU

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากแผนภาพแสดงข้อบกพร่อง โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับสูงสุดก่อนอ้างอิงถึงรูปที่ 4.2 แผนภาพพาเรโตของค่า ED DPU และสาเหตุข้อบกพร่องที่ขึ้นส่วนต่างๆ ซึ่งควรจะแก้ปัญหาที่ขึ้นส่วน B/SIDE ASM ทั้งขวาและซ้ายก่อนเพราะมีค่า ED DPU สูงที่สุดเป็น 0.5 และ 0.4 ตามลำดับ แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการแก้ไขขึ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ก่อน แม้จะมีค่า ED DPU ที่น้อยกว่าเพียง 0.3 ที่ด้านซ้ายและ 0.2 ที่ด้านขวาก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะการแก้ไขปัญหา C/SIDE OUTER นี้จำเป็นต้องอาศัยเวลาในการแก้ไขนาน อย่างน้อยประมาณถึง 3 เดือน ผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยตรงนั้น คือ ทางแผนกแม่พิมพ์ และเพื่อให้ทางแผนกแม่พิมพ์ไม่ต้องเสียเวลาในการคอยข้อมูล ข้อบกพร่องจากการประกอบจึงได้ดำเนินการหาข้อมูลของจุดบกพร่องให้แก่ทางแผนกแม่พิมพ์ไปก่อน เพราะใช้เวลาน้อย จากนั้นจึงไปแก้ไขปัญหาที่มีค่า ED DPU สูงเป็นอันดับต่อไป

#### 4.3.1 ปัญหา SPOT แล้วบุตรตรง CARGO SIDE OUTER และมีรอย SPOT ที่ใช้ไม่

ได้เนื่องจากเป็นหลุมลึกทุกคันและต้องทำการ SPOT ซ้ำในตำแหน่งเดียวกัน 2 ครั้ง เพื่อให้ขึ้นส่วนติดกันทำให้เกิดความสูญเสียจุดละ 1.50 บาท (รวมค่าแรงทางตรงค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแรงทางอ้อมไว้แล้ว) รวมเป็นเงิน 3 บาทต่อคัน

##### 4.3.1.1 เหตุผลในการเลือกหัวข้อนี้มาทำการปรับปรุง


เนื่องจากปัญหานี้มีคะแนนความสำคัญสูงและแผนกทำงานอื่นที่รับผิดชอบในการแก้ไข โดยตรงต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วน เพื่อไปดำเนินการต่อ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับปัญหาอื่น ๆ อีกหลายหัวข้อ อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องการ SPOT ซ้ำที่ตำแหน่งเดิมมากกว่า 1 ครั้ง ปัญหาเรื่องช่องห่างระหว่างไฟท้ายกับ TAIL GATE

#### 4.3.1.2 สภาพปัจจุบัน


ขั้นตอนที่เป็นปัญหานี้จะอยู่ที่ขั้นตอนการประกอบ CARGO SIDE OUTER ASSEMBLY ซึ่งจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER, ชิ้นส่วน EXTENSION CARGO REAR POST ASSEMBLY, ชิ้นส่วน RECESS และชิ้นส่วน CARGO FRONT CORNER ขั้นตอนการประกอบทั้งหมดได้ถูกแสดงไว้ในใบมาตรฐานการประกอบดังรูป 4.16

สำหรับจุดที่เป็นปัญหา คือ จุดที่ทำการ SPOT ระหว่างชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER และ EXTENSIONCARGO REAR POST จะต้องยิงซ้ำถึง 2 ครั้งในจุด ๆ เดียว ซึ่งบางครั้งแม้จะยิงซ้ำแล้วแต่ก็ยังเกิด SPOT ไม่ติดด้วยนอกจากนี้ยังพบที่บริเวณดังกล่าวบุบเป็นรอยลึก เนื่องจากการยิง SPOT ด้วย ดังแสดงในรูป 4.17

รูปที่ 4.16 แสดงคู่มือการประกอบในขั้นตอนการประกอบ CARGO SIDE OUTER ASM

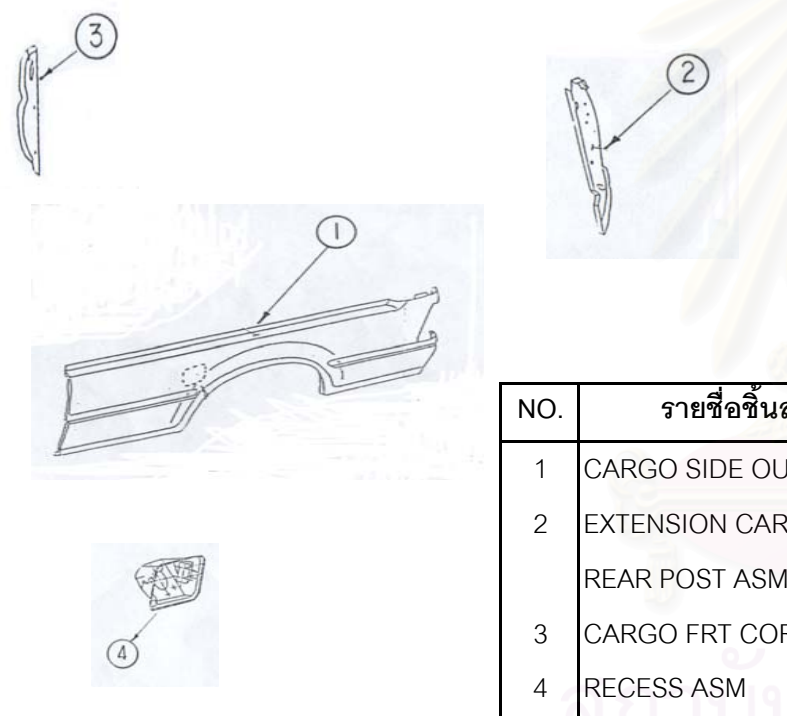
MODEL NAME	LINE NAME	PROCESS NAME	DOCUMENT SHOWN								
A	REAR BODY	CARGO SIDE OUTER ASM	OPERATION								
		<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1. SET ชิ้นส่วนลง JIG ตามลำดับ 2. CLAMP 3. ยิง SPOT WELDING 4. UNCLAMP 5. เลื่อนชิ้นส่วนที่ประกอบแล้วไปยัง STAGE ถัดไป	<b>ข้อควรระวัง</b>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>รายชื่อชิ้นส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARGO SIDE OUTER</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EXTENSION CARGO REAR POST ASM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARGO FRT CORNER</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RECESS ASM</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	รายชื่อชิ้นส่วน	1	CARGO SIDE OUTER	2	EXTENSION CARGO REAR POST ASM	3	CARGO FRT CORNER	4
NO.	รายชื่อชิ้นส่วน										
1	CARGO SIDE OUTER										
2	EXTENSION CARGO REAR POST ASM										
3	CARGO FRT CORNER										
4	RECESS ASM										
REVISION NO	CHANGE DESCRIPTION	DATE	REVISE BY								

รูปที่ 4.17 ลักษณะการประกอบที่ขั้นตอน (STAGE) CARGO SIDE OUTER

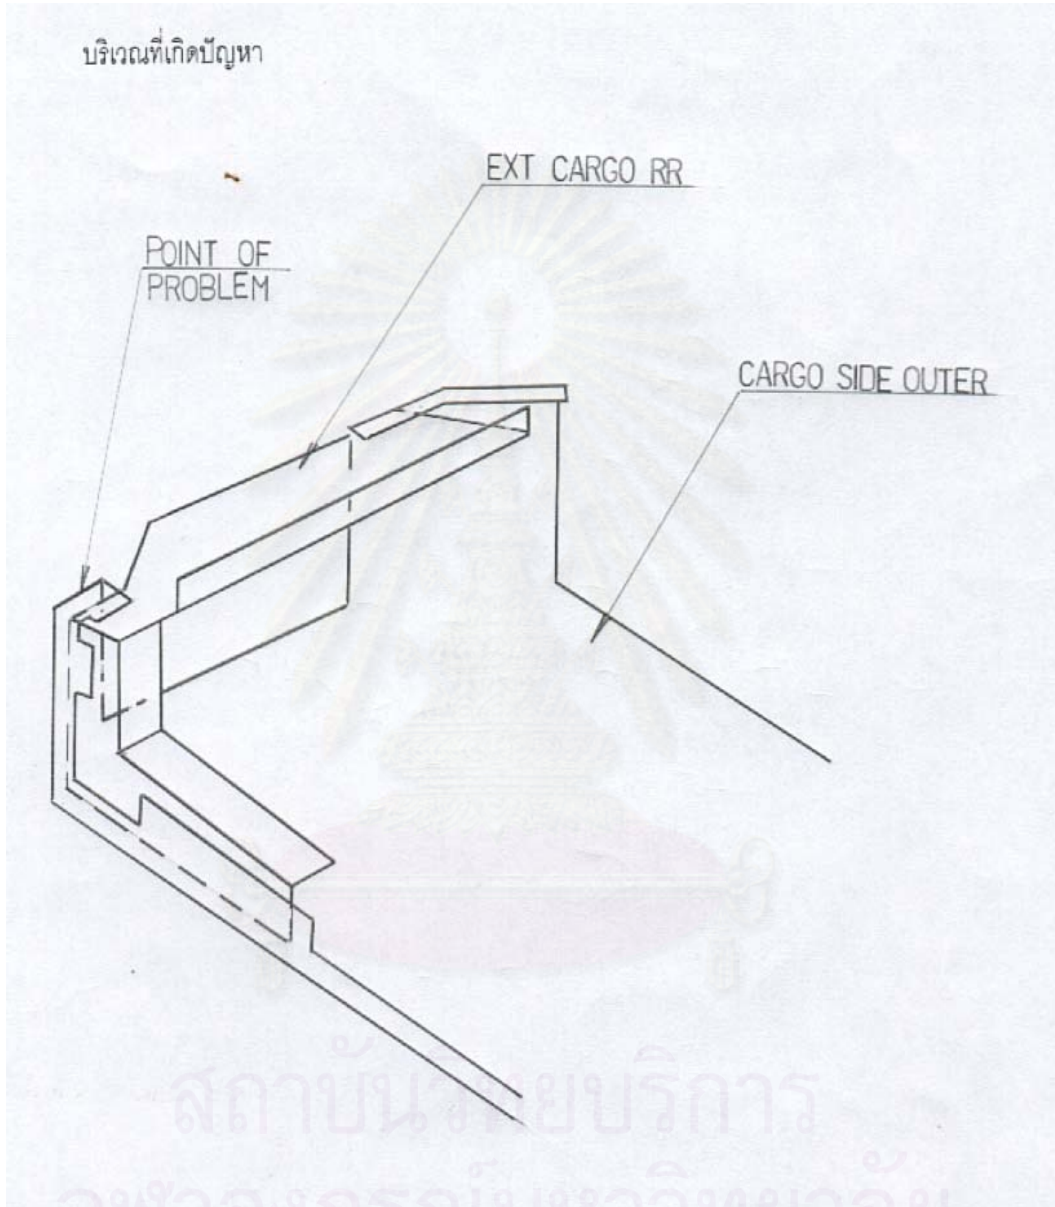

FIRST DPU	
บุบ	100%
SPOT ไม่ติด	40%

4.3.1.3 การวิเคราะห์สาเหตุ

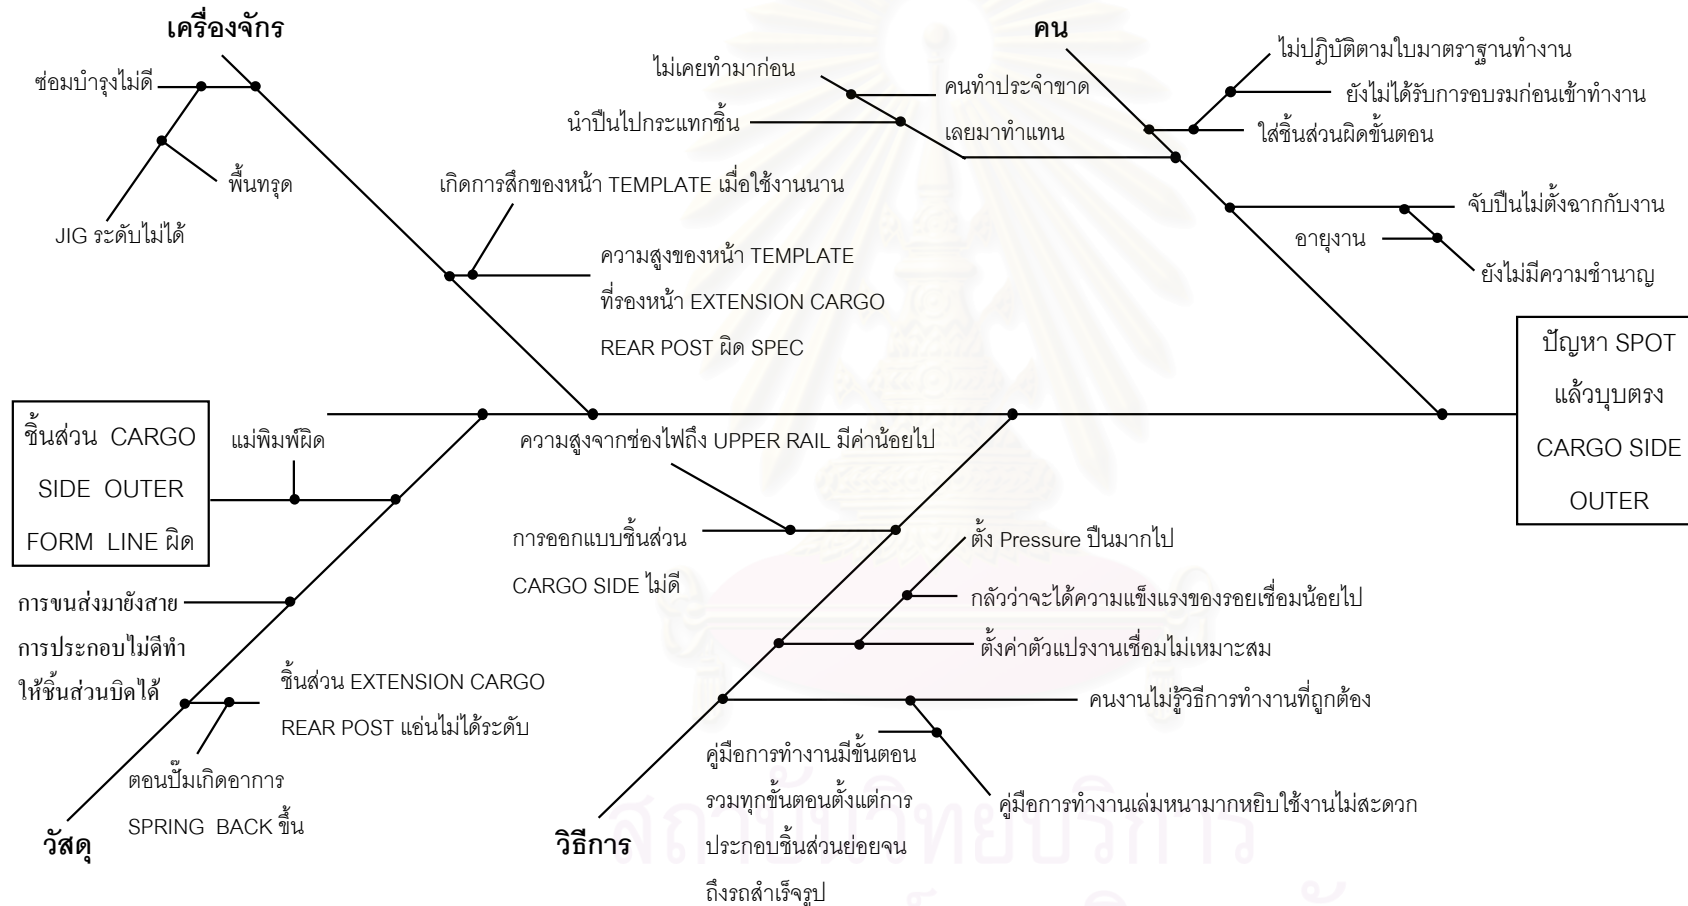


รูปที่ 4.18 ผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา CARGO SIDE OUTER SPOT แล้ววูบ

ที่มา : ได้มาจากการระดมสมองของแผนกวิศวกรรมตัวถัง ณ วันที่ 30 กค. 2542




4.3.1.4 การตรวจสอบสาเหตุ

จากฝั่งก้างปลาสาเหตุที่มีความเป็นไปได้มาก คือ สาเหตุของชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ขึ้นรูปมาไม่ดีไม่ได้ตามข้อกำหนด (SPECIFICATIONS) จากการไปตรวจสอบพบว่า ชิ้นส่วน CARGO SIDE และชิ้นส่วน EXTENSION CARGO REAR POST ไม่เข้ากันดังรูป

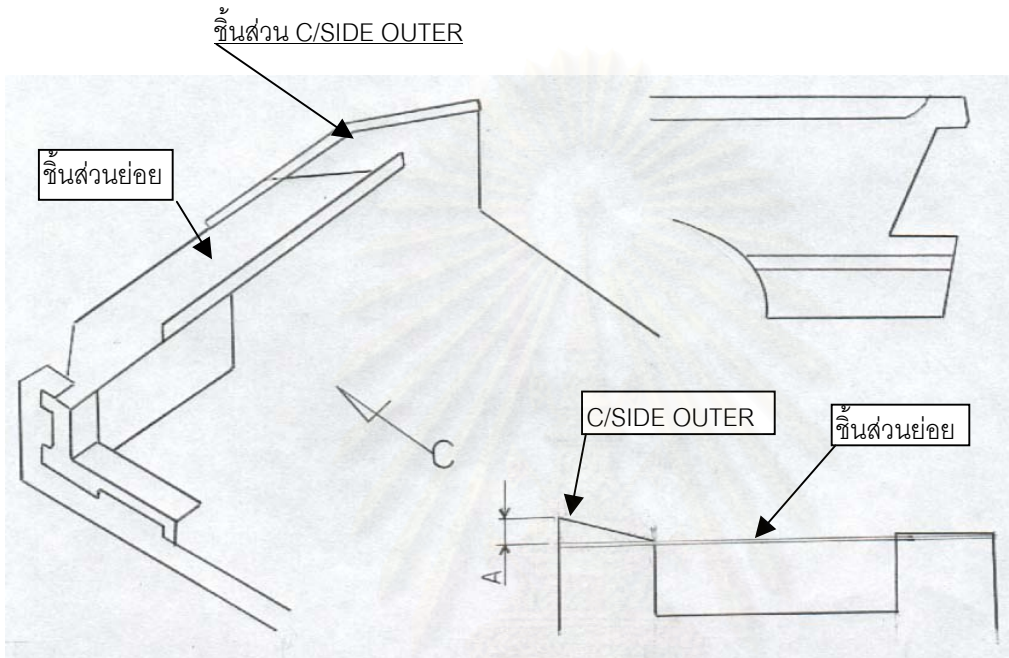

รูปที่ 4.19 แสดงรูปลักษณะการประกอบของ CARGO SIDE OUTER

จากทดสอบวัดค่า A ของชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ทั้งทางด้านซ้ายและขวา จำนวนด้านละ 30 ตัวอย่าง พบว่า ระยะ A ด้านซ้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.51 มม. และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ส่วนระยะ A ด้านขวา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35

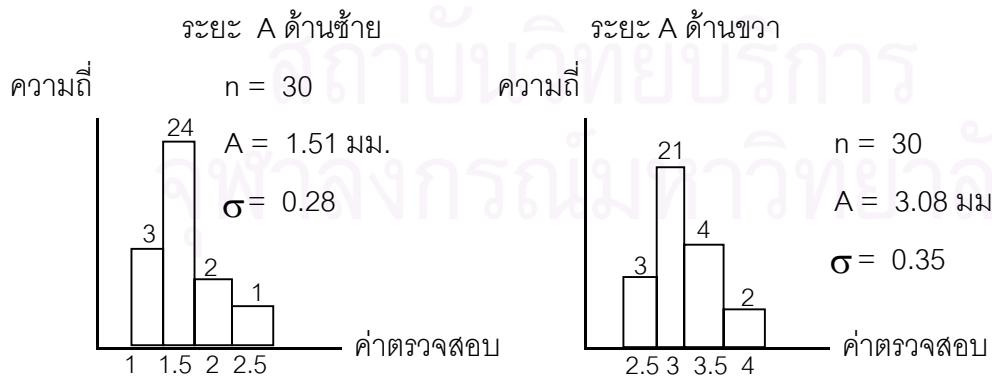


รูปที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยของระยะ A เป็น มม.

โดยปกติแล้วระยะ A ควรจะเป็น 0 เพราะหากมีช่องว่างเกิดขึ้นจะทำให้การเชื่อม SPOT บริเวณที่มี GAP นี้บุบตันที่

ระยะ A ที่เกิดขึ้นนี้อาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ

1. มาจากการขึ้นรูป หลังจากที่ยื่นส่วนออกจากแม่พิมพ์ก็มีลักษณะ ดังรูปที่ 4.21 อยู่แล้ว คือ ที่ผิว X และ Y มีความสูงไม่เท่ากัน

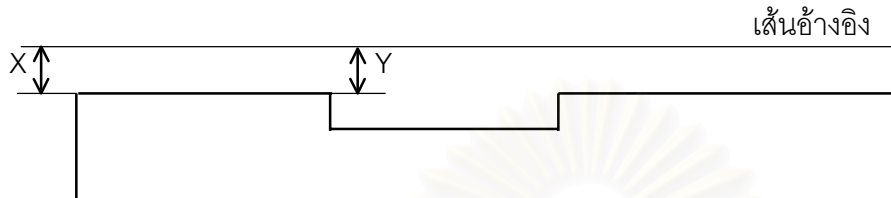


รูปที่ 4.21 แสดงวิธีวัดระยะของผิว CARGO SIDE OUTER

2. มาจากการเสียรูป เมื่อนำชิ้นส่วนไปวางในจิ๊ก (JIG)

### การพิสูจน์สาเหตุข้อที่ 1

จะใช้เครื่องเลย์เอาต์ (LAYOUT MACHINE) ช่วยในการวัดค่า โดยจะนำชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ไปวางบนเช็คเกอร์ (CHECKER) แล้วใช้เครื่องเลย์เอาต์ทำการวัดค่าดังแสดงในรูป 4.22

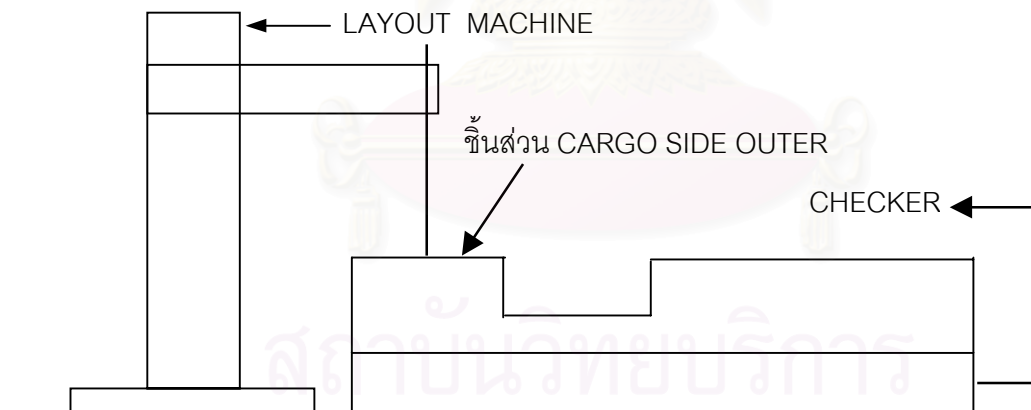

รูปที่ 4.22 แสดงวิธีตรวจสอบโดยเครื่อง LAYOUT MACHINE

เครื่องเลย์เอาต์นี้จะทำการวัดค่า X และ Y ออกมา แต่เนื่องจากการวัดแต่ละครั้งต้องเสียเวลาในการจัดชิ้นส่วนลงใน CHECKER ให้เรียบร้อย จึงสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เพียง 10 ค่าเท่านั้น คือ ระยะ X 10 ค่า และระยะ Y 10 ค่า และไม่ทราบลักษณะการกระจายของความน่าจะเป็นของข้อมูล เลยทำการทดสอบแบบเครื่องหมาย (SIGN TEST) ว่าระยะ X จะเท่ากับระยะ Y หรือไม่ และจะตั้งสมมุติฐานดังนี้



ตั้งสมมุติฐาน  $H_0$  ค่าเฉลี่ยของระยะ X เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะ Y

$H_1$  ค่าเฉลี่ยของระยะ X ไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะ Y

ใช้หลักการของนอนพารามิตรีค (NON PARAMETRICS) ทดสอบค่าเฉลี่ยของสองประชากร โดยการทดสอบเครื่องหมาย ซึ่งวัดระยะ X และระยะ Y ได้ค่าดังต่อไปนี้

ชิ้นงานที่	ระยะ X(mm.)	ระยะ Y(mm.)	ความแตกต่าง A - B
1	100.75	100.54	+
2	100.32	100.44	-
3	100.17	100.19	-
4	100.43	100.49	-
5	100.80	100.56	+
6	100.36	100.48	-
7	100.42	100.62	-
8	100.38	100.30	+
9	100.45	100.64	-
10	100.50	100.26	+

เลือก  $\alpha = 0.05$  จากข้อมูล  $n = 10$ ,  $S = 4$  ( $S$  คือ จำนวนเครื่องหมายบวก)

จากตารางความน่าจะเป็นแบบ ไบโนเมียล ที่  $n = 10$ ,  $S = 0.05$

$$P(1 \leq S \leq 9) = 1 - 0.001 - 0.01 = 0.998$$

$$P(2 \leq S \leq 8) = 1 - 2(0.001 + 0.0098) = 0.9784$$


$$P(3 \leq S \leq 7) = 1 - 2(0.001 + 0.0098 + 0.0439) = 0.8906$$

$\therefore$  บริเวณที่ยอมรับ  $H_0$  คือ (2,8) เพราะมีโอกาสปฏิเสธ  $H_0$  ทั้ง ๆ ที่  $H_0$  ถูกด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ  $1 - 0.9784 = 0.0216 = \alpha$  ซึ่งจะใกล้เคียงกับ  $\alpha$  ที่ตั้งไว้เท่ากับ 0.05 มากที่สุด และค่า  $S = 4$  ตกอยู่ในช่วง (2,8) จึงยอมรับสมมุติฐาน  $H_0$  คือ ค่าเฉลี่ยของระยะ X เท่ากับค่าเฉลี่ยของระยะ Y


นั่นคือ ระยะ A ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์

## การพิสูจน์สาเหตุข้อที่ 2

สำหรับสาเหตุข้อที่ 2 นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อนำเอาชิ้นส่วนไปวางใน JIG แล้ว ชิ้นส่วนนั้นจะเกิดการหดตัวขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.23 และ 4.24

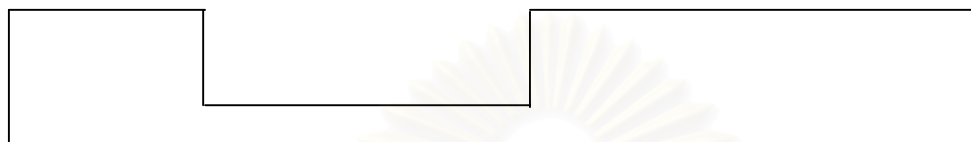

รูปที่ 4.23 ลักษณะชิ้นส่วนCARGO SIDE OUTER

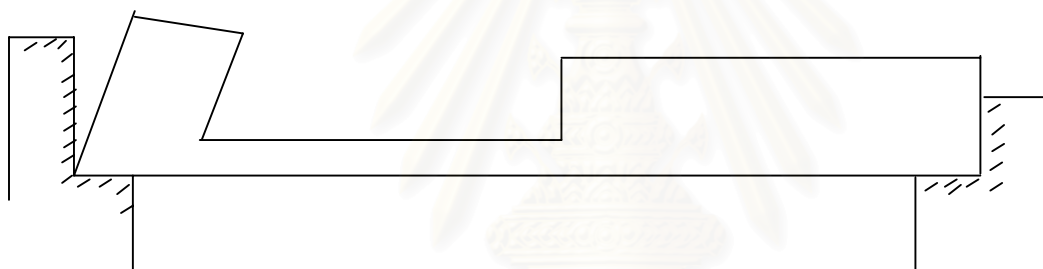


รูปที่ 4.24 ลักษณะเมื่อนำไปวางใน JIG

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การพิสูจน์สาเหตุข้อที่ 2

จะทำการพิสูจน์โดยการวัดระยะช่องไฟท้ายโดยใช้เวอร์เนียที่ขึ้นส่วนเปล่า ขณะยังไม่ได้นำไปวางใน JIG และเนื่องจากเมื่อนำขึ้นส่วน CARGO SIDE OUTER ไปวางใน JIG JIG จะพยายามบังคับช่องไฟท้ายให้ได้ค่าตาม SPEC ที่กำหนดคือค่า  $288 \pm 0.5$  ซึ่งหากทำการวัดค่าช่องไฟท้าย แล้วมีค่าเฉลี่ยมากกว่า SPEC ก็มีโอกาส ที่ปัญหาจะมาจากสาเหตุข้อที่ 2

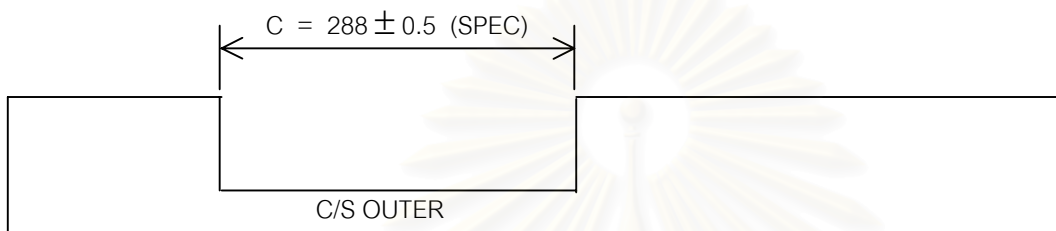

รูปที่ 4.25 แสดงขนาดตามที่กำหนดในแบบเขียน (DRAWING) หน่วยเป็น มม.

จากการทำการเก็บข้อมูลของระยะ C จำนวน 5 วัน วันละ 10 ค่า ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

CARGO SIDE OUTER LH (mm.)

วันที่ \ ข้อมูล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\bar{X}$	R
1	289.5	287.6	290.5	288.0	290.0	289.5	289.2	288.2	290.0	289.4	289.2	2.9
2	288.2	288.4	289.6	288.2	289.2	290.0	290.2	288.6	288.0	286.0	288.6	4.2
3	287.4	288.4	287.9	288.0	289.4	288.7	287.7	289.3	287.5	289.8	288.4	2.4
4	291.0	290.5	289.4	287.5	287.3	290.2	288.4	287.8	286.7	287.4	288.6	4.3
5	287.9	289.0	289.0	288.6	289.0	289.6	289.0	290.3	291.2	291.5	289.5	3.6

ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลของระยะ C ของ CARGO SIDE OUTER ด้านซ้าย

## การคำนวณ

จากการเก็บข้อมูลของระยะ C ถ้าระยะ C แตกต่างจากค่าของ SPEC เกินกว่า 1 mm.

จะปฏิเสธสมมติฐาน  $H_0$  ที่ว่า  $\mu = 288$  ด้วยความน่าจะเป็นอย่างน้อย 0.95 ( $\beta = 0.05$ )

และถ้าแตกต่างกันน้อยกว่า 1 mm. เราจะยอมรับสมมติฐาน  $H_0$  ด้วยความน่าจะเป็นอย่างน้อย

0.95 เช่นกัน ( $\alpha = 0.05$ ) ทดสอบ

$$H_0 : = \mu (288)$$

$$H_1 : > \mu (288)$$

$$\alpha = 0.05 \quad \beta = 0.05 \quad \mu_1 - \mu_2 = 1$$

$\sigma$  คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หามาจากข้อมูลในตารางที่ 4.11 มีค่าเท่ากับ 1.19

$$d = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}$$

$$= \frac{1}{1.19} = 0.84$$

จาก OC CURVE รูปที่ 3.7 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม<sup>4</sup>

$n = 15$  แต่จากข้อมูลที่มีอยู่มีอยู่ถึง 50 ข้อมูลจึงพอเพียงที่ใช้สำหรับการทดสอบ

บริเวณที่จะยอมรับ  $H_0$  คือ  $(-\alpha, K_{0.05}) = (-\alpha, 1.645)$

$$U = (\bar{X} - \mu_0) \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$\bar{X} = 288.87 \text{ จากข้อมูล 50 ตัว ในตารางที่ 4.11}$$

$$\sigma = 1.19$$

$$U = (288.87 - 288) / \frac{\sqrt{50}}{1.19} = 5.16$$

$$U = 5.16 > 1.645 = K_{0.05}$$

ปฏิเสธ  $H_0$  แล้วยอมรับ  $H_1$  นั่นคือ CARGO SIDE OUTER LH มีระยะ C มากกว่า 288 (SPEC)

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบ ระยะ C ของ CARGO SIDE OUTER LH แล้วต่อไปจะทำการทดสอบระยะ C ของ CARGO SIDE RH อีกว่ามีค่ามากกว่า SPEC ที่กำหนดหรือไม่

CARGO SIDE OUTER RH (หน่วย mm.)

วันที่ \ ข้อมูล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\bar{X}$	R
1	289.6	290.4	290.2	290.8	290.5	290.7	291.0	289.0	289.9	291.0	290.31	2.0
2	290.7	291.8	290.9	291.7	292.0	290.6	291.8	291.8	282.4	291.7	290.54	1.8
3	292.0	289.6	291.6	290.1	292.6	289.8	292.0	292.1	290.4	290.0	291.02	3.0
4	291.8	282.5	292.5	292.0	292.4	291.6	291.8	292.9	292.0	292.2	291.17	1.3
5	290.8	289.6	290.0	292.0	289.5	290.0	290.3	293.0	293.5	290.6	290.93	4.0

ตารางที่ 4.12 แสดงข้อมูลของระยะ C ของ CARGO SIDE OUTER ด้านขวา

การคำนวณ

เหมือนกับ CARGO SIDE OUTER ด้าน LH ทุกประการ

$$H_0 : \mu = 288$$

$$H_1 : \mu > 288$$

$$\alpha = 0.05 \quad \beta = 0.05 \quad \mu_1 - \mu_0 = 1$$

$\sigma$  คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หากจกตารางที่ 4.12 มีค่าเท่ากับ 2.01

$$d = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} = \frac{1}{2.01} = 0.49$$

จาก OC CURVE (เหมือนกับการคำนวณของ CARGO SIDE OUTER LH)

ได้  $n = 50$  แต่จากข้อมูลที่มีอยู่มีอยู่จำนวน 50 ข้อมูลจึงพอเพียงที่ใช้สำหรับทดสอบ

บริเวณที่จะยอมรับ  $H_0$  คือ  $(-\alpha, K_{0.05}) = (-\alpha, 1.645)$

$$U = (\bar{X} - \mu_0) \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$\bar{X} = 291.94 \text{ จากข้อมูล 50 ตัว}$$

$$\sigma = 2.01$$

$$U = (290.8 - 288) \frac{\sqrt{50}}{2.01} = 9.85$$

$$U = 9.85 > 1.645 = K_{0.05}$$

ปฏิเสธ  $H_0$  แล้วยอมรับ  $H_1$  นั่นคือ CARGO SIDE OUTER RH มีระยะ C มากกว่า 288 (SPEC)

สรุปว่า ทั้ง CARGO SIDE OUTER ด้าน LH และ RH มีระยะ C มากกว่าค่าใน (SPEC)  
จึงเป็นไปได้ที่ชิ้นส่วน CARGO จะห่อตัวเมื่อถูกวางใน JIG

#### 4.3.1.5 การหาวิธีการแก้ไข

เนื่องจากการแก้ไขที่เป็นไปได้มีอยู่ 3 วิธีคือ

1. แก้ไขแม่พิมพ์ให้ขึ้นรูป CARGO SIDE OUTER มาให้ได้ตาม SPEC
2. ไม่แก้ไขแม่พิมพ์แต่แก้ไข JIG ไม่ให้บีบชิ้นส่วนจนทำให้ชิ้นส่วนเกิดการห่อตัวแทน และต้องขยายขนาดของไฟท้ายให้พอดีกับช่องใส่ไฟท้ายซึ่งมีขนาดกว้างกว่าที่กำหนดในแบบเขียน
3. ไม่แก้ไขแม่พิมพ์ และไม่แก้ไข JIG แต่จะเข้มงวดเรื่องการซ่อมในสายการประกอบให้มากขึ้น

หัวข้อประเมิน	วิธี	วิธีที่ 1	วิธีที่ 2	วิธีที่ 3
ความสามารถดำเนินการตามวิธีที่ได้กำหนดมา		○	○	○
ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาโดยวิธีการนั้น		○	○	△
ความยากง่ายในการจัดหาทรัพยากรที่จะใช้		△	△	○
ระยะเวลาต้นทุน		△	△	○
ผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ		○	X	X

○ OK      △ พอใช้      X ใช้ไม่ได้

ตารางที่ 4.13 การประเมินวิธีการแก้ไข

จากตารางประเมิน เลือกวิธีการที่ 1 คือ แก้ไขแม่พิมพ์

#### 4.3.1.6 การดำเนินการแก้ไข

หลังจากที่ได้เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้ทำการวางแผนแบ่งงานให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนตามแผนการทดลองในรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.26 แผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแม่พิมพ์ C/SIDE OTR

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	2542					หมายเหตุ
			7	8	9	10	11	
1	ทำการสั่งขึ้นส่วน C/S OTR มาคงคลังไว้ ให้เพียงพอ สำหรับการผลิตจำนวน 3 วัน			LH	RH			<p><b>แผนกที่เข้าร่วม</b> วิศวกรรม , ช่อมบ่ารุง , ตรวจสอบคุณภาพ , ผลิต</p> <p><b>แผนการซ่อม</b></p> <p>1. การซ่อมจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน <u>ขั้นแรก</u> จะเป็นการซ่อมบ่ารุง แม่พิมพ์ก่อน <u>ขั้นสอง</u> จะเพิ่มกระบวนการ ในการผลิตขึ้นส่วนอีก 1 กระบวนการ คือ การปั๊มซ้ำ (RESTRIKE)</p> <p>2. ด้านซ้ายจะทำการแก้ไขก่อน เสร็จแล้วจึงไปแก้ไขด้านขวา ต่อไป</p>
2	ทำการซ่อมบ่ารุงแม่พิมพ์							
3	ทำการทดลอง					◆		
4	ตัดสินใจว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าได้ทำการผลิตจริง ถ้าไม่ได้ทำการแก้ไขต่อไป			ได้ ไม่ได้	ได้ ไม่ได้	●		
5	ทำการสั่งขึ้นส่วน C/S OTR มาคงคลังไว้ สำหรับ การผลิตเป็นเวลา 3 วัน							
6	เพิ่มกระบวนการปั๊มขึ้นส่วนอีก 1 กระบวนการ เป็นการปั๊มซ้ำในกระบวนการสุดท้าย (RESTRIKE)							
7	ทำการทดลอง					◆		
8	ตัดสินใจว่าใช้ได้หรือไม่					●		
9	ทำการผลิตจริง							

## 4.3.1.7 ผลการแก้ไข

หลังจากที่ได้แก้ไขโดยวิธีที่ 1 คือ การแก้ไขที่แม่พิมพ์แล้วได้เก็บข้อมูล ดังแสดงในภาคผนวก ก-6, ญ, ฎ-1 ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 4.14

CARGO SIDE OUTER LH	รายละเอียด	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
	1. FIRST DPU	1.4 DPU	0 DPU
	2. ED DPU	0.3 DPU	0 DPU
	3. เวลาในการซ่อม	1.93 นาที/ชิ้น	0.44 นาที/ชิ้น
	4. ค่ากระดาษทรายสำหรับบ้นซ่อม	2.7 ฿/ชิ้น	0 ฿/ชิ้น
	5. ต้นทุนการประกอบลดลง	-	7.1 ฿/ชิ้น

ตารางที่ 4.14 แสดงรายละเอียดผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านซ้าย

หมายเหตุ การคำนวณค่ากระดาษทราย เบอร์ P-150 = 1950 บาท/ROLL  
 1 ROLL ตัดได้ 500 แผ่น = 1950/500 = 3.9 บาท/แผ่น  
 ใช้กระดาษทราย 7 แผ่นซ่อมได้ 10 ชิ้น = 1.428 ชิ้น/แผ่น  
 $\therefore$  ราคาค่ากระดาษทราย =  $\frac{3.9 \text{ บาท/แผ่น}}{1.426 \text{ ชิ้น/แผ่น}} = 2.7 \text{ บาท/ชิ้น}$

4.3.1.8 สำหรับด้านขวา จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน จึงทำการแก้ไขที่ด้านขวาด้วยให้ได้ค่าตามที่กำหนดไว้ในแบบเขียน คือ  $2.88 \pm 0.5$  แล้วได้เก็บข้อมูลอีก ดังแสดงในภาคผนวก ก-7, ญ, ฎ-2 ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 4.15

CARGO SIDE OUTER RH	รายละเอียด	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
	1. FIRST DPU	1.3	0
	2. ED DPU	0.5	0
	3. เวลาในการซ่อม	2.09 นาที	0.46 นาที
	4. ค่ากระดาษทรายสำหรับบ้นซ่อม	2.7 บาท/ชิ้น	0 บาท/ชิ้น
	5. ต้นทุนการประกอบลดลง	-	13.3 บาท/ชิ้น

ตารางที่ 4.15 แสดงรายละเอียดผลการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านขวา

4.3.1.9 รายละเอียดการจับเวลาในการซ่อม จะมีแสดงไว้ในตารางที่ 4.16 และ 4.17



ตารางที่ 4.16 แสดงผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านซ้ายทำให้ลดเวลาในการซ่อม

รุ่น		140		ไปศึกษาเวลาการทำงาน				สถานที่	
สายการประกอบ		กระบะท้าย						C/SIDE ASM LH	
No.	รายละเอียด	จำนวนคน งานที่ใช้	เวลา			นาที			
			AUTO	ทำงาน	เดิน	0.5	1	1.5	2
<u>ก่อนแก้ไข</u>									
1	ยก C/S OTR ASM มาวางบนขาตั้ง	1 คน		0.05					
2	ตรวจสอบแปลนบูบ, ตุง	1 คน		0.2					
3	ซ่อม	1 คน		1.93					
4	ยกไปวางใน PALLET	2 คน			0.05				2.23
<u>หลังแก้ไข</u>									
1	ยก C/S OTR ASM มาวางบนขาตั้ง	1 คน		(0.05)					
2	ตรวจสอบแปลนบูบ, ตุง	1 คน		(0.2)					
3	ซ่อม	1 คน		0.44					
4	ยกไปวางใน PALLET	2 คน			(0.05)				0.74

ตารางที่ 4.17 แสดงผลจากการแก้ไข CARGO SIDE OUTER ด้านขวาทำให้ลดเวลาในการซ่อมลง

รุ่น		140		ไปศึกษาเวลาการทำงาน			สถานที่		
สายการประกอบ		กระบะท้าย					C/SIDE ASM RH		
No.	รายละเอียด	จำนวนคน งานที่ใช้	เวลา			นาที			
			AUTO	ทำงาน	เดิน	0.5	1	1.5	2
<u>ก่อนแก้ไข</u>									
1	ยก C/S OTR ASM มาวางบนขาตั้ง	1 คน		0.05					
2	ตรวจสอบแปลนบูบ, ตุง	1 คน		0.2					
3	ซ่อม	1 คน		2.09					
4	ยกไปวางใน PALLET	2 คน			0.05				2.39
<u>หลังแก้ไข</u>									
1	ยก C/S OTR ASM มาวางบนขาตั้ง	1 คน		0.05					
2	ตรวจสอบแปลนบูบ, ตุง	1 คน		0.2					
3	ซ่อม	1 คน		0.46					
4	ยกไปวางใน PALLET	2 คน			0.05				0.76

## 4.3.1.10 แผนควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพ (PROCESS CONTROL PLAN)

เพื่อรักษาคุณภาพในส่วนที่เป็นปัญหาในส่วนที่เป็นปัญหา CARGO SIDE OUTER จึงต้องมีการควบคุม และมีแผนควบคุม ดังนี้

## ตารางที่ 4.18 แผนควบคุมกระบวนการ

ชื่อชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER

วันที่กำหนดใช้ 17 ก.ย. 42

ชื่อส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม

ชื่อบริษัทผลิต TID

ชื่อกระบวนการ	เครื่องมือ	อัตราการผลิต	จุดควบคุมด้านคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีประเมิน	ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์	วิธีดำเนินการหากพบว่าผิดปกติ
C/S OUTER	C/S OUTER ASM JIG	2.15 MIN/U'	ระยะห่างในช่องไฟท้าย	288 ± 0.5	เวอร์เนียรวิัด	ทุกคัน	GO - NO GO	คัดแยกใส่พาเลทต่างหากและติดต่อ Supplier

4.3.1.11 หลังจากทำแผนควบคุมกระบวนการแล้ว ในมาตรฐานการตรวจสอบจะต้องทำควบคู่กันไปเพื่อคงรักษาคุณภาพให้ได้ตลอด

รูปที่ 4.27 ใบมาตรฐานการตรวจสอบ


ชื่อชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER R/L

วันที่กำหนดใช้ 17 ก.ย. 42

ชื่อส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม อนุชา เขม QC MANAGER

ชื่อบริษัทผลิต TID

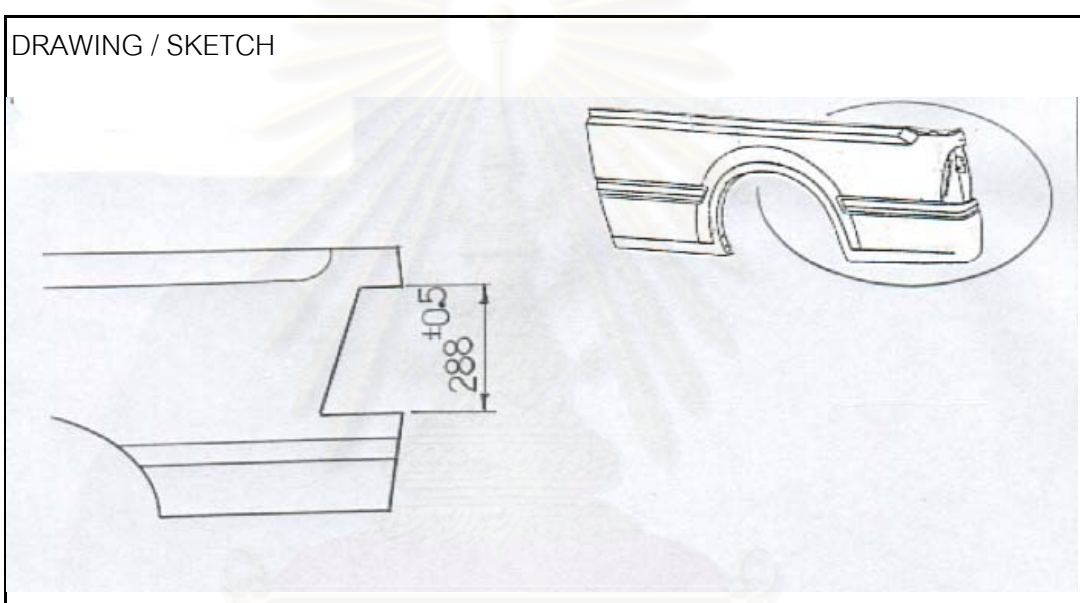

ลำดับ	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	หมายเหตุ
1	ช่องไฟท้าย	288 ± 0.5	เวอร์เนีย	ทุกคัน	


#### 4.3.2 ปัญหา SPOT แล้วทำให้ชิ้นส่วนบิด ของชิ้นส่วน B/SIDE ASM ทั้ง LH และ RH

##### 4.3.2.1 เหตุผลในการเลือกข้อบกพร่องนี้มาทำการปรับปรุง

เนื่องจากข้อบกพร่องนี้ส่งผลต่อค่า ED DPU สูงสุดกล่าวคือ B/SIDE ASM RH จะมีผลต่อค่า ED DPU = 0.5 และ B/SIDE ASM LH ค่า ED DPU = 0.4. ตามลำดับและการซ่อมหลังการตรวจสอบครั้งที่ 1 พบว่าข้อบกพร่องเกือบไม่ลดลงเลย นอกจากนี้ ปัญหาการ SPOT แล้วทำให้บิดนี้จะมีผลกระทบต่อการประกอบใน TRIM FINAL ASSEMBLY ด้วย คือเมื่อประกอบยางหุ้มกระดูกงู เข้าไปแล้ว ทำให้ยางนั้นมีรูปร่างตามชิ้นส่วนที่บิดนั้น ส่งผลมีลักษณะเป็นคลื่นเมื่อทำการลูบสัมผัส

##### 4.3.2.2. สภาพปัจจุบัน


ในขั้นตอนที่เป็นปัญหานี้จะอยู่ที่ขั้นตอนการประกอบ BODY SIDE ASSEMBLY STAGE ที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำการ SPOT ให้ครบหลังจากผ่านการ SPOT แบบ TACT ในขั้นตอนการประกอบที่ 2 มาแล้วขั้นตอนการประกอบที่ 3 นี้จะแสดงไว้ในใบมาตรฐานการประกอบดังรูปที่ 4.28

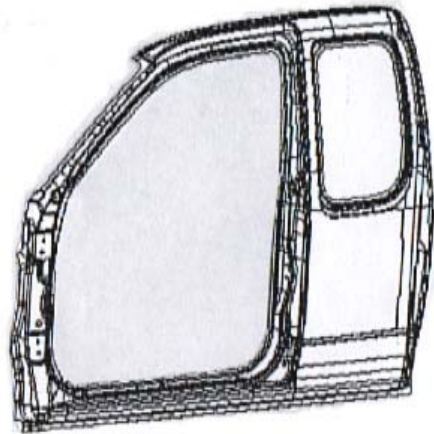MODEL NAME	LINE NAME	PROCESS NAME	DOCUMENT SHOWN				
A	CAB	BODY SIDE NO 3	OPERATION				
		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ข้อควรระวัง				
		1. นำชิ้นส่วน B/S จาก STAGE ที่ 2 เข้า JIG 2. CLAMP 3. ทำการ SPOT โดยใช้ปืน UCH 1245 จำนวน 54 จุด 4. UN CLAMP 5. ยก PART ออกไป STAGE อื่น					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>รายชื่อชิ้นส่วน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>B/S ASM</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	รายชื่อชิ้นส่วน	1	B/S ASM	
NO.	รายชื่อชิ้นส่วน						
1	B/S ASM						
REVISION NO	CHANGE DESCRIPTION	DATE	REVISE BY				

รูปที่ 4.28 แสดงคู่มือการประกอบที่สถานี BODY SIDE NO.3

#### 4.3.2.2 การวิเคราะห์สาเหตุ


ทำการวิเคราะห์ โดยใช้แผนภูมิก้างปลา ดังนี้

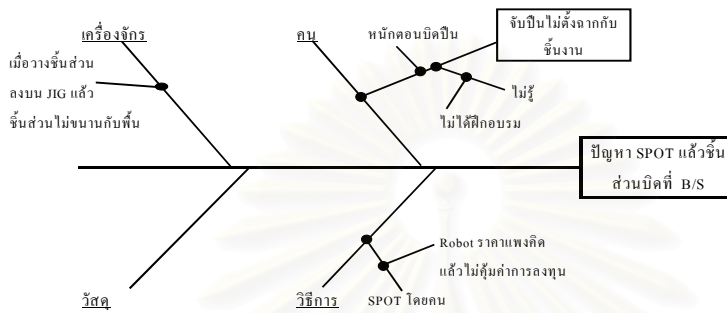

รูปที่ 4.29 ผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา SPOT แล้วขึ้นส่วนบิดที่ BODY SIDE

ที่มา : ได้มาจากการระดมสมองของแผนกวิศวกรรมตัวถัง ณ วันที่ 10 กย. 42

สาเหตุที่เป็นไปได้สูงสุดคือ จับป็นไม่ตั้งฉากกับชิ้นงานดังแสดงในรูปภาพที่ 4.30 เวลาจับป็นไม่ตั้งฉากกับชิ้นงานทำให้หน้าสัมผัสของหัวทึบไปชนกับชิ้นส่วนในตำแหน่งที่ไม่ตรงกันเลยทำให้ขึ้นส่วนบิด

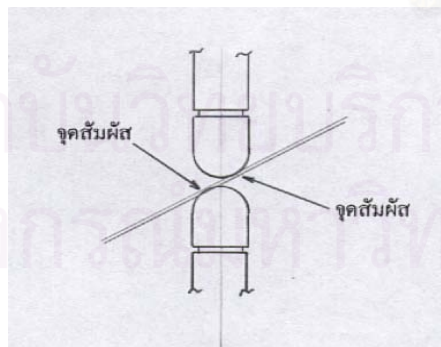


รูปที่ 4.30 แสดงสาเหตุจากการจับป็นไม่ตั้งฉากกับชิ้นงาน

#### 4.3.2.3 การหาวิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขจะมาจกสาเหตุที่เป็นไปได้ และจะนำมาเปรียบเทียบ และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดต่อไป โดยเริ่มจาก

**วิธีที่ 1** จากสาเหตุการจับปืนไม่ตั้งฉากกับชิ้นงาน จะแก้ไข โดยเปลี่ยนรูปร่างของหัวทิป ให้เอียงรับกับชิ้นงาน เพื่อที่จะสามารถรับแรงกดจากทิปได้วนนได้

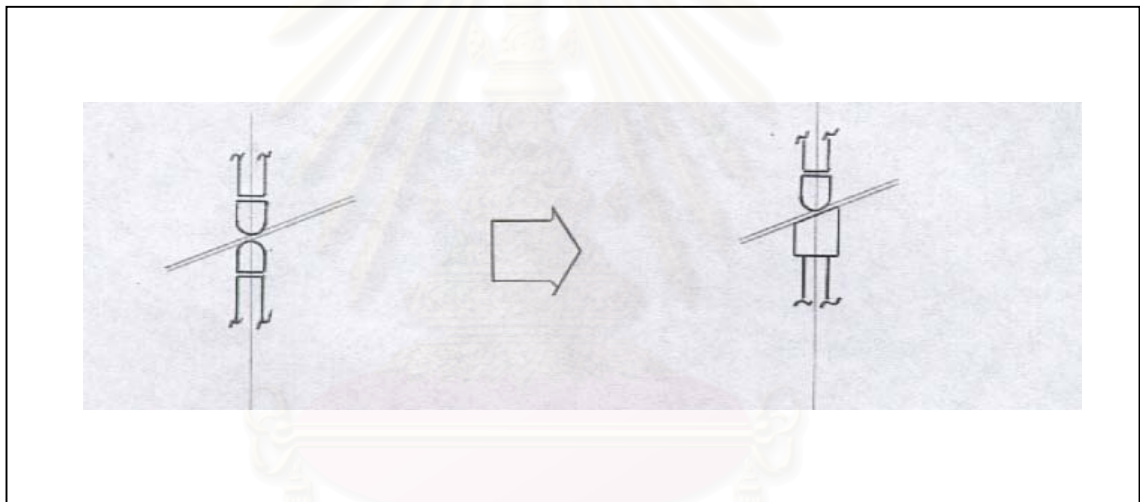

รูปที่ 4.31 การแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงหัวทิป

#### ข้อดี

- สามารถทำได้ โดยไม่ยาก
- เป็นวิธีที่น่าจะแก้ปัญหาได้
- วัสดุที่ใช้มีขายในท้องตลาด




### ข้อเสีย

- ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม
- อาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาอื่นกล่าวคือ ปัญหาการบิดอาจจะแก้ได้ แต่จะมีปัญหาใหม่

ตามมาคือการ SPOT ไม่ติด เนื่องจากแรงกด ถูกลดลงไป เพราะพื้นที่การกด ถูกขยาย

**วิธีที่ 2** เียง JIG เพื่อให้ชิ้นส่วนที่เคียงอยู่ใน แนวขนานกับพื้นตั้งฉากกับปืน

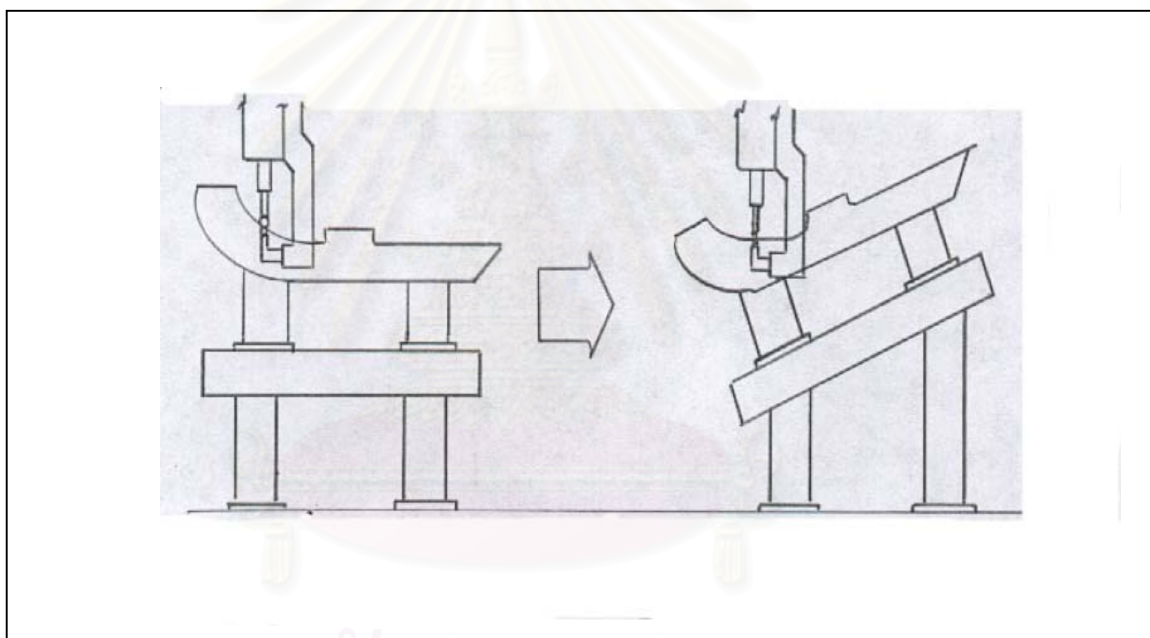

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รูปที่ 4.32 แสดงการแก้ไขโดยการเียง JIG

### ข้อดี

- สามารถทำได้ โดยไม่ยาก
- เป็นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับปืน
- ลงทุนน้อย

### ข้อเสีย

- อาจทำให้การส่งผ่านชิ้นส่วนจาก B/S NO.2, NO.3 และ NO.4 มีปัญหาเพราะ JIG เอียงไม่เหมือนกัน ทำให้ส่งผ่าน โดย ROLLER ไม่ได้ต้องใช้พนักงานยก (อาจจะมีปัญหากับสภาพแรงงานภายหลังได้)

### วิธีที่ 3 แก้ไขโดยการฝึกการอบรมพนักงานเน้นในการจับปืนให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน

#### ข้อดี

- แก้ไขปัญหาได้ ถ้าพนักงานยอมทำตาม
- ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม
- ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ

#### ข้อเสีย

- เนื่องจากปืนหนัก การบิดเพื่อให้ตั้งฉากทำได้ยาก และ CYCLE TIME ในการผลิตทดแต่ละคันน้อยประมาณ คันละ 2.2 นาที ทำให้พนักงานไม่ค่อยยอมทำตามที่กำหนด

### วิธีที่ 4 นำเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย โดยการติดตั้ง AUTO GUN หรือ ROBOT ให้ยิงแทนคน

#### ข้อดี

- แก้ไขปัญหาได้
- ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ
- มีความเร็ว และความเที่ยงตรงสูง

#### ข้อเสีย

- สถานที่ตั้ง ROBOT ไม่มี
- เงินลงทุนสูง คิดระยะเวลาคืนทุนไม่คุ้ม

ทั้ง 4 วิธี ที่ได้กล่าวมานี้ ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้ตารางตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา แสดงในตารางที่ 4.19 สรุปว่าควรเลือกวิธีที่ 1 คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปร่างหัวทียบ

### การประเมินวิธีการแก้ไขและเลือกวิธีที่ดีที่สุด

หัวข้อประเมิน	วิธีที่			
	1	2	3	4
1.ความสามารถดำเนินการได้ตามวิธีที่กำหนดมา	4	4	4	0
2.ความเป็นไปได้ในการแก้ไขโดยวิธีการนั้น	4	4	0	4
3.ทรัพยากรที่ใช้	4	4	4	0
4.ระยะเวลาคืนทุน	2	2	4	0
5.ผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ	2	0	0	4
<b>รวมคะแนน</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

ดีมาก 4  
พอใช้ 2  
ใช้ไม่ได้ 0

**สรุป** เลือกวิธีที่ 1 คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหัวทียบ

ตารางที่ 4.19 ตารางหาทางเลือก การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

#### 4.3.2.5 การดำเนินการแก้ไข

เนื่องจากการเลือกวิธีการเปลี่ยนรูปร่างของหัวทียบนี้ จะทำการออกแบบรูปร่างจากความ ต้องการทั้งหมดจากการสอบถามพนักงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และพนักงานที่ทำงานด้านนี้อยู่เป็นประจำ ได้ข้อมูลความต้องการให้หัวทียบมีคุณลักษณะดังนี้

1. ใช้หัวทิปแล้ว SPOT ต้องไม่บิด
2. ต้องถอดเปลี่ยนได้ง่าย และรวดเร็ว
3. มีความทนทานไม่สึกหรอง่าย
4. เมื่อใช้หัวทิปใหม่แล้วต้องมีรอย SPOT ที่เชื่อมติดกันดีด้วย
5. ราคาต่อชิ้นของหัวทิปต่ำ
6. วัสดุที่ใช้ทำควรมี LEAD TIME น้อย ในการสั่งซื้อหรือซื้อหาได้ง่าย
7. ต้นทุนการผลิตต่ำ

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญ กับความต้องการของการใช้งานหัวทิป โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| 5 | คะแนน | สำคัญมากที่สุด |
| 4 | คะแนน | สำคัญมาก       |
| 3 | คะแนน | ปานกลาง        |
| 2 | คะแนน | สำคัญน้อย      |
| 1 | คะแนน | ไม่สำคัญ       |

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● แปลงความต้องการของผู้ใช้เป็นความต้องการด้านเทคนิค

NO.	ความต้องการของผู้ใช้	ความต้องการด้านเทคนิค
1	ใช้หัวทิป แล้ว SPOT ต้องไม่บิด	1.รูปร่างของหัวทิปจะต้องเอียงเพื่อรับกับหน้าสัมผัส ของชิ้นส่วน เพื่อป้องกัน SPOTบิด
2	เมื่อใช้หัวทิปใหม่นี้แล้วต้องมีรอย SPOT เชื่อมติดกันดีด้วย	2. หัวทิปจะต้องบาง เพื่อระบายความร้อนได้ดี อีกทั้งต้องสวมอัดแน่นชิดแน่นกับ HOLDER ปืน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลสะดวก
3	มีความทนทานไม่สึกหรอง่าย	3.จำนวนครั้งในการใช้งาน SPOT จะต้องมากที่สุด
4	ถอดเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว	4.การสวมใส่ควรเป็นแบบสวมอัด ไม่ใช่เกลียว เพราะจะต้องเสียเวลาถอดเปลี่ยน
5	วัสดุควรมี LEAD TIME น้อยในการสั่งซื้อหรือหาซื้อ ได้ง่ายในท้องตลาด	5. วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุมาตรฐาน ที่มีใช้อยู่แล้ว ในท้องตลาด
6	สามารถทำขึ้นใช้ได้เอง	6.ทำรูปร่างให้สามารถทำการ MACHING ได้ง่าย ไม่ควรมีกระบวนการหล่อเกิดขึ้น เพราะจะทำให้ผลิตยาก
7	ต้นทุนการผลิตต่ำ	7.ราคาวัสดุที่ใช้ผลิตควรมีราคาต่ำสุด

ตารางที่ 4.20 ความต้องการของผู้ใช้แปลงเป็นความต้องการด้านเทคนิค

● จัดลำดับความต้องการของผู้ใช้เป็นดังนี้

		ลำดับ	ความสำคัญ
หน้าที่	หัวทึบที่ใช้ SPOT แล้วขึ้นส่วนต้องไม่บิด	1	5
	เมื่อใช้หัวทึบใหม่แล้วต้องมีรอย SPOT เชื่อมติดกันดีด้วย	2	5
การใช้งาน	มีความทนทานไม่สึกหรอง่าย	3	4
	ถอดเปลี่ยนได้ง่าย และรวดเร็ว	4	3
	วัสดุที่ใช้ควรมี LEAD TIME สั้นในการ สั่งซื้อหรือการหาซื้อได้ง่าย	5	2
	สามารถทำขึ้นใช้ได้เอง	6	2
ราคา	ต้นทุนการผลิตต่ำ	7	3

**หมายเหตุ**


เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน จึงไม่มีคู่แข่ง ดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (BENCH MARKING)


**ตารางที่ 4.21** ลำดับความต้องการของผู้ใช้

ความสำคัญ 5 หมายถึง ความต้องการมากที่สุด

ความสำคัญ 1 หมายถึง ความต้องการน้อยที่สุด

 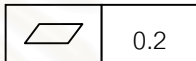



 
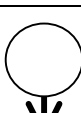
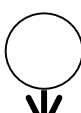
- กำหนดหน่วยให้สัมพันธ์กับความต้องการด้านเทคนิค

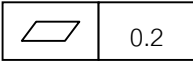NO.	ความต้องการด้านเทคนิค	เป้าหมายในการปฏิบัติ
1	รูปร่างของหัวทิปจะต้องเอียงเพื่อรับกับหน้าสัมผัสของชิ้นส่วนเพื่อป้องกันการ SPOT บิด	หลังจากที่ป้อนทำการกด ชิ้นส่วนแล้วช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนกับหัวทิป ควรมี GAP น้อยกว่า 0.2 
2	หัวทิปจะต้องบางเพื่อระบายความร้อนได้ดี	ความหนาน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 mm.
3	จำนวนครั้งในการ SPOT จะต้องมีมากที่สุด	ต้องมากกว่า 4000 ครั้งต่อการเปลี่ยนหัว 1 ครั้ง ตามผัง QFD
4	การสวมใส่กับ HOLDER GUN ควรเป็นแบบสวมอัด	ควรสวมอัดแบบ TAPER มีความลาดเอียง 1/10
5	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุมาตรฐาน	ให้ใช้วัสดุเป็นของยี่ห้อ DAC หรือ DHOM หรือ LEBRONZE เท่านั้น
6	จำนวน PROCESS ในการผลิต	น้อยกว่า 3 ขั้นตอน
7	ราคาวัสดุ	น้อยกว่า 3,000 บาท/กก.

หมายเหตุ ความหมายของ  THE SURFACE SHALL LIE WITHIN THE SPACE BETWEEN TWO PARALLEL PLANES A DISTANCE 0.2 APART

ตารางที่ 4.22 หน่วยสัมพันธ์กับความต้องการด้านเทคนิค

● กำหนดทิศทางในการปรับปรุงให้สัมพันธ์กับความต้องการด้านเทคนิค


NO.	ความต้องการด้านเทคนิค	ทิศทางในการปรับปรุง
1	รูปร่างของหัวทิปจะต้องเฉียงเพื่อรับกับหน้าสัมผัสของชิ้นส่วน	ให้เอียงรับกันพอดี 
2	หัวทิปจะต้องบางเพื่อระบายความร้อนได้ดี	
3	จำนวนครั้งในการ SPOT	
4	การสวมใส่กับ HOLDER	ยิ่งแน่นยิ่งดี 
5	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุมาตรฐาน	
6	จำนวน PROCESS ในการผลิต	
7	ราคาวัสดุ	



ยิ่งมากยิ่งขึ้นดี



 ปกติดีอยู่แล้ว



ยิ่งน้อยยิ่งดี

ตารางที่ 4.23 ทิศทางการปรับปรุง



- กำหนดความสัมพันธ์ความต้องการของผู้ใช้กับความต้องการด้านเทคนิค ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยอย่างไร โดยกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้


- ◎ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันมาก
- หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง
- △ หมายถึง มีความสัมพันธ์น้อย

ความต้องการของผู้ใช้			RANK ความต้องการด้านเทคนิค		รูปร่างทั่วไปเพียง	ความหนาของทีป	จำนวนครั้งในการใช้งาน	การถอดใส่โดยวิธีการสวมเอ็ด	วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุมาตรฐาน	จำนวน PROCESS ในการผลิต	ราคาวัสดุ
หน้าที่	SPOT แล้วต้องไม่บิด	1	5	◎							
	รอย SPOT ติดดี	2	5		○	◎	○				
การใช้งาน	ทนทาน	3	4	△	◎	◎		○			◎
	ถอดเปลี่ยนง่าย	4	3	○			◎				
	หาซื้อง่าย	5	2					◎			○
	ทำให้เองได้	6	2	○					△	◎	
ราคา	ต้นทุนต่ำ	7	3	○	○	○		○	○		◎

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับความต้องการด้านเทคนิค

- การหาความสัมพันธ์กันของความต้องการด้านเทคนิค

- กำหนด    O    มีความสัมพันธ์กัน  
               X    มีความสัมพันธ์ขัดแย้งกัน

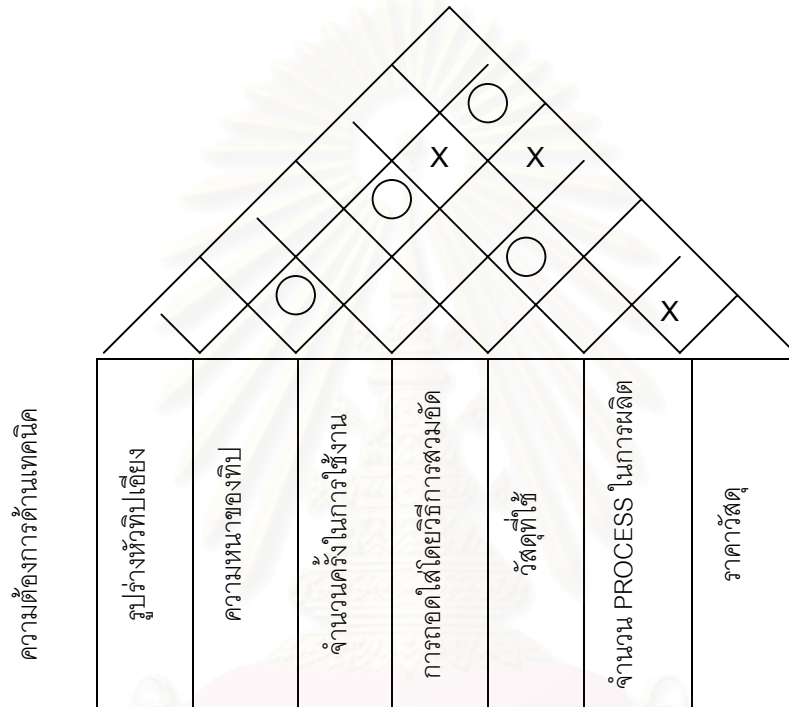

รูปที่ 4.33 แสดงความสัมพันธ์กันของ ความต้องการด้านเทคนิค

- การคำนวณ COLUMN WEIGHTS

เพื่อที่จะประเมินและ ให้ความสำคัญกับความต้องการด้านเทคนิคนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้คำนวณโดยใช้สูตรดังนี้


$$COL^N \text{ NUMBER ที่ } 1 = \sum_{i=1}^N \text{ค่า RELATION SHIP}_{i1} \times \text{ค่า IMPORTANT}_{i1}$$

ตัวอย่าง

$$COL^N \text{ NUMBER ที่ } 1 = 9 \times 5 + 1 \times 4 + 3 \times 3 + 3 \times 2 + 3 \times 3 = 73$$

$$COL^N \text{ NUMBER ที่ } 2 = 3 \times 5 + 9 \times 4 + 3 \times 3 = 60$$

- นำวิธีการทั้งหมดมาประกอบกันเป็นแผนผัง QFD ดังรูป

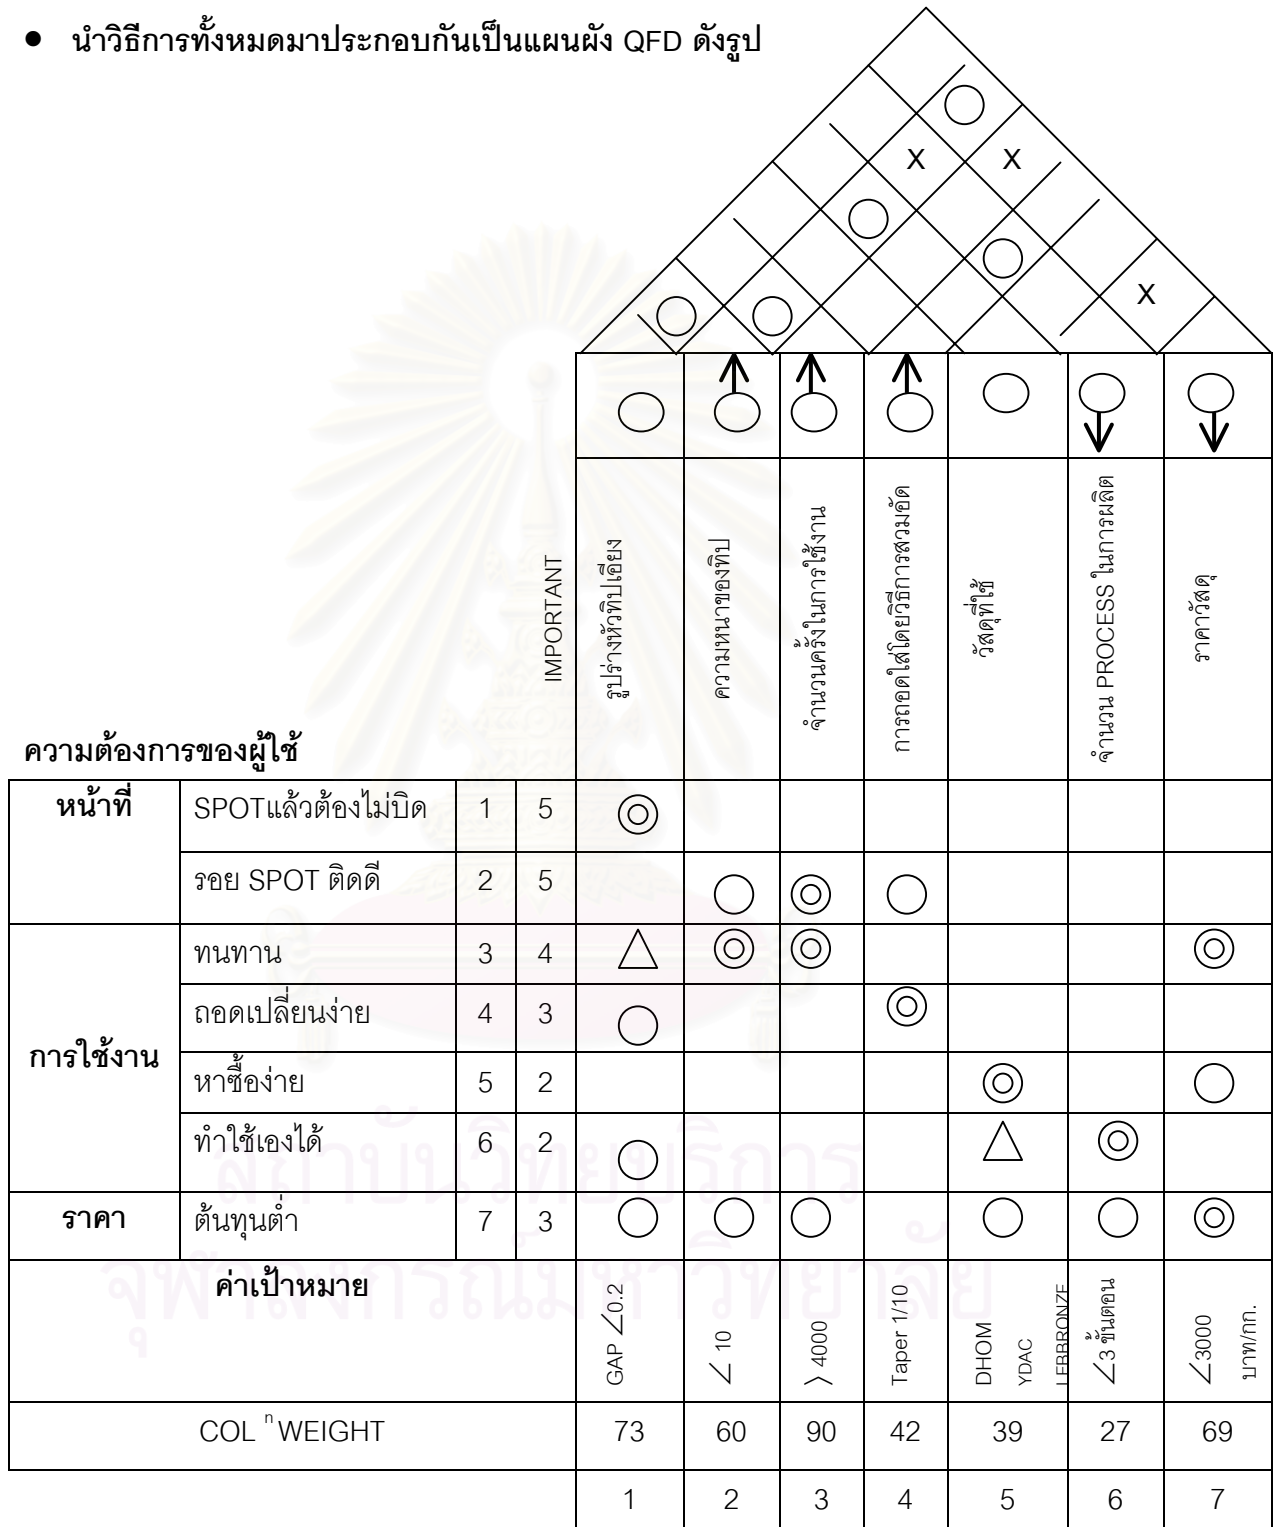


ความสัมพันธ์ ◎ = มาก คะแนน 9  
 ○ = ปานกลาง คะแนน 3  
 △ = น้อย คะแนน 1

รูปที่ 4.34 แผนผัง QFD

- ในการออกแบบหัว SPOT TIP นั้นในด้านเทคนิค ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้เป็นพิเศษ เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้พอใจเรียงตามลำดับคะแนนใน COLUMN WEIGHT ดังนี้

1. จำนวนครั้งในการใช้งาน
2. รูปร่างของหัวทิว
3. ราคาวัสดุ
4. ความหนาของหัวทิว
5. การใส่โดยวิธีสวมอัด
6. วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุมาตรฐาน

รูปแบบโดยคร่าว ๆ ของหัว SPOT TIP ควรมีรูปร่างดังนี้

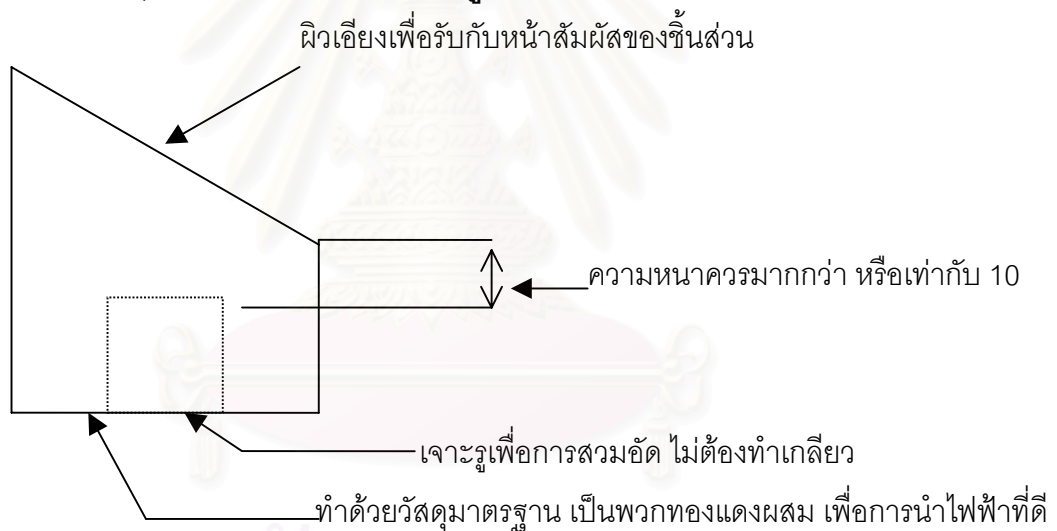

รูปที่ 4.35 รูปแบบของหัวทิว โดยคร่าว ๆ

การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้วัสดุประเภทใดดีนั้น อาศัยเกณฑ์ดังนี้

1. ค่า HARDNESS
2. ค่า ELECTRIC CONDUCTIVITY
3. ค่า TENSILE STRENGTH
4. ค่า ELONGATION
5. COST
6. จำนวนครั้งในการใช้งาน


ผลการทดสอบการใช้งานของหัว SPOT TIP

NO	BRAND NAME	จำนวน PONT ที่ยิงได้										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X
1	YDAC	12532	12563	12470	12532	12532	12501	12532	12532	12470	12563	12523
2	DHOM	11959	11928	11897	11928	11959	11959	11959	11959	11928	11987	11946
3	LEBRONZE	9432	9432	9400	9464	9464	9432	9400	9432	9400	9369	9423
4	Cu-Cr	5352	5290	5321	5352	5321	5290	5383	5321	5383	5352	5337

ตารางที่ 4.25 แสดงจำนวนครั้งของการใช้หัว SPOT TIP ของวัสดุต่างยี่ห้อ

เงื่อนไขการทดสอบ

1. ให้นำหัวทิวขึ้นรูปในลักษณะหัวทิวมาตรฐานมาทุกยี่ห้อ
2. นำหัวทิวไปทดสอบกับ GUN ของ ROBOT แล้ว ROBOT ยิงจนกว่าจะใช้ไม่ได้ คือยิงจนกว่าส่วนโค้งของหัวทิวไปถึงเส้น CONSUMPTION LINE ดังรูป

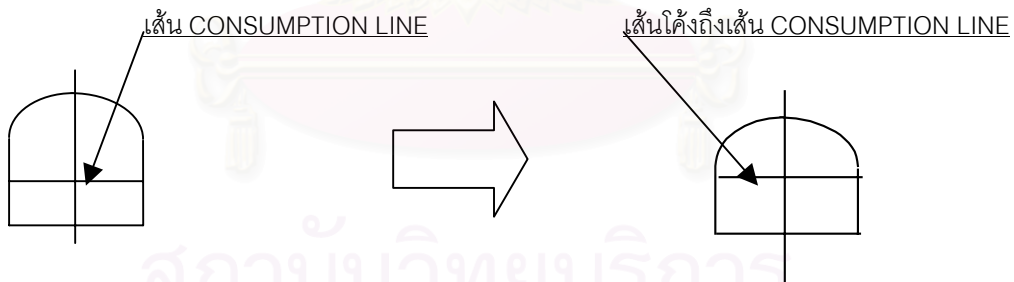

รูปที่ 4.36 แสดงลักษณะเส้น CONSUMPTION LINE

3. ลักษณะเหล็กที่ใช้ในการยิง SPOT จะเป็นเหล็กชุบ GALVANIZED มีความหนา 0.8 และ 1.6 มม.

วัสดุมาตรฐานที่สามารถหาได้ในท้องตลาด มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้เป็นหัวทิปได้เหมาะสมถูกคัด  
เลือกมาได้ 4 ชนิดคือ TOW2, DHOM, CTM16X และ YDAC  
แต่ข้อมูลจำนวนครั้งในการใช้งานนั้นไม่มีใน CATALOG จึงต้องทำการทดลองหาข้อมูลเอง ซึ่งจะ  
ดำเนินการทดลองดังนี้

1. นำวัสดุต่างๆ ไปขึ้นรูปเป็นหัว SPOT TIP ที่มีขนาดมาตรฐาน
2. นำไปติดตั้งเข้ากับ GUN ของ ROBOT เพื่อใช้ GUN ของ ROBOT ทดสอบการใช้งานของ  
หัว SPOT TIP
3. ทำการยิงจนกว่าหัวทิป จะสึกจนใช้งานไม่ได้ โดยกำหนดให้มีการฝนหัวทิปทุกๆ การ  
ประกอบที่มีไปได้ถึง 30 ครั้ง
4. เก็บข้อมูลจำนวนครั้งที่ยิงได้ แล้วลงข้อมูลในใบตรวจสอบ
5. ลำดับในการเก็บ ข้อมูลจะเป็นแบบสุ่ม (RANDOM) ตัวอย่างเช่น ลำดับที่ 1 ทดสอบการ  
ใช้งานของ SPOT TIP ยี่ห้อ YDAC ลำดับที่ 2 ยี่ห้อ DHOM ฯลฯ  
(ไม่แสดงการเลือก อันดับในการทดสอบให้)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การเลือกวัสดุที่ใช้ทำหัวทึบ

เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำหัวทึบนั้นมีให้เลือกหลายประเภท ในท้องตลาด และจะเลือกเฉพาะ วัสดุที่เป็นทองแดงผสม (COPPER ALLOY) เท่านั้น เนื่องจากมีคุณสมบัติ การนำไฟฟ้าที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อการเชื่อม SPOT ในที่นี้ จะทำการวิจัยคัดเลือกวัสดุ จาก 4 ประเภทดังนี้

PRODUCT BRAND	OBARA	OBARA	LEBRONZE	DOT
MODEL	TOW2	DHOM	CTM16X	YDAC
ALLOY NAME	Cu-Cr	Cu-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cu-Cr-Zn	Alumina Copper Alloy
HARDNESS (HRB)	75	80	83	87
ELECTRIC CONDUCTIVITY ( IACS%)	75	75	82	80
TENSILE STENGTH Kg/mm <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )	46 (451)	50 (490)	51 (500)	60
ELONGATION (%)	15	5	20	10
COST(บาท)	25	45	45	45

ตารางที่ 4.26 แสดงคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำหัวทึบ

เทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกวัสดุที่ใช้ทำหัวทึบนี้คือ

- 1) วิธีการดัชนีสมรรถนะเชิงน้ำหนัก(Weight Performance Index)

2) วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์(Benefit Cost Ratio)

WEIGHTING FACTOR PROPERTY ในวัสดุที่จะนำมาใช้ทำดังนี้

-รายละเอียดการคำนวณ COST

MAT'L	ราคา	คะแนน
YDAC	45	$25/45 = 56$
DHOM	45	56
LEBRONZE	45	56
Cu-Cr	25	100

ตารางที่ 4.27 แสดงการให้คะแนนด้านราคา

-รายละเอียดการคำนวณ จำนวนครั้งการใช้งาน

MAT'L	จำนวนครั้ง	คะแนน
YDAC	12523	100
DHOM	11942	95
LEBRONZE	9422	75
Cu-Cr	5337	43

ตารางที่ 4.28 แสดงการให้คะแนนของจำนวนครั้งการใช้งาน

-รายละเอียดการคำนวณ HARDNESS

MAT'L	HARDNESS	คะแนน
YDAC	75	$75/87 = 86$
DHOM	80	$80/87 = 92$
LEBRONZE	83	$83/87 = 95.4$
Cu-Cr	87	100

ตารางที่ 4.29 แสดงการให้คะแนนของค่าความแข็ง (HARDNESS)

-รายละเอียดการคำนวณ CONDUCTIVITY

MAT'L	CONDUCTIVITY	คะแนน
YDAC	75	91
DHOM	75	91
LEBRONZE	82	100
Cu-Cr	80	97

ตารางที่ 4.30 แสดงการให้คะแนนของค่าการนำไฟฟ้า (CONDUCTIVITY)



NO	PROPERTY	(1)(2)	(1)(3)	(1)(4)	(1)(5)	(2)(3)	(2)(4)	(2)(5)
1	COST	0	1	0	1			
2	จำนวนครั้งในการใช้งาน	1				1	1	1
3	HARDNESS		0			0		
4	CONDUCTIVITY			1			0	
5	TENSILE STRENGTH				0			0

ต่อ

NO	PROPERTY	(3)(4)	(3)(5)	(4)(5)	POSITIVE DECISIONS	WEIGHTING FACTOR
1	COST				2	0.2
2	จำนวนครั้งในการใช้งาน				4	0.4
3	HARDNESS	1	1		2	0.2
4	CONDUCTIVITY	0		1	2	0.2
5	TENSILE STRENGTH		0	0	0	0

ตารางที่ 4.31 แสดงการหา Weighting Factor Property

## 2.หา WEIGHTING PROPERTY INDEX สำหรับการเลือก MAT'L สำหรับหัว SPOT TIP


NO	ประเภทวัสดุ	COST 0.2	จำนวนครั้งการใช้งาน 0.4	HARDNESS 0.2	CONDUCTIVITY 0.2	MAT'L PERFORMANCE INDEX
1	YDAC	56	100	86	91	86.6
2	DHOM	56	95	92	91	85.8
3	LEBRONZE	56	75	95.4	100	80.3
4	Cu-Cr	100	43	100	97	76.6

ตารางที่ 4.32 แสดงการหา Weight Property

เนื่องจากค่า MAT'L PERFORMANCE INDEX ของ MAT'L ยี่ห้อ Y-DAC มีค่าสูงสุดจึงนำมาใช้เป็น MAT'L

สำหรับการทำหัว SPOT TIP ชนิดพิเศษต่อไป

สำหรับรูปร่างหัวทิปขนาดเท่าของจริงเพื่อจะนำไปใช้งานจะมีรูปร่างดังรูปที่ 4.37

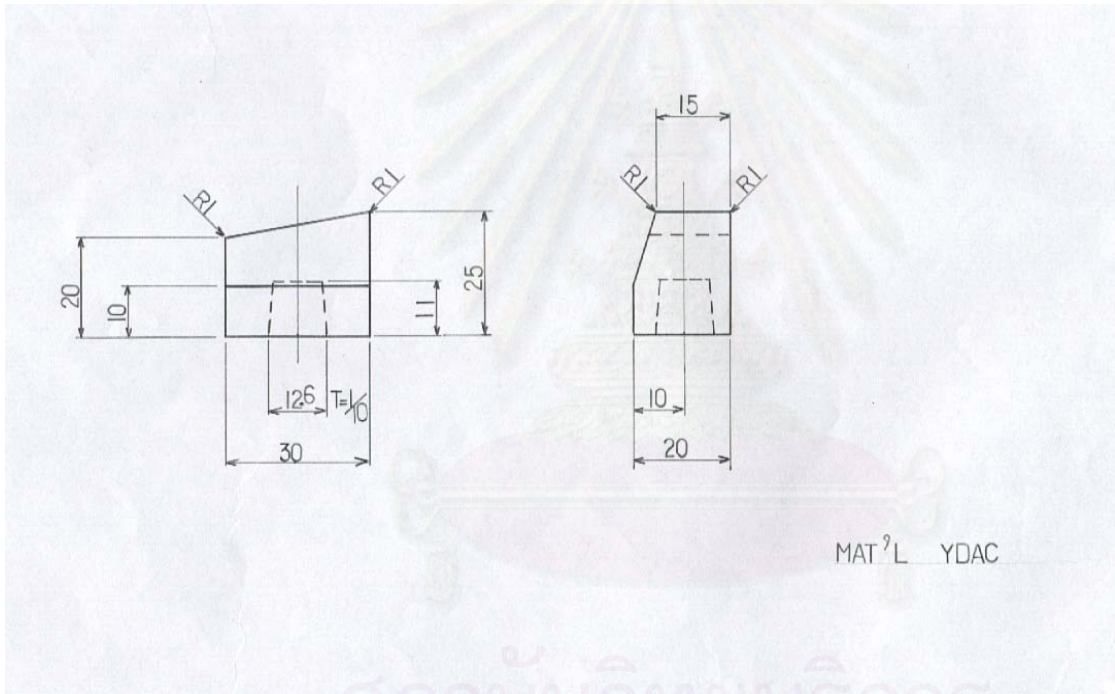

รูปที่ 4.37 แสดงรูปร่างของหัว SPOT TIP โดยสมบูรณ์

- BENEFIT COST ANALYSIS (BCA)

พิจารณาต้นทุนของการทำหัว SPOT TIP พิเศษว่ามีความเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่ดังนี้

DIRECT MATERIAL	ค่าทองแดง (ต่อ 1 หัว SPOT TIP)	200 บาท
DIRECT LABOR	ใช้ MH ในการทำประมาณ 4 MH (MH ละ 250 บาท)	1,000 บาท
OVER HEAD	ค่า COPY แบบ ค่ามีดกลึง ค่าดอก END MILL ค่าออกใบสังข้อ ค่าถึงมือ เศษผ้า น้ำมันกันสนิม (5%ของ DIRECT LABOR)	50 บาท
รวมเป็น		1,250 บาท

หมายเหตุ MH คือ Man-Hour

ตารางที่ 4.33 แสดงต้นทุนการทำหัว SPOT TIP

สำหรับส่วนที่ประหยัดได้คือ MHที่ใช้ในการซ่อม โดยการจับเวลาในการซ่อมปกติใช้เวลา 5 นาที ต่อ คัน/ คน และหัว SPOT 1 หัว จะยังได้ประมาณ 10000 จุด โดยที่ 1 คันจะยิง 6 จุด

$$\begin{aligned}
 1 \text{ หัว SPOT TIP จะใช้งานได้โดยประมาณ} &= 10000/6 = 1666 \text{ คัน} \\
 \text{MAN-HOUR ที่ใช้ในการซ่อม} &= (1665 \times 5)/60 = 138.8 \text{ MH} \\
 \text{ค่าใช้จ่ายในการซ่อม ( 1 MH = 250 บาท )} &= 34708 \text{ บาท} \\
 \text{BCA} &= \text{BENEFIT/COST} \\
 &= 34708/1250 = 27
 \end{aligned}$$

BCA มีค่ามากกว่า 1 มากจึงเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งในการลงทุนทำ ชิ้นงานหัว SPOT TIP ชิ้น  
มาใหม่

#### 4.3.2.6. การประเมินผลหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหัวทิปแล้ว

BODY SIDE OUTER RH/LH	รายละเอียด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
	1. FIRST DPU		1
2. ED DPU		0.9	0
3. เวลาในการซ่อม		5 นาที/คัน	0
4. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการซ่อม		-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม		20.82 บาท/คัน	0

ตารางที่ 4.34. แสดงรายละเอียดของค่าต่างๆ หลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้ว

หลังจากได้ออกแบบและเลือกชนิดของวัสดุแล้วได้มีการทดลองทำขึ้นมาเป็นจำนวน 2 ชุด และนำไปใช้งานจริง ในการประกอบตัวถังรถ โดยตอนแรก จะทำการตรวจสอบเพียง 10 คัน พบผลของ FIRST DPU จากเดิมที่เคยเป็น ปัญหาค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่จุดนี้มาโดยตลอดได้ลดลง จนเป็น 0 จึงเริ่มทำการใช้งานจริง เลยเมื่อเดือน พ.ย. 42 และมีการเก็บข้อมูลตัวเลขดังแสดงในภาคผนวก ก-7.ญ.ฎ-3 ได้ผลสรุปดังตารางที่ 4.34

#### 4.3.2.2.7 แผนควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพ (PROCESS CONTROL PLAN) เพื่อรักษาคุณภาพในส่วนที่เป็นปัญหาของ BODY SIDE OUTER

##### ตารางที่ 4.35 แผนควบคุมกระบวนการ

ชื่อชิ้นส่วน BODY SIDE ASSEMBLY

วันที่กำหนดใช้ 10 สิงหาคม 2542

ชิ้นส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม คุณอนุชา เขม

ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผลิตในบริษัท

ชื่อกระบวนการ	เครื่องมือ	วิธีประเมิน	ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์	วิธีการดำเนินการหากพบว่ามีผิดปกติ
BODY SIDE ASSEMBLY	B/S ASM JIG	สายตาและ มือสัมผัส	30 คัน/1 ครั้ง	GO-NO GO	ให้ทำการเคาะตบแต่งและให้รีบแฉ่ง ไปยัง FOREMAN ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพของหัวทิปในด้านที่เป็น ปัญหาหากหัวทิปใช้ไม่ได้ให้ทำการ เปลี่ยนหัวทิป


4.3.2.8. หลังจากทำแผนควบคุมขบวนการแล้ว ในมาตรฐานการตรวจสอบก็จะต้องทำควบคู่กันไป เพื่อให้คงรักษาคุณภาพให้ได้ตลอดไป

รูปที่ 4.38 ไบมาตรฐานการตรวจสอบ

ชื่อชิ้นส่วน BODY SIDE ASSEMBLY R/L วันที่กำหนดให้ใช้ 10 สิงหาคม 2542


ชิ้นส่วนเลขที่ ผู้ควบคุม QC MANAGER

ชื่อบริษัทที่ผลิต ผลิตในบริษัท

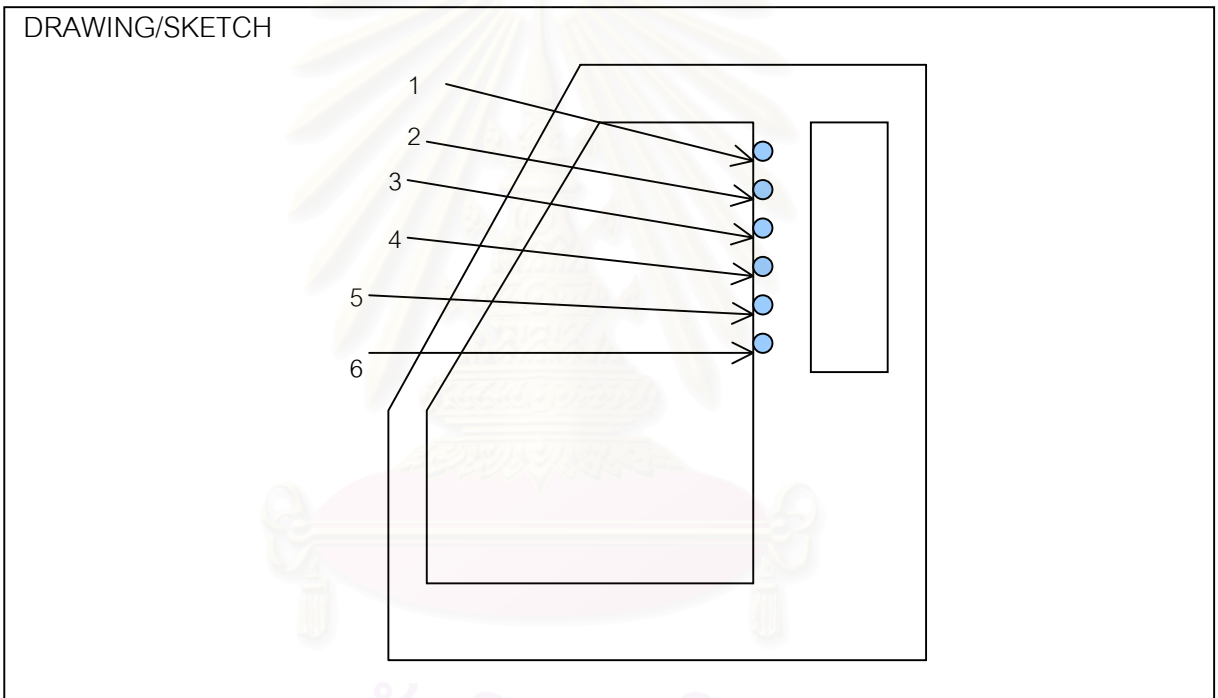

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่การตรวจสอบ	หมายเหตุ
1.	SPOT POINT หมายเลข 1-6	1. ไม่บิด 2. ไขควงเช็คการติด ของรอยเชื่อมต้อง ติดแน่น	1. สายตาและมือสัมผัส 2. ใช้ไขควงทดสอบ	30 ครั้ง/1 ครั้ง	

4.3.3 **ปัญหา** เกิดหนาม SPOT ที่ FLOOR & BOLSTER ที่ตำแหน่งดังแสดงในภาพเป็นจำนวนทั้งหมด 8 จุดหรือ 4/4 จุด RH/LH โดยเริ่มตั้งแต่การนำเอาระบบAUTO GUN มาใช้งาน ประมาณเดือนมิถุนายน 2542

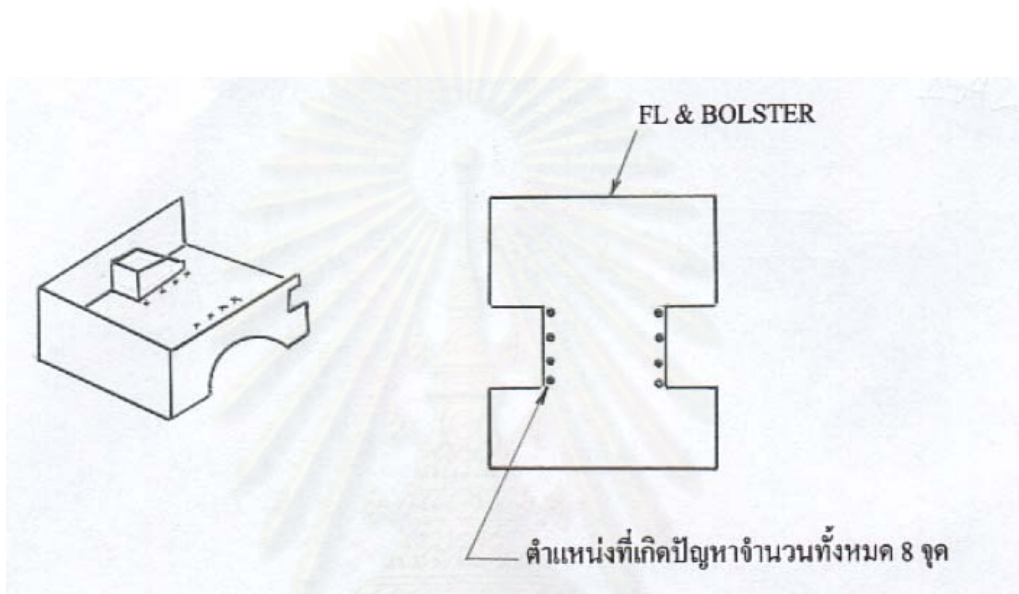

รูปที่ 4.39 แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ FLOOR BOLSTER

รายละเอียดค่าซ่อม

1 จุดใช้เวลาปรับแต่ง	=	8	วินาที
1 MH	=	289	บาท
ค่าซ่อม	=	$(8 \times 8 / 3600) \times 289$	บาท
	=	5.13	บาท

ค่ากระดาษทรายปรับ =  $1950/500 ((\text{฿/Roll})/(\text{Pcs/Roll})) \times 1/1.43 (\text{Pcs/u}') = 2.73$  บาท/คั่น


รวมค่าซ่อมทั้งหมด =  $5.13 + 2.73 = 7.86$  บาท/คั่น



## ประวัติความเป็นมา

ปัญหานี้เริ่มเกิดหลังจากมีการนำเอาระบบ AUTO GUN มาใช้แทนระบบเก่าคือ DUMMY GUN โดยระบบ AUTO GUN ที่นำมาใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงานในการประกอบลง จำนวน 1 คน หรือเท่ากับ 2.5/60 MH ซึ่งคิดเป็นจำนวน =  $2.5/60 \times 289 = 12.04$  บาท/คัน อย่างไรก็ตามเพื่อจะให้ความเข้าใจในระบบ AUTO GUN และ DUMMY GUN จะอธิบายดังนี้


1. DUMMY GUN ส่วนมากจะใช้เทคนิคพิเศษนี้ในตำแหน่งที่เอา GUN ธรรมดา หรือ MANUAL GUN เข้าไปยังลำปาก หลักการคือจะใช้ DUMMY GUN เข้าไปยังใน ตำแหน่งที่ยิงลำปาก นั้น โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าสำหรับเชื่อมจาก MANUAL GUN อีกที่หนึ่งดังรูปที่ 4.40

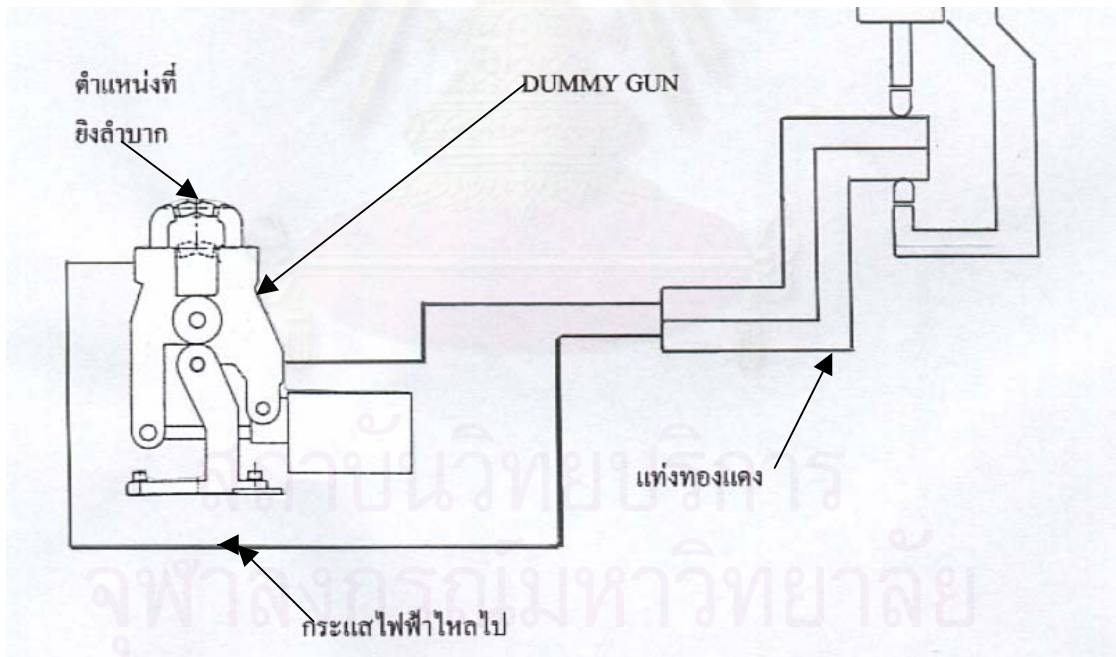

รูปที่ 4.40 แสดงลักษณะวงจรการทำงานของ DUMMY GUN



2.AUTO GUN จะมีส่วนคล้ายกับ DUMMY GUN แต่จะมีเทคนิคพิเศษเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่ต้องใช้ MANUAL GUN มาเป็นตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อม แต่ตัว DUMMY GUN จะได้รับกระแสไฟฟ้าจาก TRANSFORMER โดยตรงเลย

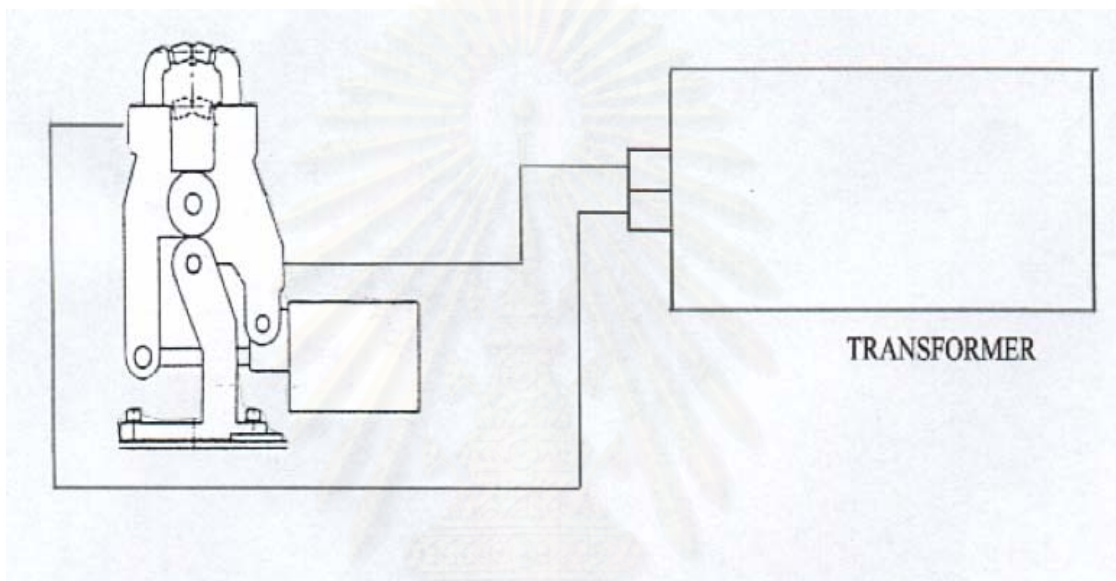

รูปที่ 4.41 แสดงลักษณะวงจรการทำงานของ AUTO GUN

ด้วยเทคนิคพิเศษอันนี้ทำให้ไม่ต้องใช้คนมาทำการ SPOT อีกต่อไป

#### 4.3.3.1 เหตุผลในการเลือกปัญหาข้อนี้มาปรับปรุง

เพราะปัญหานี้พอมีแนวทางที่จะแก้ไขได้ และผลจากการซ่อมหลังการตรวจสอบครั้งที่ 1 ยังไม่สามารถซ่อมข้อบกพร่องได้ทั้งหมด ส่งผลให้ค่า ED DPU มีค่าสูงเท่ากับ 0.3 เป็นอันดับถัดไปรองจากปัญหาของ C/S OTR ซึ่งมีค่า ED DPU เท่ากับ 0.5


MODEL NAME	LINE NAME	PROCESS NAME	DOCUMENT SHOWN				
140	CORGO BOX LINE	CARGO BOX MAIN	OPERATION				
		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ข้อควรระวัง				
		1.ประกอบชิ้นส่วน 1-5 ตามลำดับ 2. CLAMP 3.SPOT 4.UNCLAMP 5.ส่งไปยังขบวนการถัดไป					
		หัวข้อตรวจสอบคุณภาพ	ระดับ	ผู้ตรวจ	วิธีการตรวจสอบ		
		การตรวจสอบ	มาตรฐาน	สำคัญ	สอบ	ความถี่	เครื่องมือวัด
		การตรวจจุด SPOT โดย ใช้ไขควง	ไม่หลุด	A	คนงาน	1 ครั้ง/30 คับ	สายตา
		หมายเหตุ					
REVISION NO	CHANGE DESCRIPTION	DATE	REVISE BY				

รูปที่ 4.42 แสดงลักษณะคู่มือการประกอบที่สถานี CARGO BOX MAIN

#### 4.3.3.2 สภาพปัจจุบัน

ได้มีการเชื่อมประกอบ FLOOR & BOLSTER ที่ JIG RR BODY MAIN โดยใช้ AUTO GUN ทั้งหมด 8 จุด โดยจะมีรายละเอียดอยู่ใน คู่มือประกอบการทำงาน และแผนภาพการทำงานของ AUTO GUN ในรูป 4.42

#### 4.3.3.3 วิเคราะห์หาสาเหตุ

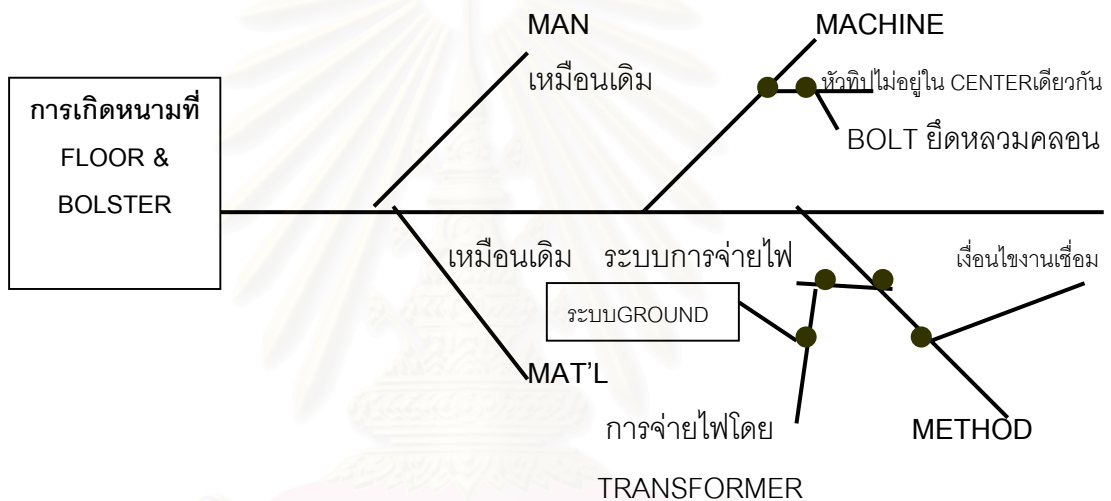


รูปที่ 4.43 แสดงผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดหนามที่ FLOOR & BOLSTER

ที่มา : ได้มาจากผลของการระดมสมองของแผนกวิศวกรรมตัวถัง ณ วันที่ 1 ธ.ค. 42

จากการวิเคราะห์ในตัวปัญหาพบว่า ปัญหาได้เกิดหลังจากนำระบบการเชื่อม โดยเทคนิคใหม่ คือ AUTO GUN มาใช้ ส่วนสาเหตุที่นำมาใช้ก็คือต้องการลดคนงานลง 1 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับการที่จะต้องซ่อมหลังจาก SPOT โดย AUTO GUN เสร็จแล้วก็ยังมี ต้นทุนที่ถูกกว่าอยู่ดี สำหรับระบบ AUTO GUN จะมีสิ่งที่ยังเหมือนกันกับระบบเก่า(DUMMY GUN) ก็คือ MAN MACHINE และ MATERIAL จึงได้ตัดประเด็นหลักของสาเหตุของปัญหาไปเหลือเป็นประเด็นสุดท้ายคือ ด้าน METHOD ในเรื่องของระบบ GROUND ซึ่งทั้ง AUTO GUN และ DUMMY GUN มีรายละเอียดต่อไปนี้

## 1.ระบบ DUMMY GUN

ลักษณะงานจริงที่ใช้ระบบ DUMMY GUN จะแสดงในรูปที่ 4.44

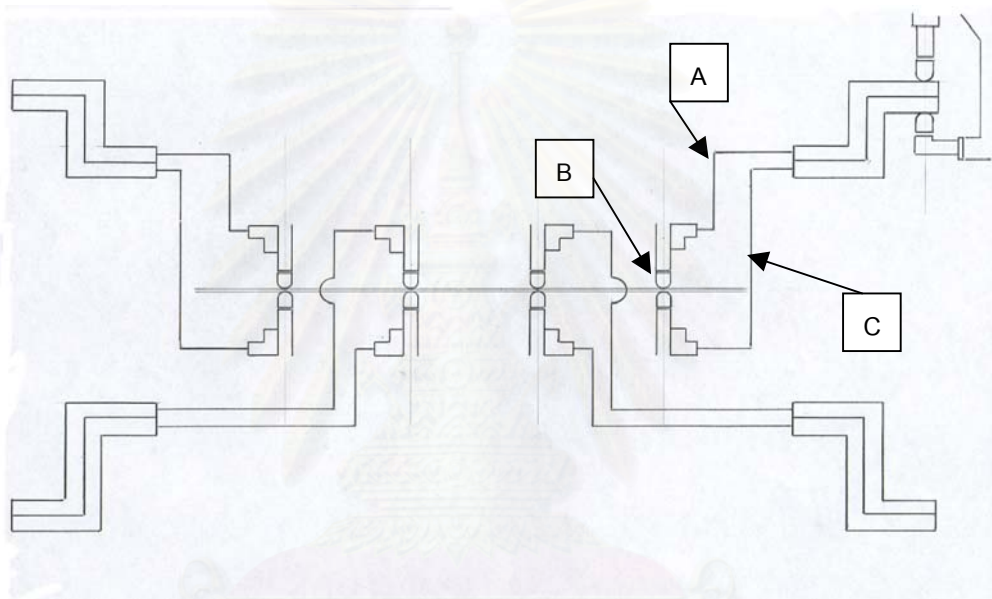


รูปที่ 4.44. แสดงลักษณะงานจริงที่ใช้ระบบ DUMMY GUN

จากรูปเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลมาตามสาย A จะผ่านหัว SPOT TIP B และไหลออกผ่านสาย C ไปครบวงจรการ SPOT ที่ GUN อีกด้านหนึ่ง ลักษณะงานเชื่อมแบบนี้พบว่าไม่มีเหน็บเกิดขึ้น

## 2.ระบบ AUTO GUN

ลักษณะงานจริงที่ใช้ระบบ AUTO GUN จะแสดงในรูปที่ 4.45

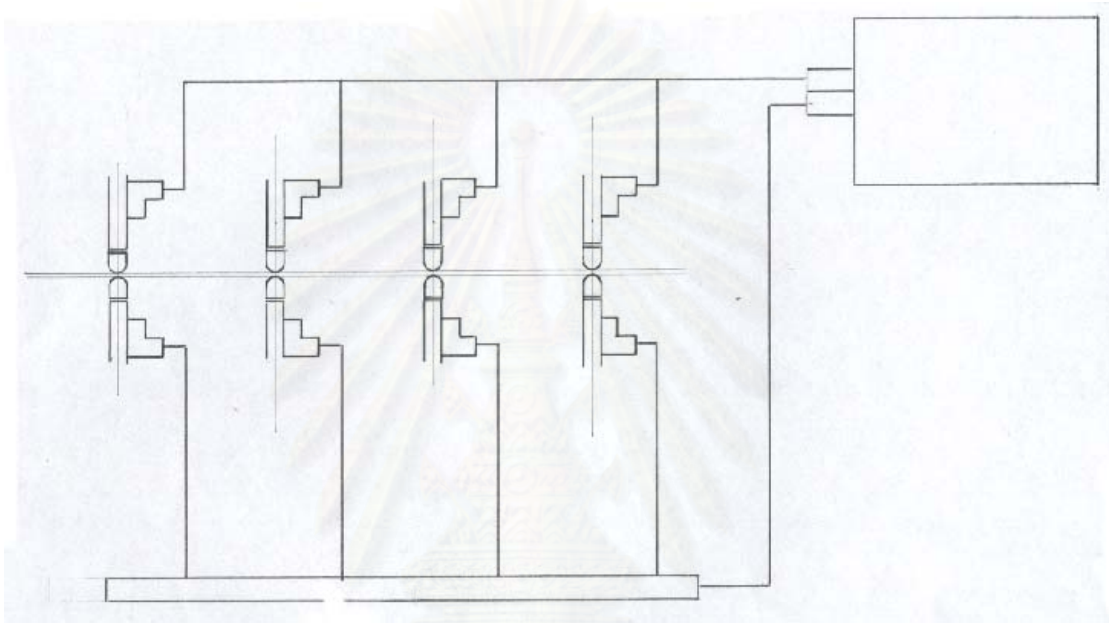

รูปที่ 4.45 แสดงลักษณะการใช้ระบบ AUTO GUN

เนื่องจากมีความต้องการดัดแปลงให้น้อยที่สุดจากระบบ DUMMY GUN ไปสู่ AUTO GUN เลยมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงเฉพาะการส่งกระแสไฟฟ้าเท่านั้น โดยเปลี่ยนจากที่จะต้องเอา MANUAL GUN มาปล่อยกระแสไฟฟ้า ให้ระบบก็ใช้ TRANSFORMER ปล่อยกระแสไฟฟ้า โดยตรงให้กับระบบ แทน


อย่างไรก็ดี ลักษณะการเชื่อมแบบนี้จะทำให้เกิดหนาม SPOT หลังจากที่ทำกร SPOT เสร็จแล้วแต่การซ่อมในเรื่องหนาม ก็สามารถทำได้ง่ายกว่า กล่าวคือใช้ MAN-HOUR ในการซ่อมน้อยกว่า การที่จะต้องจับปืนไปยังที่ตรงตัวของ DUMMY GUN

#### 4.3.3.4 การหาวิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขมาจากสาเหตุที่เป็นไปได้ แต่ในกรณีนี้มีข้อเปรียบเทียบสภาพที่เกิดปัญหา จึงทำให้แก้ไขปัญหายากขึ้น โดยจะทำการมุ่งประเด็นไปตรงจุดที่แตกต่างกันของระบบ AUTO GUN และ DUMMY GUN แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การแก้ไขยังมีได้หลายวิธี จึงจะต้องนำมาเปรียบเทียบกัน และเลือกวิธีที่ดีที่สุด สำหรับจุดที่แตกต่างกันนั้น มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือเรื่องของระบบการครบวงจรของกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ จึงเน้นไปที่เรื่องนี้ โดยรายละเอียดของวิธีต่างๆ จะเป็นดังนี้

##### วิธีที่ 1

เสนอให้เปลี่ยนวงจรการทำงานใหม่ โดยป้อนที่ยังไม่ได้สั่งให้เชื่อมให้แยกออกจากชิ้นงานก่อน เพื่อให้กระแสไหลไปยัง จุดที่จะทำการเชื่อมเพียงจุดเดียว

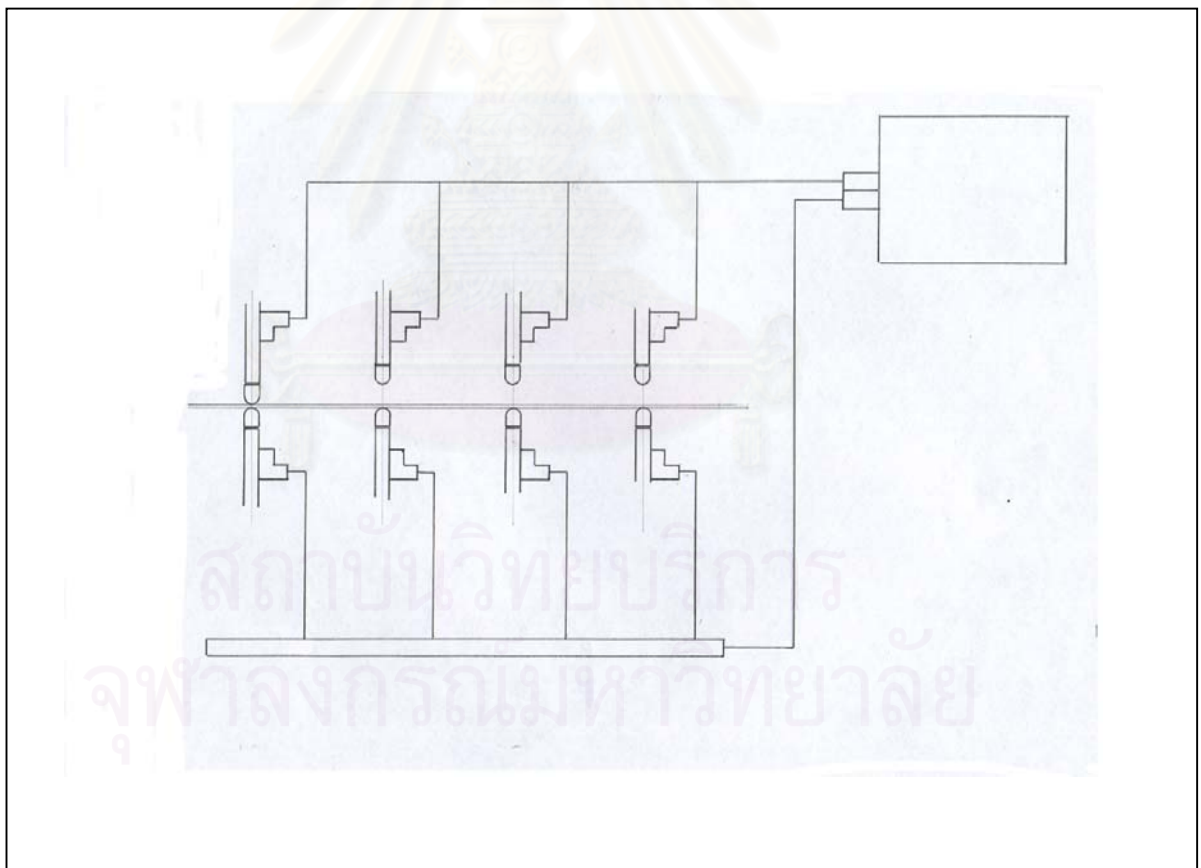

รูปที่ 4.46 แสดงลักษณะงานดัดแปลงการใช้ระบบ AUTO GUN




วิธีดังกล่าวมีข้อดีข้อเสียดังตารางที่ 4.36

ข้อดี	ข้อเสีย
<p>1. เป็นวิธีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำงานมากนัก เพียงแค่แก้ไข PROGRAM ใน PLC ( Programable logic Control ) เท่านั้น</p> <p>2. การแก้ไขในเรื่องนาม SPOT มีโอกาสสำเร็จสูงเพราะไฟจะไหลไปยังจุดที่ทำการเชื่อมเพียงจุดเดียว</p>	<p>1. อาจมีปัญหาอื่นตามมาก็คือ ตำแหน่งของชิ้นงานที่จะทำการเชื่อม เกิดการขยับเขยื้อนเนื่องจากปืนไม่ได้กดพร้อมกัน</p> <p>2. หากใช้วิธีนี้แล้วผลการทดลองออกมาปรากฏว่าชิ้นงานเกิดการขยับเขยื้อน ชิ้นจะทำให้เชื่อมไม่ได้ อาจต้องทิ้งชิ้นงานไปทั้งคัน</p>

ตารางที่ 4.36 สรุปข้อดี-ข้อเสีย ของการเชื่อมที่ละจุด

## วิธีที่ 2

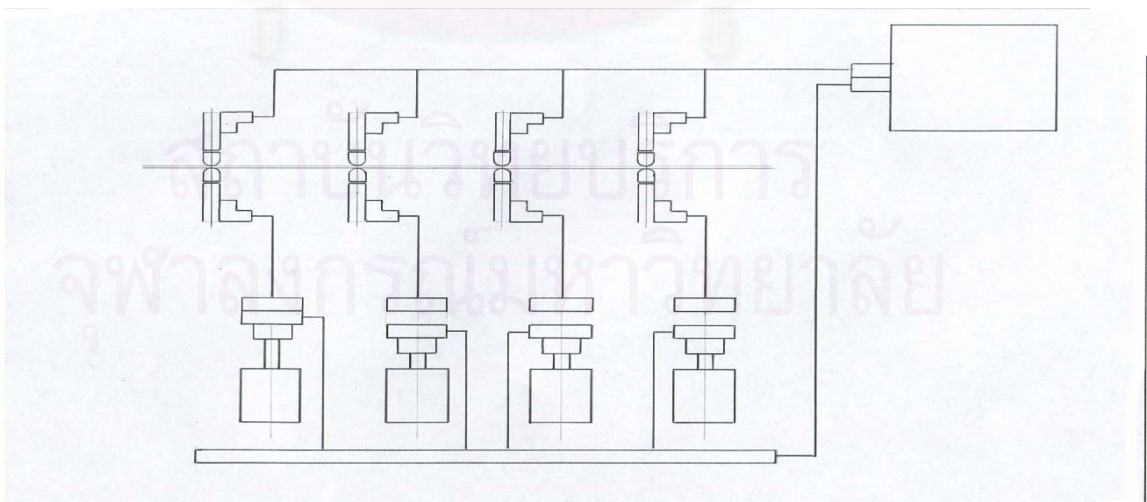

รูปที่ 4.47 แสดงงานดัดแปลงระบบ AUTO GUN


วิธีนี้จะให้ GUN ยิงลงพร้อมกัน แต่จะใช้กระบอกสูบมาตัดการครบวงจรของกระแสไฟเชื่อมลง โดยจะให้กระบอกสูบทำการต่อเฉพาะจุดที่มีการเชื่อม

ข้อดี	ข้อเสีย
<p>1. ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาอื่น ในเรื่องของการขยับเขยื้อนของชิ้นงาน เพราะปืนทั้ง 4 กัดชิ้นงานพร้อมกัน</p>	<p>1. ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 45,200 บาทเป็นค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบอกสูบพร้อมอุปกรณ์ประกอบคือ Valve และสายลม 40,000 บาท</li> <li>- ทองแดงพร้อมทำเรียบร้อย (MACHINE) 4 ชุด                    5,200 บาท</li> </ul> <p style="text-align: right;">45,200 บาท</p> <p>ส่วนระยะเวลาประมาณ 5 อาทิตย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาในการซื้อของ    4 อาทิตย์</li> <li>- ทำเตรียมการพร้อมทดลอง    1 อาทิตย์</li> </ul> <p style="text-align: right;">5 อาทิตย์</p> <p>2. ไม่แนใจนักว่าการแก้ปัญหาหนาม SPOT จะหายหรือไม่เพราะตัดการครบวงจรเพียงด้านเดียว</p>

ตารางที่ 4.37 สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมพร้อมกันที่หลายจุด และมีระบบตัดไฟด้านเดียว



### วิธีที่ 3

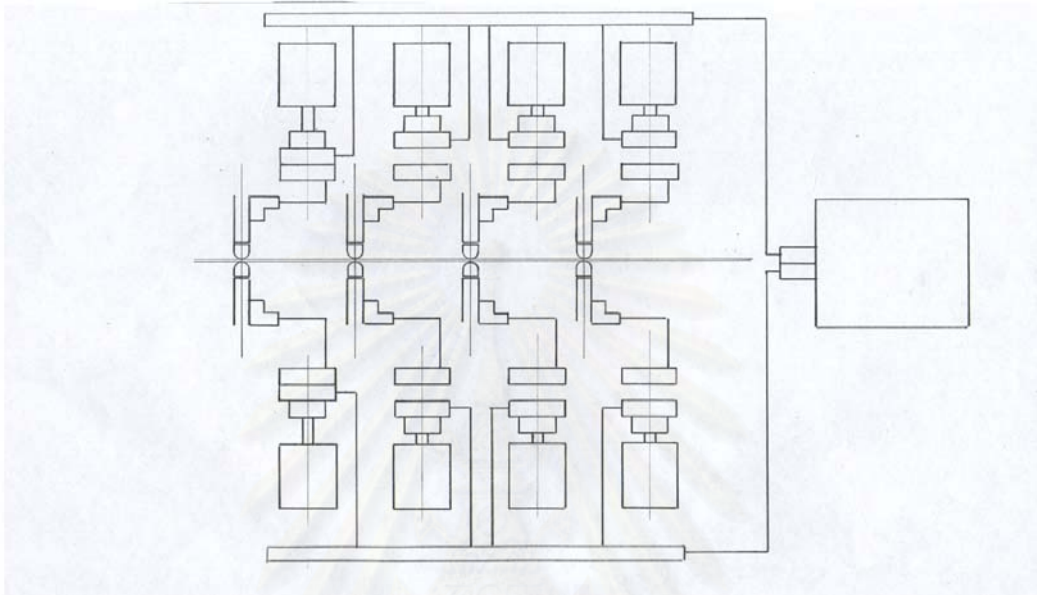

รูปที่ 4.48 แสดงงานดัดแปลงของระบบ AUTO GUN

วิธีนี้จะให้ GUN ยิงลงพร้อมกัน และจะให้กระบอกสูบมาตัดการครบวงจรของวงจรกระแสไฟฟ้าเชื่อมลงทั้ง 2 ด้าน โดยจะให้กระบอกสูบทำการต่อเฉพาะจุดที่มีการเชื่อมเท่านั้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข้อดี	ข้อเสีย
1. ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาอื่น ในเรื่องของการขยับเขยื้อนของชิ้นงาน เพราะป็นทั้ง 4 กัดชิ้นงานพร้อมกัน	1. ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 90,400 บาทเป็นค่า - กระจกสลับพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด 80,000 บาท - ทองแดงพร้อมทำเรียบร้อย 8 ชุด <u>10,400</u> บาท <u>90,400</u> บาท
2. สามารถแก้ไขปัญหาการ SHORT ลง GROUND ได้เด็ดขาด	ส่วนระยะเวลาประมาณ 6 อาทิตย์ - ระยะเวลาในการซื้อของ 4 อาทิตย์ - ทำเตรียมการพร้อมทดลอง 2 อาทิตย์ (ต้องเตรียมฐานประกอบสลับเพิ่ม) <u>6</u> อาทิตย์

ตารางที่ 4.38 สรุปข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมพร้อมกันและมีระบบตัดไฟโดยสมบูรณ์

### การประเมินวิธีการแก้ไข และเลือกวิธีที่ดีที่สุด


- เป้าหมาย** เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหนาม SPOT ที่ FLOOR BOLSTER
- เกณฑ์** 1. ความสามารถดำเนินการได้ ตามวิธีที่กำหนดมา
- การตัดสินใจ** 2. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขวิธีการนั้น  
3. ความยากง่ายในการจัดหาทรัพยากรที่ใช้  
4. ระยะเวลาคืนทุน  
5. ผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ
- ทางเลือก** 1. สลับยิงแต่ใช้ GROUND ร่วมตามวิธีที่ 1 ดังที่กล่าวมาแล้ว  
2. ใช้ GUN ยิงลงพร้อมกัน แต่แยก GROUND ด้านเดียว ตามวิธีที่ 2  
3. ใช้ GUN ยิงลงพร้อมกัน และแยก GROUND ทั้ง 2 ด้านตามวิธีที่ 3

แบบจำลองการตัดสินใจ

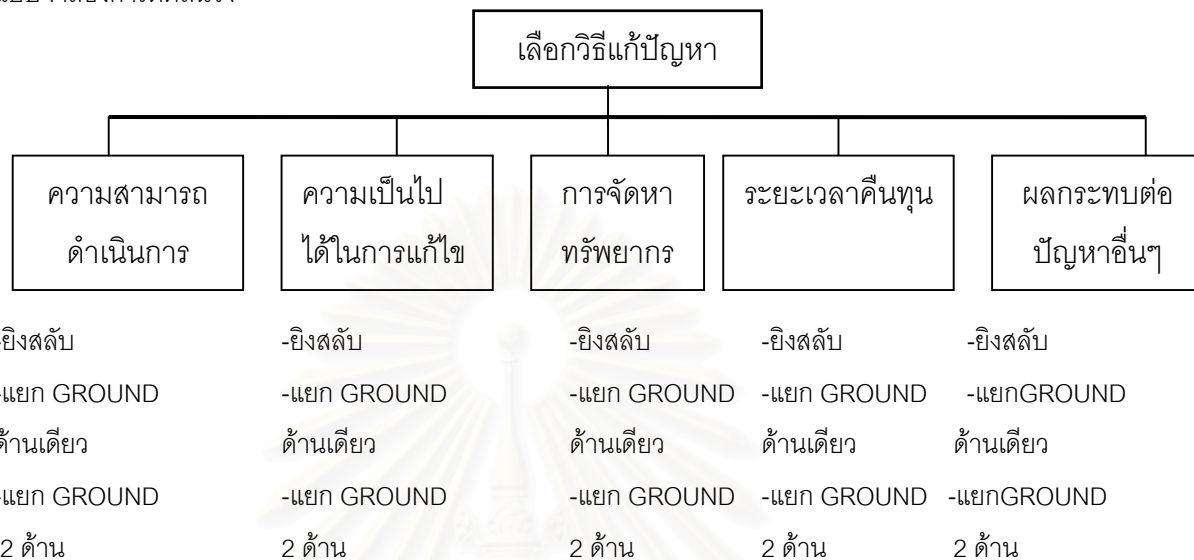

รูปที่ 4.49 แสดงแบบจำลองการตัดสินใจ

การกำหนดน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ

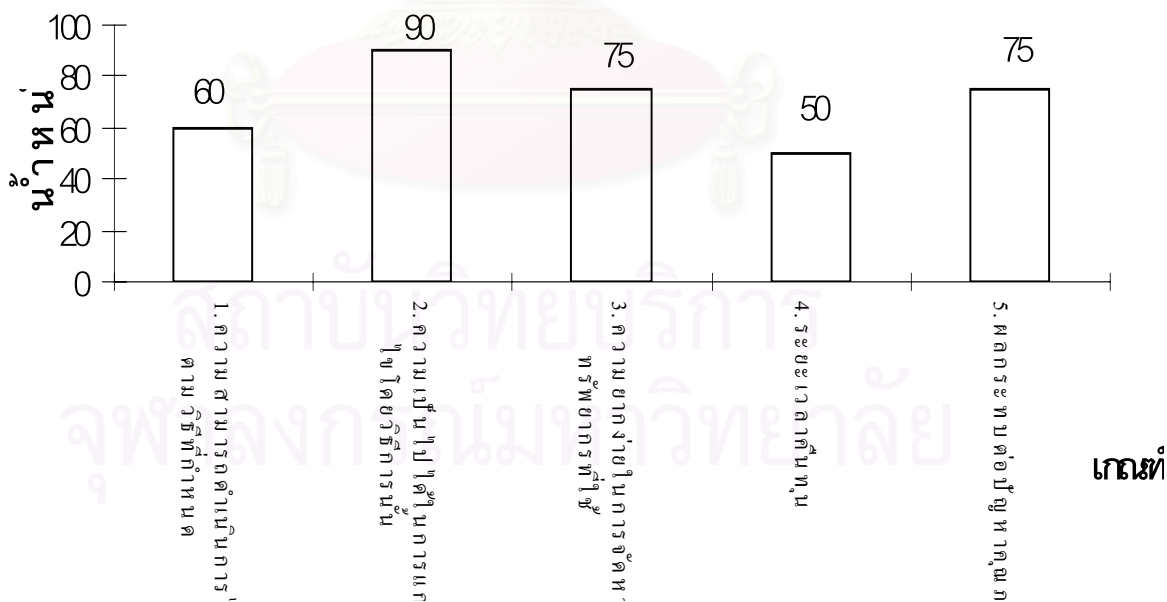

รูปที่ 4.50 แสดงน้ำหนักในแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ

เกณฑ์	น้ำหนัก	Normalized
1.ความสามารถดำเนินการได้ตามวิธีที่กำหนด	60	$60/350=17.1$
2.ความเป็นไปได้ในการแก้ไขโดยวิธีการนั้น	90	$90/350=25.7$
3.ความยากง่ายในการจัดหาทรัพยากรที่ใช้	75	$75/350=21.4$
4.ระยะเวลาคืนทุน	50	$50/350=14.28$
5.ผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่น	75	$75/350=21.4$
รวมคะแนน	<u>350</u>	

ตารางที่ 4.39 คะแนนที่ได้ในแต่ละทางเลือกตามเกณฑ์ต่างๆ

เกณฑ์การตัดสินใจ	ทางเลือก		
	ยิงสลับ	แยก GROUNDด้านเดียว	แยก GROUND 2 ด้าน
1. ความสามารถในการดำเนินการ	ทำได้ง่ายมากเพียงแค่เปลี่ยนโปรแกรมใน PLC  คะแนน 10	ทำพอได้ต้องเตรียมการด้าน MECHANIC คือ ระบายออกสูบลดด้วยและงานทำขึ้นส่วนของแดง  คะแนน 8	ทำยากนิดหน่อยเพราะต้องมีระบายออกสูบลดและขึ้นส่วนเพิ่มขึ้น  คะแนน 6
2. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขโดยวิธีการนั้น	อาจมีปัญหาคะทบด้านอื่นทำให้ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้  คะแนน 5	อาจแก้ปัญหาได้  คะแนน 8	

เกณฑ์การตัดสินใจ	ทางเลือก		
	ยิงสลັบ	แยก GROUNDด้านเดียว	แยก GROUND 2 ด้าน
3.ความยากง่ายในการจัดหา ทรัพยากรที่ใช้	ทำได้โดยไม่เสียเงินใช้ เวลา SET PROGRAM ประมาณ 30 นาทีแต่ถ้า หากใช้วิธีนี้แล้วมีผล กระทบต่อปัญหาอื่นเช่น ทำให้ TRIM LINE ของ SIDE เอียงอาจต้องทำให้เสียค่า ใช้จ่ายในการซื้อชิ้นส่วน มาทำใหม่ประมาณ 3500 บาท คะแนน 9	เสียค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน=45200 ฿ เวลา =5อาทิตย์ คะแนน 7	เสียค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน=90400฿เวลา =6อาทิตย์ คะแนน 5
4.ระยะเวลาคืนทุน	ประมาณ 0 คะแนน 10	กำลังการผลิต= 4000U'/MTH ต้นทุน =45200 บาท ค่าซ่อม =7.86บาท/U' ระยะเวลาคืนทุน=45200 7.86x4000 =1.43 MTH คะแนน 7	กำลังการผลิต= 4000U'/MTH ต้นทุน =90400 บาท ค่าซ่อม =7.86บาท/U' ระยะเวลาคืนทุน=90400 7.86x4000 =2.87 MTH คะแนน 3.5
5.ผลกระทบต้อปัญหาคุณ ภาพอื่น	อาจจะมีผลเนื่องจาก GUN กดลงไม่พร้อม กัน คะแนน 5	ไม่มี คะแนน 10	ไม่มี คะแนน 10

ตารางที่ 4.40 แสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไข้ปัญหา

เกณฑ์	น้ำหนัก	คะแนน					
		ทางเลือก 1		ทางเลือก 2		ทางเลือก 3	
1.ความสามารถดำเนินการได้ตามวิธีที่กำหนดมา	60	10	600	8	480	6	360
2.ความเป็นไปได้ในการแก้ไข้โดยวิธีทางนั้น	90	5	450	8	800	10	900
3.ความยากง่ายในการจัดหาทรัพยากรที่ใช้	75	9	675	7	525	5	375
4.ระยะเวลาคืนทุน	50	10	500	7	350	3.5	175
5.ผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพอื่นๆ	75	5	375	10	750	10	750
	คะแนนรวม	2600		2905		2560	

เลือกทางเลือกที่ 2 GUN ทั้งหมดตกลงพร้อมกัน โดยแยก GROUND เพียงด้านเดียวอย่างไรก็ดีทางเลือกที่ 2 ถึงแม้จะมีความมั่นใจไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการแก้ไข้ก็ตาม หากแก้ไข้ไม่ได้จริงๆ ก็สามารถปรับปรุงต่อไปเป็นทางเลือกที่ 3 ได้โดยไม่ต้องรื้อทำใหม่

#### 4.3.3.5. การดำเนินการแก้ไข้

หลังจากที่ได้เลือกวิธีการแก้ไข้ปัญหาแล้ว ก็ได้ทำการเรียกประชุมแผนกที่เกี่ยวข้อง และทำการแบ่งให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนตามแผนการทดลองในรูป 4.51

อย่างไรก็ดี การทำการทดลองนี้ไม่อาจทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ใช้ทันที กับการผลิตจริงเลย ต้องทำการทดลองในวันที่ไม่มีการผลิต เช่นวันหยุด จะได้ไม่มีผลต่อยอดขายการผลิตหากทำการติดตั้งไปแล้วใช้ไม่ได้ผลจะทำการคืนกลับเหมือนของเดิมได้

รูปที่ 4.51 แผนการทดลองการ SPOT โดย AUTO GUN							
ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	พย'42		ธค'42		แผนกที่เข้าร่วม
			1	15	30	1	
1	ออกแบบ และออกไปตั้งชื่อกระบอกลูกสูบ เหล็ก ทองแดง	แผนกวิศวกรรม		19			วิศวกรรม ซ่อมบำรุง ตรวจสอบคุณภาพ
2	ทำ	แผนกซ่อมบำรุง			26		ผลิต
3	ติดตั้งที่ JIG C/BOX NO.1	แผนกซ่อมบำรุง			27		<u>แผนการทดลอง</u> - ต้องไม่มีหนาม SOT เกิดขึ้นหลังจากการ SPOT ด้วย AUTO GUN
4	ทดลองใช้ AUTO GUN ทำการประกอบ 5 คัน	ทั้งหมด			28		- จะคืนกลับเหมือนเดิมถ้าการทดลองแล้ว ไม่ได้ผล
5	ปัญหาและการแก้ไข	ทั้งหมด			28		<u>แผนกผลิต</u> ส่งคนงานเข้าร่วม ร่วมการทดลอง
6	เริ่มทำการใช้จริง	ทั้งหมด			29		2 คน
7	ตรวจสอบยืนยันการแก้ปัญหาวันละ 5 คัน	แผนกตรวจสอบ คุณภาพ				18	<u>แผนกตรวจ</u> ทำการตรวจสอบ <u>สอบคุณภาพ</u> หนาม SPOT <u>แผนกซ่อม</u> ทำหน้าที่ติดตั้ง พร้อมทั้งแก้ไข อุปกรณ์ให้ใช้งานได้

#### 4.3.3.6 การประเมินผลหลังจากที่ได้ทำการแก้ไข ระบบ GROUND เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ได้ ทำการแก้ไขระบบ GROUND เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตามผลโดยการตรวจสอบวันละ 5 คัน เป็นเวลา 10 วัน พบว่านามสปอตไม่เกิดอีกเลย มีการเก็บข้อมูลดังแสดงในภาคผนวก ก,ญ,ฎ-4 ได้ผลสรุป ดังตารางที่ 4.41

	รายละเอียด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
SPOT BURR ที่ FLOOR BOLSTER	1.FIRST DPU	0.7	0
	2.ED DPU	0.3	0
	3.เวลาในการซ่อม	1 นาที/คัน	0
	4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม	7.5 บาท/คัน	0

ตารางที่4.41 แสดงรายละเอียดของค่าต่างๆ ก่อนและหลังปรับปรุง



## 4.3.3.7 แผนควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพ (PROCESS CONTROL PLAN)

## ตารางที่ 4.42 แผนควบคุมกระบวนการ

ชื่อชิ้นส่วน FLOOR AND BOLSTER ASM

วันที่กำหนดใช้ 20 ธันวาคม 2542

ชิ้นส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม QC MANAGER


ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผลิตในบริษัท

ชื่อกระบวนการ	เครื่องมือ	อัตราการผลิต	ควบคุมด้านคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีประเมิน	ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์	วิธีการดำเนินการหากพบว่าผิดปกติ
CARGO BOX MAIN ASM	CARGO BOX MAIN ASM JIG	2.15 MIN/U'	จะต้องไม่มีหนามที่ FLOOR AND BOLSTER	ไม่มีหนาม SPOT ทุกจุดที่ทำการ SPOT ด้วย AUTO GUN	สายตา	30 ครั้ง/1 ครั้ง	GO-NO GO	แจ้งแผนกซ่อมบำรุงตรวจสอบแผ่นทองแดงที่ทำหน้าที่แยกระบบ GROUND ที่ CARGO BOX MAIN ASM JIG

### 4.3.3.8 มาตรฐานการตรวจสอบ ที่จะต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข


รูปที่ 4.52 ใบมาตรฐานการตรวจสอบ

ชื่อชิ้นส่วน FLOOR BOLSTER ASM วันที่กำหนดให้ใช้ 20 ธ.ค. 42  
 ชื่อส่วนเลขที่ ผู้ควบคุม QC MANAGER  
 ชื่อบริษัทที่ผลิต ผลิตในบริษัท

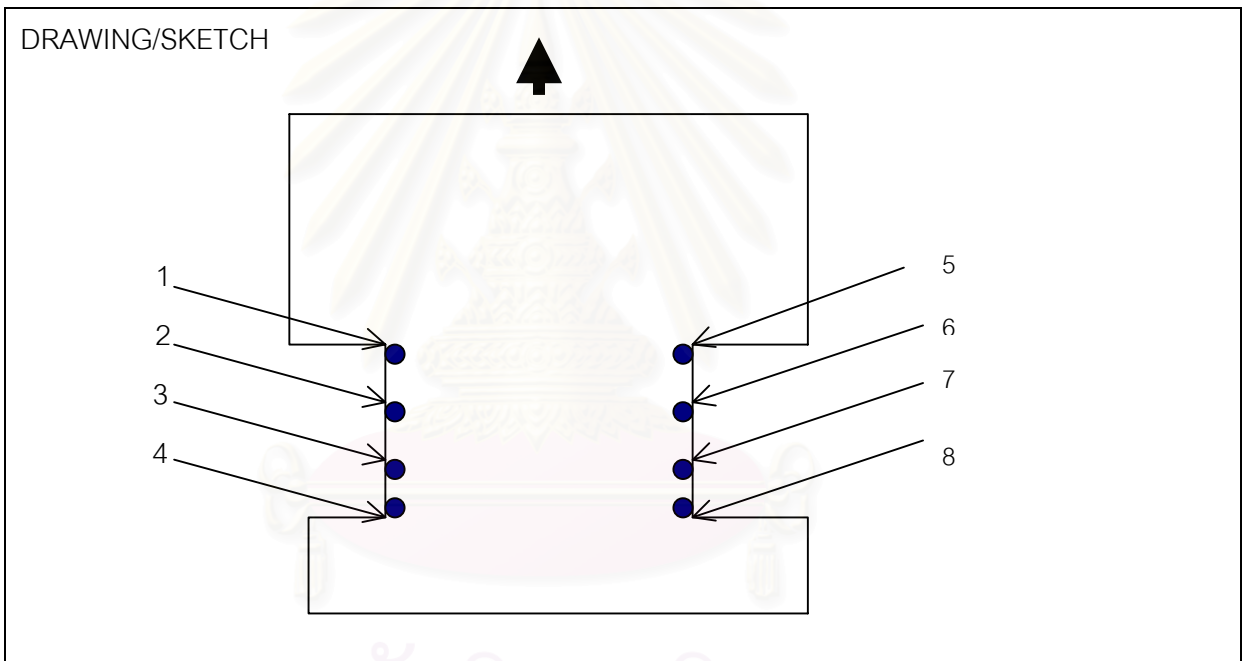

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่การตรวจสอบ	หมายเหตุ
1.	จุด SPOT ที่ 1-8	1.ไม่เกิดหนาม 2.SPOTแล้ว ต้องเชื่อมติด กันดี	1.สายตา 2.ใช้ไขควงทดสอบ	30 ครั้ง/1 ครั้ง	

#### 4.3.4. ปัญหา รอยบุบที่ประตูที่ตำแหน่งแสดงในภาพ 6 จุด รวมซ้ายและขวาเป็น 12จุด

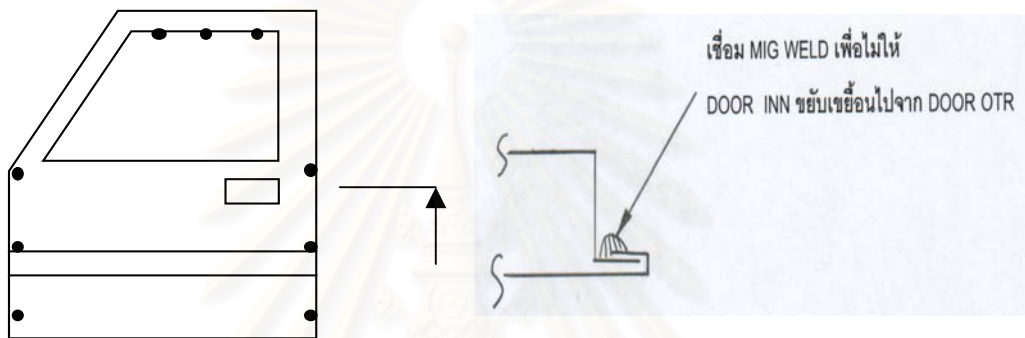

รูปที่ 4.53 แสดงลักษณะปัญหา

#### 4.3.4.1 เหตุผลในการเลือกปัญหาหัวข้อนี้มาปรับปรุง

เพราะปัญหานี้ทำให้เกิดค่า ED DPU ทั้งซ้ายและขวารวมกันเป็น 0.35 โดยที่การซ่อมหลังจากการตรวจสอบครั้งที่ 1 สามารถลดข้อบกพร่อง DPU ลงได้เพียง 0.05 สมควรที่จะแก้ไขกระบวนการก่อนหน้าจึงจะส่งผลให้ค่า ED DPU ลดลงต่ำกว่า 1 ได้

#### 4.3.4.2 สภาพปัจจุบัน


สาเหตุที่บุบเกิดจากการเชื่อม MIG WELD เพื่อไม่ให้ DOOR INN ขยับเขยื้อน ไปจาก DOOR OTR หลังจากป้านกระบวนการพับขอบ (Hemming) โดยจะมีรายละเอียดแสดงไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรูปที่ 4.54

MODEL NAME	LINE NAME	PROCESS NAME	DOCUMENT SHOWN				
123	DOOR ASM	HEMMING	OPERATION				
		<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1. นำ DOOR OTR มาวางลงที่ STAMP 2. นำ DOOR INN เข้ามาวางทับ 3. ให้ชุดที่ประกอบกันแล้วไหลเข้าเครื่องพับขอบ 4. ทำการพับขอบ	<b>ข้อควรระวัง</b>				
		<b>หัวข้อตรวจสอบคุณภาพ</b> การตรวจสอบ	<b>ระดับ</b> มาตรฐาน	<b>ผู้ตรวจ</b> สำคัญ	<b>วิธีการตรวจสอบ</b> สอบ		
		1. การหยอดกาวที่ขอบของ DOOR OTR	เส้นของกาวต้องไม่ขาด	B	คนงาน	1 ครั้ง/1 สัปดาห์	สายตา
		<b>หมายเหตุ</b>					
REVISION NO	CARNO	CHANGE DESCRIPTION	DATE	REVISE BY			

รูปที่ 4.54 แสดงคู่มือการประกอบที่สถานีพับขอบ (HEMMING) ประตูด้านซ้ายและขวา

#### 4.3.4.3 การวิเคราะห์สาเหตุ

เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญมีความชัดเจนมาก เกิดจากการเชื่อม MIG WELD ทำให้ชิ้นส่วน DOOR OTR หลอมละลายและยุบตัวลงมา

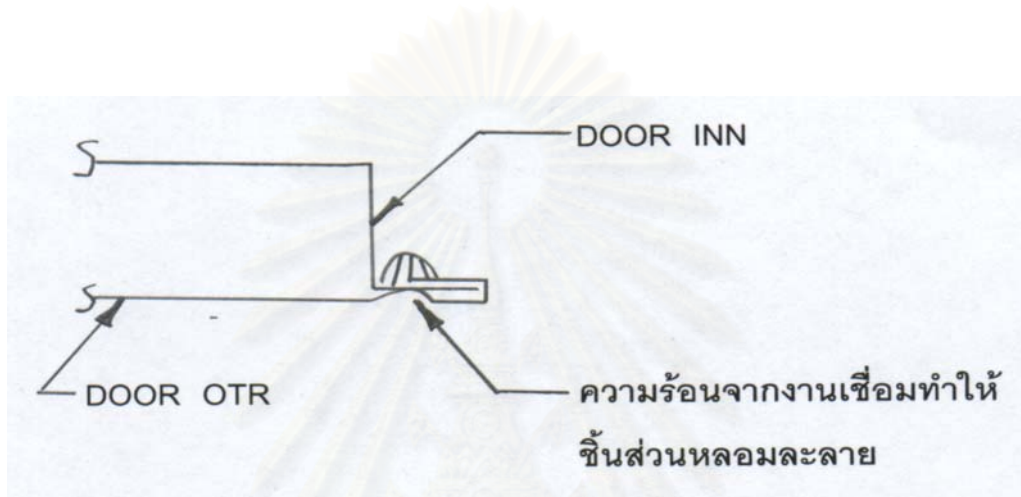


รูปที่ 4.55. แสดงลักษณะปัญหาโดยละเอียด

#### 4.3.4.4 การหาวิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขสำหรับกรณีนี้ได้ทำการกำหนดขึ้นมา มีอยู่ 3 วิธีด้วยกันคือ


1. ใช้ SPOT GUN ยิงแทนการเชื่อม CO<sub>2</sub> วิธีนี้มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สูงมาก
2. การเพิ่ม PRESSURE ที่เครื่องปั๊มขบให้กดชิ้นงานแน่นขึ้นไปอีก เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วน DOOR INN ขยับเขยื้อนได้ แต่หลังจากได้ทำการทดลองแล้วพบว่า เกิดปัญหา ตุงขึ้นตลอดแนว เนื่องจาก DOOR OTR ไปชน ดังรูปที่ 4.56

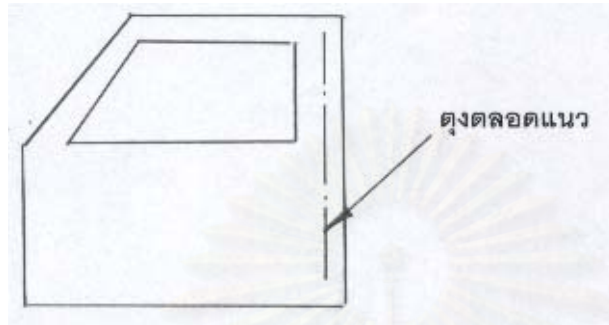

หลังจากเพิ่มแรงดันจาก 740 psi  
ไปเป็น 900-1000 psi

รูปที่ 4.56 แสดงผลการแก้ไขโดยเพิ่มแรงดัน (PRESSURE) ที่เครื่องพับขอบ

3. ใช้กาวติดเหล็ก ทาบริเวณที่พับขอบ แต่เนื่องจากคุณสมบัติ

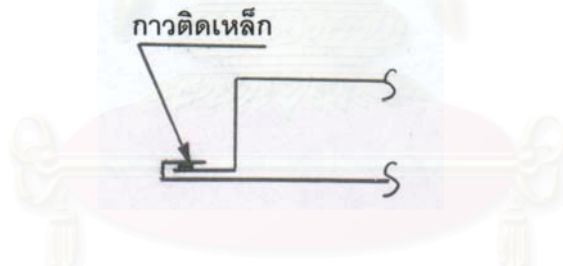

รูปที่ 4.57 แสดงแนวทางแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง

ของกาวยังไม่ได้รับการยืนยันว่า มีความแข็งแรงพอที่จะจับยึดจึงไม่ใช้วิธีนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ วิธีนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด

**การเลือกวิธีการแก้ไข**

เลือกวิธีที่ 1 ใช้ SPOT GUN ทำการเชื่อม แทนการใช้ MIG WELD

#### 4.3.4.5 การดำเนินการแก้ไข

ได้ทำการทดลองโดยใช้ MANUAL GUN ลองยิงไปที่ส่วนที่ทำการเชื่อมโดย CO<sub>2</sub> แต่ต้องใช้ WELDING PRESSURE ที่ 600 N หรือประมาณ 60 Kgf เท่านั้น ซึ่งปกติ MANUAL GUN ทั่วไปจะมี WELDING PRESSURE อยู่ที่ประมาณ 300 Kgf ขึ้นไป อย่างไรก็ตามการใช้ MANUAL GUN ทดลอง ยิงนั้นเป็นการยืนยันความคิดที่ว่าหากติด DUMMY GUN แล้วจะแก้ไขปัญหาได้เท่านั้น การใช้ MANUAL GUN ยิงโดยตรงเลยจะมีปัญหาทางด้านจุด SPOT มีตำแหน่งไม่ตรง อีกทั้ง MANUAL GUN ก็ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานที่ WELDING PRESSURE ที่ 650 N อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองโดยใช้ MANUAL GUN พบว่า รอยเชื่อม ติดดี แต่ยังมีรอยบวมอยู่ แต่เมื่อเทียบกับการใช้ CO<sub>2</sub> เชื่อม จะดีกว่ามาก



จากเหตุผลดังกล่าวจึงคิดออกแบบ DUMMY GUN ซึ่งลักษณะของ DUMMY GUN จะมาจากความต้องการของผู้ใช้ (WHAT) แปลงเป็นความต้องการด้านเทคนิค (HOW) และจากความต้องการด้านเทคนิค(WHAT)แปลงเป็นความต้องการด้านการออกแบบ (HOW)ดังตารางข้างล่าง

**ตารางที่4.43** แสดงข้อมูลเพื่อไปใช้ในการออกแบบ


ความต้องการของผู้ใช้	ความต้องการด้านเทคนิค	ความต้องการด้านการออกแบบ	ความสำคัญของความต้องการของผู้ใช้	ทิศทางในการปรับปรุง	เป้าหมายในการปฏิบัติ
1.ต้องการเชื่อมโดยไม่ให้บิด	ใช้ SPOT GUN ที่เป็น DUMMY GUN	1.ใช้กระบอกลูกสูบขนาดเล็กเพื่อให้แรงกดต่ำ 2.ให้หัวทิวตัวล่างเป็นแบบเรียบเพื่อให้แรงกดต่อพื้นที่ต่ำที่ผิวด้านล่าง 3.ให้มีกรงลึง GROUND ที่ตำแหน่งอื่นไม่ใช่ด้านล่างของ SPOT GUN 4.ที่หัวทิวตัวล่างให้เป็นแบบยึดแน่นกับที่และให้ลึกลึกน้อยที่สุด 5.ให้หัวทิวด้านล่างสามารถปรับแต่งความสูงให้เข้ากับชิ้นส่วนได้	5	 ยิ่งเรียบยิ่งดี  ยิ่งลึกลึกยิ่งดี  ยิ่งปรับแต่งได้มากยิ่งดี	ให้แรงกดไม่เกิน 650 N ให้ความเรียบและความขนานไม่เกิน 0.2 ไม่ให้กระแสรั่วไหลทางด้านล่างของหัวทิว หรือกระแสรั่วไหลไปทางด้านล่างของหัวทิว = 0 ให้เหล็กที่ใช้ทำหัวทิวตัวล่างทำการชุบแข็งด้วยความร้อนมี HRC อยู่ระหว่าง 25-30 HRC ให้หัวทิวด้านล่างปรับแต่งขึ้นบนได้ประมาณ 5 mm.

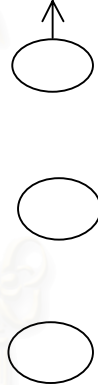

ความต้องการของผู้ใช้	ความต้องการด้านเทคนิค	ความต้องการด้านการออกแบบ	ความสำคัญของความต้องการของผู้ใช้	ทิศทางในการปรับปรุง	เป้าหมายในการปฏิบัติ
2.ตำแหน่งที่ทำการเชื่อมต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง	ใช้ SPOT GUN ที่เป็น DUMMY GUN ตั้งในตำแหน่งที่ทำการเชื่อม 1 จุด/1 ตัว	1. BRACKET ที่ใช้ยึดต้องมีความแข็งแรง 2. ใช้ CATCHER LOCK GUN ในขณะที่กระบอกสูบคันสุดเพื่อไม่ให้หัวทึบขยับเขยื้อนได้	4		1. ให้มีแผ่นเสริมความแข็งแรงที่ BRACKET ทั้ง 2 ด้าน 2. ใช้ CATCHER LOCK จำนวน 1 ตัว
3. การถอดประกอบหรือซ่อมทำได้ง่าย	ให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่จะมาประกอบกันยึดด้วย BOLT แทนการเชื่อม	1. BRACKET GUN ที่จะยึดกับพื้นให้ยึดด้วย BOLT และ KNOCK PIN 2. BRACKET GUN ที่จะมายึดกับ BRACKET ที่ยึดกับพื้นให้ทำฐานและยึดด้วย BOLT 3. BRACKET ที่ใช้ยึดกระบอกสูบให้ทำเป็น BRACKET รูปร่างตัว L และยึดด้วย BOLT	3		1. ให้ยึดด้วย BOLT จำนวน 4 ตัว 2. ให้ยึดด้วย BOLT จำนวน 4 ตัว 3. ให้ยึดด้วย BOLT จำนวน 1 ตัว

ความต้องการ ของผู้ใช้	ความต้องการ ด้านเทคนิค	ความต้องการด้านการออกแบบ	ความสำคัญของ ความต้องการของผู้ใช้	ทิศทาง ในการปรับปรุง	เป้าหมายในการปฏิบัติ
4. ต้องสามารถเชื่อมต่อ ชิ้นส่วน DOOR INN ขยับเขยื้อนได้	WELDING CONDITION ต้องเหมาะสมและมีอุปกรณ์ สำหรับรองรับ  WELDING CONDITION นั้นได้  2. กระแสต้องไม่รั่วไหล	1. ใช้กระบอกสูบที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ แรงกดที่เหมาะสม  2. ใช้ฉนวนกันระหว่างเหล็กกับทองแดง หรือทองเหลือง ทุกจุด	4	 กระแสรั่วยิ่งน้อยยิ่งดี	ใช้กระบอกสูบให้มีแรงกดประมาณ 650 N  ให้กระแสรั่วเป็น 0
5. วิธีที่ใช้แก้ปัญหาต้อง ไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่น กระทบขึ้นมาอีก	ส่วนเคลื่อนที่ของปืนต้อง ไม่ชนชิ้นส่วนบริเวณอื่น ทำให้เสียหาย	ขณะที่ปืนอ้าออกมาต้องพ้นระยะที่ ส่วนจะต้องถูกยกขึ้นแนวตรง	4	 ยิงพื้นมากยิ่งดี	ให้อ้าพ้นไปจากระยะที่ชิ้นส่วนจะถูกยกขึ้นในแนว ตรงประมาณ อย่างน้อย = 15 mm.

 การกำหนดความสัมพันธ์ ของความต้องการของผู้ใช้กับความต้องการด้านการออกแบบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยใช้สัญลักษณ์



หมายถึง มีความสัมพันธ์กันมาก  
 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง  
 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย

ความต้องการด้านการออกแบบ

ความต้องการของผู้ใช้	ความต้องการของผู้ใช้	กรอบขนาดเล็ก	หัวทึบด้านล่างเรียบ	ลง GROUND ที่จุดขึ้น	หัวทึบด้านล่างแข็ง	หัวทึบด้านล่างรับระยะได้	BRACKET แข็งแรง	ใช้ CATCHER LOCK	BRACK ใหญ่ยึดโดย BOLT	BRACKET GUN ยึดโดย BOLT	BRACKET กระบอกสูบลยึดโดย BOLT	ใช้ฉนวนกัน	ระยะตัดต้องพันเวลาที่ขึ้นลงแยกชิ้น
1.ต้องการเชื่อมโดยไม่ทำให้บวม	5	◎	◎	○	○	△	△	○					
2.ตำแหน่งที่ทำการเชื่อมต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกัน	4						○	◎					
3.การถอดประกอบทำได้ง่าย	3	◎		◎					◎	◎	◎		
4.ต้องสามารถเชื่อมไม่ให้ DOOR INN ขยับได้	4											◎	
5.ต้องไม่มีปัญหากระทบด้านอื่น	4												◎

ตารางที่ 4.44 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับความต้องการด้านการออกแบบ

## การคำนวณ COLUMN WEIGHTS

เพื่อที่จะประเมินและให้ความสำคัญกับความต้องการ ด้านเทคนิคนั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้คำนวณ โดยใช้สูตร

$$\text{COLUMN ที่ } n = \sum_{i=1}^N \text{ค่า RELATION SHIP}_{ii} \times \text{ค่า IMPORTANT}_{ii}$$

### ตัวอย่าง

$$\text{COLUMN ที่ 1} = 9 \times 5 + 9 \times 4 = 81$$

$$\text{COLUMN ที่ 2} = 9 \times 5 = 45$$

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการทั้งหมดมาประกอบ เป็นแผนผัง บ้านคุณภาพ (HOUSE OF QUALITY) ดังรูป 4.58




- ◎ = มาก                      คะแนน 9
- = ปานกลาง              คะแนน 3
- △ = น้อย                    คะแนน 1

รูปที่ 4.58 แผนผังบ้านคุณภาพ (HOUSE OF QUALITY)

ในการออกแบบ DUMMY GUN นั้น เราต้องให้ความสำคัญต่อ ความต้องการในด้านการออกแบบ เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้พึงพอใจ เรียงตามลำดับคะแนนใน COLUMN WEIGHT ดังนี้

1. ครอบอกสูบควรมีขนาดเล็ก ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 81 คะแนน
  2. การลง GROUND ที่อยู่นั้นจำนวน 1 จุด ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 51 คะแนน
  3. การใช้ CATCHER LOCK ตำแหน่ง ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 51 คะแนน
  4. หัวทึบด้านล่างเรียบ ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 45 คะแนน
  5. การใช้ฉนวนกัน ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 36 คะแนน
  6. ระบายน้ำให้พ้นจากชิ้นส่วนเวลายก ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 36 คะแนน
  7. ยึดอุปกรณ์ต่างๆ โดย BOLT ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 27 คะแนน
  8. หัวทึบด้านล่างปรับระยะได้ ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 17 คะแนน
  9. หัวทึบด้านล่างมีความแข็งแรงมาก ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 15 คะแนน
  10. BRACKET ที่ใช้ยึดมีความแข็งแรง ด้วยคะแนนใน COLUMN WEIGHT 5 คะแนน
- สำหรับรูปร่างโดยคร่าวๆ แล้ว จะมีลักษณะอยู่ในรูปที่ 4.59

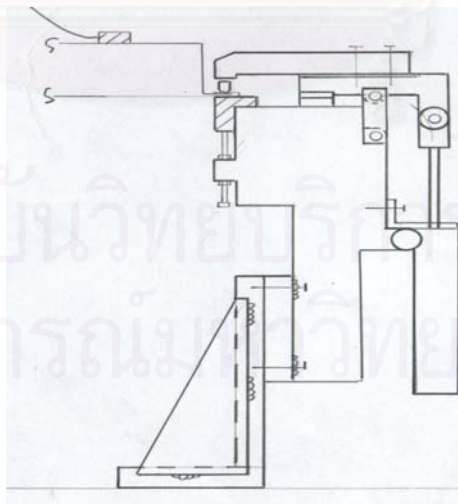

รูปที่ 4.59 ลักษณะเป็นที่ใช้ยิง DOOR AFTER HEM

#### 4.3.4.6 การประเมินผลหลังจากที่การนำเอา DUMMY GUN มาใช้

หลังจากที่ได้ออกแบบปืนสปอท (DUMMY GUN) ตัวใหม่และได้ทำขึ้นมา จำนวน 6 ตัว เพื่อที่จะวางลงทุกตำแหน่งที่มีการสปอทและเกิดการบุบเกิดขึ้น และได้นำไปใช้งานจริง ในการประกอบประตู พบว่าปัญหาการยวบยาบได้หายไป และมีการเก็บข้อมูลตัวเลขจำนวน 1 lot ดังแสดงในภาคผนวก ก,ญ,ฎ-5 ได้ผลสรุปดังตารางที่ 4.45

รายละเอียด	ก่อนปรับ	หลังปรับ
1.FIRST DPU	R/L O.3/0.3	R/L O.1/0.1
2.ED DPU	R/L 0.3/0.2	R/L 0.1/0.05
3.การเคลือบผิวโดย galvanized	ถูกลบออกไปจากการตกแต่ง อาจทำให้เกิดสนิมได้ง่าย	ไม่ได้ถูกลบไปเพราะหลังแก้ไข ไม่ต้องทำการซ่อมอีก
4.เวลาในการซ่อม	5 นาที /คัน/2 คัน	0
5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม	ค่าแรง = $5 \times 2 \times 289$ บาท/คัน 60 ค่าวัสดุ=3 บาท/คัน รวม =51.16 บาท/คัน	0

ตารางที่ 4.45 แสดงรายละเอียดก่อนและหลังแก้ไข

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 4.3.4.7 แผนควบคุมขบวนการด้านคุณภาพ (PROCESS CONTROL PLAN)

## ตารางที่ 4.46 แผนควบคุมกระบวนการ

ชื่อชิ้นส่วน DOOR COMPLETE

วันที่กำหนดใช้ 2 มีนาคม 2543

ชิ้นส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม QC MANAGER

ชื่อบริษัทผู้ผลิตผลิตในบริษัท

ชื่อกระบวนการ	เครื่องมือ	อัตราการผลิต	จุดควบคุมด้านคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีประเมิน	ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์	วิธีการดำเนินการหากพบว่าผิดปกติ
DOOR AFTER HEM	DOOR AFTER HEM JIG	2.15 MIN/U'	จะต้องไม่มีรอยบุบที่ขอบของประตู	ไม่มีรอยบุบตรงจุดที่ SPOT โดย DUMMY GUN	สายตา	ทุกคัน	GO,NO-GO	แจ้งแผนกซ่อมบำรุงตรวจดู ความผิดปกติของหัวที่ปัดด้านล่างว่าลึกหรือตื้นตำแหน่งไม่สัมพันธ์กับชิ้นส่วนหรือไม่



#### 4.3.4.8 มาตรฐานการตรวจสอบ

ชื่อชิ้นส่วน DOOR COMPLETE


วันที่กำหนดให้ใช้ 2 มี.ค. 43

ชื่อส่วนเลขที่

ผู้ควบคุม QC MANAGER

ชื่อบริษัทที่ผลิต ผลิตในบริษัท

DRAWING/SKETCH

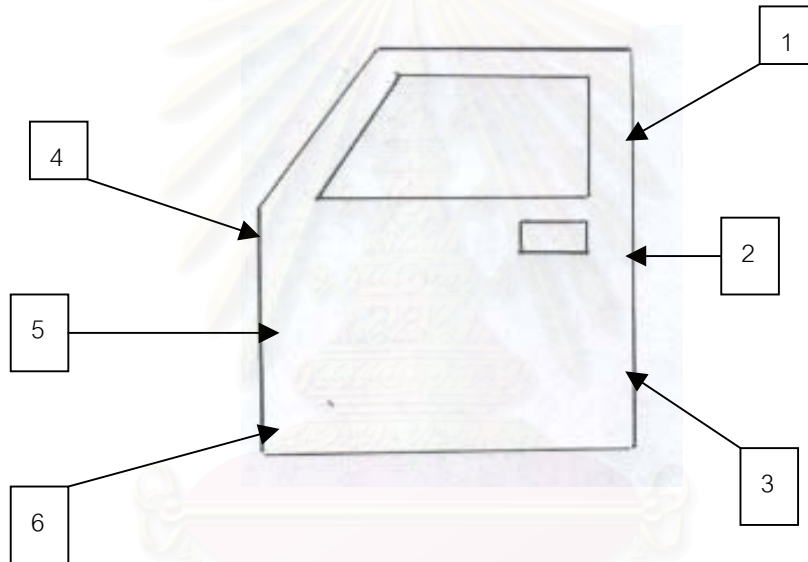

ลำดับที่	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่การตรวจสอบ	หมายเหตุ
1.	จุด SPOT ที่ 1-6	1.ไม่บุบ 2.SPOT ต้องติดกันดี	1.ใช้มือสัมผัส 2.ใช้ไขควงทดสอบ	30 ครั้ง/1 ครั้ง	

รูปที่ 4.60 ใบมาตรฐานการตรวจสอบ

## บทที่ 5 การประเมินผลค่า ED DPU หลังการแก้ไข

### 5.1 ผลของค่าดัชนี ED DPU โดยรวม


5.1.1 หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว ก็ได้ทำการวัดค่าดัชนี ED DPU ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงไป โดยทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2542 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2543 ซึ่งในช่วงที่ทำการเก็บข้อมูลนี้ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ พอที่จะสรุปได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

	ช่วงเวลา	เหตุการณ์	ค่า ED DPU ของ 13 ชิ้นส่วน
1	พ.ค. 42 - ก.ย. 42	1. เป็นช่วงเตรียมระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ เพื่อมารองรับงานหลักจากที่ได้แก้ปัญหาล็อกพร่องใหญ่จำนวน 4 หัวข้อไปแล้ว	3.1 – 3.4
2	ต.ค. 42	2. แก้ไขปัญหา C/S LH เสร็จและเริ่มนำมาใช้	2.8
3	พ.ย. 42	3. แก้ไขปัญหา B/S LH และ RH เสร็จและเริ่มนำมาใช้ อีกทั้งปัญหาของ C/S RH ก็แก้ไขเสร็จเช่นกัน และเริ่มนำมาใช้	1.8
4	ธ.ค. 42	4. -	1.7
5	ม.ค. 43	5. แก้ไขปัญหา FL & BOLSTER เสร็จแล้วนำมาใช้	1.4
6	ก.พ. 43	6. -	1.4
7	มี.ค. 43	7. แก้ไขปัญหา DOOR เสร็จ	0.98

5.1.2 ค่า ED DPU ของแต่ละชิ้นส่วน จากเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนมีนาคม 2543 จะแสดงดังรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 แสดงค่า ED DPU ที่เกิดขึ้น จากเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนมีนาคม 2543

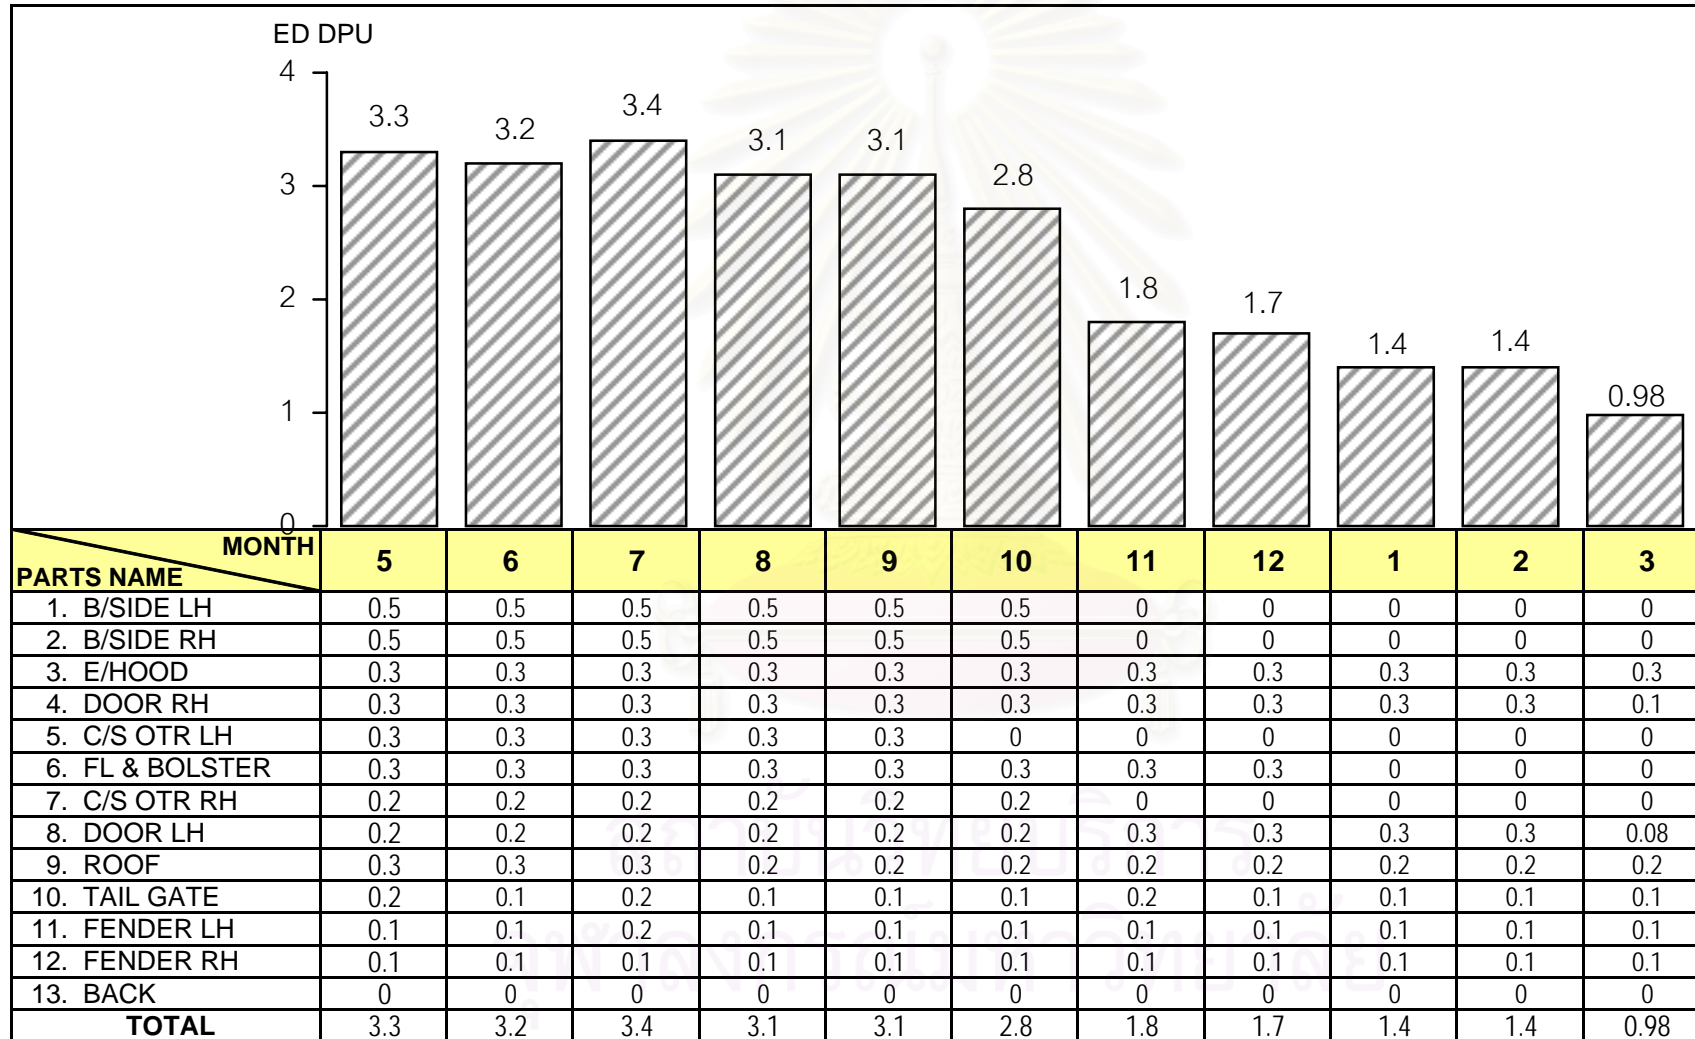

## 5.2 การเปลี่ยนแปลงค่า ED DPU ก่อนและหลังการแก้ไขของชิ้นส่วนปรับปรุง

ค่า ED DPU ของชิ้นส่วนจำนวน 7 รายการ (จาก 13 รายการ) ก่อนและหลังการแก้ไข  
สรุปแสดงได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดของ ED DPU ก่อนและหลังการแก้ไข

ลำดับที่	ชื่อชิ้นส่วน	ED DPU		ยืนยัน หลังแก้ไข
		ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	
1	B/S LH	0.5	0	0
2	B/S RH	0.5	0	0
3	DOOR RH	0.3	0.1	0.016
4	C/S OTR LH	0.3	0	0.02
5	FL & BOLS	0.3	0	0
6	C/S OTR RH	0.2	0	0
7	DOOR LH	0.24	0.08	0.03
	<b>รวม</b>	2.34	0.18	0.066


**หมายเหตุ** ข้อมูลในช่วงยืนยันการแก้ไขคือข้อมูลในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 43

ยกตัวอย่างค่า ED DPU ยืนยันหลังการแก้ไข ของรายการที่ 3 (DOOR RH) มีค่าหลังการแก้ไข = 0.1 ณ เดือน มีนาคม 2543 ค่ายืนยันหลังการแก้ไข = 0.016 อ้างอิงตารางในภาคผนวก ข รูปที่ ข-1 หน้า 234 เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-21 ก.ย. 2543 ของค่า ED DPU สามารถคำนวณช่วงที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ของค่าเฉลี่ย ED DPU มีค่าอยู่ระหว่าง 0.010 ถึง 0.023 ในตารางที่ 5.2 ได้เลือกใช้ค่าเฉลี่ยคือ 0.016

## 5.3 รายละเอียดของค่า DPU ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของชิ้นส่วนที่ทำการแก้ไข

จะทำการเปรียบเทียบค่าของ FIRST DPU, DPU หลังซ่อม และ ED DPU ก่อนและหลังทำการแก้ไข โดยที่ก่อนทำการแก้ไข หมายถึงค่าเฉลี่ยของเดือนพฤษภาคม 2542 จนถึงเดือนที่เริ่มทำการแก้ไข หลังทำการแก้ไข หมายถึง ค่าเฉลี่ยของเดือนที่ทำการแก้ไขจนถึงเดือนมีนาคม 2543

### 5.3.1 รายละเอียดการปรับปรุง DPU ของ B/S LH

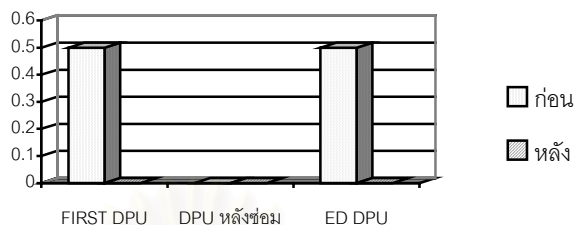


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
0.5	0	0	0	0.5	0

รูปที่ 5.2 DPU ของ B/S LH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ต.ค. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ย. 2542 จนถึง มี.ค. 2543

### 5.3.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง DPU ของ B/S RH

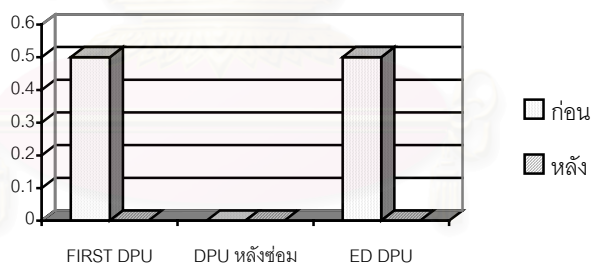


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
0.5	0	0	0	0.5	0

รูปที่ 5.3 DPU ของ B/S RH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ต.ค. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ย. 2542 จนถึง มี.ค. 2543

### 5.3.3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง DPU ของ DOOR RH

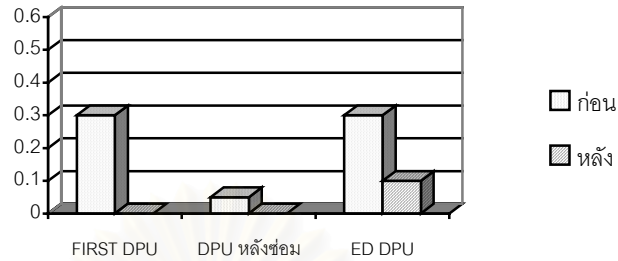


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
0.3	0	0.05	0	0.3	0.1

รูปที่ 5.4 DPU ของ DOOR RH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ก.พ. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU เดือน มี.ค. 2543

### 5.3.4 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง DPU ของ C/S LH

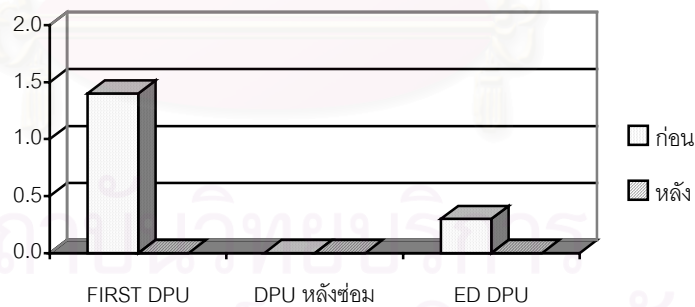


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
1.4	0	0	0	0.3	0

รูปที่ 5.5 DPU ของ C/S LH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ก.ย. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน ต.ค. 2542 จนถึง มี.ค. 2543

### 5.3.5 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่า DPU ของ FI & BOLS

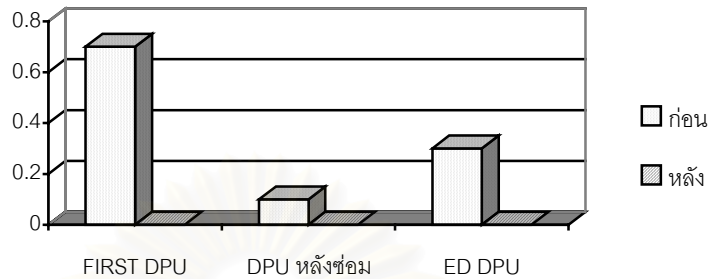


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
0.7	0	0.1*	0	0.3	0

รูปที่ 5.6 DPU ของ FL & BOLSTER

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ธ.ค. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน ม.ค. 2543 จนถึง มี.ค. 2543

### 5.3.6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่า DPU ของ C/S OTR RH

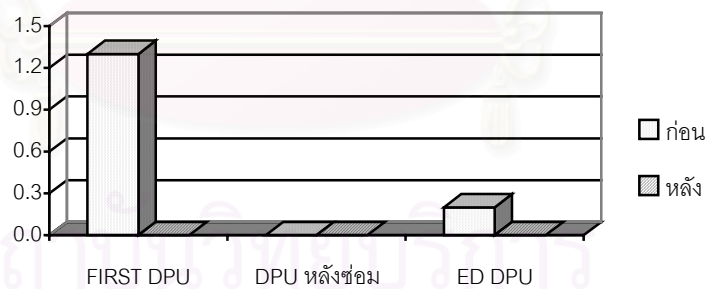


FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
1.3	0	0-	0	0.2	0

รูปที่ 5.7 DPU ของ C/S OTR RH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ต.ค. 2542  
 หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ย. 2542 จนถึง มี.ค. 2543

### 5.3.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่า DPU ของ DOOR LH

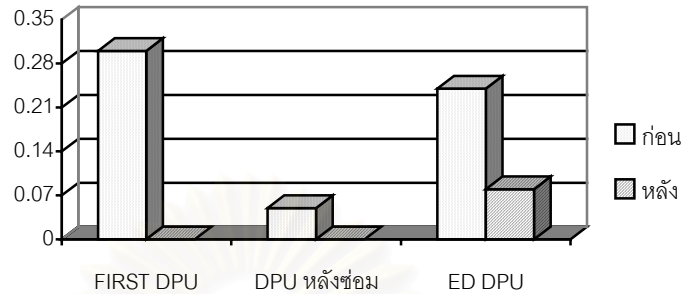

FIRST DPU		DPU หลังซ่อม		ED DPU	
ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
0.30	0	0.05	0	0.24	0.08

รูปที่ 5.8 DPU ของ DOOR LH

ก่อน หมายถึง ก่อนทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU จากเดือน พ.ค. 2542 จนถึง ก.พ. 2543

หลัง หมายถึง หลังทำการแก้ไขและเป็นค่าเฉลี่ยของ DPU เดือน มี.ค. 2543



## บทที่ 6

### ผลสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลและวิเคราะห์


การปรับปรุงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเตรียมระบบเพื่อรักษาคุณภาพเพื่อที่จะมารองรับหลังจากที่ได้แก้ไขโดยใช้วิธีการทางเทคนิคแล้วโดยวิธีบริหาร (Management) ประกอบไปด้วย 10 วิธีย่อย ดังนี้

1. การจัดทำโครงสร้างองค์กรที่จะทำการรับผิดชอบด้านคุณภาพโดยตรง
2. การจัดทำ การตรวจสอบ และซ่อมด้านคุณภาพในสายการผลิต
3. การจัดทำ การควบคุม ที่มีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ(DRAWING)
4. การจัดทำ การควบคุม กรณีการเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต
5. การจัดทำแผนการควบคุมกระบวนการ
6. การจัดทำ การซ่อมบำรุง และควบคุมอุปกรณ์ JIGS , GUN และ TRANSFORMER ต่างๆ
7. การจัดทำ การตรวจสอบ ขั้นสุดท้าย
8. แผนการกรณีที่พบข้อบกพร่อง
9. การฝึกอบรม
10. การสืบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

หลังจากที่ได้ดำเนินการ ตามแผน 10 วิธีการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2542 พบว่าค่า ED DPU ไม่ได้คงที่อยู่ที่ 3.1 โดยตลอดจะมีความผันแปรบ้าง โดยจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 3.6 และค่าต่ำสุดอยู่ที่ 2.9 จากข้อมูล 122 ค่า

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดค่า ED DPU ให้เหลือน้อยกว่า 1 โดยจะมีขั้นตอนย่อยดังนี้

1. ทำการแจกแจง ปัญหาที่มีผลต่อค่า ED DPU โดยใช้แผนภาพ Pareto ช่วยจากนั้นจะทำการเลือกปัญหาที่มีผลต่อค่า ED DPU สูงที่สุดมาทำการแก้ไข
2. ปัญหาที่จะทำการแก้ไข มีทั้งหมด 4 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งแต่ละข้อสามารถลดค่า ED DPU ลงตามลำดับดังแสดงในกราฟรูปที่ 6.1

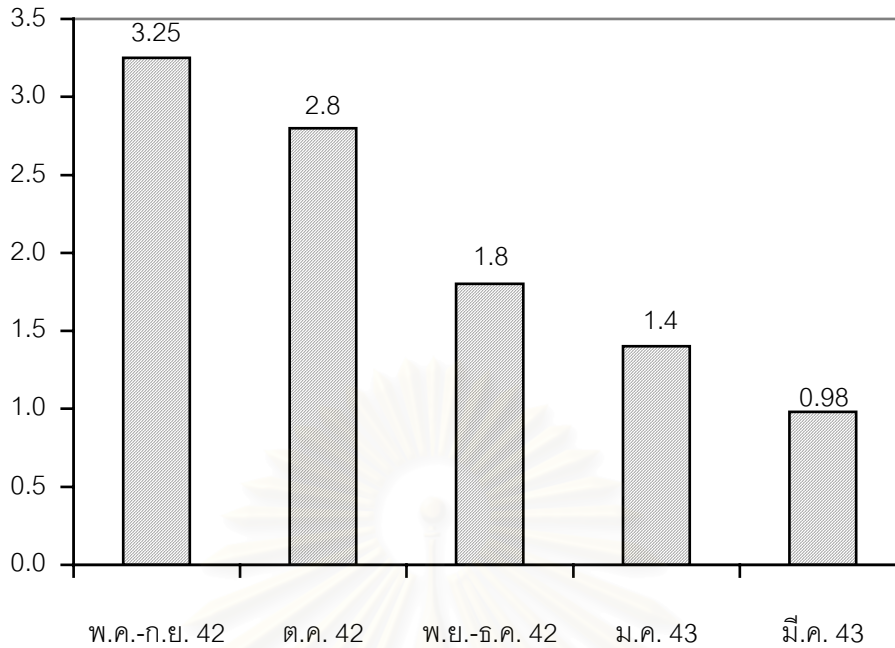

รูป 6.1 แผนภูมิแสดงค่า ED DPU ที่ลดลงจากการทำวิจัย (พ.ย. 2542 – มี.ค. 2543)

3. หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขลดค่า ED DPU โดยการแก้ปัญหาทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว ได้ทำการตรวจสอบค่า ED DPU หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้วเหลืออยู่เท่ากับ 0.98 อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อสุดท้ายคือการแก้ไขรอยบุบที่ประตูเพียงจะทำการแก้ไขและนำวิธีการไปใช้ได้เพียง 1 เดือน (มีนาคม 2543) จึงคาดว่า ค่า ED DPU คงจะสามารถลดลงได้อีก

4. นอกจากค่า ED DPU ซึ่งสามารถลดลงได้แล้ว ยังพบว่าทำให้ค่าต้นทุนการประกอบลดลงได้ ดังตารางที่ 6.1

#### ตารางที่ 6.1 แสดงต้นทุนการประกอบที่ลดลง

( อ้างอิงจากการคิดต้นทุนค่าแรงทางตรงจากบทที่ 4 หัวข้อ 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.2.6, 4.3.3.6 และ 4.3.4.6 )

การแก้ไขปัญหา	ต้นทุนที่ลดลง (บาท/คัน)
1. BODY SIDE SPOT บิด	20.82
2. CARGO SIDE OUTER บุบ	25.80
3. FLOOR & BOSTER SPOT เป็นหนาม	7.51
4. DOOR OUTER บุบทั้ง LH และ RH	51.16
	105.29

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพในการประกอบตัวถังรถกระบะในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะใช้ความรู้ด้านเทคนิคเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ในเบื้องต้นนี้ได้จากการใช้หลัก 3 จริง คือ ไปสถานที่จริง ดูของจริง และเข้าใจสถานการณ์โดยทันที หากสามารถสังเกตสิ่งผิดปกติก็อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยโดยง่าย แต่บางครั้งอาจเจอปัญหาด้านเทคนิคที่ค่อนข้างยาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทั้งเทคนิคทางวิศวกรรม อุตสาหการ และเทคนิคพื้นฐานด้านการผลิตนั้นโดยละเอียด รวมทั้งเวลา จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้

อย่างไรก็ตามปัญหาด้านเทคนิคที่ค่อนข้างยากนั้นสามารถที่จะทำให้ง่ายขึ้นโดยจะต้องเตรียมการด้านความรู้พื้นฐาน อันได้แก่ความรู้พื้นฐานในชิ้นส่วนมาตรฐานต่าง ๆ เช่น พวกโบลท์, นัท, กระจับอกสูบลม ตัวกันเคล็ดอน (CATCHER) ตัวป้องกันการเคล็ดอน (STOPER) อีกทั้งแนวคิดที่จะนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีเรื่องของราคามูลประเมินเรื่องความแข็งแรง กำลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถรวบรวมจนกระทั่งไปถึงตัวอย่างที่เคยนำไปใช้งานแล้วได้มากพอสมควร การออกแบบก็จะเป็นเพียงเลือกแบบเขียน (DRAWING) เก่าหรือจากที่มีอยู่แล้วนำไปปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปใช้งานได้

สำหรับการคงสภาพบำรุงรักษาค่า ED DPU มีข้อสังเกตอยู่ที่ว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะค่านี้มีความสัมพันธ์กับทักษะในการทำงานสูง ถ้าเป็นไปได้แล้วควรมีสิ่งจูงใจ เช่น การตั้งรางวัลในการทำงานที่ได้ตามเป้าหมายของ DPU ที่กำหนดไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้

ชิ้นส่วนที่ควรปรับปรุงในระดับต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเชื่อมประกอบ แต่จะเป็นงานด้านการพับขอบแทน ซึ่งจะมีแนวโน้มมาใช้กันมากในอนาคต เนื่องจากสามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าลงได้ การเตรียมการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเพื่อจะได้มีประสบการณ์ก่อนที่จะถูกใช้งานจริงจะทำให้ช่วงเวลานำ (LEAD TIME) ที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของการพับขอบลดลง

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ : สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ.

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ดำรง ทวีแสงสกุลไทย. การควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหารกรณีศึกษา. สำนักพิมพ์  
ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิจิตร ตันตสุทธิ์, วันชัย วิจิรานิช, จรุญ มหิทธิพงษ์กุล, ชูเวช ชาญสง่าเวช. การศึกษาการ  
ทำงาน. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, จันทนา จันทโร. สถิติสำหรับงานวิศวกรรม. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2536.

สมชาย พัวจินดาเนตร. เอกสารประกอบการสอน Product and Production design, 2542.

### ภาษาอังกฤษ

Chrysler Corporation. Quality Network Product System, Highland Park Mich : Chrysler  
Corporation, 1996.

Chrysler Corporation. Statistical Procen Control (SPC), Highland Park Mich : Chrysler  
Corporation, 1995.

Douglax C. Montgomery. Introduction to Statistical Quality Control.3<sup>rd</sup> John Wiley & Sons,  
1997. D.H. Stamatrix. Failure Mode and Effect Analysis FMEA from Theory to  
Execution. ASQC Quality Press, 1995.

Yoshio Sugimura. Concept For Quality Assurance of Purchased Parts. ISUZU MOTORS  
CO., LTD.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




**ภาคผนวก ก**

ค่า ED DPU จากเดือน พ.ค. 42 – มี.ค. 43


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ก - 1 ค่า ED DPU ของเดือนพฤษภาคม 42

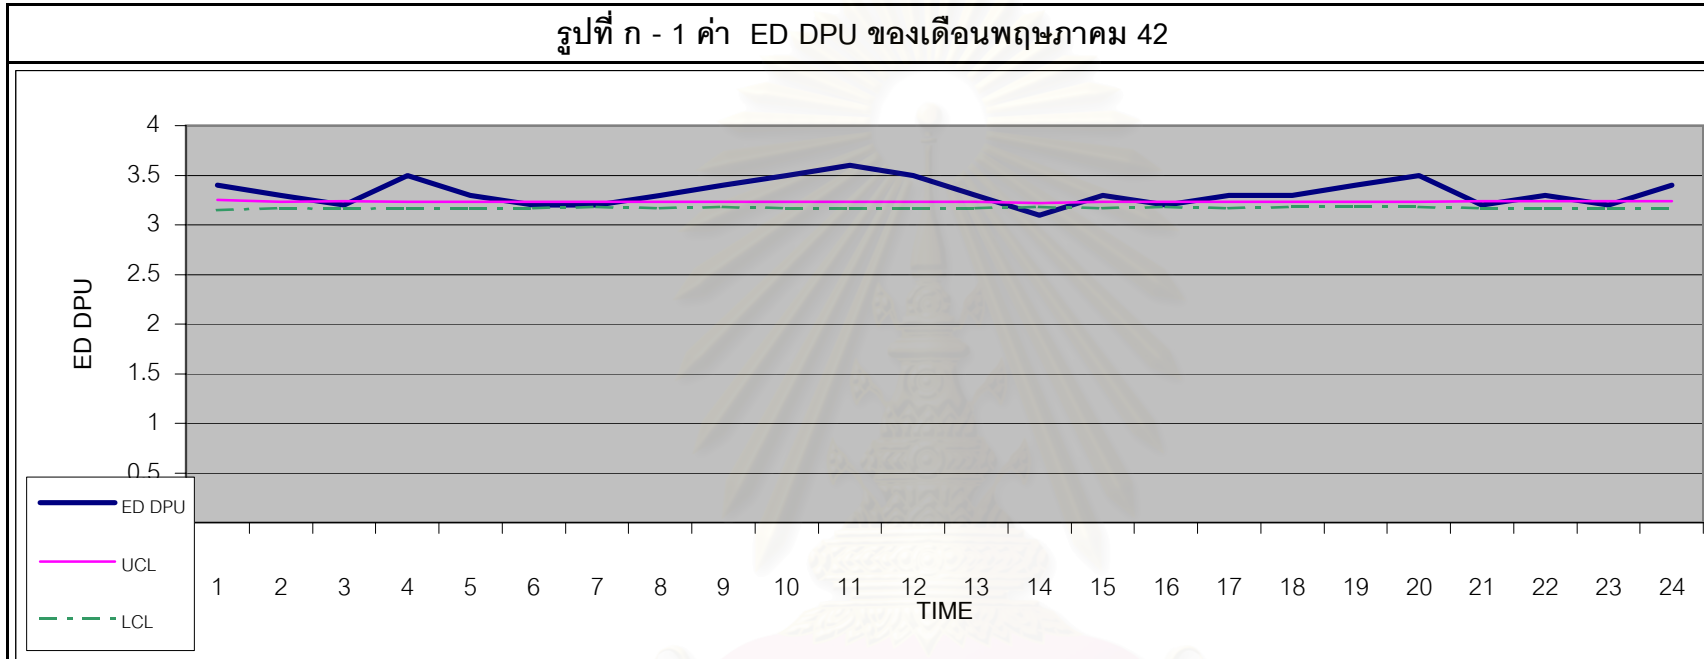

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	3/5	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1/6	2	3
จำนวนคืน	102	156	125	172	174	177	190	154	202	175	165	150	165	219	176	212	174	176	172	168	148	149	133	150
จำนวนข้อบกพร่อง	347	515	400	602	574	566	608	508	687	613	594	525	545	679	581	678	574	581	585	588	474	492	426	510
ED DPU	3.4	3.3	3.2	3.5	3.3	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.3	3.2	3.4
UCL	3.25	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.22	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.24	3.24	3.24
LCL	3.15	3.17	3.16	3.17	3.17	3.17	3.18	3.17	3.18	3.17	3.17	3.17	3.17	3.18	3.17	3.18	3.17	3.18	3.18	3.18	3.17	3.17	3.17	3.17


รูปที่ ก - 2 ค่า ED DPU ของเดือนมิถุนายน 42

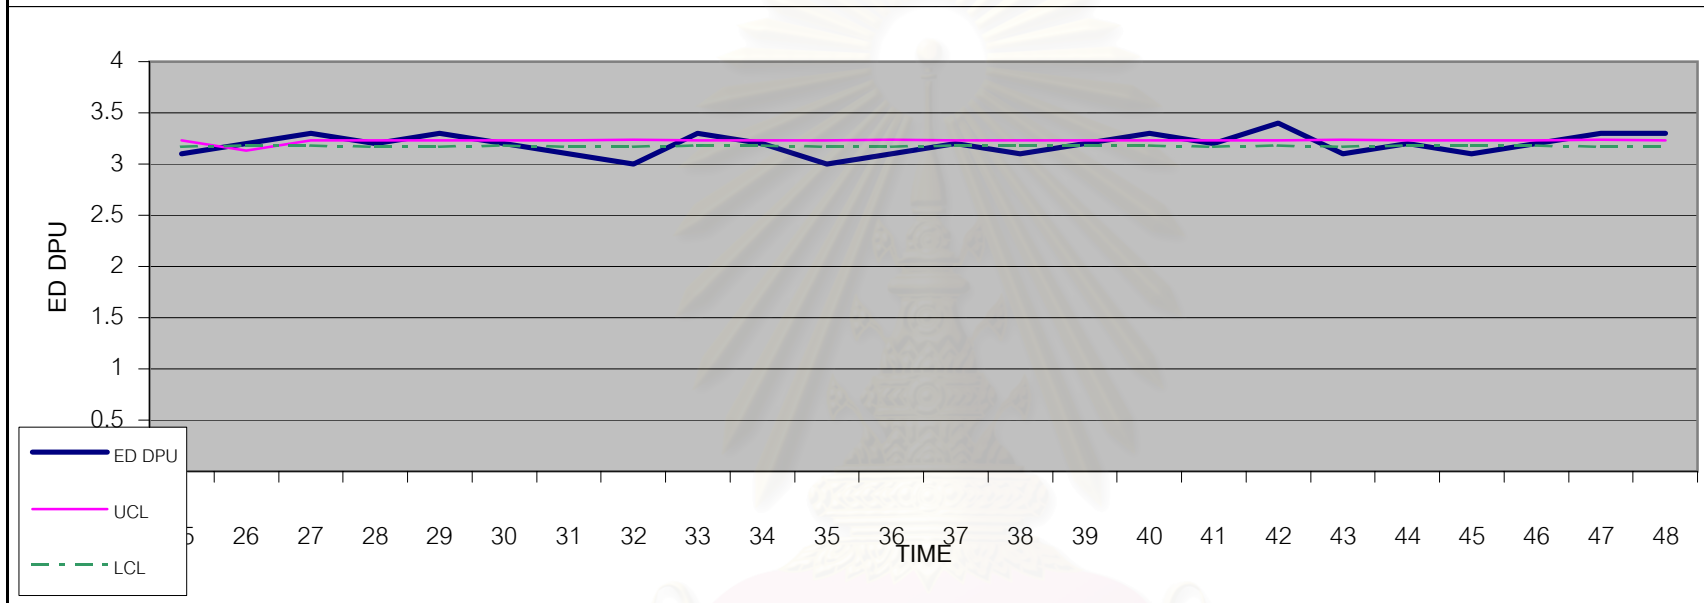

ลำดับที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
วันที่	4	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28	29	30	1/7	2
จำนวนคืน	164	205	174	153	162	185	171	136	175	206	159	140	175	206	189	181	154	204	138	172	203	199	136	157
จำนวนข้อบกพร่อง	508	656	574	490	535	592	530	408	577	659	477	434	560	639	605	597	493	694	428	550	629	637	449	518
ED DPU	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3	3.3	3.2	3	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	3.4	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3
UCL	3.23	3.13	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23
LCL	3.17	3.18	3.18	3.17	3.17	3.18	3.17	3.17	3.18	3.18	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.18	3.17	3.18	3.17	3.18	3.18	3.18	3.17	3.17




รูปที่ ก - 3 ค่า ED DPU ของเดือนกรกฎาคม 42

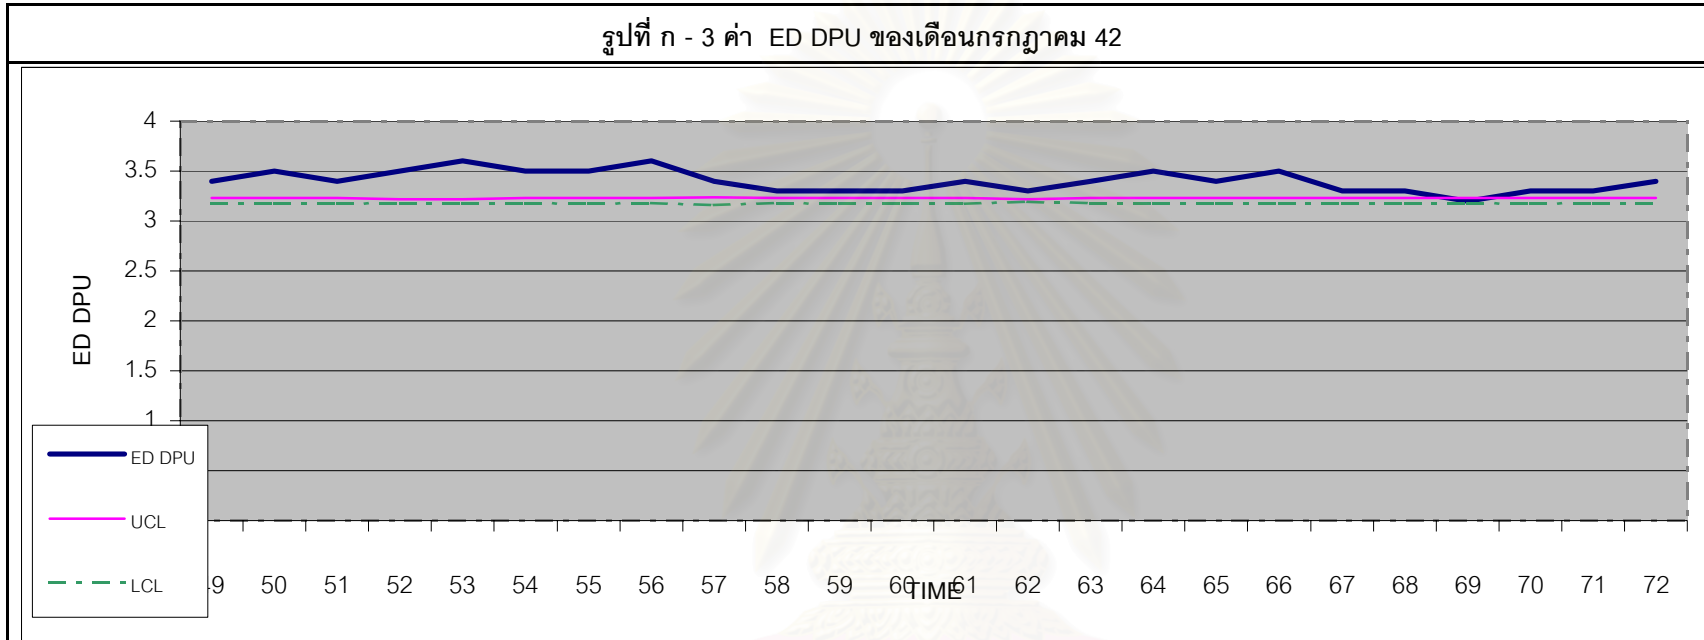


ลำดับที่	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
วันที่	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30
จำนวนคืน	152	154	174	212	214	200	170	204	120	205	176	157	172	332	200	173	205	202	164	203	190	156	209	225
จำนวนข้อบกพร่อง	517	539	592	742	770	700	595	734	408	676	581	518	585	1096	680	605	697	707	541	670	608	515	690	765
ED DPU	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4
UCL	3.23	3.23	3.23	3.22	3.22	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.23	3.22	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
LCL	3.17	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.17	3.18	3.16	3.18	3.17	3.17	3.17	3.19	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18

รูปที่ ก - 4 ค่า ED DPU ของเดือนสิงหาคม 42

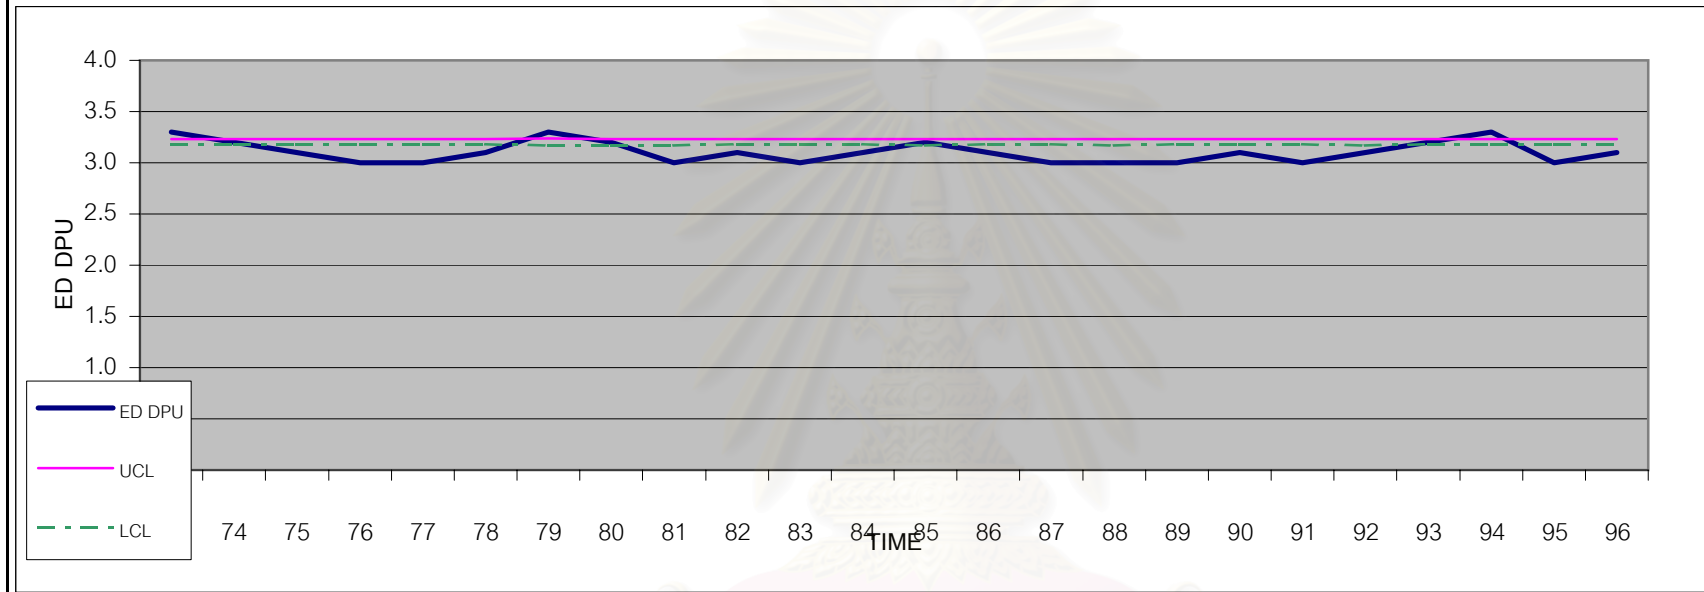


ลำดับที่	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
วันที่	2/8	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30
จำนวนคืน	170	209	175	212	187	173	144	166	160	209	176	218	166	220	211	178	176	182	218	172	276	178	180	212
จำนวนข้อบกพร่อง	561	669	542	636	561	536	475	531	480	648	528	676	531	682	633	534	528	564	654	533	691	587	540	657
ED DPU	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.0	3.1
UCL	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
LCL	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.17	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18	3.18	3.18

รูปที่ ก - 5 ค่า ED DPU ของเดือนกันยายน 42

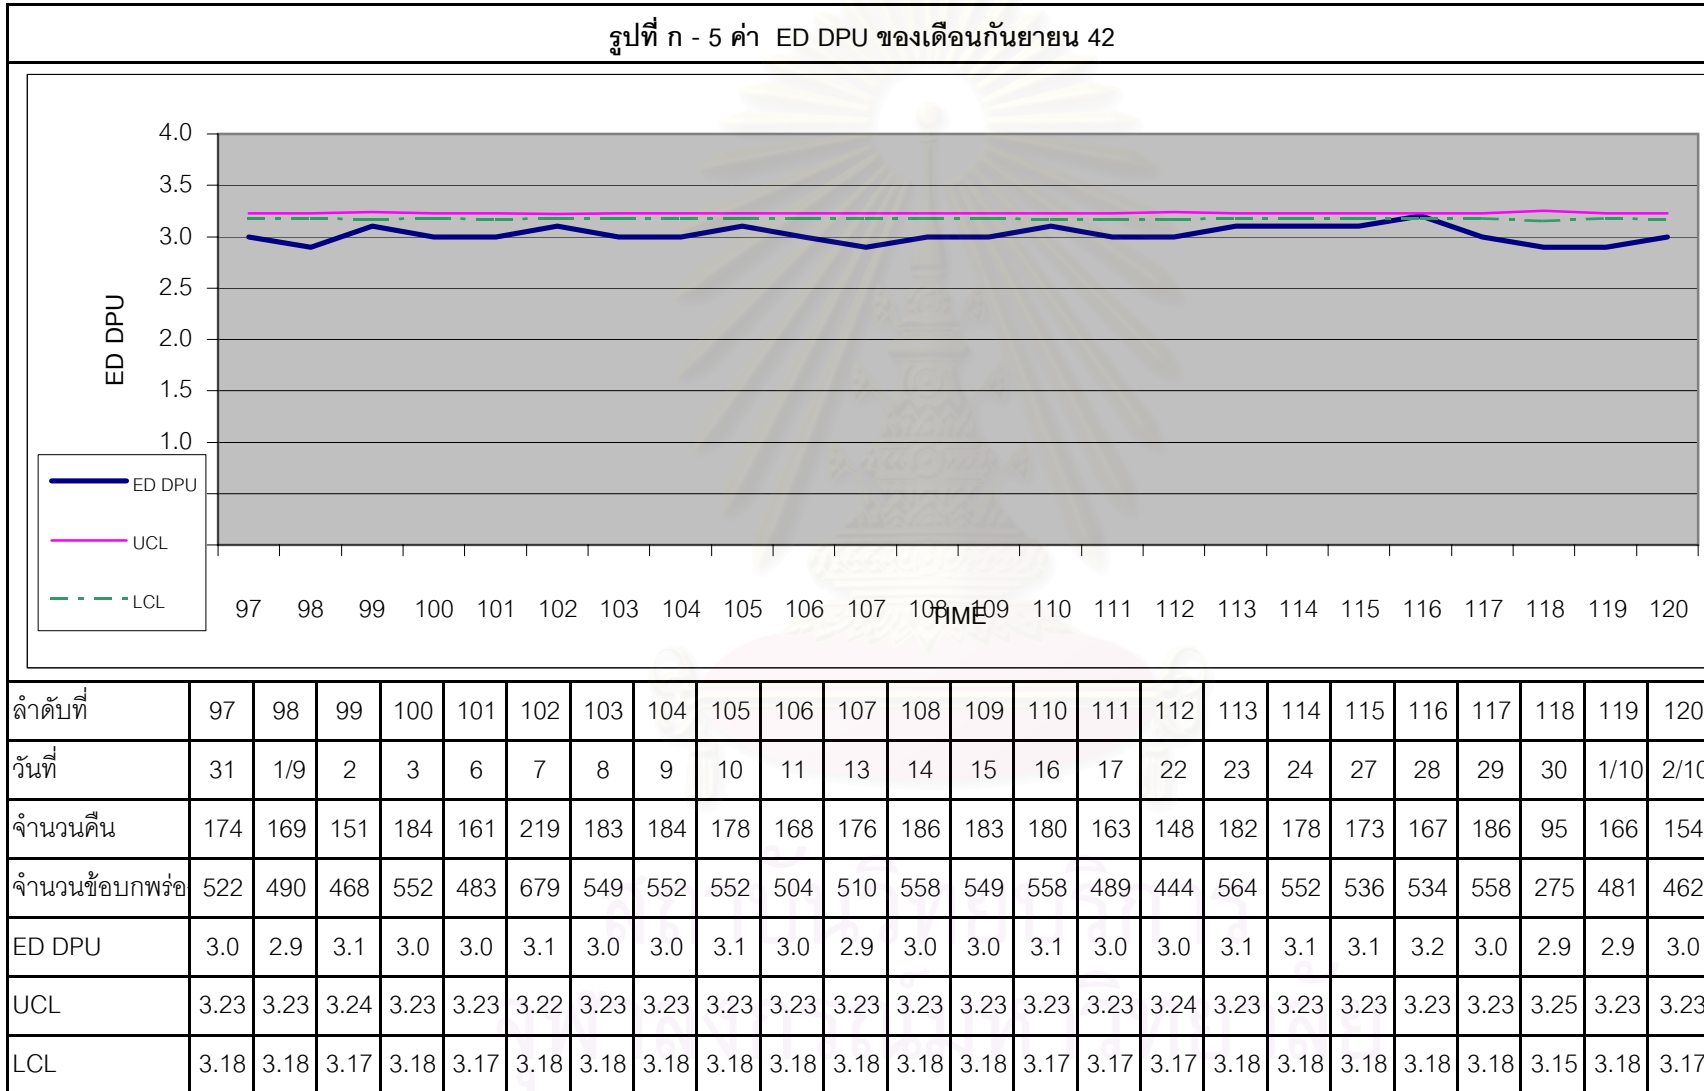


รูปที่ ก - 6 ค่า ED DPU ของเดือนตุลาคม 42

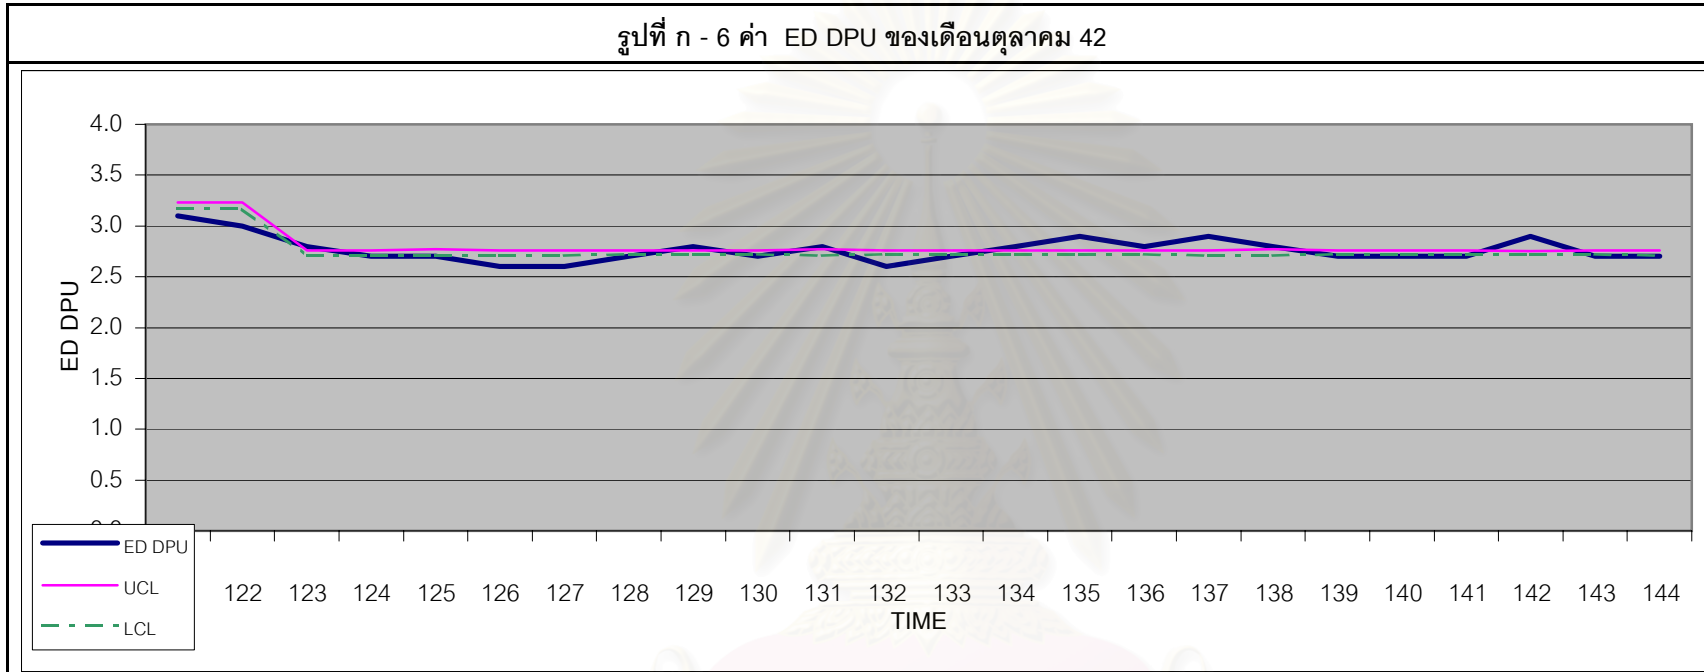

ลำดับที่	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
วันที่	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	1/11
จำนวนคืน	168	160	159	183	141	170	170	212	213	177	143	196	248	250	250	252	171	144	186	198	276	272	213	172
จำนวนข้อบกพร่อง	521	480	445	494	381	442	444	572	597	479	402	511	671	702	727	707	497	402	501	533	745	790	573	467
ED DPU	3.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7
UCL	3.23	3.23	2.76	2.76	2.77	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.77	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.77	2.76	2.76	2.76	2.75	2.76	2.76
LCL	3.17	3.17	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.72	2.72	2.72	2.71	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.71	2.71	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.71



รูปที่ ก - 8 ค่า ED DPU ของเดือนธันวาคม 42

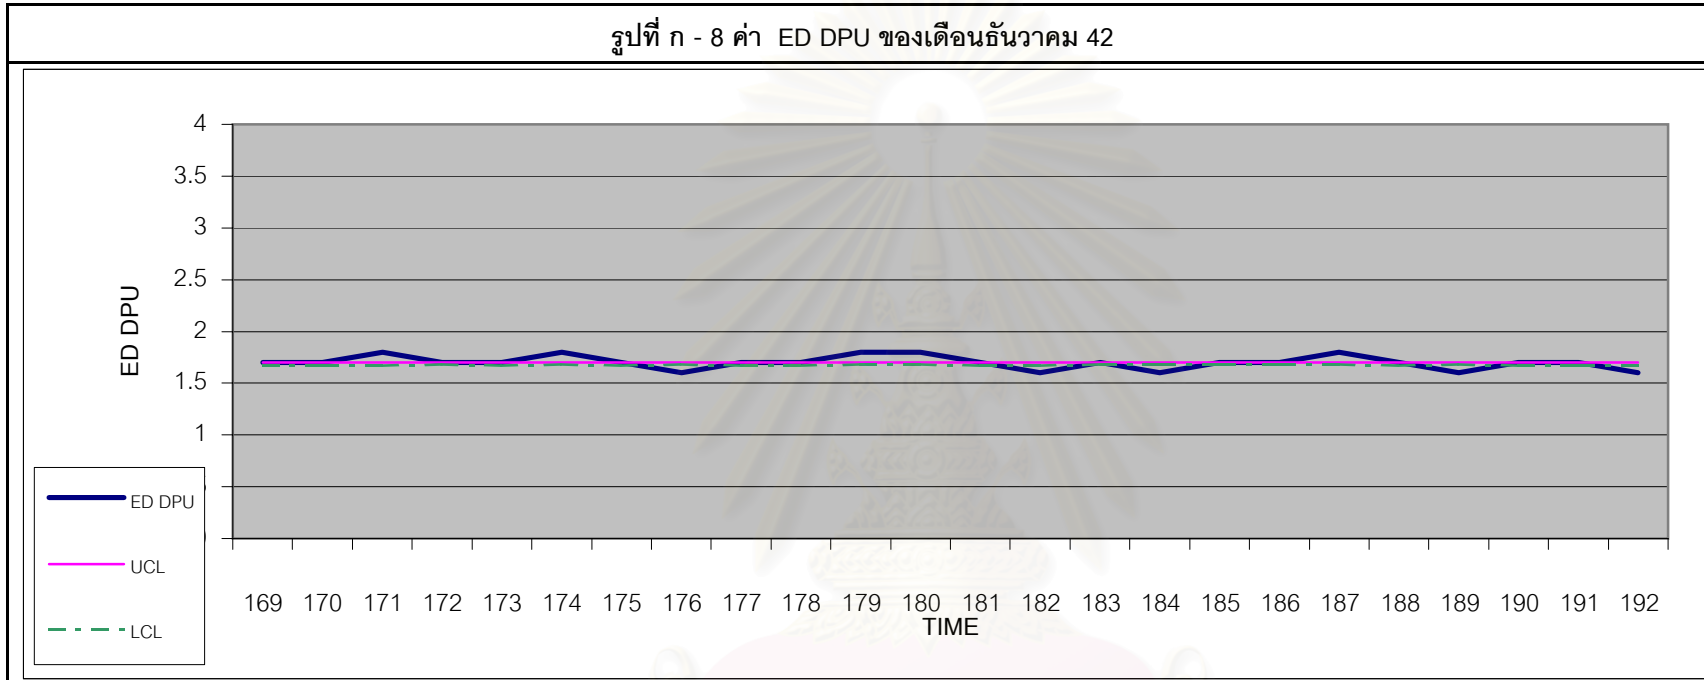


ลำดับที่	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
วันที่	30	1/12	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28
จำนวนคืน	180	180	192	272	196	269	169	283	214	209	293	290	216	257	276	265	277	281	288	213	288	219	214	227
จำนวนข้อบกพร่อง	304	306	347	464	330	485	288	451	364	354	528	523	368	412	420	423	302	476	517	363	462	373	365	365
ED DPU	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6
UCL	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
LCL	1.67	1.67	1.67	1.68	1.67	1.68	1.67	1.68	1.67	1.67	1.68	1.68	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.68	1.67	1.67	1.67







รูปที่ ก - 11 ค่า ED DPU ของเดือนมีนาคม 43

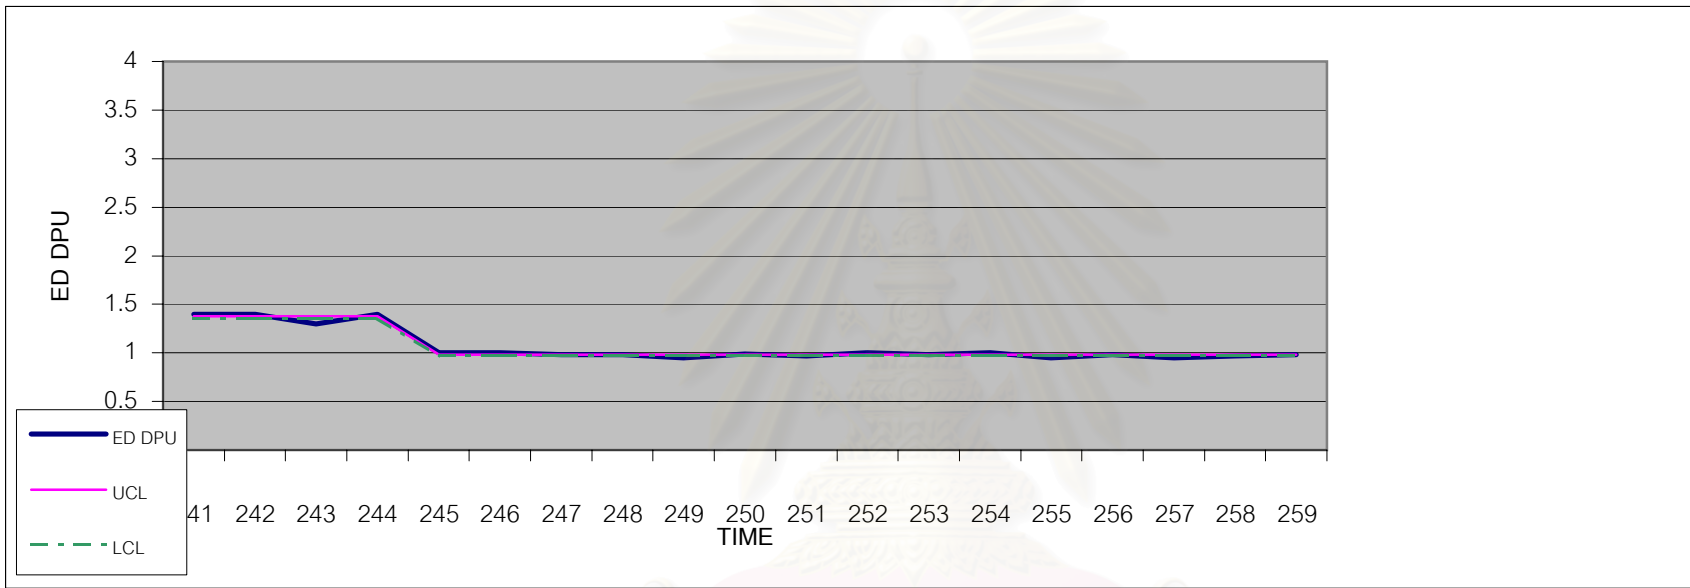

ลำดับที่	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259					
วันที่	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31					
จำนวนคืน	270	290	205	198	222	290	262	273	280	262	280	262	284	212	252	171	212	198	231					
จำนวนข้อบกพร่อง	378	406	267	277	224	293	256	268	265	260	271	264	277	210	239	168	201	192	226					
ED DPU	1.4	1.4	1.3	1.4	1	1	0.98	0.98	0.95	0.99	0.97	1	0.98	1	0.95	0.98	0.95	0.97	0.98					
UCL	1.38	1.38	1.38	1.38	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98					
LCL	1.36	1.36	1.36	1.36	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97					







**ภาคผนวก ข**

**แบบตรวจสอบกระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยี**

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข.-1

แบบตรวจสอบกระบวนการเชื่อมและเทคโนโลยี

(WELDING PROCESS AND TECHNOLOGY ASSESSMENT SHEET)

ส่วน สาร	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
ระดับเทคโนโลยี และทางอบรม	1. ความสามารถในการชี้แนะด้านเทคโนโลยี	1. มีโครงสร้าง หรือองค์กรใดที่สามารถ ที่จะชี้แนะด้านเทคโนโลยี ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือไม่
		2. มีการติดตามตัววัดด้านคุณภาพที่สอดคล้อง กับคุณภาพตามนโยบายของบริษัทอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำอย่าง เหมาะสมแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือไม่
	2. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมและผู้ที่มีความชำนาญ หรือช่างเทคนิค (OPERATOR & SPECIALIST)	1. ความสามารถของช่างเทคนิคจะสามารถ แนะนำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก งานเชื่อมได้หรือไม่
		2. ความสามารถของช่างเทคนิคจะสามารถ วิเคราะห์โครงสร้างงานเชื่อมได้ หรือไม่
		3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเท่านั้น ปฏิบัติงานเชื่อมได้หรือไม่
	3. ขบวนการเชื่อมและข้อกำหนด	1. ขบวนการเชื่อมและข้อกำหนดต่างๆ เป็น ไปตาม PRODUCT DRAWING ใช่หรือไม่
	4. มาตรฐานด้านวิศวกรรม	1. มีการสร้างและคงรักษาไว้ซึ่งข้อมูลด้าน วิศวกรรม เพื่อจะไปกำหนดวิธีการเชื่อม และข้อกำหนดต่างๆ ในงานเชื่อมหรือไม่
		2. วิธีการเชื่อมและข้อกำหนดต่างๆ ในงาน เชื่อมถือปฏิบัติตามข้อมูลด้านวิศวกรรมหรือไม่

ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
	5.การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี	1. การส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะมาจากเอกสารแมกกาซีน, การเข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกปฏิบัติในงานจริงหรือไม่
	6. การฝึกอบรม	1. มีแผนการฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งได้ปฏิบัติตามแผนนั้นหรือไม่ 2. ได้มีการแบ่งแยกระดับชั้นในองค์กร และมีแผนการฝึกอบรมในแต่ละชั้นขององค์กรว่าในแต่ละองค์กรต้องเรียนรู้อะไรหรือไม่
2.มาตรฐานด้านเอกสาร	7. ความสอดคล้องกันกับ PRODUCT DRAWING	1. ข้อกำหนดของขบวนการและQC FLOW CHARTS สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับ PRODUCT DRAWING ของลูกค้าหรือไม่
	8. ความหมายในข้อกำหนดงานเชื่อม	1. ต้องมีเกณฑ์และให้ความหมายอย่างชัดเจนในงานเชื่อม เช่น การเชื่อมตีความแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด SPOT หรือไม่ 2. ต้องให้ความหมายอย่างชัดเจน ในการประเมิน จุดบกพร่องในงานเชื่อม หรือไม่ เช่น การเหลื่อมกัน , หนาม SPOT
	9. การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ	1. มีการควบคุมเอกสารที่เป็นมาตรฐาน ไว้ในเอกสารแม่บท หรือไม่ และเอกสารมาตรฐานเหล่านั้นต้องถูกนำไปใช้ในงานการผลิตทุกอย่าง รวมทั้งมีการแสดงการอ้างอิงถึงกันและกันไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 2. ตัวแปรต่างๆ ต้องให้ความหมายอย่างชัดเจน และถูกบันทึกไว้พร้อมทั้งมีการตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่

ส่วนที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
		<p>3. มีตาราง เอกสารประกอบการทำงานและในการตรวจสอบสำหรับ การปฏิบัติงานเชื่อมหรือไม่</p> <p>4. มีการบันทึกการแก้ไขเอกสาร ผู้รับผิดชอบ วันที่ทำการแก้ไข ได้ถูกกำหนดทำเป็นประวัติของเอกสารมาตรฐานหรือไม่</p>
3. สมรรถนะของระบบ	10. อุปกรณ์งานเชื่อม	1. ไฟฟ้าด้านต้นกำลังเพียงพอ และมีความสม่ำเสมอ เหมาะสมกับโหลดของเครื่องเชื่อมหรือไม่
		2. มีการติดตั้งเครื่องมือสำหรับวัดค่าตัวแปรต่างๆ ในขบวนการ (PROCESS PARAMETER) ไว้หรือไม่
		3. มีการนำเอา ROBOT มาทำงานในจุดที่ทำงานยาก, ยากต่อการควบคุมด้านคุณภาพหรือไม่
		4. มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จะแสดงสัญญาณเตือนเมื่อขบวนการเชื่อม มีค่าตัวแปรที่เบี่ยงเบนเลยจากขีดจำกัดบนหรือล่าง หรือไม่ รวมทั้งมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันความผิดพลาดหรือไม่
	11. เครื่องมือและจิก	1. วิธีป้องกันความผิดพลาดได้เป็นหัวข้อหนึ่งที่ฝ่ายออกแบบต้องพิจารณาจัดทำขึ้นหรือไม่
		2. มีระบบที่จะทำให้มั่นใจในเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างให้เหมือนกันหรือไม่

ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
4. การควบคุมกระบวนการ	12. การยอมรับในมาตรฐานการทำงาน	1. การปฏิบัติงานเชื่อมได้ทำเอกสาร มาตรฐาน การปฏิบัติงานหรือไม่
		2. การตรวจสอบ เครื่องมือ JIG ได้ถูกตรวจสอบโดยอุปกรณ์วัดต่างๆ อย่างเหมาะสม
	13. การวัดด้านคุณภาพ	1. การควบคุมคุณภาพได้ถูกบันทึกลงในแบบฟอร์ม ต่างๆ อย่างเหมาะสมหรือไม่
		2. มีวิธีการตรวจสอบที่จะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้น หลังจากที่ได้มีการแก้ไขในเอกสารให้ถูกต้องหรือสร้างขึ้นตามเอกสารมาตรฐานการทำงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) หรือไม่
3. ถ้ามีพนักงานใหม่ถูกได้รับมอบหมายให้ทำงานในด้านการผลิตคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มีการตรวจสอบและบันทึกไว้อย่างเป็นพิเศษหรือไม่		
14. การควบคุมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ขบวนการ และการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่	4. ได้มีการแก้ไขในกรณีที่มีการวัดด้านคุณภาพต่างๆ ไม่เพียงพอ หรือไม่	
	1. ความหมายของ ขบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง และผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน หรือไม่  2. มีข้อกำหนด เพื่อจะทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ นี้คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ (เช่น การติดการ์ดเครื่องหมายสีน้ำเงิน)	



ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
		3. มีข้อกำหนด หรือเกณฑ์ใดๆ หรือไม่ ว่าถ้า มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น หรือขบวนการใหม่เกิดขึ้นองค์กรหรือ แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้อง ได้รับรู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เหมือนกันหมด
		4. สมรรถนะด้านคุณภาพหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อยู่ใน สเปคที่กำหนดไว้หรือไม่ (SPECIFIC REQUIREMENTS)
5. การควบคุมคุณภาพ	15. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานเชื่อม	1. มีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง รวมทั้งวิธีทางความร้อน เพื่อใช้ปฏิบัติต่อ อุปกรณ์ต่างๆ หรือไม่
		2. มีโปรแกรมการซ่อมบำรุงประจำปี และ ได้ปฏิบัติตามนั้นหรือไม่
		3. การซ่อมบำรุงประจำวันต้องกำหนดให้มี ขึ้นและได้มีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่
		4. ได้มีการติดตามในหัวข้อที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด( เช่นซ่อมแล้วยังทำงานได้เพียงชั่วคราว) อย่างใกล้ชิดหรือไม่
	16. การซ่อมบำรุงและการเก็บรักษา อุปกรณ์งานเชื่อม	1. มีข้อกำหนดที่จะยกเลิกการใช้ JIG และ DIES อันเนื่องมาจากการใช้งานมานาน เกิดการเสียบ่อยแม้จะปฏิบัติงานซ่อมบำรุง อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่
		2. JIG และ DIES ต้องถูกบำรุงรักษาไว้อย่างดี และเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยจากความชื้น หรือไม่


ส่วน ร	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
ประเภท ๕ ประเภท ๙	17. อุปกรณ์ควบคุมการวัด	1. มีแผนแม่บท สำหรับการชี้แจงอุปกรณ์การวัด ว่ามี SPEC เป็นอย่างไรหรือไม่ เช่น วัดได้ใน ช่วงใด การสอบเทียบอุปกรณ์ และรุ่นของ เครื่องมือ
		2. มีการกำหนด อายุการใช้งานว่าจะต้องทำ การสอบเทียบใหม่หลังจากใช้ไปเป็นเวลา ไດๆ หรือไม่ และมีการทำการแก้ไขกรณี ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
	18. อุปกรณ์การวัดต่างๆ ไป	1. มีแผนแม่บทสำหรับควบคุมและวิธีปฏิบัติ กับเกจวัดต่างๆ ไปหรือไม่
		2. มีแผนการสอบเทียบประจำปี และได้ปฏิบัติ ตามแผนนั้น หรือไม่
		3. มีการกำหนด อายุการใช้งานว่าจะต้องทำ การสอบเทียบใหม่หลังจากใช้ไปเป็นเวลา ไດๆ หรือไม่ และมีการทำการแก้ไขกรณี ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
		4. อุปกรณ์การวัดต้องถูกดูแลรักษาให้คง สภาพดีได้อย่างเสมอ เพื่อให้จะให้แน่ใจว่า ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ผิดปกติไปทำการวัด ใช้หรือไม่
7. การวัดอุณหภูมิประเภท 7	19. วัสดุที่ใช้ในงานเชื่อมและก๊าซที่ปกคลุม (PROTECTION GAS)	1. ยี่ห้อของวัสดุและเงื่อนไขการทำให้แห้ง ของวัสดุงานเชื่อม และ gas ที่ใช้ทำการ ปกคลุมได้ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
		<p>2. ในหัวข้อ 1 ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด</p> <p>3. การปฏิบัติการแก้ไข ได้ถูกกำหนดขึ้นให้ทำกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่</p>
	20. วัสดุย่อยต่างๆ	1. มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้กำหนดไว้สำหรับหัวเชื่อม (WELDING TIP) หัวฉีด (NOZZLE) และขั้ว ELECTRODE ต่างๆ หรือไม่
8. ข้อ 5	21. การปฏิบัติตามข้อกำหนด 5 ส.	<p>1. มีการกำหนดให้ทำ 5ส. และให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือไม่</p> <p>2. 5ส. ได้ถูกปฏิบัติในทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ (สะอาด, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)</p>
	22. การบังคับชิ้นส่วน	<p>1. บริเวณที่เก็บ และสถานที่สำหรับวางวัสดุ ก่อนการผลิต, วัสดุในช่วงการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นหรือไม่</p> <p>2. มีวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงในการที่วัสดุก่อนการผลิตวัสดุในช่วงการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดจะผสมรวมกันหรือไม่</p>
	23. การควบคุมชิ้นส่วนพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	1. มีการสร้างและรักษาเอกสารที่เป็นข้อกำหนดของชิ้นส่วนพิเศษหรือไม่

ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
		<p>2. ผู้ที่ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนพิเศษนี้ได้รับการลงทะเบียน พร้อมทั้งมีความรู้เพียงพอเพียงพอที่จะปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนพิเศษเหล่านี้หรือไม่</p> <p>3. ข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนพิเศษนี้ได้ถูกกำหนดไว้หรือไม่</p> <p>4. การปฏิบัติการแก้ไขกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจเกิดขึ้นได้ถูกกำหนดไว้หรือไม่</p>
	24. การควบคุมการสอบกลับได้	<p>1. วิธีการมีการบัญญัติไว้หรือไม่และช่วงเวลาการเก็บเอกสารให้สัมพันธ์กับ lot นั้นๆ ได้ถูกกำหนดไว้หรือไม่</p> <p>2. แผนแม่บทสำหรับซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ถูกสร้างไว้หรือไม่ และหมายเลขของ lot และหมายเลขของผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิได้ถูกเช็คและบันทึกไว้ในแผนแม่บท ( MASTER LIST ) หรือไม่</p>
แปดแสนหกพัน 6	25. การตรวจสอบ	<p>1. การตรวจสอบโดยทั่วไปที่ต้องการได้ถูกทำให้ตรงกันกับมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่</p> <p>2. วิธีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ถูกตั้งขึ้น เช่นมาตรฐานการตรวจสอบ, จำนวนสุ่ม ตัวอย่าง และเป็นที่ยอมรับกันทุกแผนกที่เกี่ยวข้องหรือไม่</p>

ส่วน ที่	หัวข้อตรวจสอบ	รายละเอียดการประเมิน
		3.การประเมินงานเชื่อม เช่นการเชื่อมเหล็ก,การตรวจสอบโครงสร้างของจุดเชื่อมในด้านของ metallographic ได้ถูกกำหนดให้ทำขึ้นเป็นช่วงๆ หรือไม่
		4.การตรวจสอบแบบไม่ทำลายในบริเวณที่ทำการเชื่อมได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
	26.การเก็บรักษาและการส่งผลการตรวจสอบ	1.วิธีการบันทึก และการรักษาผลการตรวจสอบได้ถูกสร้างขึ้นไว้หรือไม่
		2.มีวิธีการจัดการกับส่วนที่ขาด หรือยังมีไม่พอเช่น ข้อมูลการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์, การบันทึก, ไว้หรือไม่
10.การจัดการกับส่วนที่ขาด หรือไม่พอเพียง	27.วิธีการสำหรับการจัดการกับส่วนที่ขาด	1.ส่วนที่ขาดต้องถูกทำให้ชัดเจนว่าขาดจริง วิธีการจัดการต้องถูกสร้างขึ้น เอกสารต้องถูกจัดให้ฟอร์มต่างๆ อย่างเหมาะสมการสืบหาสิ่งที่ยังมีไม่พอก็ต้องถูกทำขึ้น วิธีการเหล่านี้มีหรือไม่
		2.ต้องกำหนดคนรับผิดชอบสำหรับจัดการสิ่งที่ยังขาดอยู่พร้อมทั้งทำการแก้ไข
	28.การสืบสวนสาเหตุ และป้องกันการเกิดซ้ำอีก	1.มีการสืบสวนถึงสาเหตุ ของสิ่งที่ยังขาดสัมพันธ์กันกับผลิตภัณฑ์ และหรือขบวนการพร้อมทั้งทำการแก้ไข หรือไม่
		2.การแก้ไขต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการป้องกัน การเกิดซ้ำอีกต้องถูกนำมาใช้
		3.การแก้ไขต้องนำไปปฏิบัติทั่วทุกขบวนการ

198  
~~198~~  
 199

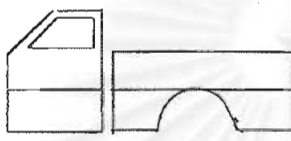หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
		3.เส้นที่จะนำมา Matching กัน ต้องเป็นเส้นที่ง่ายๆ และน้อยๆ เช่นเส้นที่ประตู่ กับเส้นที่ส่วนของกะบะ 	3.หากเป็นเส้นโค้ง และมากเส้น จะทำให้การ mathing ทำได้ยากมาก
		4.เมื่อชิ้นงานมีผ่านขบวนการ Sub assembly แล้วจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะเคลื่อนไปยัง stage อื่นโดยไม่เปลี่ยนรูปร่างและขนาด	4.ถ้าเปลี่ยนรูป การประกอบก็จะใช้ไม่ได้
		5.เมื่อชิ้นงานผ่านขบวนการ SPOT WELDING ก็ต้องมี ความแข็งแรงพอที่จะไม่เปลี่ยนรูปร่างขนาด บิดเบี้ยว	5.ถ้าเปลี่ยนรูป การประกอบก็จะใช้ไม่ได้
		6.เมื่อชิ้นงานผ่านขบวนการยึด โดย Bolt ก็ต้องมี ความแข็งแรงพอที่จะไม่เปลี่ยนรูปร่าง ขนาด	6.ถ้าเปลี่ยนรูป การประกอบก็จะใช้ไม่ได้
		7.รูของชิ้นงานเล็กที่สุดที่จะใช้ เป็นรูกำหนดตำแหน่ง ควรเท่ากับ 4 mm.	7. เนื่องจากถ้าหาก PIN มี DIAMETER เล็กตามไปด้วย จะทำให้ PIN ไม่แข็งแรง


หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
		<p>8. โครงสร้างของชิ้นงานควรหลีกเลี่ยงการสะสมของความผิดพลาด ตย.เช่นเมื่อประกอบชิ้นที่ 1 เข้ากับอีกชิ้นงานหนึ่ง เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแต่พอยอมรับได้เสร็จแล้วเมื่อไปประกอบเข้าอีกชิ้นงานหนึ่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีก</p> <p>9. ชิ้นส่วน trim 1 ชิ้นควรเข้ากับตัวถังเพียง 1 ชิ้น</p> <p>10. ผิวที่รองโดยการขัน bolt จะต้องใหญ่กว่าขนาดของ bolt และแหวนรองประมาณ 4 mm.</p>	<p>8. จะทำให้การประกอบใช้ไม่ได้</p> <p>9. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการประกอบ</p> <p>10. เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวของชิ้นส่วนหลังจากที่ขัน bolt เข้าไปแล้ว</p>
3. ไม่ควรมีการตบแต่งซ้ำหลังการประกอบ		<p>1. ไม่ควรมีการ SPOT ที่ชิ้นส่วนโชว์ ภายนอก</p> <p>2. ไม่ควรมีการ SPOT บริเวณที่มีการทำ SEALER (ตัวกันน้ำเข้า)</p> <p>3. ไม่ควรมีการ SPOT บริเวณที่จะต้องติดบานพับ (HINGE) ของประตู, ฝากระโปรง อื่นๆ</p> <p>4. การเชื่อมโดย MIG SOLDERING และ LASER ควรมีให้น้อย</p>	<p>1. ผิวโชว์ ต้องตบแต่ง</p> <p>2. SEALER อาจระเบิดขึ้นมาทำให้ผิวไม่สวย</p> <p>3. จุด SPOT หากไม่เรียบจะทำให้บานพับไม่แนบสนิทกับชิ้นงาน ทำให้มีผลกระทบทางด้าน ค่าของ OPL และ OVL</p> <p>4. หลังจากเชื่อมด้วยวิธีการเหล่านี้ต้องตบแต่ง</p>

หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
	4.คุณภาพการเชื่อม	<p>1.ค่าการ LAB กันของชิ้นส่วน ต้องได้ตามมาตรฐาน</p> <p>2.ระยะ PITCH ของจุด SPOT ต่ำที่สุดต้องได้ตามมาตรฐาน</p> <p>3.จุด SPOT ควรอยู่ห่างจากขอบ trim 10 mm.</p> <p>4.ชิ้นที่บางที่สุดของชิ้นส่วนที่เข้ามาประกบกันควรหนามากกว่า 1/4 ของความหนารวมกันทั้งหมด</p> <p>5.ไม่ควรมีลำดับขั้นตอนในการ SPOT ว่าจะต้อง SPOT จุดไหนก่อน</p> <p>6.TIP และ HOLDE ที่ใช้ให้ใช้เฉพาะที่มีรูปร่าง STANDARD ไม่ต้องดัดแปลง</p>	<p>1.หาก LAB กันมากทำให้ SPOT ติดเพียงครึ่งตา</p> <p>2.การมีโอกาส SPOTS หลุดเนื่อง จาก SHUNT EFFECT</p> <p>3. เพราะไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะ เกิดหนาม SPOT ได้</p> <p>4. เพราะชิ้นที่บางที่สุดจะหลอมละลายก่อนตอนที่ทำการ SPOT</p> <p>5.เพราะโอกาสที่คนงานจะทำงานผิดพลาดมีมาก ถ้าคนงานทำผิด ก็จะได้คุณภาพ</p> <p>6.ของดัดแปลงอาจทำยากและไม่แข็งแรง</p>
	5.คุณภาพของความเป็นเส้นตรงอันเดียวกัน	<p>1.GAP ของการประกอบ OPL ให้เป็น 5 mm. หรือมากกว่า</p> <p>2.การออกแบบให้มีค่าเผื่อไว้ด้วย</p>	<p>1. เพื่อสะดวกในการปรับแต่งเช่น ช่องห่างระหว่าง ฝากระโปรงกับ เฟนเดอร์ (Fender)</p> <p>2. เพราะการทำไม่อาจทำได้ถูกต้อง 100%</p>



## ตารางที่ ข.-2

### แบบตรวจสอบด้านวิศวกรรมการออกแบบ

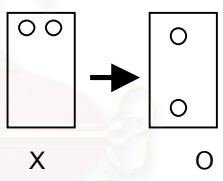หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
1.การประกอบแบบ	1.การกำหนดตำแหน่ง	<p>1.รูสำหรับกำหนดตำแหน่งต้องสามารถ ล็อคตำแหน่งของชิ้นส่วนได้เมื่อนำ PIN สอดใส่เข้าไปโดยจะต้องมีเพียง 2 รู และอยู่ในระนาบเดียวกัน (ในที่นี้หมายถึง ขนานกับด้านใดด้านหนึ่งของ CAR LINE )</p> <p>2.ระยะPITCH ของรูควรมากกว่า 2/3 ของความยาวของงานทั้งหมดในการกำหนดตำแหน่ง</p> <p>3.สามารถ lock ตำแหน่งได้ด้วย PIN</p>	<p>1.หากต้องใช้รู ในการกำหนดตำแหน่งมากกว่า 2 รูเช่น 3รู เป็นต้น การจะทำให้ตำแหน่งทั้ง3 ถูกต้องตามแบบพร้อมกันทั้ง 3 รูนี้ ยากมาก</p> <p>2.หากน้อยกว่าจะมีผลต่อปลายของชิ้นงานอาจ แก่งไปมาได้</p>  <p>3.ควรใช้ PIN เท่านั้น</p>
	2.ความเชื่อมั่นในความเที่ยงตรง	<p>1.ในการประกอบชิ้นส่วนในชั้นย่อย (SUB-ASSEMBLY) สามารถประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ใน stage เดียวแม้จะเป็นการประกอบแบบชั่วคราวก็ตาม</p> <p>2.ระนาบสำคัญจะต้องแยกออกจากระนาบอื่นอย่างชัดเจน</p>	<p>1.การย้ายจาก stage หนึ่งไปยังอีกstage หนึ่งอาจทำให้ตำแหน่งเคลื่อนได้</p> <p>2.เพื่อสะดวกในการใช้ template ของ JIG มารองรับเพื่อให้ชิ้นส่วนอยู่กับที่</p>

หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
2. ความสะดวกในการทำงาน	1. การประกอบชิ้นส่วน	1. ให้สามารถยกประกอบชิ้นส่วนในทิศทางเดียวกันให้มาก เช่น ชั้นที่ 1 วางนอน ชั้นที่ 2 วางทับกันในแนวนอน แล้ว SPOT เป็นต้น	หรือฝากระโปรงเมื่อติดตั้งไปแล้ว อาจไม่ขนานกับ CAR LINE ได้ 1. เพื่อสะดวกในการทำงาน
	2. การป้องกันการประกอบผิด	1. ควรจะมีสัญลักษณ์ หรือ EMBOSS เพื่อป้องกันการ ASM ผิดพลาด 2. พวกชิ้นส่วนเล็กๆ ควรจะต้องเหมือนกันทั้งซ้าย และขวา	1. เพื่อป้องกันการประกอบผิด 2. เพราะถ้าไม่เหมือนกันอาจทำให้หียบผิดได้
	3. ความสามารถในการทำงาน	1. ช่องที่ให้ปืน SPOT เข้าไปยิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 2. ที่บริเวณเชื่อม SPOT สามารถมองเห็นได้ง่าย 3. อย่าออกแบบให้ต้องใช้ gun ตัวใหญ่เข้าไปยิง SPOT 4. gun ต้องเข้าทำการ SPOT ได้ง่าย 5. ไม่ควรมีการ SPOT ที่จะต้องเอียง gun	1. เพื่อสะดวกในการเข้าไปยิง SPOT โดยที่ปืนจะได้ไม่ไปชนแล้วเกิดการ ARC ขึ้น 2. ถ้ามองเห็นยากก็อาจจะ SPOT ผิดตำแหน่ง 3. ถ้าใช้คนยิงอย่าออกแบบโดยใช้ gun ตัวใหญ่ แต่ถ้าใช้ ROOBOT GUN ตัวใหญ่ก็ได้ 4. เข้าง่ายจะได้ทำงานง่าย 5. เพื่อให้ทำงานง่าย
		6. การยึด BOLT ควรทำแนวข้างหรือแนวจากบนลงล่างเท่านั้น	6. เพื่อให้ทำงานง่าย

หัวข้อ	ส่วนที่จะประเมิน	รายละเอียด	เหตุผล
		<p>7.ถ้าต้องหยอด sealer ควรออกแบบให้มีร่องสำหรับหยอด sealer ลงไป</p> <p>8.ผิวที่มีการเชื่อม Nut หรือ stad ควรต้องขนานกับ CAR LINE</p>	<p>7.เพื่อให้ทำงานง่าย และสามารถควบคุมปริมาณเนื้อ sealer ได้</p> <p>8.เพื่อให้ทำงานง่าย และ SPOT จะได้ไม่หลุดด้วย</p>



ภาคผนวก ค

ใบตรวจสอบจุดบกพร่องต่าง ๆ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ ค.2 ไบตรตรวจสอบระยะของ C/SIDE OUTER

	คันที้	RH	คันที้	LH
	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	
	5		5	
	6		6	
	7		7	
	8		8	
	9		9	
	10		10	
	11		11	
	12		12	
	13		13	
	14		14	
	15		15	

1. ให้ใช้เวอร์เนียในการวัดค่า
2. ได้ค่าเท่าไรให้ลงในตารางทั้งขวาและซ้าย
3. เก็บข้อมูลวันละ 30 คืบ และส่งรายงานทุกวัน ที่ห้องฟิสิกส์

B/SIDE		รูปที่ ค 3 ไบตรวจสอบจุด SPOT (หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข)													
วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT						วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
1	8:50							7	8:10						
	10:00								8:20						
	10:20								11:20						
	1:30								1:30						
	3:50								3:40						
2	8:30							8	8:00						
	11:00								9:00						
	1:30								9:40						
	3:40								10:00						
	4:20								2:00						
3	7:30							9	8:00						
	9:10								9:00						
	2:00								9:20						
	2:20								9:40						
	3:00								2:20						
4	7:30							10	7:30						
	9:10								9:30						
	11:20								10:50						
	3:10								2:00						
	4:20								3:50						
5	8:10							11	8:40						
	10:10								9:30						
	10:40								11:00						
	11:30								1:30						
	2:30								3:30						
6	8:20							12	9:40						
	11:10								11:00						
	1:20								2:30						
	2:30								3:40						
	3:40								3:20						

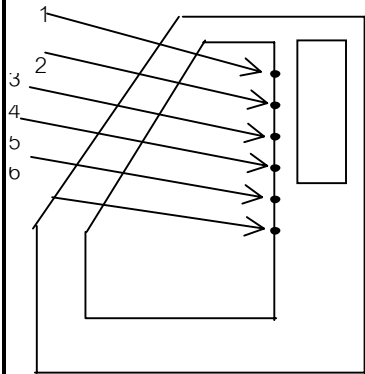

จำนวนจุดที่ 1-6


1.ตรวจสอบว่าปิดหรือไม่

2.ตรวจสอบว่า SPOT ติดหรือไม่

ถ้า OK ให้เขียน 0 ลงในช่อง

ถ้า NG ให้เขียน X ลงในช่อง

B/SIDE		รูปที่ ค.3(ต่อ) ใบตรวจสอบจุด SPOT (หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข)													
วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT						วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT					
		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
13	7:30							19	8:50						
	10:00								9:20						
	3:10								10:10						
	3:40								1:20						
	4:10								2:00						
14	8:20							20	8:10						
	8:50								9:40						
	10:10								11:10						
	1:30								1:20						
	4:00								4:30						
15	8:30							21	9:10						
	11:00								1:10						
	11:40								2:30						
	2:30								3:20						
	3:20								4:20						
16	8:00							22	9:40						
	9:10								11:50						
	11:30								1:50						
	1:20								2:40						
	2:40								4:10						
17	8:40							23	8:20						
	8:40								11:30						
	10:50								2:20						
	2:30								4:00						
	3:30								3:30						
18	8:30							24	7:30						
	9:30								7:50						
	1:20								10:00						
	2:30								1:10						
	4:20								1:50						

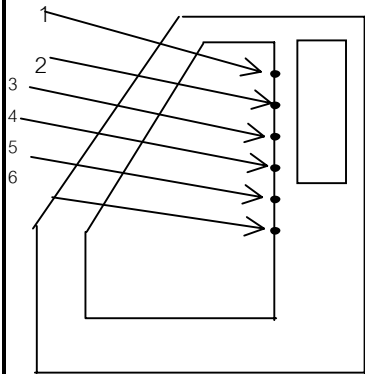

จำนวนจุดที่ 1-6


1.ตรวจสอบว่าปิดหรือไม่


2.ตรวจสอบว่า SPOT ติดหรือไม่


ถ้า OK ให้เขียน 0 ลงในช่อง

ถ้า NG ให้เขียน X ลงในช่อง

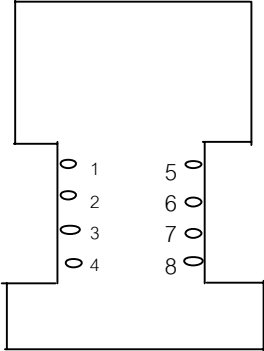

B/SIDE	รูปที่ ค.4 ไบตรวจสอบการเกิดหนามที่ FLOOR & BOLSTER (หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข)															
	วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT						วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT					
			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
 <p>จำนวนจุดที่ 1-8</p> <p>1.ตรวจสอบว่าปิดหรือไม่</p> <p>2.ตรวจสอบว่า SPOT ติดหรือไม่</p> <p>ถ้า OK ให้เขียน 0 ลงในช่อง</p> <p>ถ้า NG ให้เขียน X ลงในช่อง</p>	1	8:50							7	8:10						
		10:00								8:20						
		10:20								11:20						
		1:30								1:30						
	2	3:50							3:40							
		8:30							8:00							
		11:00							9:00							
		1:30							9:40							
	3	3:40							10:00							
		4:20							2:00							
		7:30							8:00							
		9:10							9:00							
	4	2:00							9:20							
		2:20							9:40							
		3:00							2:20							
		7:30							7:30							
	5	9:10							9:30							
		11:20							10:50							
		3:10							2:00							
		4:20							3:50							
	6	8:10							8:40							
		10:10							9:30							
		10:40							11:00							
		11:30							1:30							
7	2:30							3:30								
	8:20							9:40								
	11:10							11:00								
	1:20							2:30								
8	2:30							3:40								
	3:40							3:20								
	3:40															
	3:40															

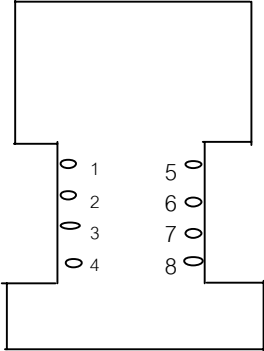B/SIDE	รูปที่ ค.4(ต่อ) ใบตรวจสอบการเกิดหนามที่ FLOOR & BOLSTER (หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข)															
	วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT						วันที่	เวลาตรวจสอบ	จุด SPOT					
			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
 <p>จำนวนจุดที่ 1-8</p> <p>1.ตรวจสอบว่าปิดหรือไม่</p> <p>2.ตรวจสอบว่า SPOT ติดหรือไม่</p> <p>ถ้า OK ให้เขียน 0 ลงในช่อง</p> <p>ถ้า NG ให้เขียน X ลงในช่อง</p>	13	7:30						19	8:50							
		10:00							9:20							
		3:10							10:10							
		3:40							1:20							
	14	4:10						2:00								
		8:20						20	8:10							
		8:50							9:40							
		10:10							11:10							
	1:30						1:20									
	15	4:00						4:30								
		8:30						21	9:10							
		11:00							1:10							
		11:40							2:30							
	2:30						3:20									
	16	3:20						4:20								
		8:00						22	9:40							
		9:10							11:50							
		11:30							1:50							
	1:20						2:40									
	17	2:40						4:10								
		8:40						23	8:20							
		8:40							11:30							
		10:50							2:20							
	2:30						4:00									
	18	3:30						3:30								
		8:30						24	7:30							
		9:30							7:50							
		1:20							10:00							
2:30						1:10										
	4:20						1:50									

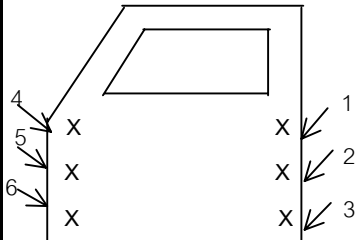DOOR	รูปที่ ค.5 ใบตรวจสอบจุด SPOT (หลังจากการแก้ไข)													
 <p data-bbox="188 989 548 1244">           จำนวนจุดที่ 1- 6            1.ตรวจสอบว่าบุบหรือไม่            2.ตรวจสอบว่า SPOT ติดหรือไม่             ถ้า OK ให้เขียน 0 ลงในช่อง            ถ้า NG ให้เขียน X ลงในช่อง         </p>	NO	POINT( RH )						NO	POINT( LH )					
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	1								1					
2								2						
3								3						
4								4						
5								5						
6								6						
7								7						
8								8						
9								9						
10								10						
11								11						
12								12						
13								13						
14								14						
15								15						
16								16						
17								17						
18								18						
19								19						
20								20						




## ภาคผนวก ง

รายการตรวจสอบด้วยตนเองของอุปกรณ์ต่าง ๆ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบตรวจสอบประจำวัน

ประจำเดือน \_\_\_\_\_

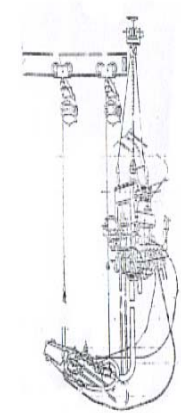กรู๊ป	CAB	<input type="radio"/>	1	2	ตารางที่ ง-1 รายการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับเครื่องเชื่อม สปอท, จิ๊ก													DIV	APPROVED	ENGINEER	FOREMAN	DATE																
	RR	<input type="radio"/>	3	4														PROD.																				
	FINIS HING	<input type="radio"/>	5	6														FAC																				
NO	หัวข้อตรวจสอบ	ช่วงเวลา ตรวจสอบ	วิธีการ	มาตรฐาน	วันที่																															รูป		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
หมายเลข หม้อแปลง & ปืนสปอท																																						
1	นำรั้ว, ลมรั้ว	ก่อนและขณะทำงาน	ดู, ฟังเสียง	ไม่รั้ว																																		
2	สายสปอท, ปืน, ร้อน	ทำงานแล้ว 30 นาที	ใช้มือจับ	ไม่ร้อนมาก																																		
3	โบลท์ หลุด, หลวม	ก่อนทำงาน	ดู, โยก	แน่นดี																																		
4	เช็กระดับน้ำมันหล่อลื่น	ก่อนทำงาน	ดู, ซีด	ไม่ต่ำกว่าขีด																																		
ชื่อจิ๊ก _____																																						
1	ลมรั้ว	ก่อนและขณะทำงาน	ฟังเสียง	ไม่รั้ว																																		
2	โบลท์ พิน, หลวม, หลวม	ก่อนและขณะทำงาน	ดู, โยก	แน่นดี																																		
3	เช็กระดับน้ำมันหล่อลื่น	ก่อนทำงาน	ดู, ซีด	อยู่ในช่วงขีดบน-ล่าง																																		
4	ขจัดคราบซี สปอท	ก่อนและขณะทำงาน	ใช้แปรงขัด ไฮดรองแซะ	ไม่มีซีสปอทติด																																		
5	ทองแดงรองสปอท	ก่อนและขณะทำงาน	ดู	ยี่งแล้วไม่บุบตุง																																		
หมายเหตุ				แผนกผลิต FOREMAN																																		
1. ตรวจสอบ 1 เดือนแล้ว <input type="radio"/> F/M <input checked="" type="radio"/> PRI <input type="radio"/> FAC 2. เมื่อพบสิ่งผิดปกติที่ทำเองไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้างาน 3. เขียนชื่อในช่องผู้ตรวจทุกวันที่ทำงาน 4. สภาพ ปกติ <input type="radio"/> ผิดปกติ X แก้ไขแล้ว <input checked="" type="radio"/>																																						













**ภาคผนวก จ**

**การฝึกอบรมของพนักงานในโรงประกอบตัวถัง**

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ จ-1 หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงานในโรงประกอบตัวถัง

ชื่อหลักสูตร	ลำดับความสำคัญ	จุดประสงค์
1.เทคนิคการเชื่อม SPOT	A	-เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเชื่อม SPOT อย่างถูกวิธี การจับปืน การใช้สปริง บาล้านช (SPRING BALANCER)
2.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานประกอบตัวถัง	A	-เพื่อให้ทราบถึง อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีใช้ และหน้าที่วิธีการทำงานของมัน ในโรงประกอบตัวถัง
3. ความรู้ด้านปลอดภัย ในโรงงาน	A	- เพื่อให้ทราบถึง กฎความปลอดภัย เบื้องต้น วิธีปฏิบัติตน ข้อควรระวัง เมื่อต้องทำงานในโรงงาน
4. การอ่านคู่มือประกอบตัวถัง	A	- เพื่อให้ทราบถึง การอ่านสัญลักษณ์ ความหมายที่เป็นศัพท์ทางด้านเทคนิคต่างๆ
5. การวัดเบื้องต้น	B	- เพื่อให้ทราบถึง การใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นที่ใช้กันทั่วไปในโรงงาน อาทิเช่น Taper gange ,High gange
6. การจับเวลา	B	- เพื่อให้ทราบถึง เทคนิคการจับเวลา วิธีการจับเวลา การหาค่าเฉลี่ย เวลามาตรฐาน
7. ความรู้เรื่อง 5 ส.และ กิจกรรม QCC	B	- เพื่อให้เรียนรู้ การทำกิจกรรม 5 ส และ QC เพื่อนำไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิต





ตารางที่ จ-2 แผนการฝึกอบรม

กำหนดการหลัก		ประเมินผลครั้งที่ 1												ประเมินผลครั้งที่ 2											
ลำดับ	เนื้อหาการฝึกอบรม	ผู้ฝึกอบรม	2542												หมายเหตุ										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	เทคนิคการเชื่อม SPOT	ผจก.แผนก	■													1.พนักงานเข้าใหม่จะได้รับการอบรมเบื้องต้น ในหัวข้อ 1-4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 2.การฝึกอบรมซ้ำจะทำตามแผนการฝึกอบรมนี้ 3. หัวข้อ 5 -7 จะทำการฝึกอบรมเฉพาะพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป 4. การประเมินผลย่อยจะทำหลังจากฝึกอบรมเสร็จและประเมินผลครั้งใหญ่ในเดือน 6 และเดือน 12									
2	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานประกอบตัวถัง	วิศวกรรม		■																					
3	ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน	↓			■																				
4	การอ่านคู่มือประกอบตัวถัง					■																			
5	การวัดเบื้องต้น						■																		
6	การจับเวลา							■																	
7	ความรู้เรื่อง 5 ส และกิจกรรม QCC								■																

ตารางที่ จ-3 บันทึกการฝึกอบรม							
ชื่อ _____ นามสกุล _____					ฝ่าย _____		
เลขประจำตัวพนักงาน _____					แผนก _____		
					วันที่เข้าทำงาน _____		
วันที่อบรม	การฝึกอบรม			ผู้ฝึกสอน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเหตุ
	รหัสการอบรม	ชื่อเรื่อง	วิธีการฝึกอบรม				
10 - 1- 2542	007 -A	เทคนิคการเชื่อม SPOT	บรรยายฝึกปฏิบัติจริง				

ตารางที่ จ-4  
การบันทึกความสามารถ

วันที่ประเมิน	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก

ผู้ประเมิน ฝ่าย แผนก	ชื่องาน หรือ กระบวนการ	เทคนิคการเชื่อม SPOT	เครื่องมือในโรงงาน	ความรู้ด้านความปลอดภัย	การอ่านคู่มือ	การวัดเบื้องต้น	การจับเวลา	ความรู้เรื่อง 5 ส												
									E/ROOM	DOOR	E/HOOD	C/SIDE OUTER	C/SIDE INN	MAIN BODY	COWL	DEFLECTOR	T/GATE INN	T/GATE OUTER	B/SIDE NO 1	B/SIDE NO 2
เป้าหมายในการฝึก		2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ข้อสรุป																				
กชกน กลิ่นฟุ้ง		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มนตรี รูปงาม		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ชาญ ศรีนาค		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
สมร อ่อนอรอด		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
เครื่องหมาย	<p>  เข้าใจมาตรฐานบางส่วน   ทำตามมาตรฐานได้โดยได้รับการแนะนำและดูแลจากหัวหน้างาน   ทำตามมาตรฐานได้โดยได้รับการแนะนำเล็กน้อย   นำตามมาตรฐานได้โดยสมบูรณ์ </p>																			




**ภาคผนวก ฉ**

ตารางแสดงค่า FIRST DPU จากเดือน พ.ค. 42-มี.ค. 43

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง จ แสดงค่า FIRST DPU ของแต่ละเดือนจากพฤษภาคม 42 - มีนาคม 43

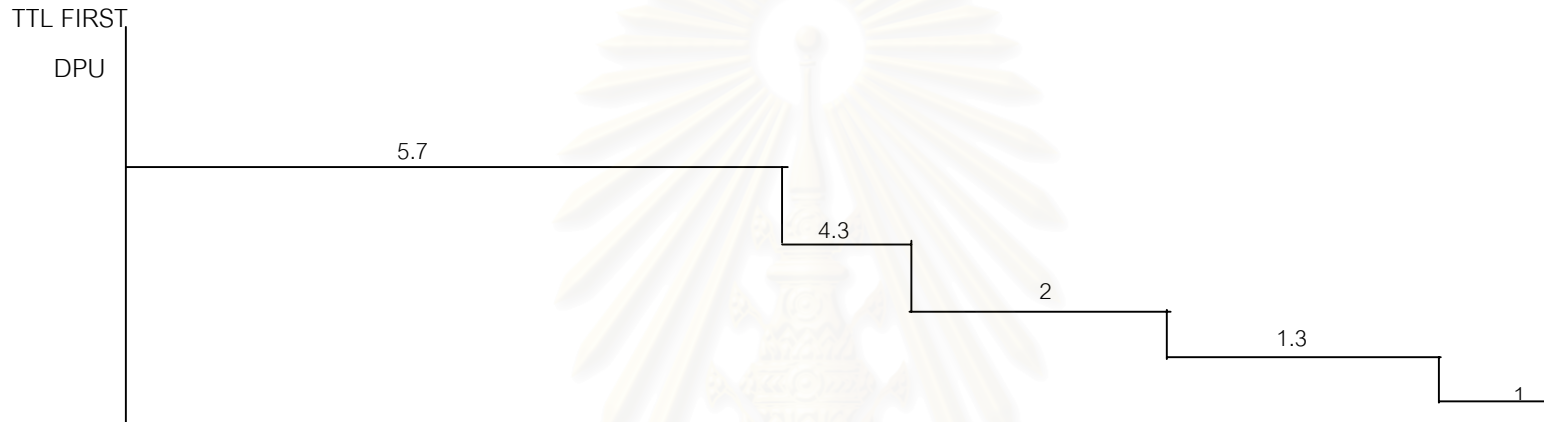

เดือน ชื่อชิ้นส่วน	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
B/S LH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0
B/S RH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0
E/H	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
DOOR R	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0
C/S LH	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
FL VOL	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	0	0
C/S RH	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0
DOOR L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0
ROOF	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
T/G	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
FENDER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENDER R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACK	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
TTL	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	4.3	2	2	1.3	1.3	1





ภาคผนวก ช

ตารางแสดงเวลาการซ้อมหลังการแก้ไข

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-1 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ C/SIDE LH

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0.5	11	0.4	21	0.5	31		41	
2	0.4	12	0.5	22	0.4	32		42	
3	0.4	13	0.5	23	0.5	33		43	
4	0.4	14	0.4	24	0.4	34		44	
5	0.45	15	0.5	25	0.45	35		45	
6	0.6	16	0.4	26	0.5	36		46	
7	0.45	17	0.6	27	0.4	37		47	
8	0.45	18	0.45	28		38		48	
9	0.5	19	0.4	29		39		49	
10	0.5	20	0.5	30		40		50	

H-L	$0.6 - 0.4 = 0.2$
H+L	$0.6 + 0.4$
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	27
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	17
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0.46

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0.4	11		21		31		41	
2	0.4	12		22		32		42	
3	0.45	13		23		33		43	
4	0.5	14		24		34		44	
5	0.45	15		25		35		45	
6	0.5	16		26		36		46	
7	0.45	17		27		37		47	
8	0.45	18		28		38		48	
9	0.4	19		29		39		49	
10	0.4	20		30		40		50	

H-L	$0.5 - 0.4 = 0.11$
H+L	$0.5 + 0.4$
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	8
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0.44

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-3 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ B/S R

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0	11		21		31		41	
2	0	12		22		32		42	
3	0	13		23		33		43	
4	0	14		24		34		44	
5	0	15		25		35		45	
6	0	16		26		36		46	
7	0	17		27		37		47	
8	0	18		28		38		48	
9	0	19		29		39		49	
10	0	20		30		40		50	

H-L	
H+L	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-4 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ B/S L

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0	11		21		31		41	
2	0	12		22		32		42	
3	0	13		23		33		43	
4	0	14		24		34		44	
5	0	15		25		35		45	
6	0	16		26		36		46	
7	0	17		27		37		47	
8	0	18		28		38		48	
9	0	19		29		39		49	
10	0	20		30		40		50	

H-L	
H+L	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-5 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ DOOR RH

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0	11		21		31		41	
2	0	12		22		32		42	
3	0	13		23		33		43	
4	0	14		24		34		44	
5	0	15		25		35		45	
6	0	16		26		36		46	
7	0	17		27		37		47	
8	0	18		28		38		48	
9	0	19		29		39		49	
10	0	20		30		40		50	

H-L	
H+L	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-6 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ DOOR LH

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0	11		21		31		41	
2	0	12		22		32		42	
3	0	13		23		33		43	
4	0	14		24		34		44	
5	0	15		25		35		45	
6	0	16		26		36		46	
7	0	17		27		37		47	
8	0	18		28		38		48	
9	0	19		29		39		49	
10	0	20		30		40		50	

H-L	
H+L	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง ข-7 แสดง เวลาซ่อมหลังการแก้ไขของ FLOOR BOLSTER

ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา	ครั้งที่	เวลา
1	0	11		21		31		41	
2	0	12		22		32		42	
3	0	13		23		33		43	
4	0	14		24		34		44	
5	0	15		25		35		45	
6	0	16		26		36		46	
7	0	17		27		37		47	
8	0	18		28		38		48	
9	0	19		29		39		49	
10	0	20		30		40		50	

H-L	
H+L	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ	0
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพิ่ม	0
ค่าเฉลี่ย ของทั้งหมด	0

หมายเหตุ H= ค่าสูงสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

L= ค่าต่ำสุดของ 10 ตัวอย่างแรกที่เก็บมาได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





**ภาคผนวก ซ**

**ข้อมูลจุดบกพร่องช่วงเดือน ส.ค. และก.ย.43**

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ข-1 รายการจุดบกพร่องของ DOOR RH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0168$$

 
$$\sigma = 0.014$$

ช่วงของค่าเฉลี่ยED DPUที่ความเชื่อมั่น95%

$$= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= 0.0168 \pm 2.069 \frac{(0.014)}{\sqrt{24}}$$

$$= 0.0227, 0.01$$




ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21	
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164	
ชนิด	บุบ		1		1			1		2	2	1	4	1	2	14	1	4	1		1	1			
	ตุง	2	4		7	4	4		1	2	4	2	6	1	3	3	1		1	1	1	4	4	1	
	คราบ ED		1					2										1	1						
	รอยมัน		1						2																
	สนิม																								
	คราบยาแนว																								
ยอดรวม	2	7	0	1	7	4	7	0	3	4	6	3	10	2	5	17	3	5	2	1	2	5	4	1	
ED DPU	0.01	0.02	0	0.01	0.03	0.01	0.03	0	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	

รูปที่ ซ-2 รายการจุดบกพร่องของ DOOR LH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0344$$

$$\sigma = 0.024$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.0344 \pm 2.069 \left( \frac{0.024}{\sqrt{24}} \right) \\ &= 0.0448, 0.0239 \end{aligned}$$

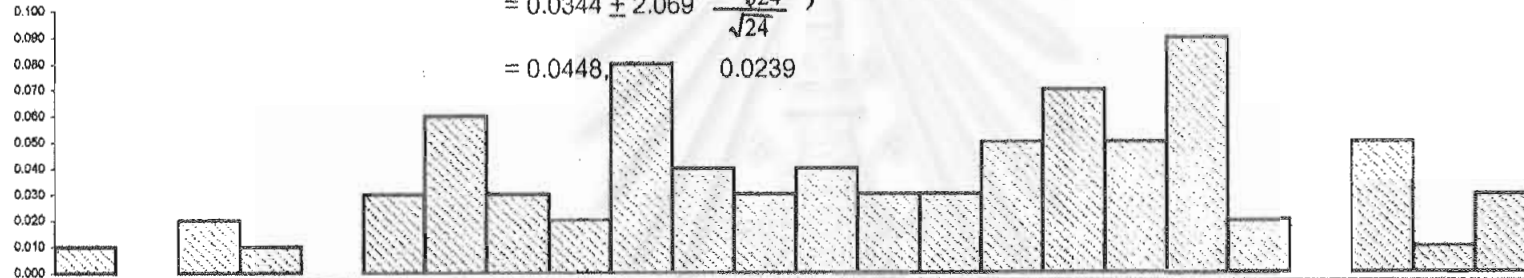

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164
นูน	1		1	1		1	1		1	3	8	1	3	9	1	1	3	9	2	15	0	3	4	6
ตุง	2		5	1		7	16	7	1	12	9	3	1	8	5	8	2	6	1	5		4		
คราบ ED												1												
รอยบัน																			6	4			4	
สนิม																								
ควายาแนว																								
ยอดรวม	3	0	6	2	0	8	17	8	4	20	11	6	10	9	6	11	11	14	20	5	0	11	4	6
ED DPU	0.01	0	0.02	0.01	0	0.03	0.06	0.03	0.02	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.09	0.02	0	0.05	0.01	0.03


รูปที่ ข-3 รายการจุดบกพร่องของ B/S LH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0074$$

$$\sigma = 0.0085$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.0074 \pm 2.069 \frac{(0.0085)}{\sqrt{24}} \end{aligned}$$

$$\text{ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ความเชื่อมั่น 95\%} = 0.011, 0.0037$$

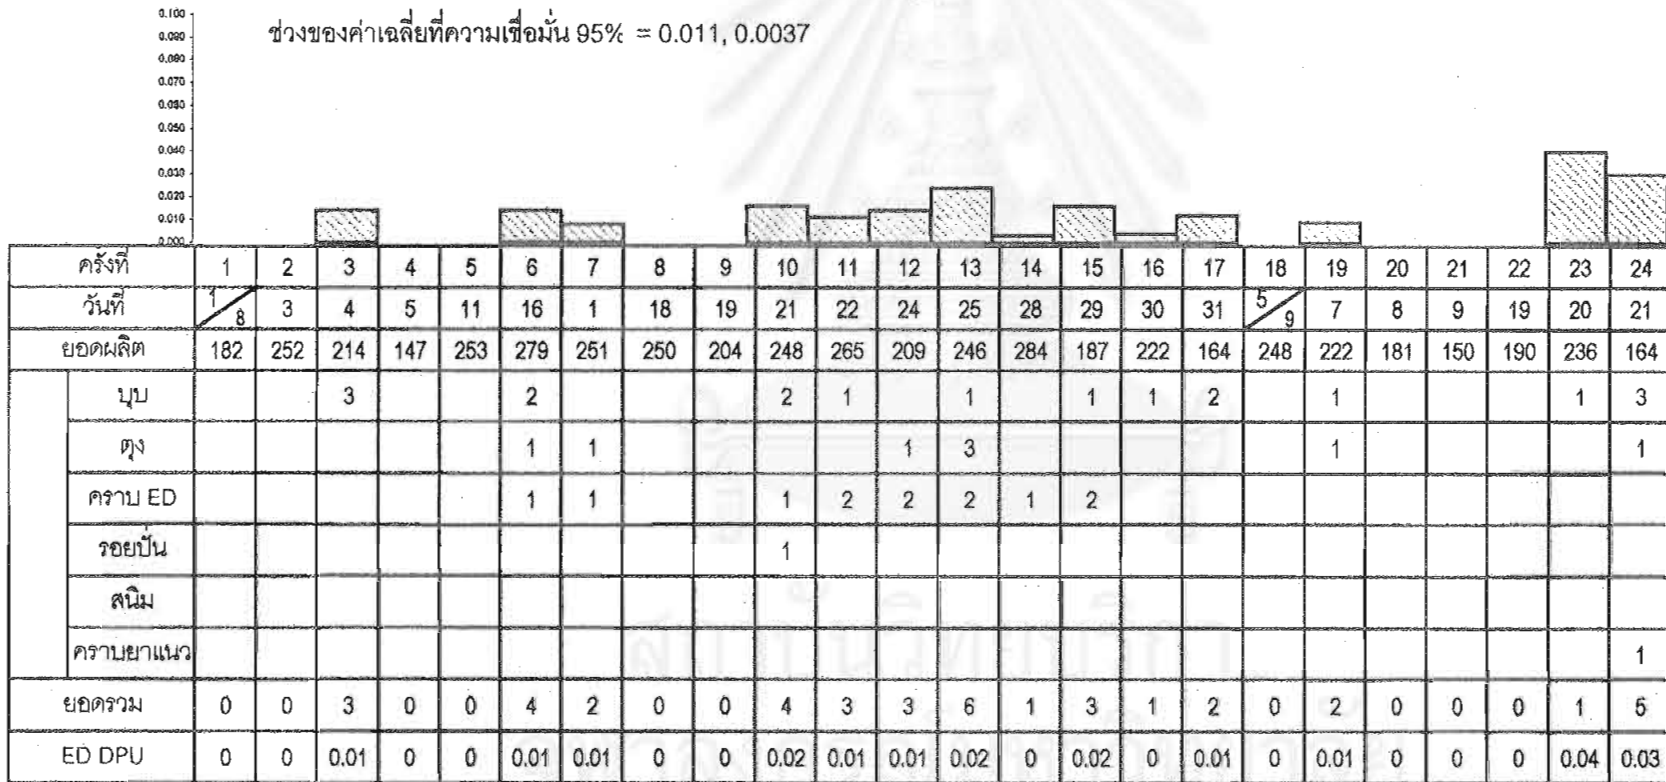

รูปที่ ๓-4 รายการจุดบกพร่องของ FLOOR&BOLSTER ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0$$

$$\sigma = 0$$

$$= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= 0$$

ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ความเชื่อมั่น 95% = 0


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21	
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164	
บุบ											1														
ตุง																									
คราบ ED																									
รอยบัน																									
สนิม																									
ควาบยาแนว																									
ยอดรวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ED DPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รูปที่ ๕-5 รายการจุดบกพร่องของ C/S RH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ๕๓

$$\bar{X} = 0.009$$

$$\sigma = 0.007$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.009 \pm 2.069 \frac{(0.007)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.012, 0.005 \end{aligned}$$

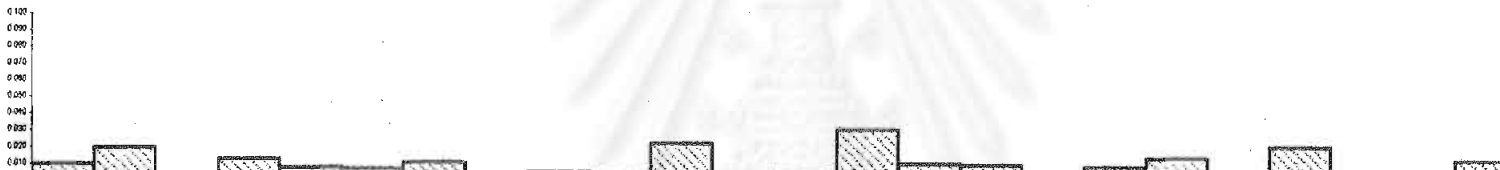


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164
บุบ					1		1			1	4					1			1					
ตุง	2	6		2		2		1	1					7				1	2		2		1	2
คราบ ED							2				2		1	3	2	1		1			1			
รอยบัน																								
สนิม					1																			
คราบยาแนว																								
ยอดรวม	2	6	0	2	2	2	3	1	1	1	6	0	1	10	2	2	0	2	3	0	3	0	1	2
ED DPU	0.01	0.02	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.004	0.01	0	0.02	0	0	0.03	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.02	0	0	0.01

รูปที่ ๓-6 รายการจุดบกพร่องของ C/SIDE LH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0216$$

$$\sigma = 0.0152$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ยED DPUที่ความเชื่อมั่น95\%} &= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.0216 \pm 2.069 \frac{(0.0152)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.028, 0.015 \end{aligned}$$

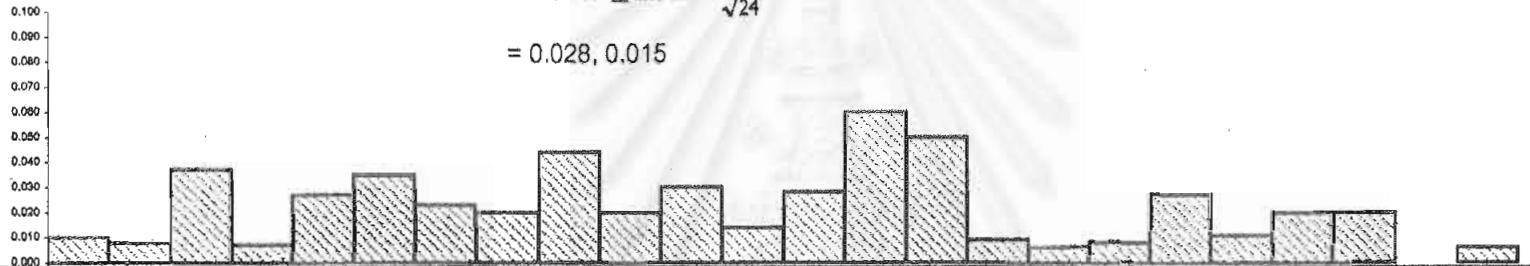

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164
บุบ		1	3		4			1	1	2	4	1		4		1			2			1		
ตุง	2		2		2	10	6	4	7	3	4	1	6	14	9				4	2	2	2		1
คราบ ED			3	1					1					1		1	1	2			1	1		
รอยบิ่น		1																						
สนิม					1							1	1											
คราบยาแนว																								
ยอดรวม	2	2	8	1	7	10	6	5	9	5	8	3	7	19	9	2	1	2	6	2	3	4	0	1
ED DPU	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.03	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0	0.01

รูปที่ ๗-7 รายการจุดบกพร่องของ B/SIDE RH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0058$$

$$\sigma = 0.0068$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 0.025 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.0058 \pm 2.069 \frac{(0.0068)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.008, 0.003 \end{aligned}$$

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164
บุบ		2				1				3			2	3	2	2		2		1			1	1
ตุง						1	1							1		1								
คราบ ED							1							1	2	2	3			1				
รอยปั้น																								
สนิม																								
คราบยาแนว																								
ยอดรวม	0	2	0	0	0	2	2	0	0	3	0	0	2	5	4	5	3	2	0	2	0	0	1	1
ED DPU	0	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0	0	0	0.01



รูปที่ ข-8 รายการจุดบกพร่องของ ENGINE HOOD ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.004$$


$$\sigma = 0.007$$

ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95%

$$= \bar{X} \pm 2.069 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= 0.004 \pm 2.069 \frac{(0.007)}{\sqrt{24}}$$

$$= 0.007, 0.01$$

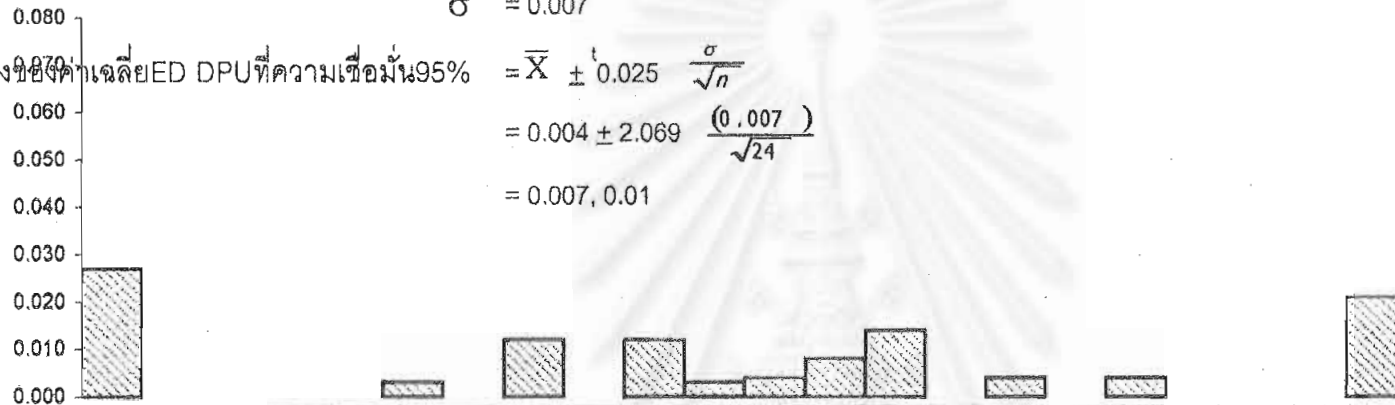


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21	
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164	
บุบ	1													1											
ตุง	4					1		2		3	1	1	2	3		1		1					4		
คราบ ED								1																	
รอยมัน																									
สนิม																									
คราบยาแนว																									
ยอดรวม	5	0	0	0	0	1	0	3	0	3	1	1	2	4	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0
ED DPU	0.03	0	0	0	0	0	0	0.012	0	0.01	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0

รูปที่ ๗-9 รายการจุดบกพร่องของ ROOF ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.013$$

$$\sigma = 0.016$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm t_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.013 \pm 2.069 \frac{(0.016)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.019, 0.006 \end{aligned}$$

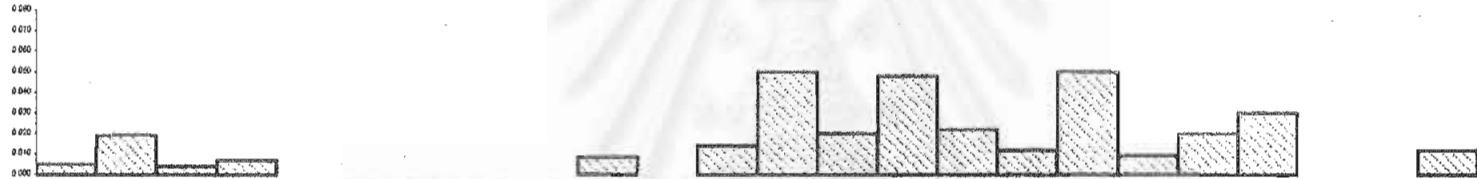


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164
บุบ	1	3	1	1						2		3	12	6	9	5	2	12	2	4	5			
ตุง		2																						2
คราบ ED																								
รอยบัน																								
สนิม																								
คราบยาแนว																								
ยอดรวม	1	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	3	12	6	9	5	2	12	2	4	5	0	0	2
ED DPU	0.01	0.02	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.03	0	0	0.01

รูปที่ ๙-10 รายการจุดบกพร่องของ TAIL GATE ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.014$$

$$\sigma = 0.012$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ยED DPUที่ความเชื่อมั่น95\%} &= \bar{X} \pm 2.069 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.014 \pm 2.069 \frac{(0.012)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.02, 0.01 \end{aligned}$$

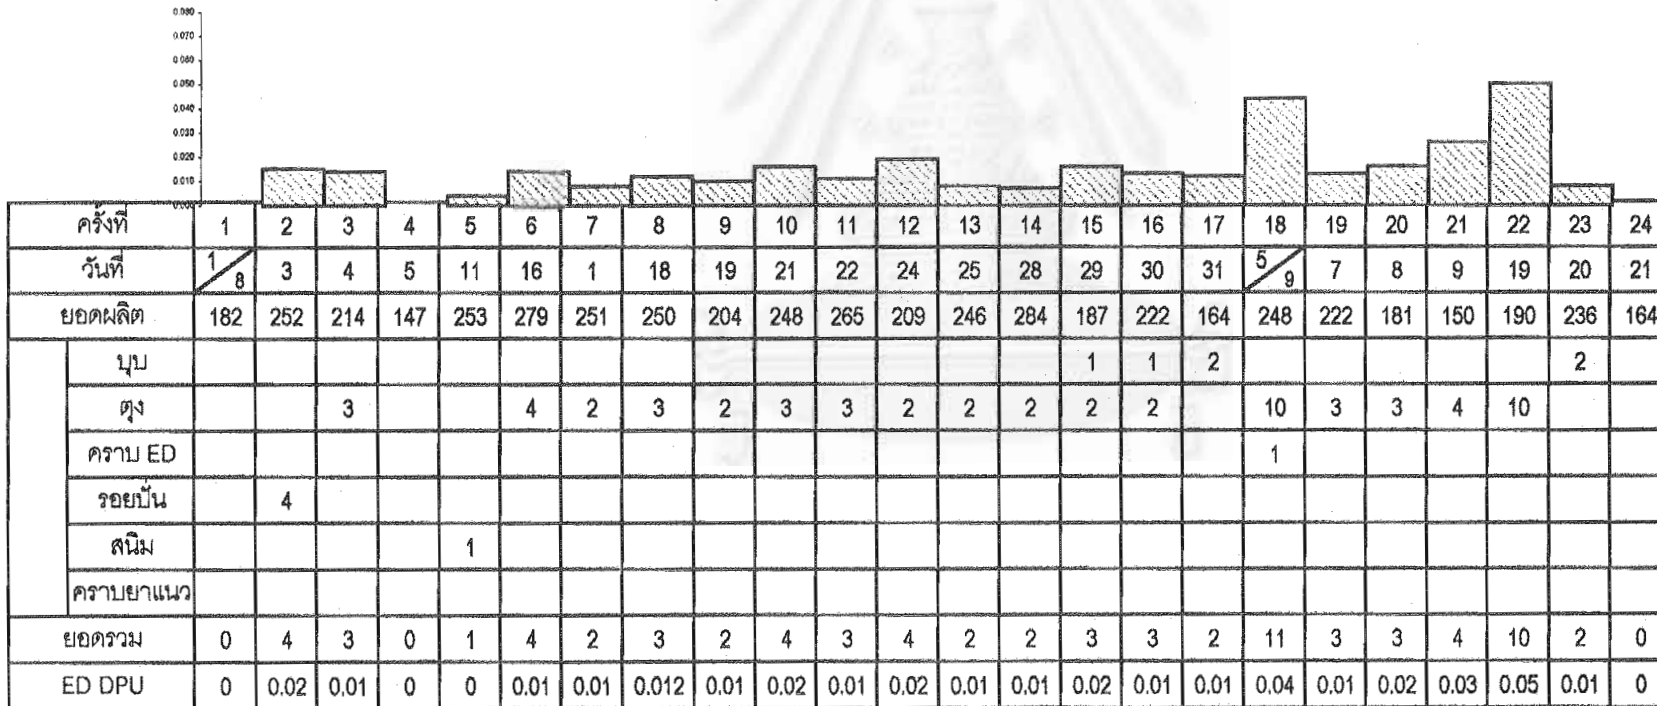

รูปที่ ข-11 รายการจุดบกพร่องของ BACK ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.002$$

$$\sigma = 0.003$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 2.069 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.002 \pm 2.069 \frac{(0.003)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.003, 0.0007 \end{aligned}$$


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21	
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164	
บุบ	1	1		1	1	1				1	3				2										
ตุง																		1							
ความ ED																									
รอยบัน																									
สนิม																									
คราบยาแนว																									
ยอดรวม	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ED DPU	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รูปที่ ๗-12 รายการจุดบกพร่องของ FENDER LH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0068$$

$$\sigma = 0.0049$$

$$\begin{aligned} \text{ช่วงของค่าเฉลี่ย ED DPU ที่ความเชื่อมั่น 95\%} &= \bar{X} \pm 0.25 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 0.0068 \pm 2.069 \frac{(0.0049)}{\sqrt{24}} \\ &= 0.008, 0.004 \end{aligned}$$

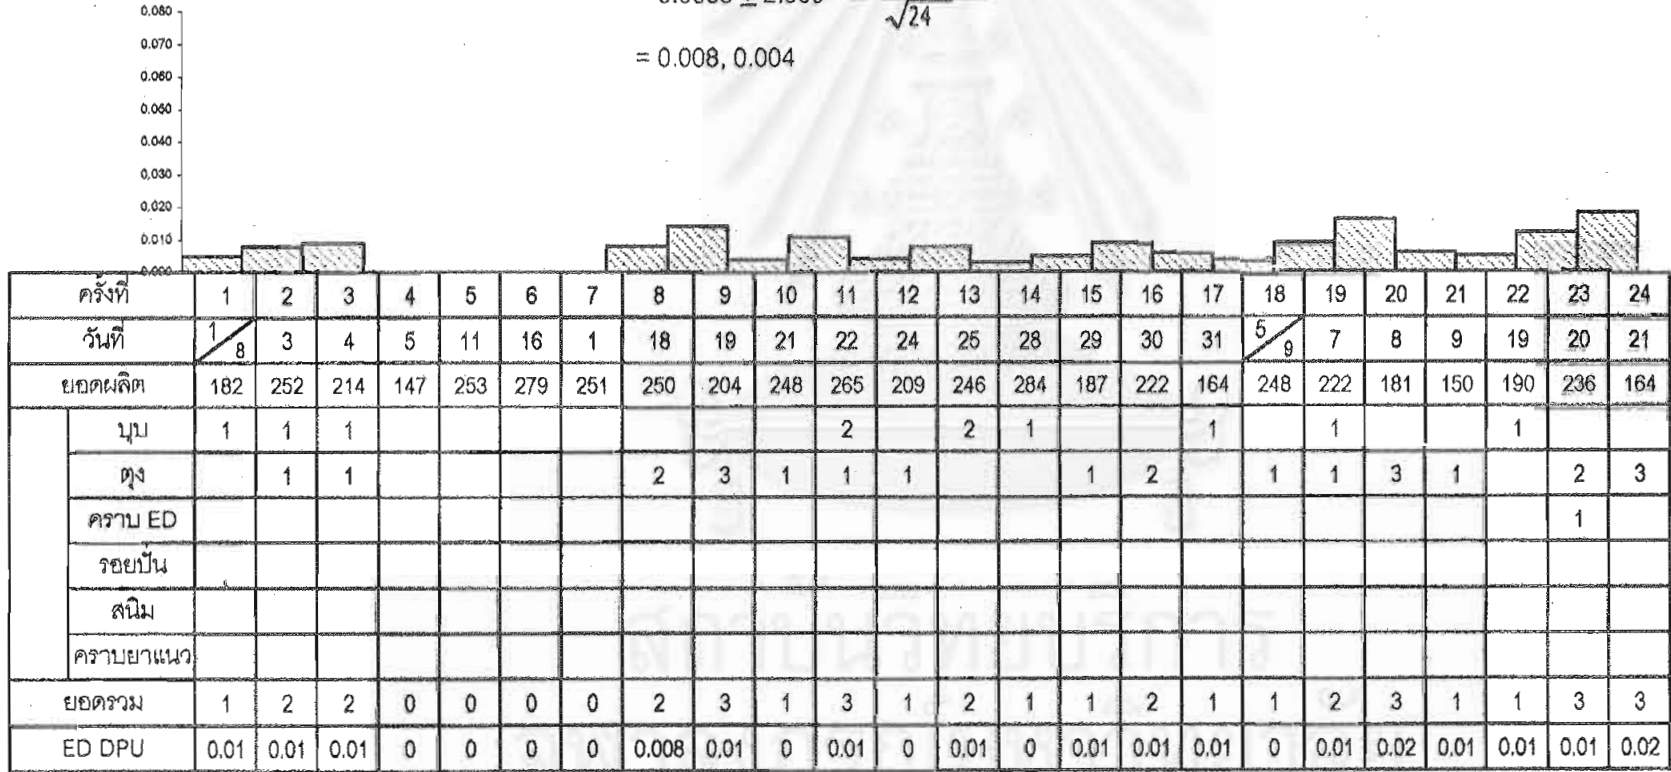


รูปที่ ๗-13 รายการจุดบกพร่องของFENDER RH ของช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 43

$$\bar{X} = 0.0168$$

$$\sigma = 0.014$$

ช่วงของค่าเฉลี่ยED DPUที่ความเชื่อมั่น95% =  $\bar{X} \pm 2.069 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$   
 $= 0.0168 \pm 2.069 \frac{(0.014)}{\sqrt{24}}$   
 $= 0.0227, 0.01$

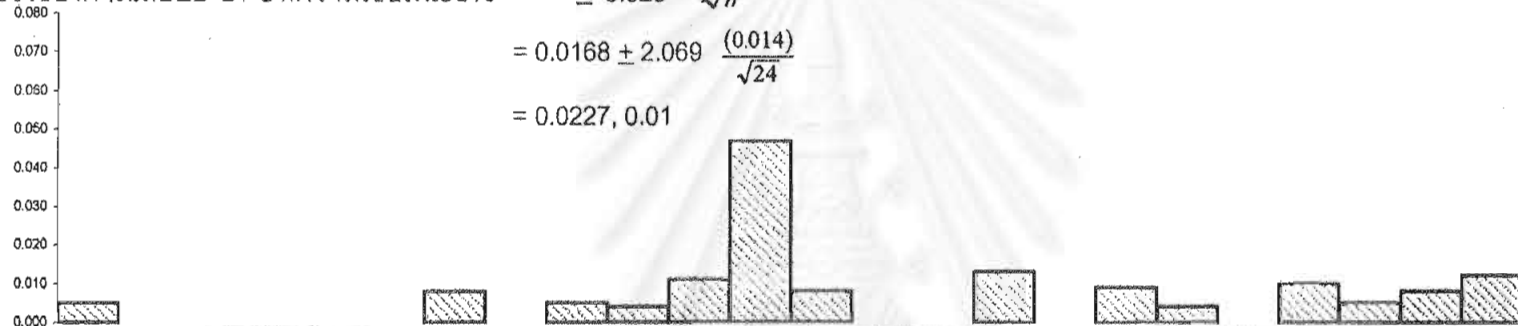

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
วันที่	1/8	3	4	5	11	16	1	18	19	21	22	24	25	28	29	30	31	5/9	7	8	9	19	20	21	
ยอดผลิต	182	252	214	147	253	279	251	250	204	248	265	209	246	284	187	222	164	248	222	181	150	190	236	164	
บุบ	1						1				2		2			3		1	1		1		1	2	
ตุง							1		1	1	1	1						1			1	1			
ความ ED																							1		
รอยป็น																									
สนิม																									
ความยาแนว																									
ยอดรวม	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	1	2	0	0	3	0	2	1	0	0	2	1	2	2
ED DPU	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0	0.01	0.05	0.01	0	0	0.01	0	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01



ภาคผนวก ฅ

ตัวอย่างใบตรวจสอบหลังการแก้ไข

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






















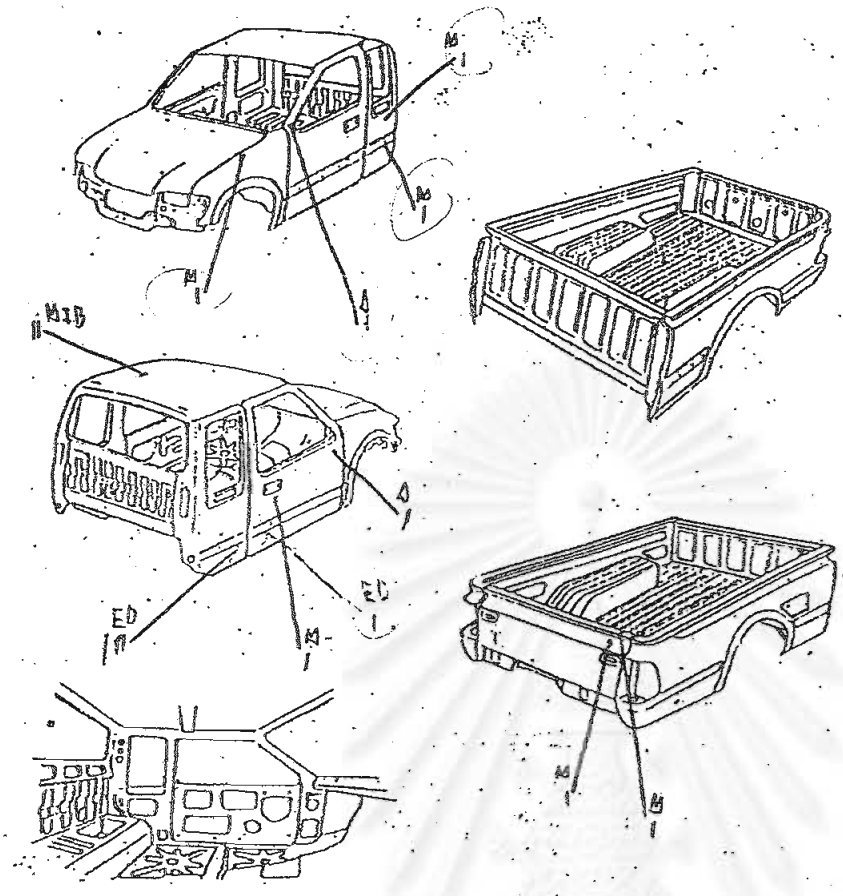

เริ่ม LOT NO. 017 คานที่ 1  
 ถึง LOT NO. 002 คานที่ 14  
 รวม 164 คาน

รายการ	07:30	08:00	09:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00	16:00	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ		RR	รวม	
	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	14:00	15:00	16:30	RII			LII	RII			LII
พบ						0										
ดู						1										
ตรวจไฟ เบรกแถว																
รอขึ้น																
รอขึ้นเหล็ก																
เผด็จ																
กลุ่ม ED																
ตรวจขาแนว																
ตรวจ ED						2	1					3				
น้ำมัน ในคาน รอ กระดามทราย																
สนิม																
ตรวจน้ำมัน																
หนาม SPOT เศษ SPOT																
เบ็ดเหล็ก																
สีผง																
ตรวจเหล็ก																
อื่นๆ																
รวม																

6+9+1 = 16  
 1+5 = 6  
 22  
 164





**ภาคผนวก ญ**  
**เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเลือกสาเหตุหลัก**  
**ของข้อบกพร่องต่างๆ**

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ C/S OTR

ลำดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ความถี่ เนื่องจาก สาเหตุนั้น	ความเป็นไปได้อื่นเนื่อง มาจากสาเหตุนี้ที่มีผล กระทบต่อปัญหา	การควบคุมในสภาพ ปัจจุบันอันเนื่องมา จากสาเหตุนี้	อันดับที่
1	คน				
1.1	ไม่ปฏิบัติตามใบมาตรฐาน ทำงาน	3	1	1	6
1.2	ยังไม่ได้รับการอบรมก่อน เข้าทำงาน	1	1	2	7
1.3	ใส่ชิ้นส่วนผิดขั้นตอน	1	2	1	7
1.4	จับปืนไม่ตั้งฉากกับงาน	3	2	3	3
1.5	อายุงาน	1	2	3	5
1.6	ยังไม่มีควมชำนาญ	2	2	2	5
1.7	คนทำประจำขาดงาน เลยมาทำแทน	1	2	2	6
1.8	ไม่เคยทำมาก่อน	1	2	3	5
1.9	นำปืนไปกระแทกชิ้นส่วน				
2	เครื่องจักร				
2.1	เกิดการสึกของหน้า TEMPLATE เมื่อใช้งานนาน	1	1	1	8
2.2	ความสูงของหน้า TEMPLATE ที่รองหน้า EXTENSION CARGO REAR POST ผิด SPEC	1	1	1	8
2.3	พื้นหลุด	1	3	5	8
2.4	ซ่อมบำรุงไม่ดี	1	1	1	7
2.5	JIG ระดับไม่ได้	2	1	1	7
3	วัสดุ				
3.1	ตอนบีบเกิดอาการ SPRING BACK ขึ้น	5	5	5	1
3.2	ชิ้นส่วน CARGO SIDE OUTER FORM LINE ผิด	5	5	5	1

ลำดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ความถี่ เนื่องจาก สาเหตุนั้น	ความเป็นไปได้อันเนื่อง มาจากสาเหตุนี้ที่มีผล กระทบต่อปัญหา	การควบคุมในสภาพ ปัจจุบันอันเนื่องมา จากสาเหตุนี้	อันดับที่
3.3	แม่พิมพ์ผิด	3	4	2	2
3.4	ชิ้นส่วน EXTENSION CARGO REAR POST แน่นไม่ได้ระดับ	1	2	2	6
3.5	การขนส่งมายังสายการ ประกอบไม่ดีทำให้ชิ้นส่วน บิดได้	3	3	3	2
4	วิธีการ				
4.1	คู่มือการทำงานมีขั้นตอน รวมทุกขั้นตอนตั้งแต่การ ประกอบชิ้นส่วนย่อยจนถึง รถสำเร็จรูป	1	4	1	5
4.2	คู่มือการทำงานเล่นหนา มากหยิบใช้งานไม่สะดวก	1	4	1	5
4.3	คนงานไม่รู้จักการทำงานที่ ถูกต้อง	1	4	2	4
4.4	ตั้งค่าตัวแปรงานเชื่อมไม่ เหมาะสม	4	2	1	4
4.5	กลัวว่าจะได้ความแข็งแรง ของรอยเชื่อมน้อยไป	1	1	1	8
4.6	ตั้ง PRESSURE เป็นมากไป	1	2	1	7
4.7	หยิบใช้งานไม่สะดวกทาง CARGO SIDE ไม่ดี	1	1	1	8
4.8	ความสูงจากช่องไฟถึง UPPER RAIL มีค่าน้อยไป	2	4	2	3

การให้คะแนน

5 หมายถึง มากที่สุด  
4 หมายถึง มาก  
3 หมายถึง ปานกลาง  
2 หมายถึง น้อย  
1 หมายถึง น้อยที่สุด

การให้คะแนนจะตรงกันข้าม  
เฉพาะสาเหตุการควบคุมใน  
สภาพปัจจุบัน

## การวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ B/S

ลำดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ความถี่ เนื่องจาก สาเหตุนั้น	ความเป็นไปได้อื่นเนื่อง มาจากสาเหตุนี้ที่มีผล กระทบต่อปัญหา	การควบคุมในสภาพ ปัจจุบันอันเนื่องมา จากสาเหตุนี้	อันดับที่
1	คน				
1.1	จับปืนไม่ตั้งฉากกับงาน	5	5	3	2
1.2	ไม่รู้	1	1	1	
1.3	ไม่ได้ฝึกอบรม				
1.4	หนักตอนเปิดปืน				
2	เครื่องจักร				
2.1	เมื่อวางชิ้นส่วนลงบน JIG แล้วชิ้นส่วนไม่ขนานกับพื้น	5	5	5	1
3	วัสดุ				
4	วิธีการ				
4.1	SPOT โดยคน	4	5	1	4
4.2	ไม่ใช้ ROBOT ทำงาน แทนคน	5	5	1	3

การให้คะแนน

5 หมายถึง มากที่สุด

4 หมายถึง มาก

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง น้อย

1 หมายถึง น้อยที่สุด

การวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาจุดบกพร่องของ FL & BOLSTER

ลำดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ความถี่ เนื่องจาก สาเหตุนั้น	ความเป็นไปได้อันเนื่อง มาจากสาเหตุนี้ที่มีผล กระทบต่อปัญหา	การควบคุมในสภาพ ปัจจุบันอันเนื่องมา จากสาเหตุนี้	อันดับที่
1	คน				
2	เครื่องจักร				
2.1	หัวทึบไม่อยู่ใน CENTER เดียวกัน BOLT ยึดหลวม คลอน	5	3	2	3
3	วัสดุ				
4	วิธีการ				
4.1	เงื่อนไขงานเชื่อม	5	2	2	4
4.2	ระบบการจ่ายไฟ	2	5	5	2
4.3	ระบบ GROUND	5	5	5	1
4.4	การจ่ายไฟโดย TRANSFORMER	1	1	1	

การให้คะแนน

- 5 หมายถึง มากที่สุด
- 4 หมายถึง มาก
- 3 หมายถึง ปานกลาง
- 2 หมายถึง น้อย
- 1 หมายถึง น้อยที่สุด

## ประวัติผู้เขียน

นายนินารถ นิตบงกช เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2506 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปีการศึกษา 2530 เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย